

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Zeitschrift:</b> | Schweizer Ingenieur und Architekt  |
| <b>Herausgeber:</b> | Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  |
| <b>Band:</b>        | 98 (1980)  |
| <b>Heft:</b>        | 15   |
| <b>Artikel:</b>     | Die ausserordentlichen Verformungen der Staumauer Zeuzier:<br>Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen |
| <b>Autor:</b>       | Schweiz. Eidgenössisches Verkehrs- und<br>Energiewirtschaftsdepartement                                |
| <b>DOI:</b>         | <a href="https://doi.org/10.5169/seals-74096">https://doi.org/10.5169/seals-74096</a>                  |

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die ausserordentlichen Verformungen der Staumauer Zeuzier

## Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen

### Rückblick

Wie seinerzeit bekanntgegeben, wurden ab Ende 1978 ausserordentliche Verformungen der Staumauer Zeuzier – einer Bogenstaumauer von 156 m Höhe im Tal der Lienne oberhalb von St. Léonard – festgestellt. Diese veranlassten den Werkeigentümer, die Kraftwerke Lienne AG, den Stausee schneller als sonst üblich auf die Minimalkote abzusenken und die Kontrollmessungen zu intensivieren. Da die Verformungen in der Folge weiter zunahmen, setzte das Bundesamt für Wasserwirtschaft im März 1979 abgestützt auf die Talsperrenverordnung Experten zur Abklärung der Ursachen ein und zwar für die Staumauer Dr. G. Lombardi (Locarno), für die Geologie Dr. T. Schneider (Uerikon) und für die Vermessung W. Schneider (Chur). Schliesslich verfügte Anfang April das Bundesamt für Straßenbau als technische Sicherheitsmaßnahme die vorläufige Einstellung der Arbeiten am Sondierstollen für den Rawiltunnel, weil ein Zusammenhang mit der festgestellten Staumauer-Verformung nicht von vornherein auszuschliessen war. Der Stausee blieb bis heute abgesenkt, und das Kraftwerk wurde seither wie ein Laufkraftwerk betrieben.

Dieser Rückblick zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die für alle grösseren Talsperren gesetzlich vorgeschriebene ständige Überwachung ein zeitgerechtes Erkennen einer möglichen Gefährdung und darauf abgestützt ein sachgerechtes Handeln des Werkeigentümers und der zuständigen Behörden zum Schutz der unterliegenden Bevölkerung erlaubt.

Zur Abklärung der Ursache dieses ausserordentlichen Ereignisses und zur Beschaffung der erforderlichen Unterlagen für die Wiederinstandstellung der Staumauer mussten die vorhandenen Messeinrichtungen erheblich erweitert und die Messungen in kürzeren Zeitabständen vorgenommen werden. So wurden insbesondere das Vermessungsnetz verdichtet, zur Untersuchung des Felsuntergrunds und zum Anbringen spezieller Messinstrumente rund 1750 m Bohrlöcher gebohrt und ein seismisches Beobachtungsnetz eingerichtet.

### Ergebnisse

Die geodätische Vermessung konnte wegen der Schneeverhältnisse erstmals Ende Mai 1979 vorgenommen werden und wurde bis Anfang Oktober in monatlichen Abständen und dann erneut im Februar dieses Jahres wiederholt. Sie besteht im wesentlichen aus Winkel- und Distanzmessungen zwischen zahlreichen Messpunkten im Vorgelände der Mauer und an der Mauer selbst sowie aus einem Nivellement über die Mauerkrone zu Anschlusspunkten an den Tafelkanten. Der Vergleich der Messung vom Mai 1979 mit jenen der Jahre 1972 und 1976 bestätigte eindeutig die mit den regelmässigen Lotmessun-

gen festgestellten Verformungen. Insbesondere ergab die Auswertung bis zu diesem Zeitpunkt eine *Setzung der Mauerkrone um ungefähr 8–9 cm*, eine *Verkürzung der Bogensehe zwischen den beiden Widerlagern von ungefähr 4 cm* und eine *Auswölbung der Mauermitte gegen den See von ungefähr 7 cm*. Diese Deformationen nahmen im Verlauf des Sommers weiter zu und zwar zwischen Ende Mai und Anfang Oktober um etwa 7 mm bezüglich der Bogensehne und um knapp 9 mm bezüglich der Setzung der Mauerkrone. Die jüngste Messung vom Februar 1980 zeigt, dass sich die Bogensehne weiterhin verkürzt, allerdings mit deutlich abklängender Tendenz. Das aufgrund der Vermessung gewonnene Verformungsbild stimmt sehr gut mit den in der Mauer aufgetretenen Rissen und ihrer zeitlichen Veränderung überein.

Bedeutsam ist der Tatbestand, dass nicht nur die Mauer, sondern auch *alle Messpunkte in der näheren Umgebung der Staumauer in Bewegung gerieten*. Hieraus folgt, dass die Mauerdeformation nicht auf eine örtliche Felsbewegung, sondern auf eine *grösserräumige Geländedeformation* zurückzuführen ist. Die Grösse des betroffenen Gebiets ist allerdings nicht genau abgrenzbar, weil die Messpunkte nicht weit genug ins Vorgelände der Mauer hinausreichen. Da die äussersten Messpunkte für die Auswertung als fest angenommen werden mussten, stellen die gemessenen Verformungen Minimalwerte dar. Die im Sommer und Herbst 1979 ausgeführten Aufschlussbohrungen ergaben übereinstimmend keinerlei Anzeichen für lokale Instabilitäten des Felsuntergrunds. Im weiteren war dem Zustand des geförderten Bohrguts zu entnehmen, dass die Qualität des Fundationsfelsen durch die Bewegungen nicht gelitten hat und sich der Felsriegel von Zeuzier somit nach wie vor für die Fundation einer Talsperre eignet.

### Ursachen

Die geodätisch festgestellten Deformationen lassen sich geologisch als *grossräumige Setzungsmulde* interpretieren, wie sie im Zusammenhang mit Grund- und Bergwassersabsenkungen andernorts bereits beobachtet wurde. Das Absenken des Bergwasserspiegels bzw. die Reduktion des Bergwasserdrucks führen im Fels zu einer Verminderung der Kluftwasserdrücke. Die sich daraus ergebende erhöhte Belastung des Felskörpers bringt teils bruchlose Verformungen, teils Schliessungen oder Reduktionen der Öffnungen in den im Felskörper enthaltenen Klüften, Spalten, Ruschelzonen, Verwerfungen usw. mit sich. Aus der Summe aller dieser an sich kleinen Teilbewegungen resultiert über den ganzen Felsbereich die festgestellte Gesamtsetzung.

Wird in der Folge überprüft, durch welche äusseren Eingriffe in das Bergwasservorkommen in letzter Zeit eine entsprechende Wasserspiegelabsenkung stattgefunden hat,

so kommt einzig der *Vortrieb des Sondierstollens für den Rawiltunnel* in Betracht. Eine detaillierte Überprüfung zeigt denn auch eine *augenfällige zeitliche Übereinstimmung* zwischen den an der Staumauer registrierten Bewegungen und den gemessenen Wasseraustritten im Sondierstollen. Dies gilt sowohl für den Beginn der allerersten schwachen Bewegungen im Frühjahr 1978, wie auch für das Einsetzen der sehr heftigen Verformungen im Oktober 1978, die erneute Beschleunigung der Bewegungen im Januar 1979, die etwas unsicherere Beschleunigung im Februar 1979 sowie für das nun allmähliche Abklingen der Bewegungen seit März 1979, d. h. nach Einstellung der Vortriebsarbeiten im Stollen.

Die gemessenen Verformungen im Gelände, die beobachteten Deformationen an der Staumauer und die Modellvorstellungen über die Bergwasserspiegelabsenkungen ergeben zusammen ein in sich lückenlos geschlossenes Bild, das die Erklärung der Ursache als praktisch gesichert bewerten lässt.

### Wiederinstandstellung

Da sich der Felsuntergrund zwar verformt hat, aber aufgrund der geologischen Untersuchung keine Schäden und keine Festigkeitseinbuße erlitt und die Verformung der Mauer bisher ein kritisches Mass nicht überschritt, ist eine *Wiederinstandstellung der Mauer grundsätzlich möglich*. Um jedoch die Reparatur mit Erfolg vornehmen zu können, müssen die Bewegungen des Untergrunds zum Stillstand gekommen sein. Gegenwärtig scheint es, dass diese Voraussetzung noch im Verlauf dieses Jahres erfüllt sein könnte. Um die Mauer wieder betriebsfähig zu machen, müssen die *Risse und Betonierfugen*, die sich geöffnet haben, so *versiegelt* werden, dass die Kontinuität der Betonmasse wiederhergestellt und die nötige Festigkeit gewährleistet wird. Auch im Bereich der *Widerlager* müssen durch *Füllen* der dort aufgetretenen Risse und Klüfte die statischen Auswirkungen der Deformation kompensiert werden. *Injektionsversuche* mit besonderen chemischen Produkten werden demnächst an Ort und Stelle durchgeführt, um sichere Grundlagen für die Projektierung zu erhalten. Die zurzeit im Gang befindlichen *Betonuntersuchungen* dienen der Bestätigung, dass sich der Beton der Mauer in einwandfreiem Zustand befindet.

### Sondierstollen für den Rawiltunnel

Weil der Vortrieb des Sondierstollens für den Rawiltunnel mit hoher Wahrscheinlichkeit als Ursache der aufgetretenen Gelände-deformation angesehen werden muss, ist sowohl für die Wiederaufnahme des Vortriebs im Sondierstollen wie auch für eine spätere Ausweitung zum vollen Tunnelprofil die Gefahr nicht auszuschliessen, das weitere Bergwasser angefahren wird und sich als Folge weitere Gelände-deformationen ergeben könnten.