

Zeitschrift:	Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses
Herausgeber:	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
Band:	75 (1984)
Heft:	9
Artikel:	Explosionsunglück vom 10. Juni 1983 auf der Sihlbrücke in Zürich
Autor:	Hubmann, M. / Hofmann, W. / Buchmann, E.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-904397

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Explosionsunfall vom 10. Juni 1983 auf der Sihlbrücke in Zürich

M. Hubmann, W. Hofmann, E. Buchmann

Der Ablauf und die Ursachen des Explosionsunfalls vom 10. Juni 1983 auf der Sihlbrücke in Zürich werden beschrieben. Dieses ungewöhnliche Ereignis ist durch das Zusammenwirken folgender unglücklicher und seltener Umstände ausgelöst worden:

- Unbemerkt gebliebene Beschädigung von Gleichstromkabeln bei einer Brückeninspektion im Vorjahr
- Defekt in der Kabelmantelisolation im anschliessenden Kabelabschnitt
- Ausströmen der durch den Erdchlussstrom bei der Schadenstelle erzeugten Zersetzungsgase in den nicht durchlüfteten Brücken-Hohlkörper, in welchem sich ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch entwickeln konnte.

Le déroulement et les causes de l'explosion qui s'est produite le 10 juin 1983 sur le pont de Sihl, à Zurich, sont décrits. Cet événement insolite était dû aux effets conjugués de circonstances malheureuses et exceptionnelles:

- Endommagement de câbles à courant continu demeuré inaperçu, lors d'une inspection du pont l'année précédente.
- Défectuosité dans l'isolation du tronçon de câble adjacent.
- Echappement des gaz de décomposition produits par le courant de défaut à la terre à l'endroit endommagé, ces gaz circulant dans les corps creux du pont non ventilés où un mélange explosif de gaz et d'air a pu se former.

1. Beschreibung und Ablauf des Unglücks

In einem Kabelkanal, welcher in der Sihlbrücke in Zürich eingebaut ist, kam es wegen eines Erdchlusses zum Verschwelen der Kabelisolation sowie des Polyäthylen-Schutzrohres. Schliesslich explodierten die entstandenen Schwelgase, wodurch der Belag eines Trottoirs in die Höhe geschleudert wurde. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Auch waren vier zum Teil schwer verletzte Personen zu beklagen (Fig. 1).

Die Sihlbrücke in Zürich führt über den gleichnamigen Fluss und verbindet die City mit Außenquartieren und Ausfallstraßen in Richtung Westen. Es handelt sich um eine etwa 60 m lange, gemauerte Bogenbrücke mit zwei Tramtrassen und je zwei Fahrbahnen und Gehsteigen. Unter dem Gehsteig flussaufwärts sind Kabel für die allgemeine Elektrizitätsversorgung und Speisekabel für die städtischen Verkehrsbetriebe eingelegt. Daneben sind auch Verkehrssteuerungsleitungen für die computergesteuerten Signalanlagen verlegt. Im flussabwärts liegenden Gehsteig sind Gas- und Wasserleitungen installiert. In unmittelbarer Nähe

des östlichen Brückenkopfes liegt flussaufwärts ein Unterwerk des städtischen Elektrizitätswerkes (EWZ), aus welchem die genannten Elektrokabel gespeist werden. Normalerweise herrscht auf dieser Brücke ein sehr lebhafter Verkehr.

Zur Planung einer Brückensanierung wurde etwa ein Jahr vor dem Ereignis der Belag teilweise entfernt, um Unterlagen über den Zustand des Bauwerkes zu erhalten. Dieser Belag überdeckte die in Kunststoffrohren verlegten und mit einer Magerbetonschicht abgeschlossenen Kabelstränge und bestand aus etwa $1,3 \times 1,3$ m grossen, 15 cm dicken Granitplatten. Am Morgen des Unglückstages (10. Juni 1983), etwa um 10 Uhr, bemerkten Angestellte des Unterwerkes Selau des EWZ einen Gasgeruch. Man konnte sogar die Herkunft orten, es war die Stelle, an welcher die Kabel aus dem teilweise begehbar Schacht in das Unterwerk eingeführt sind. Der Geruch wurde offenbar immer intensiver, so dass um etwa 11.15 Uhr der Pickettdienst der städtischen Gasversorgung alarmiert wurde. Gleichzeitig öffnete man Fenster und Türen, um die Schalträume zu lüften. Beim Eintreffen des Betriebsmeisters der Gasversorgung konnte in den Räumen des Unterwerkes weder sinnesphysiologisch noch instrumentell Gas festgestellt werden. Hingegen waren nach Ansicht des Gasfachmannes auf dem Kabelboden im Erdgeschoss des Unterwerkes Brandgase zu riechen.

Wie später verschiedene Zeugen aussagten, beobachteten sie etwa ab 12.20 Uhr, wie in Brückenmitte ein gelblich-brauner bis gelb-schwarzer Rauch aus einem Schacht aufstieg. Ebenso wurde von diesen Passanten ein intensiver Gasgeruch wahrgenommen. Erst um 12.27 Uhr wurde die Funk- und Notrufzentrale der Stadtpolizei Zürich über diese Erscheinung orientiert. Sofort wurde die Feuerwehr

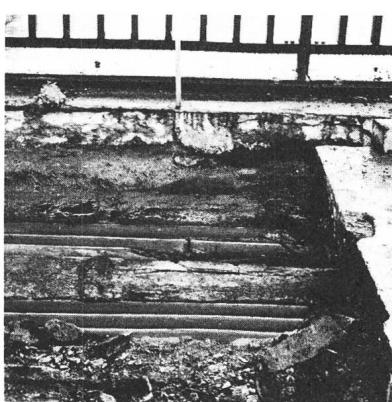


Fig. 1 Kabeltrasse im Gehsteig nach der Explosion

Adresse der Autoren

Dr. M. Hubmann, Wissenschaftlicher Dienst der Stadtpolizei Zürich, Zeughausstrasse 11, 8004 Zürich.
Dr. W. Hofmann, Kabelwerke Brugg AG, 5200 Brugg.
E. Buchmann, Kabelwerke Brugg AG, 5200 Brugg

alarmiert, doch kam es um etwa 12.28 Uhr zur Explosion.

Ein Autofahrer, welcher von Westen her auf die Brücke fahren wollte, erlebte diese Explosion unmittelbar vor sich. Er konnte seinen Personewagen noch auf dem Fußgängerübergang auf dem westlichen Brückenkopf anhalten. Er schildert das Ereignis folgendermassen: «Ich befand mich mit meinem Auto etwa 10 m von der Explosion entfernt. Beim Knall konnte ich den Wagen anhalten und sah, wie die schweren Steinplatten wie Karton durch die Luft flogen.»

Zur Zeit der Explosion befand sich offensichtlich kein weiteres Fahrzeug, auch keine Tramkomposition, auf der Brücke. Auch hielten sich zu diesem Zeitpunkt nur etwa fünf bis zehn Personen auf der Brücke auf, von denen leider vier, zwei Männer und zwei Frauen, zum Teil schwer verletzt wurden. Die schwersten Verletzungen, einen Schädelbruch, eine offene Oberschenkelfraktur, beidseitige Armbrüche sowie einen Beckenbruch erlitt der Mann, welcher mit Teilen einer Granitplatte über das etwa 1,1 m hohe Brückengeländer gehoben und in die 8 m tiefer fliessende Sihl geschleudert wurde. Ein weiterer Mann wurde unter Teilstücken der Granitplatte eingeklemmt. Er erlitt eine Schädel- sowie eine Oberschenkelfraktur. Mit einer Gehirnerschütterung sowie Rippen- und Unterschenkelbrüchen kam eine junge Frau davon. Nur leicht verletzt (Brandwunden an den Füßen und Unterschenkeln) wurde eine weitere Frau.

Bis gegen die Brückenzentrale hin, auf einer Länge von 30,5 m, waren die etwa 700 kg schweren Granitplatten zum Teil geborsten und zum Teil einfach nur verschoben worden. Aus der Kabeltrasse drang dichter Rauch. Der ausgebrochene Kabelbrand konnte durch die Feuerwehr mit Staub gelöscht werden. Während der Bergungsarbeiten und ersten Untersuchungshandlungen brachen immer wieder kleinere Kabelbrände aus, so dass sämtliche Kabel stromlos gemacht werden mussten. Zur Sicherung des Unfallplatzes wurden von der städtischen Gasversorgung, der Feuerwehr und dem Wissenschaftlichen Dienst Explosimeter der verschiedensten Fabrikate sowie die substanzspezifischen Dräger-Gasspürrohrchen eingesetzt. Innert kurzer Zeit war in den umliegenden Schächten nur noch eine weit unter der unteren Explosionsgrenze liegende Konzentration von zündfähigen Gasen feststellbar. Auch

wurde die in der Brücke verlegte Gasleitung auf ein allfälliges Leck untersucht, wobei sehr rasch erkannt wurde, dass keine Gasquelle mehr vorhanden war.

Nachdem die Schadenstelle von den Trümmern geräumt und kein weiterer Gasausbruch mehr zu erwarten war, wurden nach einer visuellen Kontrolle die nicht beschädigten Kabel wieder ans Netz geschaltet und schliesslich etwa acht Stunden nach dem Ereignis auch der Verkehr wieder freigegeben.

2. Ursache und Ablauf der elektrischen Kabelstörung

Um in den Innenhohlkörper der Brücke gelangen zu können, wurden bei einer technischen Brückeninspektion im Jahre 1982 eine Anzahl Deckplatten des Gehsteiges in den Stoßfugen aufgetrennt und entfernt. Dabei sind offenbar die darunter liegende Magerbeton-Deckschicht, die Polyäthylen-Schutzrohre und auch das darin enthaltene 600-V-Gleichstrom-Speisekabel ($1 \times 400 \text{ mm}^2$) der Verkehrsbetriebe beschädigt worden, wie nachträglich vom Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei festgestellt wurde. Aufgrund der nach dem Unglück gesicherten Spuren kann mit grösster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass durch ein Fugentrenggerät die Bleimantel zweier Gleichstromkabel perforiert und damit undicht gemacht wurden (Fig. 2).

Durch die Öffnung in der Magerbeton-Deckschicht, im PE-Schutzrohr und im Bleimantel konnte im Verlaufe der Zeit soviel Feuchtigkeit in die massenprägnante Papierisolation des Kabels eindringen, dass der Isolationswiderstand zwischen Leiter und Kabelmantel in der Schadenzone mas-

siv reduziert wurde. Bei ungehemmtem Feuchtigkeitszutritt ist für die genannte Isolationsart mit einem Gleichgewichtszustand (Sättigung) von etwa 8% Feuchtigkeitsgehalt zu rechnen. Der Isolationswiderstand sinkt dadurch im Vergleich zum Ausgangszustand um 5 bis 6 Zehnerpotenzen. In der Regel bilden sich dann zwischen Leiter und Mantel Kriechströme aus, welche zu kleinen Lichtbögen und zu Russbrücken führen. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit und der Umstände, bis stromstarke Erdchlusslichtbögen die Kabelisolation niederohmig durchbrennen.

Bei den mit Gleichspannung betriebenen Kabeln der Verkehrsbetriebe ist der Bleimantel aus verschiedenen Gründen absichtlich nicht fest geerdet, sondern auf freiem Potential belassen. Aus Kontrollmessungen nach dem Unglück geht jedoch hervor, dass der fragliche Kabelmantel-Restabschnitt ausserhalb der Brücke auf der Seite Zweierstrasse gegenüber der geerdeten Fahrdräht-Rückleitung lediglich einen Isolationswiderstand von 3Ω aufwies. Es kann daraus geschlossen werden, dass bei einem Leiterwiderstand von ungefähr $0,03 \Omega$ auf der Seite des speisenden Unterwerkes Selna bis zur Fehlerstelle und bei einer Lichtbogenbrennspannung von einigen 10 V ein Fehlererdenschlussstrom von etwa 150 bis 200 A geflossen sein dürfte.

In Figur 3 ist die entsprechende Situation dargestellt. Daraus kann auch erklärt werden, dass der Lichtbogen von der Fehlerstelle aus, selbst bei weggeschmolzenem Bleimantel, zum Brückenzentrale Richtung Zweierstrasse gewandert ist.

In Richtung Unterwerk Selna wurde am verbleibenden Kabelabschnitt auch nach dem Unglück noch ein guter Isolationswiderstand des Kabelmantels gegen Erde gemessen. Dieser Abschnitt ist auch völlig intakt geblieben. Beim wahrscheinlichen Fehlerstrom von 150 bis 200 A konnte die auf 2000 A eingestellte Überstromauslösung am Gleichstrom-Schnellschalter im Unterwerk Selna nicht in Funktion treten. Andererseits genügte die am Fehlerort ganz lokal wirksame Leistung im Erdchlusslichtbogen, um eine pyrolytische Zersetzung der imprägnierten Kabelisolation und des umgebenden PE-Schutzrohres einzuleiten. Eine Verbrennung der Isolation und der Zersetzungprodukte des PE-Rohres konnte wegen der auftretenden Luftverdrängung in der Kabelbettung nicht mehr stattfinden. In der Schluss-

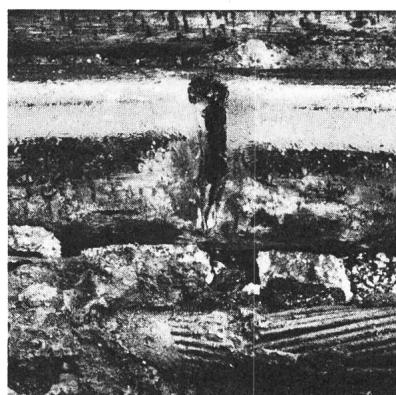


Fig. 2 Durch das Fugentrenggerät beschädigte und abgebrannte Kabel sowie das beschädigte PE-Rohr des Nachbarkabels

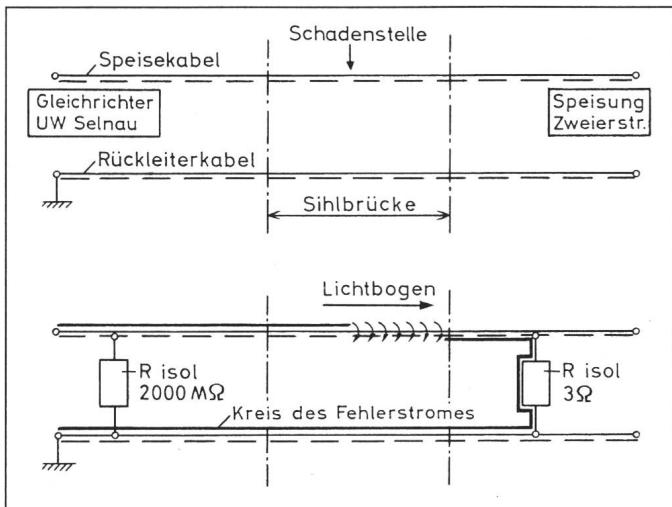


Fig. 3
Situation des
VBZ-Kabels
a im Sollzustand
b während des
Kabelbrandes

miger Substanzen entstanden sind, welche ein explosionsfähiges Gemisch verursacht haben. Durch praktische Versuche und theoretische Überlegungen entstehen pro Kilogramm Polyäthylen bis zu 400 l gasförmige Zersetzungprodukte. Das von den Zersetzungsbedingungen abhängige Gemisch zündbarer Stoffe besitzt Zündgrenzen, die größenordnungsmässig mit etwa 2 bis 12 Volumenprozent angegeben werden können. Dadurch kann ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft von etwa 3 bis 20 m³ entstehen.

Aus dieser Überlegung kann gesagt werden, dass der entstandene Schaden energetisch erklärt werden kann. Die Zündtemperaturen der einzelnen niedrigen Kohlenwasserstoffe liegen wesentlich unterhalb der Lichtbogentemperatur.

phase wurde die Zersetzungreaktion vermutlich durch ein Ansteigen des Erdschlussstromes noch beschleunigt.

3. Ursache der Gasexplosion

Die Untersuchung der Unfallstelle hat ergeben, dass ungefähr 4 kg Papierisolation und 16 kg Polyäthylen zerstört wurden. Nach R. Müller, H. Schliesing und K. Soldner [1] entstehen

beim Abbau eines Öl-Papier-Dielektrikums unter Teilentladungen vorwiegend Wasserstoff und Methan. Bei der pyrolytischen Zersetzung von Polyäthylen entstehen nach B. Dolezel [2] zwischen 360 und 475 °C die verschiedensten Kohlenwasserstoffe bis Hexan. Quantitative Angaben über entstehende Zersetzungprodukte sind abhängig von den Versuchsbedingungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass genügende Mengen gasför-

Literatur

- [1] R. Müller, H. Schliesing und K. Soldner: Prüfung und Überwachung von Transformatoren durch Analyse der im Öl gelösten Gase. Elektrizitätswirtsch. 73 (1974) 23, S. 683...687.
- [2] B. Dolezel: Beständigkeit von Kunststoffen und Gummi. München/Wien, Carl Hanser, 1978.