

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 104 (1986)
Heft: 33-34

Artikel: Wärmebrücken bei Isolierglasfenstern
Autor: Blaich, Jürgen
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-76209>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wärmebrücken bei Isolierglasfenstern

Von Jürgen Blaich, Dübendorf

Im Bauwesen sind Wärmebrücken örtlich begrenzte Stellen der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmedurchgang. Wärmebrücken besitzen im Winter eine reduzierte raumseitige Oberflächentemperatur mit dem Risiko für Feuchteschäden durch Tauwasserniederschlag oder Schimmelpilzbildung.

Die Abteilung Hochbau/Bauschäden der EMPA beurteilt Bauschäden durch Wärmebrücken in Koordination mit der Abteilung Bauphysik.

In der Schweiz bestehen seit 1977 bzw. 1980 erhöhte Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden. Die erzielten Verbesserungen sind teilweise bemerkenswert. Sie sind jedoch nicht gleichmäßig über das Gebäude verteilt. Als schwierig erweisen sich Verbesserungen von Wärmebrücken. Dies ist ungünstig, weil die bauphysikalische Belastbarkeit der Gebäudehülle durch die Schwachstellen begrenzt wird.

Beispiele für hartenäckige Wärmebrücken sind auskragende Bauteile wie Balkone oder Vordächer, sowie der Fensterbereich mit den Schwachstellen des Fenstersturzes und dem Scheibenrand von Isoliergläsern. Der Scheibenrand von Isoliergläsern ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen.

Die EMPA wurde wiederholt beigezogen, wenn sich am inneren Scheibenrand von Isoliergläsern Tauwasser gebildet hatte. Bemängelt wurde vor allem Tauwasserniederschlag am unteren Scheibenrand von Isoliergläsern, die in Holz-Aluminium-Fenster eingebaut waren.

Anlässlich einer Schadenanalyse wurden diverse beanstandete Isoliergläser in Holz-Aluminium-Fenstern am Bau untersucht. Dabei wurden im Winterzustand die Oberflächentemperaturen der Innenscheibe in Scheibenmitte und am unteren Scheibenrand gemessen, sowie gleichzeitig die Temperatur der Innen- und Außenluft. Die Temperaturmessungen erfolgten mit Thermoelementen Kupfer/Konstantan. Die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft betrug mindestens 15 °C.

Messergebnisse

Die Messergebnisse wurden unter der Annahme konstanter Wäremübergangsbedingungen auf eine Innentemperatur von 20 °C umgerechnet. Für 6 untersuchte Fenster sind die resultierenden Oberflächentemperaturen für variable Außentemperaturen zwischen +5 °C und -10 °C in Bild 2 aufgezeigt.

In Bild 2 kann am linken Rand des Diagramms die Oberflächentemperatur, am rechten Rand die maximal zulässige relative Raumluftfeuchtigkeit zur Vermeidung von Tauwasserniederschlag abgelesen werden.

Eine Analyse der Messergebnisse zeigt einen wesentlichen Temperaturunterschied zwischen der Scheibenmitte und dem unteren Scheibenrand. Dies ist eine Folge des metallischen Randverbunds der Isoliergläser, vgl. Bild 3.

In Bild 2 ist die Streuung innerhalb der Bereiche B und D vor allem auf unterschiedliche Heizungsbedingungen zurückzuführen. Innerhalb der Bereiche charakterisieren die oberen Temperaturgeraden eine Situation, bei der die Innenscheibe durch die Heizkörper besonders wirksam erwärmt wurde. Bei den unten liegenden Temperaturgeraden war der Heizkörper entweder abgestellt oder für das Fenster ungünstig angeordnet. In einem Fall wurde für das gleiche Fenster, in bezug auf eine Außentemperatur von -10 °C und eine Innentemperatur von 20 °C, am unteren Scheibenrand eine Temperaturdifferenz von 4 °C bei ein- bzw. abgestelltem Heizkörper festgestellt.

Im Vergleich zur Temperaturkurve nach SIA 180 muss festgestellt werden, dass alle geprüften Fenster am unteren Scheibenrand unter den Minimalwerten für eine Außenwanddecke liegen. Der Mittelwert von 4,7 °C bei einer Außentemperatur von -10 °C stimmt gut mit dem Rechenwert von 5 °C für den oberen Glasrand überein, der in der Dokumentation SIA 99 (3) angegeben wird.

In der Scheibenmitte liegen die Temperaturen über den Werten der SIA-Temperaturkurve. Auffallend, jedoch in diesem Zusammenhang nicht von Interesse, ist der in der Steigung abweichende Verlauf der SIA-Kurve.

In bezug auf die maximal zulässigen relativen Raumluftfeuchtigkeiten ergeben sich eher bescheidene Werte. Bei einer Außenlufttemperatur von -10 °C resultierten Werte zwischen 32 und 42 % relative Feuchte.

Die Mitarbeiter der EMPA, Dübendorf, wünschen Herrn Prof. Dr. Th. Erismann zu seinem 65. Geburtstag alles Gute für seinen weiteren Lebensweg.

Mit Dreischeiben-Isoliergläsern oder mit Reflexionsscheiben bzw. mit Gasfüllungen lässt sich die Oberflächentemperatur in Scheibenmitte zusätzlich positiv beeinflussen. Hingegen wird die thermische Schwachstelle des Randverbunds nicht entscheidend verbessert. Für ein Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifach-Isolierverglasung und eher ungünstiger Heizkörperanordnung wurde, bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von -10 °C, die Scheibenrandtemperatur mit 7 °C ermittelt. Unter den gleichen Voraussetzungen ergab sich die Randtemperatur für ein Zweischeiben-Isolierglas mit Reflexionsscheibe und Gasfüllung zu 5,6 °C.


Neuerdings können an der EMPA in der Abteilung Bauphysik Temperaturverteilungen auch komplizierter Wärmebrücken rechnerisch erfasst werden. Ein Beispiel zeigt Bild 4, das den Vergleich Messung - Rechnung für eine Stahlfensterkonstruktion (Eckprofil) enthält, die in der Praxis zu starker Tauwasserbildung geführt hat.

Weitere Einflüsse

Die Wärmebrückeneinwirkung des Randverbunds von Isoliergläsern kann durch bauspezifische Umstände zusätzlich ungünstig beeinflusst werden:

- Neue Fensterkonstruktionen mit verbesserten Fugendichtungen reduzie-

Bild 1. Tauwasser am Scheibenrand eines Isolierglases

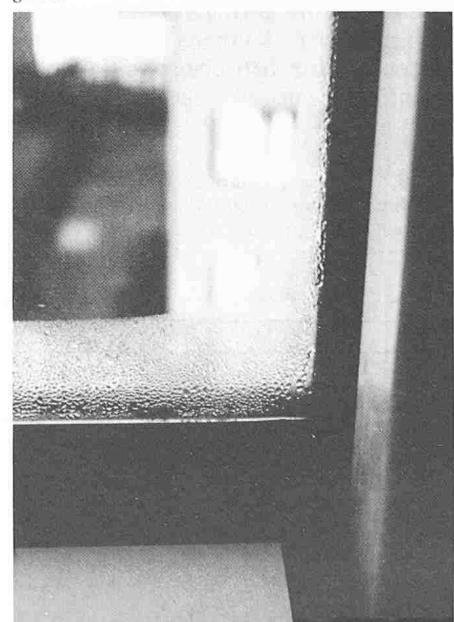

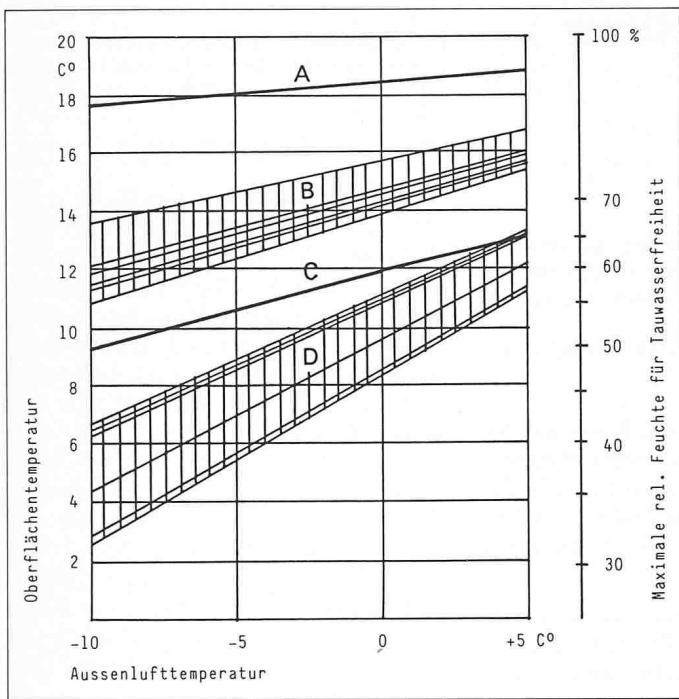


Bild 2. Verlauf der warmseitigen Oberflächentemperatur an Zweischeiben-Isoliergläsern bei sechs untersuchten Holz-Aluminium-Fenstern in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur bei einer Innentemperatur von 20 °C.

Bereich B: Temperaturen in Scheibenmitte;

Bereich D: Temperaturen am unteren Scheibenrand, etwa 5 mm von der Glasleiste entfernt;

Gerade A: Rechnerischer Temperaturverlauf einer Außenwand mit einem λ -Wert von 0,6 W/m²K, gemäss Empfehlung SIA 180/1 [1];

Kurve C: Mindestanforderung der Empfehlung SIA 180 [2], für die innere Oberflächentemperatur in Gebäude-Aussenecken.

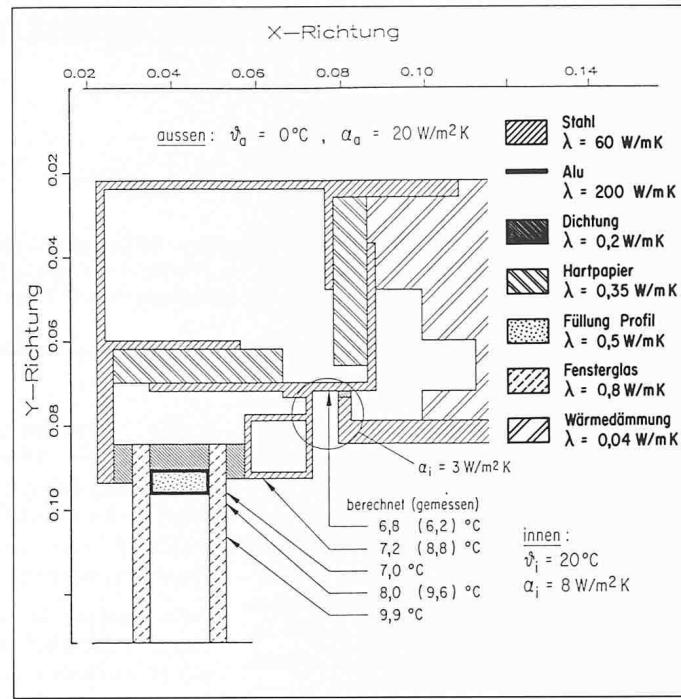


Bild 4. Oberflächentemperatur an kritischen Stellen eines Fenster-Eckprofils aus Stahl mit Fensterverglasung aus Zweischeiben-Isolierglas. Eingetragen sind ausgewählte Temperaturen, berechnet mit dem Rechenprogramm STAT 3D (Rudolphi/Müller, BAM Berlin), das an der EMPA implementiert wurde. Zum Vergleich sind die am Bau gemessenen Werte in Klammern angegeben

ren den natürlichen Luftwechsel. Die Folge ist ein tendenzieller Anstieg der Raumluftfeuchtigkeit;

- Die verbesserte Wärmedämmung der Gebäudehülle führt zu höheren mittleren Oberflächentemperaturen. Als Folge kann bei gleicher Behaglichkeit die Raumlufttemperatur gesenkt werden;
- Die verbesserte Wärmedämmung erfordert eine geringere Heizleistung. Heizkörper können mit niedriger Temperatur betrieben werden oder entfallen zeitweilig bei Thermostat-

gelung oder dauernd bei Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Als Folge werden die Wärmebrücken im Fensterbereich von innen her weniger aufgeheizt und deshalb für Tauwasserniederschlag anfälliger.

Schlussfolgerung

Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass bei Isoliergläsern mit gelegentlicher Tauwasserbildung gerechnet werden muss. Der Fensterbauer muss sich auf diesen Umstand einstellen. Er muss durch geeignete Massnahmen verhindern, dass Folgeschäden an der Fensterkonstruktion entstehen. Dies bedeutet vor allem bei Holz- und Holz-Metall-Fenstern einen zweimaligen Anstrich der Holzteile vor dem Einglassen und vorteilhafterweise eine dauerelastische raumseitige Glasfalzdichtung. Die Wärmebrückenwirkung des Randverbunds von Isoliergläsern muss eher als ungünstige Eigenschaft denn als Baumangel beurteilt werden. Schliesslich entsprechen Isoliergläser dem gegenwärtigen Stand der Technik. Trotzdem erscheint es längerfristig gesehen sinnvoll, diese Schwachstelle zu verbes-

sern. Verschiedene neuerdings angebotene Fensterkonstruktionen mit einer nach aussen entspannten, äusseren Einfachscheibe und einem inneren Zweischeibenisolierglas könnten eine mögliche Lösung darstellen. Sinnvoll erscheinen auch Forschungen, die auf einen Ersatz des metallischen Randstegs durch Materialien mit geringerem Wärmeleitvermögen abzielen.

Literatur

- [1] Empfehlung SIA 180/1, Ausgabe 1980, Winterlicher Wärmeschutz im Hochbau
- [2] Empfehlung SIA 180, Ausgabe 1970, Empfehlung für Wärmeschutz im Hochbau
- [3] Dokumentation SIA 99, 1985, Wärmebrückenkatalog I, Neubaudetails, S. 56.

Bild 3. Wärmebrückenwirkung des metallischen Randverbunds von Isoliergläsern. 1 Randsteg, 2 Verklebung, 3 Dichtung, 4 Glasscheiben

