

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse

Herausgeber: Electrosuisse

Band: 115 (2024)

Heft: 4

Artikel: Bedrohte Wasserfassungen

Autor: Bürki, Daniel

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1075080>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

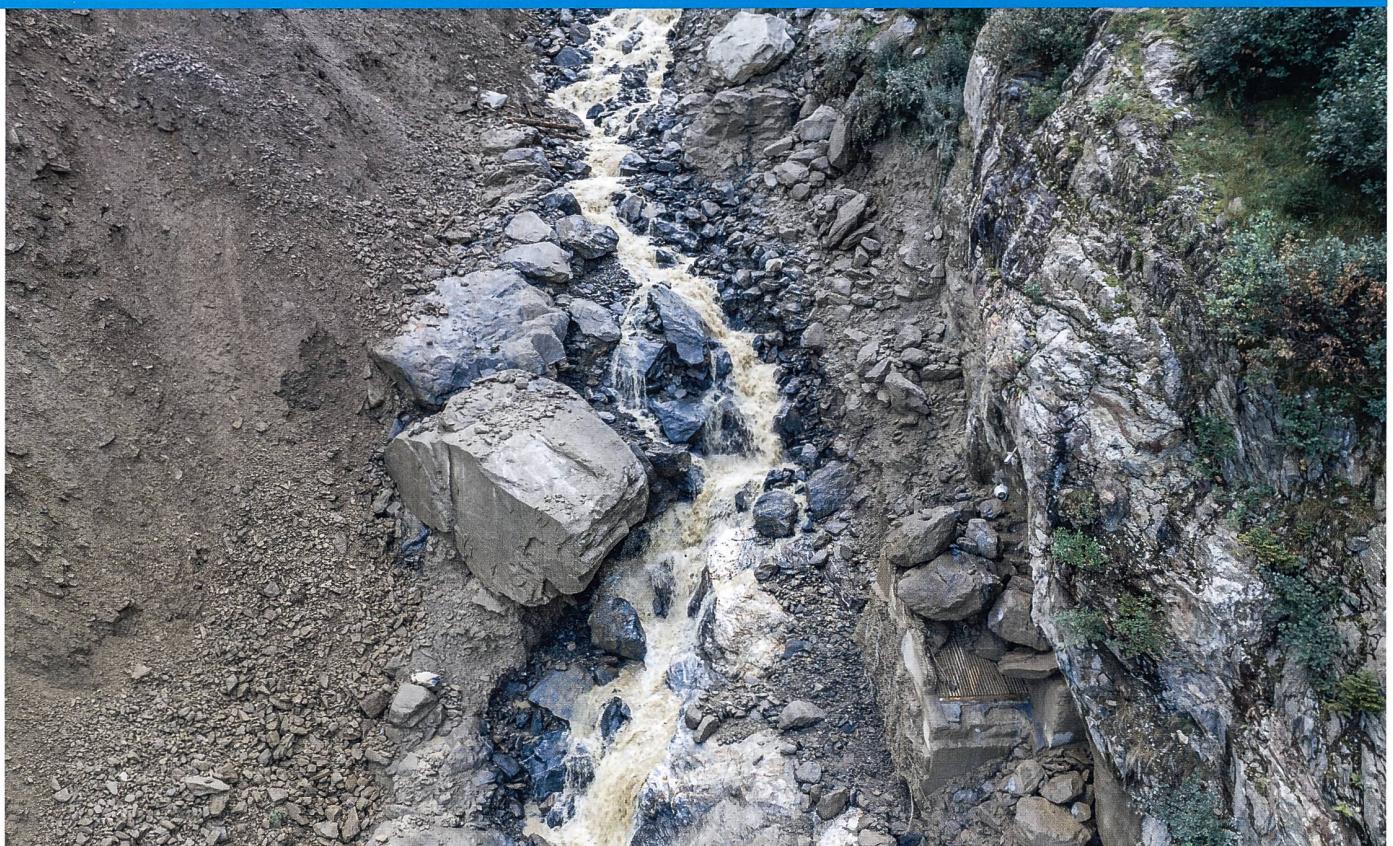

Zustand Fassung (Tirolerwehr)
nach dem Murgang im August
2023.

Bedrohte Wasserfassungen

Murgänge, Klimawandel und Wirtschaftlichkeit | Die Anlagen der Kraftwerke Oberhasli AG sind dem rauen Klima im Hochgebirge ausgesetzt. Es gibt Lawinen, Steinschläge, Bergstürze, Rutschungen, Murgänge und Hochwasser. Auch die Folgen des Klimawandels sind vermehrt spürbar. Entsprechend aufwendig gestaltet sich der Unterhalt der Anlagen, wie das Beispiel «Rotlauibachfassung» zeigt.

DANIEL BÜRKI

Weitläufige 420 km² gross ist das Konzessionsgebiet der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) im östlichen Berner Oberland. Es befindet sich in einer teilweise hochalpinen Bergwelt an den Pässen Grimsel und Susten. Gäste und Einheimische fasziniert die Landschaft. Für die Fachleute der KWO bringt der Unterhalt dieses Kraftwerksparks aber Herausforderungen mit sich. Beispielsweise haben Ende August 2023 mehrere Murgänge die Fassung des Rotlauibachs verschüttet und die Wassereinleitung massiv beschädigt.

Die Wasserfassung Rotlaui liegt oberhalb des Dorfs Guttannen

rechtsufrig auf 1306 m ü.M. Sie wurde 1943 gebaut, um das Wasser aus dem darüber liegenden Einzugsgebiet von rund 4 km² ins Kraftwerk Innertkirchen 1 zu leiten. Durch die Fassung fliessen rund 4,4 Mio. m³ Wasser in die unterste Produktionsstufe im Aaretal. Dort lassen sich damit rund 7,4 GWh pro Jahr produzieren. Der Rotlauibach, der der Fassung den Namen gibt, mündet oberhalb von Guttannen in die Aare. Bereits in den vergangenen Jahrzehnten wurde klar, dass die Bewirtschaftung der Rotlauibachfassung anspruchsvoll ist, da diese in einem Gebiet liegt, in dem es immer wieder zu Murgängen und Lawinen kommt.

Hochwasser beschädigt 2005 die Fassung

Im August 2005 regnete es tagelang äusserst stark in vielen Teilen der Alpennordseite. In Stunden stiegen die Seespiegel teilweise auf Höchststände. Bäche und Flüsse wurden zu reissenden Strömen. Auch das Haslital und die Rotlauwi waren von den Unwettern betroffen. Am 22. August 2005 ereignete sich ein enormer Murgang mit Geschiebe von rund 550 000 m³, was vergleichbar ist mit einem Fussballfeld, auf dem 77 m hoch Gestein liegt. Mehr als ein halber Kilometer der Passstrasse wurde verschüttet. Oberhalb von Guttannen begann die Aare

einen See zu bilden und suchte sich ausserhalb des Bachbettes einen anderen Weg. Massive Aufräumarbeiten waren nötig, und die Kantonsstrasse musste neu verlegt werden.

Die Wasserfassung Rotlaui wurde von diesem Murgang ebenfalls stark beschädigt. Etwa zwei Drittel des im Tal abgelagerten Materials wurden durch Erosion aus dem Kegel im Unterlauf produziert. Nebst der grossen Niederschlagsmenge waren eine grosse Vorfeuchte sowie eine hohe Nullgradgrenze für den Murgang verantwortlich. Die Gerinnesohle im Wasserfassungsbereich lag nach dem Murgang 11 m tiefer als vorher, die Wasserfassung war somit verloren. Im Einzugsgebiet fand eine grosse Systemumstellung der Naturgefahrenprozesse statt.

Ebenfalls 2005 aktivierte sich eine grosse Rutschung rechtsufrig des Rotlauibachs. Sie erstreckte sich über rund 0,25 km² und umfasste mehrere Mio. m³ Lockermaterial und zerfallenen Fels. Sie wird in den kommenden Jahren die Fassung möglicherweise zusätzlich beeinträchtigen.

Charakteristik der Murgänge

Das Kar des früheren Hohmadgletschers, der einst oberhalb der Rotlauwi lag, besteht mit seiner mächtigen Bastionsmoräne aus grobem Blockschutt über einem kleinen Toteiskörper. Die Murgänge lösten sich 2005 vermutlich hauptsächlich unter der Bastionsmoräne. Wegen des undurchlässigen Untergrunds aus Eis im oberen Einzugsgebiet und Fels im Mittelabschnitt kam es zu starken Abflüssen. Die Murschübe konnten im Felsbereich viel Energie aufbauen. Gepaart mit der grossen Erosionsanfälligkeit des Gehängeschutts war dies die Ursache für die Erosion im Kegel, die mehr als 20 m tief war. Die Rutschung 2005 wurde vermutlich aufgrund der Unwetter vom August durch Wasserdruck auf der Gleitfläche ausgelöst. Der ausgedehnte Anriß deutete auf eine sehr schnelle Bewegung hin. Durch die ruckartige Bewegung des Gesteins löste sich schliesslich der Wasserdruck und die Rutschung kam zum Stillstand.


2006 und 2010 kam es durch Böschungsrutschungen zu weiteren Murgängen in der Grössenordnung von je 25 000 bis 45 000 m³ Schutt. Im Oktober 2011 fielen innerhalb weniger Tage 70 bis 120 mm Niederschlag. Hinzukam viel Neuschnee, der aufgrund der stark

steigenden Nullgradgrenze rasch schmolz und ins Tal floss. Die Abflüsse rissen die Firnfelder auf und legten neue Lockermaterialquellen frei. Wieder löste sich an der Rotlauwi ein Murgang, diesmal mit einem Gesamtvolumen von rund 80 000 m³. Es entstanden Schäden an der Wasserleitung aus Steinkörben und dem befestigten Dammbau, die 2007 bis 2008 erstellt worden waren. Sie konnten mit relativ kleinem Aufwand repariert werden. 2012 bis 2014 war die Rotlauwirutschung erneut stark aktiv und erfuhr im niederschlagsreichen Jahr 2014 einen Schub von bis zu 0,9 m.

Überwachung, Prävention und Instandhaltung

Die Rotlauifassung ist die herausforderndste Zwischenbachfassung im KWO-Nutzungsgebiet. Alle zwei bis

drei Jahre muss das Bauteam kleinere Arbeiten ausführen, wie etwa den Rechen der Wassereinleitung freilegen oder die Fassung entstopfen, weil es öfter zu kleineren Ereignissen durch Lawinen, Steinschlag oder fluvialen Geschiebetransport kommt. Bis 2020 inspizierten KWO-Fachleute das Gebiet Rotlauwi mindestens einmal jährlich. In den Jahren 2007 und 2008, jeweils von Sommer bis Herbst, führte die KWO Wiederinstandstellungsarbeiten an der neuen Fassung durch. Wegen der starken Erosion durch die Murgänge im August 2005 lag diese nun tiefer und wurde neu mit einem Tirolerwehr und einer Entsanderanlage geschützt in den Berg gebaut. Die Kosten für die Sanierung betrugen rund zweieinhalb Millionen Franken. Schon damals hat man die Wasserein-

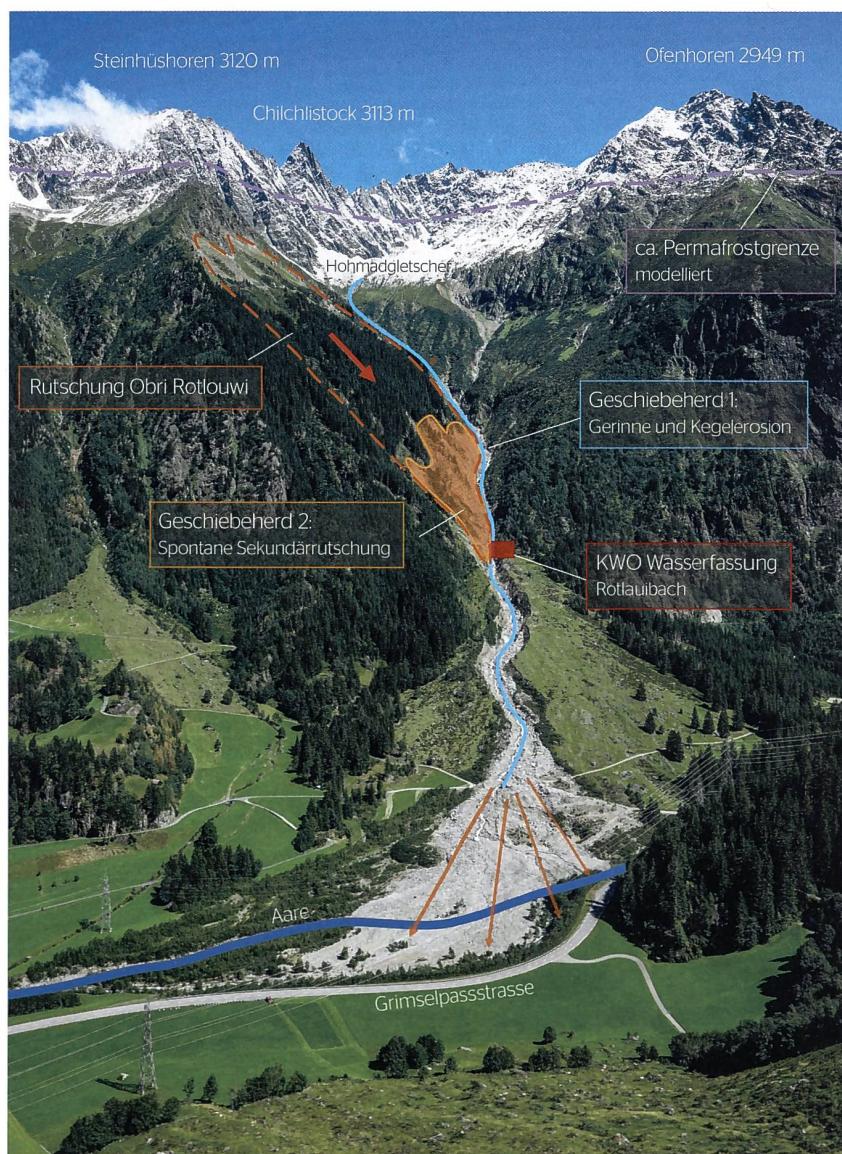

Übersicht über den Prozessraum Rotlauibach und Wasserfassung.

leitung im Rotlouwibach flexibel, und nicht mit einem starren Betonbauwerk gebaut.

Seit 2013 lassen die Gemeinde Guttannen, die KWO, der Kanton Bern sowie die Schwellenkorporation Guttannen im Rutschgebiet regelmässige GPS-Vermessungen mit 38 Punkten im Gelände durchführen und seit 2019 Laserdistanzmessungen mit 27 Spiegeln. Die Messpunkte sind auf gut eingewachsenen Felsblöcken im Gelände installiert, die vom Tal her vermessen werden können.

Die bisherigen mittleren Verschiebungen der Messpunkte auf dem Rutschkörper betragen 0,4 m pro Jahr vertikal und 0,5 m pro Jahr horizontal (in x- und y-Richtung). Von 2007 bis 2014 stellten sich vertikal maximale Bewegungen von 6,5 m ein und 9 m horizontal. Ab 2014 waren es nur noch wenige Dezimeter pro Jahr. Aktuell ist die Geschwindigkeit der Rutschung unter einem Dezimeter jährlich.

Das Hochwasser mit Murgang im Herbst 2011 motivierte die KWO, 2014 eine Risikoanalyse mit Fokus auf Sohlerosion, Verfüllung und Aufladung durch Rutschung durchzuführen. Die Analyse ergab eine Wahrscheinlichkeit kleiner als eins, dass die Erosion in der Sohle nahe der Fassung innert zehn Jahren über eine grössere Länge bei mehr als 3 m liegen würde. Im Herbst 2023 traf dann aber genau dies ein.

Totalschaden im August 2023

Vom 23. bis 26. August 2023 beschädigten mehrere Murgänge mit einem Volumen von rund 95 000 m³ die Wassereinleitung der Rotlauibachfassung komplett. Seitdem wird das Wasser für die Stromproduktion nicht mehr gefasst und fliesst ungenutzt in die Aare. Durch die Murgänge sind auch Schäden durch riesige Blöcke am Einlaufrechen des Tirolerwehrs sowie am Fassungsbauwerk und durch den Sedimenteintrag in die Entsanderanlage entstanden. Durch die vorherige Ausleitung der Fassungsanlage hat sich zwar nicht das ganze Entsanderbecken mit Sedimenten verfüllt, aber die Gerinnesohle senkte sich im Fassungsbereich um weitere 4 bis 5 m im Vergleich zum Stand 2005 ab, was viel schwerer wiegt.

Zudem hat sich 2023 die Charakteristik des Murgangprozesses verändert. Das meiste Material kam nun aus

dem Oberlauf über der Fassung. Kurze, intensive und lokale Starkniederschläge haben die drei Murgangstösse ausgelöst. Seit 2011 kam das Murgangmaterial meist von der Sekundärrutschung rechtsufrig der Rutschung oberi Rotlouwi in den Bach.

Sanierungsarbeiten für Sommer 2024 und 2025 geplant

Die KWO hat durch ein Geologiebüro eine Ereignisanalyse erstellen lassen und ein Planungsbüro beauftragt, verschiedene Varianten für die Sanierung der Rotlauibachfassung zu erarbeiten. Wichtig ist, die Wassereinleitung nach dem Totalschaden wieder flexibel zu konzipieren, um beim Bau und Unterhalt auf die stark wechselnden geologischen Voraussetzungen reagieren zu können: linksufrig anstehender Fels und rechtsufrig riesige Blöcke in der Sohle und rutschender Gegenhang, der vor allem aus Lockermaterial besteht.

An der Rotlauibachfassung sollen 2024 folgende Arbeiten durchgeführt werden, um die Wassereinleitung und Fassung wieder instandzustellen: Eine neue Zufahrt soll für die Bauarbeiten erstellt werden, die es ermöglichen wird, die Fassung mit grossen Baumaschinen zu unterhalten. Zudem soll das bestehende Fassungsbauwerk mit Unterfangung und Reparatur des Rechens und der Entsanderanlage gesichert werden. Schliesslich soll eine Sperrentreppe und eine Wassereinlei-

tungskonstruktion aus einem Murgangnetz mit einer Hinterfüllung und Abdichtung und zur Sohlsicherung montiert werden, zudem hinterfüllte Murgangnetze als Sperrentreppe unter der Wassereinleitung.

Wie geht es weiter?

Die Rotlauibachfassung wird die KWO auch weiterhin beschäftigen. Nach Einschätzung von externen Experten und Fachleuten der KWO ist es wahrscheinlich, dass ein grosser Murgang im Jahrzehnte-Rhythmus Teile der Fassung und die Wassereinleitung beschädigen wird. Eventuell sind die Abstände der Ereignisse sogar kürzer. Für eine Verbesserung der Situation spricht Folgendes:

- Das Material im Rotlouwibach stammt heute von Sekundärrutschungen der Rutschung Rotlouwi. Die Rutschungsrate für die «obi Rotlouwi» ist mittlerweile sehr langsam. Somit reduziert sich die Materialproduktion.
- Der Hohmadgletscher bildet sich weiter zurück und kann Murgänge kaum mehr auslösen.
- Im Ablagerungsraum steigt die Aufflandung weiter bachaufwärts.
- Die Bachsohle oberhalb der Fassung fliesst meist auf anstehendem Felsen. Vom Bach wird kaum Material aus der Sohle aufgenommen.

Die KWO rechnet damit, dass der Rotlouwibach laufend mit Material gespiessen wird, das Murgänge auslösen kann.



Ablagerungsraum im Tal in der Aare oberhalb Guttannen.

Das Materiallager wird sich längerfristig wieder aufbauen. In einigen Jahren oder Jahrzehnten dürfte erneut ein Murgang in der Grössenordnung von 2011 oder 2023 auftreten. Die bestehende Sohle mit hinterfüllten Murgangnetzen als Sperrentreppe soll die weitere Sohlerosion unterbinden und die Wassereinleitung bei geringer Unterhaltsarbeit sicherstellen. Interventionen im Gerinne sollen schnell mit grossen Baumaschinen erfolgen können. Die baulichen Massnahmen dürften rund 8 bis 12 Jahre überdauern. Nach rund zweieinhalb Jahren Betrieb ist die Investition in die Sperrentreppe mit der Wassereinleitung aus Murgangnetzen amortisiert.

Alles Klimawandel?

Nach Einschätzung von Fachbüros, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie internen Fachleuten sind die Ereignisse an der Rotlouwi teilweise vom Klimawandel getrieben. Es wirken stets Prozessketten: Lange, intensive Niederschläge, langsame Prozesse wie die Rutschung, schnelle Prozesse wie die Murgänge oder die Hochwasser. Dazu diverse Sturzprozesse, die unter Permafrostgebieten normal sind. Eine Rolle spielt die

Rückbildung des Hohmadgletschers und kleinerer Permafrostgebiete, die auf der Südseite des Gebiets des Stein-hüshoren, Chilchlistock bis Offenhoren vorhanden sind. Alle Berggipfel liegen 3000 m ü. M. und führen zu weiteren, möglichen Sturzprozessen als Materiallieferant. Zudem kommen spezielle Wetterlagen hinzu mit unterschiedlichen Niederschlagsintensitäten. Auch die Jahresschneemenge oder intensiver Schneefall haben einen Einfluss. Es ist klar, dass der Klimawandel heute bei Murgängen, Rutschungen und ähnlichen Prozessen einen grösseren Anteil hat als noch in den Pionierjahren der KWO.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ein kompetenter Umgang mit Naturgefahren ist für Kraftwerksbetreiber wichtig. Die KWO hat interne Spezialisten mit Wissen im Bereich Naturgefahrenmanagement, Hydrologie und Geomorphologie. Essenziell ist auch ein langjähriges Betriebswissen über die Wasserfassungen im Konzessionsgebiet und ihre Herausforderungen. Ebenso zentral ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit externen Fachleuten, mit Kompetenzen in Geologie,

Geomorphologie und Risikomanagement. Gemeinsam mit den Fachstellen des Kantons Bern wie dem Oberingenieurkreis 1 des Tiefbauamts, dem kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) steht die KWO in regem Austausch und realisiert gemeinsame Projekte wie satelliten-gestützte Verschiebungsmessungen im Einzugsgebiet der KWO. Viele Resultate der Abklärungen, wie laufende Monitorings, die Vermessungen der Rutschung oder die Beobach-tungen zu Hochwasserereignissen, stehen auch anderen Betroffenen wie Gemeinden oder Werkeigentümern von öffentlichen Infrastrukturen zur Verfügung. Zudem ist die Forschung und Ausbildung von Forschenden in diese Themen eingebunden. Auch der Austausch mit anderen Kraftwerks-betreibern ist wertvoll. Fazit: Solche Ereignisse lassen sich zwar nicht verhindern, aber als Kraftwerksbetreiber kann man sich vorbereiten und lernen, das gesammelte Wissen entsprechend einzusetzen.



Autor

Daniel Bürki ist Leiter Planung und Unterhalt bei der Kraftwerke Oberhasli AG.
→ KWO AG, 3862 Innertkirchen
→ daniel.buerki@kwo.ch

RÉSUMÉ

Prises d'eau menacées

Coulées de boue, changement climatique et rentabilité

Les installations hydroélectriques de KWO (Kraftwerke Oberhasli AG) sont exposées au rude climat de la haute montagne ainsi qu'aux diverses catastrophes qui s'y produisent: avalanches, chutes de pierres, éboulements, glissements de terrain, coulées de boue, ou encore crues. Les conséquences du changement climatique se font également de plus en plus sentir. L'entretien des installations s'avère par conséquent complexe, comme le montre l'exemple de la « prise d'eau du Rotlaubach », dans la vallée de l'Aar. Cette prise d'eau est située au-dessus du village de Guttannen, à 1306 m d'altitude. Elle a été construite en 1943 pour acheminer l'eau du bassin versant d'environ 4 km² vers la centrale d'Innertkirchen 1. Environ 4,4 millions de m³ d'eau sont ainsi captés et acheminés annuellement vers l'étage de production le plus bas, dans la vallée de l'Aar, pour y produire environ 7,4 GWh d'électricité par an.

Depuis 2007, plusieurs coulées de boue, parfois très importantes, se sont produites. Fin août 2023, de grandes coulées de boue, d'un volume d'environ 95 000 m³, ont à

nouveau enseveli la prise d'eau du Rotlaubach et l'ont fortement endommagée. Depuis lors, l'eau destinée à la production d'électricité s'écoule dans l'Aar sans être utilisée.

Selon les estimations d'experts externes et de spécialistes de KWO, il est probable qu'une importante coulée de boue détruisse partiellement ou totalement des parties de la prise et de l'injection d'eau à un rythme décennal. Une gestion compétente des dangers naturels est donc importante pour les exploitants de centrales. KWO dispose de spécialistes ayant des connaissances dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de l'hydrologie et de la géomorphologie. Il est également essentiel de disposer de connaissances opérationnelles de longue date sur les prises d'eau dans la zone de concession. La collaboration permanente avec des spécialistes de prestataires externes est tout aussi essentielle. Il est certes impossible d'empêcher de tels événements, mais les exploitants de centrales peuvent s'y préparer et apprendre à utiliser de manière conséquente les connaissances accumulées.

Pourquoi une centrale ... si c'est possible sans?! NeuroKom® IP

Sans serveur et via le réseau IP – le système intercom NeuroKom® IP fonctionne parfaitement sans centrale. L'intelligence de l'installation est répartie sur les différents interphones. Il n'existe donc pas de «single point of failure». Des interphones polyvalents permettent des produits appropriés pour chaque domaine d'application: pour la police, l'industrie, les banques, centres de formation, services du feu, parkings, hôpitaux etc.



Rendez-vous visite au
salon «INELTEC» à Zurich.
11/12 septembre 2024
halle 1, stand A15



KOCH
www.kochag.ch



**24/7 in der ganzen
Schweiz im Einsatz:
Professionell und
top ausgerüstet.**

Unsere USV-Spezialisten sind tagtäglich mit Know-how und langjähriger Erfahrung für Sie im Einsatz. Das top ausgebildete 12-köpfige Service-Team kümmert sich kompetent um Ihre Anlage: von der Montage, der Installation bis hin zur Inbetriebnahme. Auch für regelmässige Servicearbeiten, insbesondere bei Batterien, sind wir Ihr Partner in der Schweiz.

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.



Bern / Zug
www.usv.ch

usv.ch

cta
Energy Systems