

Zeitschrift: Bulletin du ciment
Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du Ciment (TFB AG)
Band: 44-45 (1976-1977)
Heft: 22

Artikel: L'étanchéité des coffrages
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-145925>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN DU CIMENT

OCTOBRE 1977

45e ANNEE


NUMERO 22

L'étanchéité des coffrages

Examen systématique des questions relatives à l'étanchéité des coffrages, notamment des coffrages en bois.

Le béton est un matériau coulé dont le coffrage est le moule. Par conséquent les propriétés de maniabilité sont importantes pour le béton lui-même, et pour les coffrages il s'agit d'obtenir une stabilité et une étanchéité maximales. Ce sont là des conditions fondamentales de la construction en béton.

Par la vibration, les frottements relatifs entre les particules solides sont supprimés, en sorte qu'un béton relativement raide devient presque liquide. Or cet effet se produit aussi à l'égard de la résistance à l'écoulement à travers des fentes du coffrage. Un manque d'étanchéité du coffrage peut parfois causer de graves défauts. Dans le pire des cas, le béton amené par le haut s'écoule par le bas. Toutefois, il s'agit en général de petits trous qui s'obturent d'eux-mêmes quand le béton y pénètre. En effet, en raison de la granulométrie étendue du mélange il se forme rapidement un bouchon (v. «BC» 5/74). Mais le défaut n'en existe pas moins, en ce sens qu'il reste des zones délavées et amaigries, non compactes, qui peuvent être les points d'attaque de dégâts par le gel ou de corrosion des armatures, ou constituer simplement des réductions de section. De même, on ne peut jamais obtenir des arêtes de béton propres et nettes si le coffrage n'est pas étanche. En outre, au voisinage de certaines de ces fentes des coffrages, le béton prend parfois une teinte foncée qui nuit à l'aspect de la surface (fig. 1 à 3).

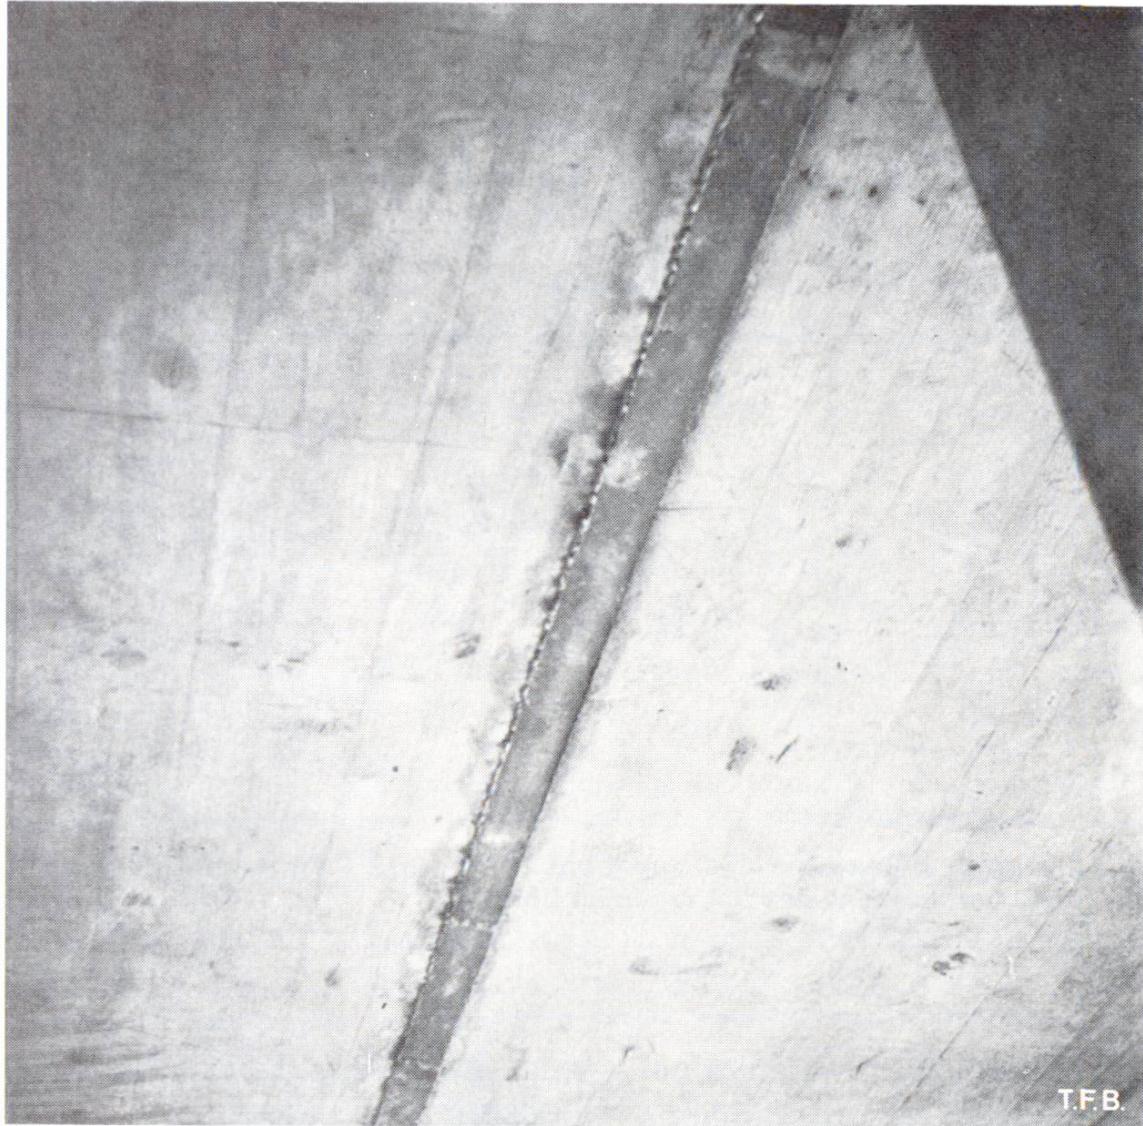

T.F.B.

Fig. 1 Joint non étanche entre un panneau de coffrage et la planche de remplissage. Formation d'une grosse bavure.

Le manque d'étanchéité des coffrages est donc la cause des défauts les plus fréquents du béton apparent. Or ces défauts sont sans excuse car ils peuvent être évités par un travail soigné et une bonne surveillance. On peut bien tolérer les conséquences de faibles manques d'étanchéité quand elles se bornent à de légères traces des joints des coffrages pouvant être considérées comme des marques caractéristiques de la nature du béton.

Il doit être tenu compte du problème de l'étanchéité des coffrages dès l'établissement du projet et ceci en se plaçant à divers points de vue:

- considérations esthétiques: aspect, catégorie de béton apparent;
- considérations techniques: résistance aux charges et aux intempéries;
- considérations économiques: coût du coffrage fonction de son degré d'étanchéité.

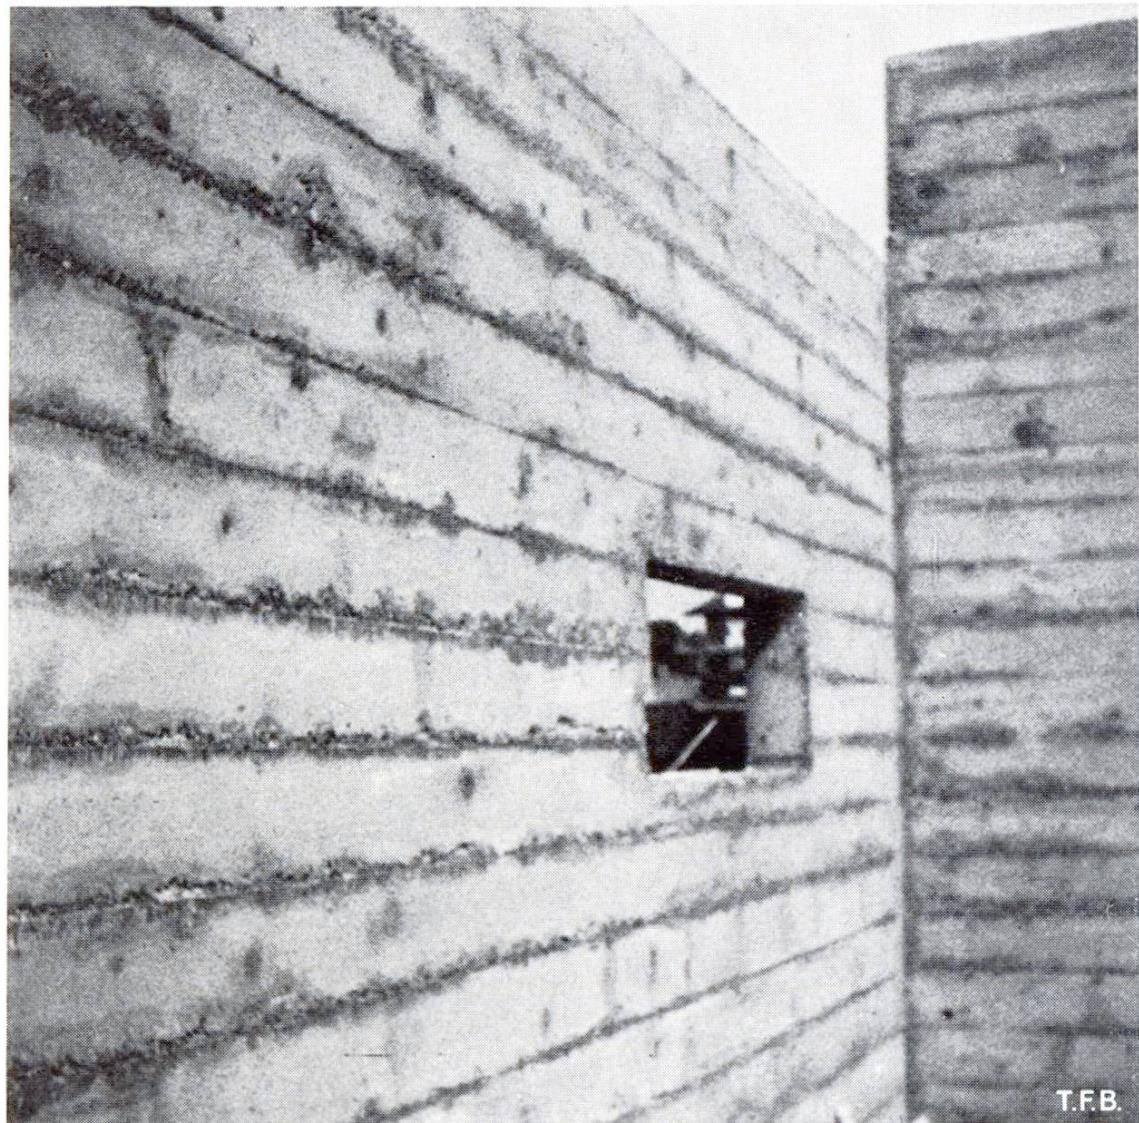


Fig. 2 Grave manque d'étanchéité entre les planches d'un coffrage. L'amaigrissement et le manque de compacité du béton mettent ici l'armature en danger.



Fig. 3 Perte de mortier à une arête en raison du manque d'étanchéité d'un joint. On distingue nettement la coloration foncée du béton due à la perte d'eau à travers le filtre formé par les grains de différentes grosseurs du granulat.

5 Voici une énumération systématique des éléments du problème de l'étanchéité des coffrages, considérant avant tout les coffrages en bois.

1. Conditions extérieures

Un manque d'étanchéité donné n'a pas toujours les mêmes conséquences. Les conditions extérieures qui ont une influence à cet égard sont les suivantes:

1.1 Composition du béton

- 1.1.1 teneur en fines
- 1.1.2 grain maximum
- 1.1.3 **granulométrie discontinue**

1.2 Consistance du béton

- 1.2.1 raide
- 1.2.2 plastique
- 1.2.3 liquide

1.3 Serrage du béton

- 1.3.1 coulé
- 1.3.2 piqué
- 1.3.3 **vibré**
- 1.3.4 vibration des coffrages

1.4 Pression exercée par le béton

- 1.4.1 hauteur des coffrages
- 1.4.2 **vitesse de remplissage**
- 1.4.3 temps de prise (ciment, adjuvant, température)

2. Facteurs déterminant l'étanchéité des coffrages

2.1 Matériaux de coffrage

- 2.1.1 propriétés spécifiques et leur régularité
- 2.1.2 état, usure, détérioration
- 2.1.3 **façonnage**
- 2.1.4 conservation des formes

2.2 Construction des coffrages

- 2.2.1 **stabilité**, étayage, amarrage
- 2.2.2 assemblage, attaches
- 2.2.3 étanchement

6 3. Causes du manque d'étanchéité

3.1 Surfaces de contact non planes

- 3.1.1 sciage inexact
- 3.1.2 détérioration
- 3.1.3 encrassement
- 3.1.4 déformation

3.2 Joints ouverts

- 3.2.1 retrait du bois, voilement des panneaux de coffrage
- 3.2.2 gonflement du coffrage
- 3.2.3 mauvais collage
- 3.2.4 déplacement des bandes d'étanchéité

3.3 Raccordements

- 3.3.1 extrémités des planches mal sciées ou mal adaptées
- 3.3.2 relâchement des attaches, manque de pression de contact
- 3.3.3 mauvais étanchement
- 3.3.4 mauvais ancrage, effet de sous-pression

3.4 Tubes des trous pour attaches

- 3.4.1 mal plaqués
- 3.4.2 matériau détérioré
- 3.4.3 manque d'étanchement
- 3.4.4 surface de coffrage encrassée ou détériorée
- 3.4.5 déplacement relatif des coffrages de part et d'autre du mur

3.5 éléments placés à l'intérieur du coffrage

- 3.5.1 mauvaise position des coffrages des évidements
- 3.5.2 mauvaise fixation des listes triangulaires, etc.
- 3.5.3 mauvaise position des moules d'empreintes

4. Mesures préventives

4.1 Préparation des matériaux

- 4.1.1 choix des matériaux
- 4.1.2 nettoyage, contrôle
- 4.1.3 réparation, obturation des trous, resciage des extrémités
- 4.1.4 humidification, mesures propres à éviter le desséchement

7 4.2 Débitage des matériaux

- 4.2.1 sciage rectiligne et d'équerre
- 4.2.2 mise en longueurs exactes
- 4.2.3 préparation des extrémités à mettre en contact

4.3 Etanchement

- 4.3.1 garnitures des joints, recouvrement des joints
- 4.3.2 fixation des listes triangulaires
- 4.3.3 masticage
- 4.3.4 **humidification**, gonflement du bois
- 4.3.5 étanchement d'urgence pendant le bétonnage

4.4 Contrôles

- 4.4.1 examen général du coffrage avant le bétonnage, en ce qui concerne l'étanchéité
- 4.4.2 **contrôle pendant le bétonnage**

Cette énumération a pour but d'attirer l'attention sur tous les facteurs pouvant avoir une influence sur l'étanchéité des coffrages. Malgré sa sécheresse, elle évoque et confirme sans doute l'expérience personnelle de chaque lecteur. Une discussion de chacun des points paraît donc superflue.

On peut cependant ajouter encore ceci:

1. L'étanchéité des coffrages est un facteur non négligeable de la qualité du béton et doit donc faire l'objet dès le début d'une étude et d'une décision. L'augmentation de la qualité du béton par une bonne étanchéité des coffrages entraîne une certaine dépense dont il faut tenir compte. Inversément, si dans certains cas on renonce délibérément à la qualité maximale, cela peut conduire à une économie.
2. La construction des coffrages ne doit pas se faire seulement conformément aux plans, mais aussi en tenant compte des qualités à conférer au béton durci et des propriétés probables du béton frais, ainsi que du mode de sa mise en œuvre.
3. Il faut être bien conscient que dans le montage d'un coffrage pour béton, le travail manuel traditionnel garde toute son importance.

Tr.

Pour tous autres renseignements s'adresser au
SERVICE DE RECHERCHES ET CONSEILS TECHNIQUES
DE L'INDUSTRIE SUISSE DU CIMENT WILDEGG/SUISSE
5103 Wildegg Case postale Téléphone (064) 53 17 71