**Zeitschrift:** IABSE congress report = Rapport du congrès AIPC = IVBH

Kongressbericht

**Band:** 2 (1936)

**Artikel:** Ueber die Verbundwirkung von Betonplatten und Stahlträgern bei

Brückenfahrbahnen, Messergebnisse

Autor: Kolm, R.C.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-2732

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Ueber die Verbundwirkung von Betonplatten und Stahlträgern bei Brückenfahrbahnen, Meßergebnisse.

De la collaboration des dalles en béton et des poutres en acier dans les tabliers de ponts, résultats des mesures.

The Compound Action of Concrete Slabs and Rolled Steel Girders for Bridge Decking, Test Results.

R. C. Kolm,

Direktor für Brückenbau in der Königl. Wege- und Wasserbauverwaltung Stockholm.

In der Absicht, zur Klärung der Spannungsverteilung in einem Brückenüberbau aus Stahlträgern mit Betonplatte beizutragen, sind während der letzten Jahre an einigen Straßenbrücken in Schweden, wo derlei Brückenbauten immer häufiger vorkommen, in Zusammenhang mit der Probebelastung Spannungsmessungen vorgenommen worden. Die Belastung bestand hierbei aus stillstehenden Kraftwagen, deren Raddruck und Abmessungen bekannt waren. Die Spannungen der Stahlträger wurden an einer gewissen Anzahl von Meßpunkten unter Verwendung von Tensometern oder Deformetern, die von der Firma Huggenberger, Zürich, geliefert waren, gemessen. Als Meßlängen wurden verwendet 100 mm für das Tensometer und 250 mm für das Deformeter. Die Spannungen wurden jeweils sowohl am Oberflansch als auch am Unterflansch des Trägers an zwei Meßstellen gemessen.

Bezüglich der ausgeführten Spannungsmessungen ist bei Beurteilung der Meßergebnisse folgendes zu beachten.

Bei den Probebelastungen sind laut Obenerwähntem meist Lastkraftwagen verwendet worden, wodurch die Zeit, die zur Durchführung der Probebelastung nötig war und während welcher der Verkehr über die Brücke abgesperrt sein mußte, möglichst gekürzt werden konnte.

Mit den Kraftwagen, die an den jeweiligen Orten für die Probebelastungen zur Verfügung standen, ist es im allgemeinen nicht möglich gewesen, eine Probebelastung von solchem Ausmaß durchzuführen, die der für die Brücke berechneten Verkehrsbelastung entsprach. Die während der Probebelastung entstandenen Spannungen sind infolgedessen verhältnismäßig gering, wodurch etwa vorhandene Fehlerquellen bedeutende prozentuelle Abweichungen verursachen können.

Die Tage für die Probebelastung waren schon lange im Voraus festgesetzt gewesen, und es war mit Rücksicht auf die vorher bestellten Kraftwagen eine zeitliche Verschiebung nicht möglich. Die Probebelastungen mußten deshalb in mehreren Fällen unter Wetterverhältnissen stattfinden, die nachteilig auf die Messungen und damit auch auf deren Ergebnisse einwirkten.


1024 R. C. Kolm


Um mit den verfügbaren Instrumenten und bei den an der Baustelle während der Probebelastung herrschenden Verhältnissen möglichst zuverlässige Resultate zu erhalten, sind wiederholte Eichungen vorgenommen worden. Die unten angegebenen Meßresultate der Ober- bzw. Unterflansche enthalten das Mittel aus den solchermaßen gefundenen Werten.


Das Alter der Betonplatten zur Zeit der Probebelastungen war bei den einzelnen Brücken sehr verschieden. Bei einigen ist die Probebelastung nach verhältnismäßig kurzer Zeit nach Fertigstellung der Betonplatten durchgeführt worden, während bei anderen wegen verschiedener Umstände eine Probebelastung erst mehrere Monate nach der Erhärtung des Betons stattfinden konnte. Die elastischen Eigenschaften des Betons zur Zeit der Probebelastung waren deshalb von Fall zu Fall sehr verschieden.

Nach dem oben Gesagten und mit Rücksicht auf die sonstigen Schwierigkeiten, denen man stets beim Ausführen von Messungen auf der Baustelle begegnet, kann man nicht erwarten, daß die erhaltenen Meßergebnisse den gleichen Grad von Genauigkeit besitzen, wie Versuche, die in Versuchsanstalten erfolgt sind. Andererseits haben Messungen auf der Baustelle den Vorteil, daß man hier über Konstruktionen in natürlichem Maßstab verfügt, und daß man es mit Verhältnissen zu tun hat, wie sie in Wirklichkeit vorhanden sind, was in Versuchsanstalten selten der Fall ist. Die erhaltenen Meßergebnisse dürften deshalb zur Beurteilung der Frage von Interesse sein, auch wenn ihnen gewisse Fehler anhaften.

Querschnitte: Coupes verticales: Cross sections thro:

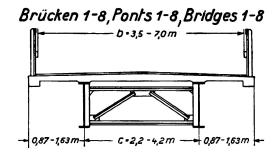

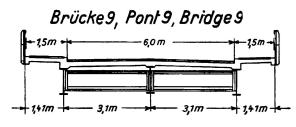



Von den Brücken, an welchen Spannungsmessungen vorgenommen wurden, sind, wie die Tabelle I zeigt, einige statisch bestimmt, andere wieder als durchlaufende Balkenbrücken ausgebildet. Die Querschnitte der Brücken gehen aus Fig. 1 hervor. Die Hauptträger bestehen entweder aus gewalzten Breitflanschträgern oder aus geschweißten Blechträgern. An einigen der Brücken sind zwischen Platte und Träger Verankerungseisen eingesetzt, während bei anderen keine Verankerungseisen vorhanden sind. Die Meßpunkte sind entweder über die Feldmitten oder über die Zwischenstützen verlegt worden.

In Tabelle I findet man ferner sowohl die abgelesenen Spannungen als auch die entsprechenden, unter folgenden zwei Annahmen berechneten Spannungen. In dem ersten Fall wird vorausgesetzt, daß keine Zusammenwirkung zwischen Betonplatte und Stahlträgern stattfindet, während im zweiten Fall eine vollständige Zusammenwirkung angenommen wird. Im letzterem Falle ist dabei die

ganze Plattenbreite als mitwirkend vorausgesetzt, und ist ferner in Übereinstimmung mit den in Schweden geltenden staatlichen Betonvorschriften für das Verhältnis n zwischen dem Elastizitätsmodul für Stahl und dem für Beton der Wert 10 angenommen worden.

Wie aus Tabelle I hervorgeht, sind die gemessenen Spannungen für die Brücken 1—7 im Allgemeinen geringer als die unter Voraussetzung völliger Zusammenwirkung berechneten. Danach scheint der Einfluß der Platte ein größerer zu sein, als berechnet war. Dies kann darauf zurückzuführen sein, daß der wirkliche Wert von n mit dem in der Berechnung angenommenen nicht übereinstimmt, sowie daß das Brückengeländer, besonders bei Brücken mit geringer Breite, auf die Spannungsverteilung möglicherweise eingewirkt haben kann. Man hat nämlich in den Berechnungen den Einfluß des Brückengeländers nicht berücksichtigt.

Bei Brücke 3 wurde an einem der Meßpunkte ein von Obigem abweichendes Ergebnis erhalten. Die abgelesenen Spannungen der Ober- bzw. Unterflansche sind hier nämlich größer als die unter Voraussetzung völliger Zusammenwirkung berechneten. Die Spannungen der Unterkante weichen weniger als 10 % ab, während die gemessene Spannung der Oberkante etwa in der Mitte zwischen den unter Voraussetzung von völliger bzw. keinerlei Zusammenwirkung berechneten Spannungen liegt. Das Ergebnis ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die zusammenhaltenden Kräfte zwischen Platte und Trägern teilweise überwunden worden waren und eine völlige Zusammenwirkung demnach nicht vorhanden war.

Die für die Brücken Nr. 8 und Nr. 10, die verhältnismäßig große Breiten haben, erhaltenen Resultate deuten darauf hin, daß die Betonplatte bei der Momentübertragung nicht in dem Maße mitgewirkt hat, wie bei den Berechnungen angenommen wurde. Bezüglich der Brücke Nr. 8 soll bemerkt werden, daß die Probebelastung verhältnismäßig bald nach Fertigbetonieren der Platte erfolgte. Außerdem herrschte während der Zeit zwischen Betonieren und Probebelastung eine niedrige Temperatur. In Berücksichtigung dessen mögen die elastischen Eigenschaften des Betons mit den gemachten Annahmen nicht übereingestimmt haben. In Bezug auf Brücke Nr. 10 hat die Betonplatte einschließlich deren Konsolen in der ganzen Breite möglicherweise nicht so mitgewirkt, als in den Berechnungen angenommen wurde. Dieser Umstand hat auch dazu beigetragen, daß die gemessenen Spannungen bei Brücke Nr. 8 größer als berechnet waren. Die genannten Verhältnisse müssen bei Berechnungen derartiger Konstruktionen unter Annahme von Zusammenwirkung berücksichtigt werden.

Bei Brücke Nr. 9 zeigen die gemessenen Spannungen hinsichtlich der negativen Momente die Neigung, die unter Voraussetzung von völligem Zusammenwirken zwischen Betonplatten und Trägern berechneten Spannungen zu übersteigen. Mit Rücksicht darauf, daß die Spannungen sehr gering sind und die Fehlerquellen infolgedessen einen großen prozentualen Einfluß haben können, dürfte die Vorsicht gebieten, keinen bestimmten Schluß hieraus zu ziehen. Die gemessenen Werte der durch positive Momente verursachten Spannungen sind geringer als die unter Annahme völligen Zusammenwirkens berechneten.

Die durchgeführten Messungen gaben keinen Aufschluß über die Größe der zusammenhaltenden Kräfte zwischen Platte und Trägern oder über den Einfluß der Verankerungseisen. Um diese Fragen zu klären, dürfte es sich als nötig

|                                |                           | T                              |                                 |  | Spannung in kg/cm² Tension en kg/cm² 7   |      |      |      |     |      |   |       |             |      |      |                              |      | ion ii | n kg | /cm²  |      |     |   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|------|------|------|-----|------|---|-------|-------------|------|------|------------------------------|------|--------|------|-------|------|-----|---|
|                                |                           |                                | Ater<br>der<br>Beton-<br>platte |  | berechnet unter Yora<br>Calculée en adn<br>Calculated under the  |      |      |      |     |      | mellant:  |       |             |      |      |                              |      |        |      | ·     |      |     |   |
| Brùcke<br>Pont<br>Bridge<br>N≌ | m<br>Siehe<br>Voir<br>See | c<br>m<br>Siehe<br>Voir<br>See | Age<br>of<br>con-               | Belastungsfall<br>Cas de charge<br>Type of loading                                     | keine Zusammenwirkung zwi- schen Platte und Balken vor- handen ist aucune collaboration entre la dalle et les poutres no compund action exists between slab and beam im Messpunkt au point |      |      |      |     |      | volle Zusammenwirkung zwischen Platte und Balken vorhanden ist, sowie dass n=10 ist une collaboration compléte entre la dalle et les poutres ainsi qu'un n = 10 both stab and beam are acting together, and for n=10 in point |       |             |      |      | n vor-<br>ete<br>eres<br>ac- |      |        |      |       |      |     | Bemerkungen<br>Remarques<br>Remarks                   |
|                                | Fig.<br>1                 | Fig.                           | Monate<br>Mois                  |  |  | ,    |      | 2    |     | 3    |   | /     |             | 2    |      | 3                            |      | /      |      | 2     |      | 3   |   |
|                                |                           |                                | months                          |  | O.K.   | U.K. | 0.K. | U.K. | 0.K | U.K. | 0.K.  | U.K.  | 0.K         | U.K. | 0.K. | U.K.                         | O.K. | U.K    | 0.K. | U.K.  | 0.k. | U.K |   |
| ,                              | 3.5                       | 2.2                            | 2                               | 23.275   | - 289  | +289 |      |      | _   | _    | - 47  | +230  |             |      |      | _                            | ± o  | +209   | _    |       |      |     | Verankerungseisen<br>zwischen Platte<br>und Balken    |
| 2                              | 5.0                       | 3.3                            | 4.5                             | 20250 3600   | - 540  | +540 |      |      |     |      | - 77  | +421  |             |      |      |                              | -21  | +3/3   |      |       |      |     | fars d'ancrage<br>  entre la dalle et<br> les poutres |
| 3                              | 6.0                       | 3.6                            | 2.5                             | 2 900 17 200 17 17100 2  | +/39   | -/39 | -332 | +332 |     | -    | +//   | - 107 | - <i>25</i> | +255 |      |                              | + 55 | -98    | - 3  | + 217 |      |     | Tie-bars for slab                                     |
|                                |                           |                                |                                 | 2 900 17200 F 17100 F  | -434   | +434 |      |      |     |      | -33   | +333  |             |      |      |                              | -229 | +357   |      |       |      |     |   |
| 4                              | 6.0                       | <i>3.5</i>                     | 6.5                             | 20.900 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 - 31.4000 | -549   | +549 |      |      |     |      | - 60  | +410  |             |      |      |                              | - 14 | +367   |      |       |      |     | Desgl. Idem<br>id.                                    |
|                                |                           |                                |                                 | # 4000 \$ 18700 + 10 14 008 1  | - 225  | +225 |      |      | _   |      | - 25  | +172  |             |      |      |                              | - 6  | +/78   |      |       |      |     |   |
|                                |                           |                                |                                 | F. 4000 - 30.900 - 1.4000 -  |  | _    | +484 | -484 | —   |      |   |       | +117        | -388 |      |                              | _    | _      | +92  | -382  |      |     |   |

|    |                      |                       |      | 18.700 + 100 H 000 TE             | _     | _    | +200 | -200 |      |      |      | _    | +49  | - 162 |      | _     |      |           | + 39        | -/60  |      |      |                    |
|----|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|-------|------|------|--------------------|
| 5  | 4.5                  | 28                    | 2    | 2 2500 25000                      | -507  | +507 | +217 | -217 | _    |      | - 63 | +403 | + 52 | -/98  |      |       | -26  | +374      | +52         | -/6/  | ,    |      |                    |
|    |                      |                       |      | 25 800 25 800 25                  | +/3/  | -/3/ | +2/6 | -2/6 |      |      | +/6  | -/05 | +52  | -/98  |      |       | +/6  | <i>19</i> | +52         | -/62  |      | _    |                    |
| 6  | 4.5                  | 2.5                   | 5.5  | 24 800 29 500                     | – 705 | +705 | —    |      |      | —    | -84  | +570 |      |       |      |       | -74  | +566      |             | _     |      |      | Desgl. idem<br>id. |
|    |                      |                       |      | 24:800 29:500                     |       |      | -895 | +895 |      |      |      |      | - 79 | + 697 |      |       |      |           | - 75        | + 640 |      |      |                    |
| 7  | 5.0                  | 3,0                   | 10.5 | 26.500 \$ 31400                   | 945   | +945 |      |      |      |      | -112 | +710 |      |       |      |       | -23  | +709      |             |       |      |      | Desg/ idem<br>id.  |
|    |                      |                       |      | 26:200 31:400                     |       |      | -996 | +996 |      |      |      |      | -//8 | +748  |      |       |      |           | -48         | +795  |      |      |                    |
| 8  | 70                   | 4.2                   | 1.5  | 50:250 - 30:250 - 30:250 - 30:250 | -600  | +600 | +3/4 | -3/4 | +229 | -229 | - 61 | +490 | + 48 | -261  | + 23 | - 187 | -/30 | +5/6      | +/72        | -287  | + 95 | -221 |                    |
|    |                      |                       |      | 30250 30250                       | - 435 | +435 | +6/9 | -619 | -400 | +400 | -44  | +356 | + 95 | - 5/8 | -40  | +326  | - 73 | +382      | +/25        | -505  | -/05 | +33/ |                    |
| 9  | Siene<br>Voir<br>See | <br><i>Fig.1</i><br>  | 8.5  | 26'000 Pm 21'300 Pm               | - 219 | +2/9 | + 55 | -55  | +29  | - 29 | - 15 | +141 | +7   | -40   | + 2  | -19   | + 5  | +/35      | +2          | -47   | + 2  | -35  |                    |
|    |                      |                       |      | 26'000 - 21'300 -                 | + 39  | -39  | +59  | - 59 | -254 | +254 | +3   | -25  | +7   | -42   | -/8  | +/64  | - /  | -36       | + 5         | -58   | - 5  | +/27 |                    |
| 10 | Siene<br>Voir<br>See | <br><i>Fig.</i>  <br> | 7.5  | #15:200 # 16:000 # 16:000 #       | - 407 | +407 |      |      |      |      | +/9  | +270 |      |       |      |       | -9   | +23/      |             |       |      |      |                    |
|    |                      |                       |      | 15 280 16000 £ 16000 £            | -317  | +3/7 |      |      |      |      | +20  | +2/2 |      |       |      |       | -16  | +/65      | <del></del> |       |      |      |                    |

Messpunkt — point de mesurage — point of measurement

Belastete Lange — Longueur chargée — loaded stratch

O.K. Oberkante — alle supérieure — upper extreme

U.K. Unterkante — alle inférieure — lower extreme

1028 R. C. Kolm

erweisen, die Konstruktionen stärker zu belasten, als dies bisher gemacht werden konnte. Ebenso hat man nicht klargelegt, in welchem Maß die zusammenhaltenden Kräfte von den durch die Verkehrslast entstehenden Formveränderungen und Schwingungen beeinflußt werden.

Für positive Momente treten Druckspannungen, für negative Momente Zugspannungen in der Betonplatte auf. Sobald die letzteren so groß werden, daß die Zugfestigkeit des Betons überschritten wird, ist das Bestehen der Betonplatte gefährdet, und dieselbe kann mit den Stahlträgern bei der Kräfteübertragung nicht weiter zusammenarbeiten. Eine notwendige Voraussetzung für ein Zusammenwirken von Betonplatte und Stahlträgern ist folglich, daß die Zugbeanspruchungen der Platte innerhalb zulässiger Grenzen gehalten werden und daß die für diesen Zweck erforderliche Eiseneinlage vorhanden ist.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Gefahr der Rissebildung in der Betonplatte von derartigen Konstruktionen an Stellen, die negativen Momenten ausgesetzt sind, vorliegt. Bei Brückenbauten mit durchlaufenden Hauptträgern sind nämlich in einzelnen Fällen in der Betonplatte über den Stützen Risse entstanden. Die Eiseneinlage ist nach in Schweden geltenden staatlichen Vorschriften ohne Berücksichtigung der Zusammenwirkung von Betonplatte und Stahlträgern berechnet gewesen. Dadurch, daß ein Zusammenwirken zwischen Platte und Trägern erfolgt ist, sind größere Zugspannungen in der Betonplatte entstanden, als berechnet war. Dem zufolge hat die vorhandene Eiseneinlage das Entstehen von Rißbildungen nicht verhindern können. Nach ausgeführten Kontrollberechnungen ist oft eine wesentlich größere Eiseneinlage nötig, als die jetzt in Betonplatten über Stützen gebräuchliche, wenn die Eisen die Zugspannungen aufnehmen sollen, die bei der Zusammenwirkung zwischen Platte und Trägern entstehen.

## Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der ausgeführten Spannungsmessungen beweisen, daß ein Zusammenwirken bei den untersuchten Brücken stattgefunden hat. Hingegen geht aus den Messungen nicht hervor, ob ein solches Zusammenwirken stets mit Sicherheit und diesfalls in welchem Ausmaß angenommen werden kann. Deshalb sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Bei Brückenbauten mit durchlaufenden Hauptträgern muß die Eiseneinlage über den Stützen mit Rücksicht auf das Zusammenwirken von Betonplatte und Stahlträgern berechnet werden.