

**Zeitschrift:** Cementbulletin  
**Herausgeber:** Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)  
**Band:** 60-61 (1992-1993)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Zementüberzüge  
**Autor:** Meyer, Bruno  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-153764>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# CEMENTBULLETIN

JANUAR 1992

JAHRGANG 60

NUMMER 1

## Zementüberzüge

Anwendungen. Häufigste Schadenarten. Hinweise zu Planung und Merkpunkte für die Ausführung.

Zementüberzug ist ein *Mörtel*, der mit dem Untergrund kraftschlüssig verbunden wird. Er besteht aus Sand, Zement und Wasser, allenfalls ergänzt mit Zusätzen. Er kann unmittelbar genutzt werden oder dient als Ausgleichsüberzug. Der Untergrund ist in der Regel ein roher Beton und bietet eine optimale Haftung an, sofern er gut vorbereitet ist. Angewendet werden Zementüberzüge bei leichter Beanspruchung, z.B. als

- Bodenbelag in Wohnhäusern (z.B. Keller, evtl. Einzelgaragen);
- Belag auf Nebentreppen (z.B. bei Kellerabgängen, Gärten), Balkonen, kleinen Vorplätzen;
- Ausgleichsüberzug (horizontal oder im Gefälle) zur Aufnahme von Bodenbelägen, Flachdachabdichtungen usw.

Zementüberzüge braucht man ausserdem für

- Simse, Schwellen, Mauerkronen;
- Bankette und Durchlaufrinnen in Schächten der Kanalisation;
- Anpassungsarbeiten aller Art.

Zementüberzüge werden vorwiegend in den Baumeisterarbeiten ausgeschrieben und vom *Maurer* ausgeführt. Man nennt sie deshalb auch «Maurerüberzüge». In der Tat gehören sie – wie der Umgang mit Mörteln ganz allgemein – zur Tradition des Handwerks, bestehend aus praktischer Erfahrung und aus den Kenntnissen, wie sie in der Berufslehre vermittelt werden. Weil sie weitgehend von Hand hergestellt werden, entwickelt der Maurer bei dieser Arbeit ein Materialgefühl, das ihm die Sicherheit im Umgang mit hydraulischen Bindemitteln gibt. Dadurch erwirbt er sich eine praktische Fähigkeit, die ihm auch in der Betontechnologie nützen wird. Dort ist ebenfalls

2 ein besonderes Materialgefühl notwendig [1], dessen Fehlen trotz – oder gerade wegen – der Rationalisierung noch heute oft beklagt wird.

Werden Zementüberzüge als *Bodenbeläge* vorgesehen, sind sie unter den Bedingungen für Fussböden auszuführen [2]. In der Schweiz sind solche Überzüge den fugenlosen Bodenbelägen zugeordnet und sind seit 1988 normiert, vgl. Norm SIA 252 [3]. Im deutschen Sprachraum heissen sie auch «Zementestrich im Verbund». Sehr wichtig ist, dass sie nicht mit Hartbeton oder mit schwimmenden Unterlagsböden verwechselt werden. Diese Beläge müssen anderen Anforderungen genügen und sind meist grossflächig, so dass sie ohnehin von spezialisierten Firmen (Bodenleger) ausgeführt werden [2].

## Häufigste Schadenarten

Häufigste Schadenarten sind Absanden, Risse und Hohlstellen [4], Beispiele vgl. Abb. 2 bis 4.

*Absanden* hat folgende Ursachen:

- ungenügendes Nachbehandeln (vorzeitiges Austrocknen);
- zu intensives Glätten oder nachträgliche Wasserzugabe (Wasseranreicherung an der Oberfläche);
- Beimischen von ungeeigneten Zusätzen (Abbindestörung des Zements).

Leichte Staubbildung tritt vor allem bei schleifender Beanspruchung auf und ist kein Mangel.

Bei *Rissen* gibt das Rissbild Aufschluss über die Ursache:

- Geraadlinige Risse weisen auf Bewegungen des Untergrunds hin. Ihre Ursache liegt in der Rissbildung der Unterkonstruktion, oder die Unterkonstruktion hat bereits eine Dilatationsfuge, die im Überzug nicht fortgesetzt wurde.
- Weitmaschige, netzartige Risse zeigen relativ grosse Rissbreiten und sind meist mit grossflächigen Hohlstellen verbunden. Ihre Ursache liegt in der Ausführung, z.B. darin, dass der Untergrund schlecht vorbereitet war, dass die Haftbrücke eine Trennschicht bildete, dass Wasserrückstände aus der Benetzung des Untergrundes nicht vollständig austrockneten, dass der Mörtel nicht gleichmässig verdichtet war, dass keine Nachbehandlung gemacht wurde. Anfällig sind Randbereiche bei Wänden und Fugen, da in diesem Bereich die Schubbeanspruchung besonders hoch ist.
- Feinmaschige, netzartige Risse lassen sich kaum vermeiden. Von blossem Auge sind sie als Haarrisse jeweils dann sichtbar, wenn eine Oberfläche austrocknet oder befeuchtet wird. Sofern keine

3 Hohlstellen vorliegen, schränken sie die Gebrauchstauglichkeit nicht ein, sind also kein Mangel [3].

*Hohlstellen* sind Ausführungsfehler und lassen sich durch einfaches Abklopfen überprüfen. Sie entstehen oft wegen schlechter Verdichtung, z.B. infolge ungünstigen Kornaufbaus oder bei Dicken über 30 mm. Weit häufiger sind sie aber auf eine ungenügende Vorbereitung des Untergrunds zurückzuführen. Dieser Arbeitsgang ist scheinbar unproduktiv, macht sich aber in einem einwandfreien Überzug bezahlt. Vereinzelte Hohlstellen ( $\varnothing < 20$  cm) sind kein Mangel, sofern sie nicht zu Ausbrüchen führen [3]. Besonders wichtig sind Randbereiche, weil sie schon im frühen Abbindezustand die Schubspannungen des Verbunds übernehmen müssen und im Fall von Fugen am stärksten beansprucht sind.

## Hinweise zu Planung und Ausführung

Einen besonderen *planerischen Aufwand* braucht es bei Zementüberzügen, wenn sie als Bodenbeläge verwendet werden. In allen übrigen Anwendungsfällen gelten diese Überlegungen sinngemäß. Weil Überzüge nur für leichte Beanspruchung geeignet sind, muss der Planer die Nutzung genau abklären und den Belag richtig ausschreiben. Gemäß [3] ist der Zementgehalt nicht vorgeschrieben, wohl aber eine Rohdichte von min. 2000 kg/m<sup>3</sup> Fertigbelag. Sind besondere Eigenschaften massgebend, reichen die einfachen Rezepte des Maurers nicht aus und müssen betontechnologisch modifiziert werden. Ein Überzug sollte gleichmäßig in einer minimalen Dicke von 25 mm verlegt werden können. Gefälle sind mit Vorteil bereits in der Unterkonstruktion auszubilden. Arbeitet man nass in nass, kann die Dicke auf wenige mm reduziert werden. Auf Null auslaufende Überzüge sind zu vermeiden, d.h., bei auskragenden Platten braucht es zur einwandfreien Verdichtung eine Abschalung. Zementüberzüge können auch eingefärbt werden (Pigmentierung bis etwa 4% des Zementgewichts).

Zementüberzüge sind immer ein zusätzlicher Arbeitsgang und beeinflussen deshalb den Bauablauf. Zwecks Rationalisierung wird deshalb die gebrauchsfertige Konstruktion empfohlen, z.B. mit Vakuum- oder Homogenbeton. Die monolithische Bauweise braucht aber Erfahrung und stellt höhere Anforderungen an Planung und Ausführung. Für das Gelingen solcher Beläge ist vor allem die grosse Wetterabhängigkeit zu beachten.

Wenn die *Bauleitung* ihre Termine einplant, muss sie Fristen, Temperaturen und Witterung beachten. Vom Unternehmer soll sie das Absperren der Räume verlangen und dieser Massnahme auf der Baustelle auch Nachachtung verschaffen. Empfehlenswert ist die

## Merkpunkte für die Ausführung

**1. Vorbereitung des Untergrunds.** Überzüge sollen nass in nass aufgebracht werden. Ist dies nicht möglich, muss man den Untergrund wie folgt vorbereiten: Beton während des Betonierens leicht aufrauhen (keine tiefen Furchen). Vor dem Aufbringen des Belags: Zementhaut und schlechten Beton abspitzen. Untergrund reinigen, mindestens einen Tag vornässen, stehendes Wasser entfernen. Bodenabläufe und Entwässerungsrischen sauberhalten, Öffnungen abdecken.

**2. Mörtel.** Rezept: 1 Sack Zement und  $2\frac{1}{2}$  bis  $1\frac{1}{2}$  Karren Sand (entspricht PC 400–600 kg/m<sup>3</sup>). Zementdosierung je nach Verarbeitbarkeit. Konsistenz: erdfeucht. Sand: sauber, evtl. scharfe Körnung, Granulometrie wie in der Betontechnologie. Keine gefrorenen Klumpen. Bei dickeren Schichten Größtkorn 8 mm wählen. Zusätze: nur gezielt verwenden. Sie ersetzen die handwerkliche Sorgfalt nicht, also zuerst das Problem formulieren. Mörtel gut durchmischen (maschinell: bis eine gleichmässige Konsistenz erreicht ist. Von Hand: dreimal trocken und dreimal nass).

**3. Verbund.** Schlämme aus Überzugsmörtel kräftig einbürsten, nicht zu dick auftragen. Schlämme evtl. mit Zusätzen verbessern. Arbeitsetappen genau festlegen, keine Arbeitsunterbrüche zwischen Schlämme und Überzug (Schlämme darf nicht austrocknen).

Abb. 1 So können die häufigsten Fehler vermieden werden.

Kontrolle der Nachbehandlung: Die Oberfläche muss während dieser Frist dunkel bleiben, denn eine helle Oberfläche deutet auf «Verbrennen des Mörtels». Eine Baustellenentfeuchtung darf nicht vor 28 Tagen in Betrieb gesetzt werden.

Die *Ausführung* ist in den Grundlagen der Maurerausbildung beschrieben und illustriert (vgl. z.B. in [5]). Aufgrund der häufigsten Schadenarten seien obenstehend einige Merkpunkte angeführt (Abb. 1). Wird der Zementüberzug in einem getrennten Arbeitsgang aufgebracht, muss der Untergrund einwandfrei vorbereitet werden. Eine Betonoberfläche sollte aussehen wie die frische Bruchfläche eines guten Betons. Anschliessend werden auch die genauen Höhen festgelegt (Mörtelpatschen für die Abzugsleisten).

**4. Verarbeitung.** Witterung beachten. Nur soviel Mörtel anmachen und vorlegen, wie in einem Arbeitsgang (z.B. innert einer Stunde) verarbeitet werden kann. Vorrat abdecken (Schutz gegen Austrocknen). Gut verdichten, insbesondere an Rändern und Fugen. Oberflächenbehandlung: abgerieben oder geglättet.

**5. Nachbehandlung und Schutz.** So rasch wie möglich mit Plastik abdecken. Während min. zehn Tagen vor Austrocknen schützen (Sonneneinstrahlung oder Luftzug vermeiden). Baustellenentfeuchter nicht vor 28 Tagen in Betrieb setzen. Absperren. Fristen für die Benutzung: nach drei Tagen begehbar, nach zehn Tagen leichter Baustellenbetrieb gestattet (keine Materialdepots), nach 28 Tagen normal zu benutzen.

**6. Fugen.** Bewegungsfugen der Unterkonstruktion auch im Überzug übernehmen (Öffnung beachten). Sonst aber Trenn- und Arbeitsfugen vermeiden.

**7. Beanspruchung.** Zementüberzüge sind nur für leichte Beanspruchung geeignet (Böden: leichter Fußgängerverkehr, d.h. Beanspruchungsgruppe Ib gemäss Norm SIA 252). Fahrverkehr mit harter Bereifung (z.B. Palettenrolli) verursacht Schäden.

Obiges Mörtelrezept basiert auf folgenden Einheiten: 1 Sack Zement zu 50 kg. 1 Karrette zu 60 l Sand (feucht). Um sie zu füllen, braucht es 12 Schaufeln zu 5 l. Wichtig ist, dass gleichmäßig gearbeitet wird.

Der Mörtel soll eine erdfeuchte Konsistenz haben und trotzdem gut verarbeitbar sein. Man wird deshalb die Zementdosierung und die Zusammensetzung des Zuschlags auf diese beiden Bedingungen ausrichten. Im Hinblick auf Schäden sind gutes Verdichten und geringes Schwinden anzustreben. Mehr Zement bedeutet bei gleichbleibender Konsistenz im allgemeinen weniger Wasser, also geringeres Schwinden. Zuviel Zement kann allerdings den Wasseranspruch erhöhen. Wichtig ist eine gute Kornabstufung des Sandes. Mit einem Grösstkorn von 8 statt 4 mm kann man Wasser sparen. Wird der Mörtel auf der Baustelle angemacht, so muss er genügend lange gemischt werden, insbesondere bei hoher Zementdosierung. Wird er im Werk bestellt, kommt es bei grösseren Mengen vor, dass

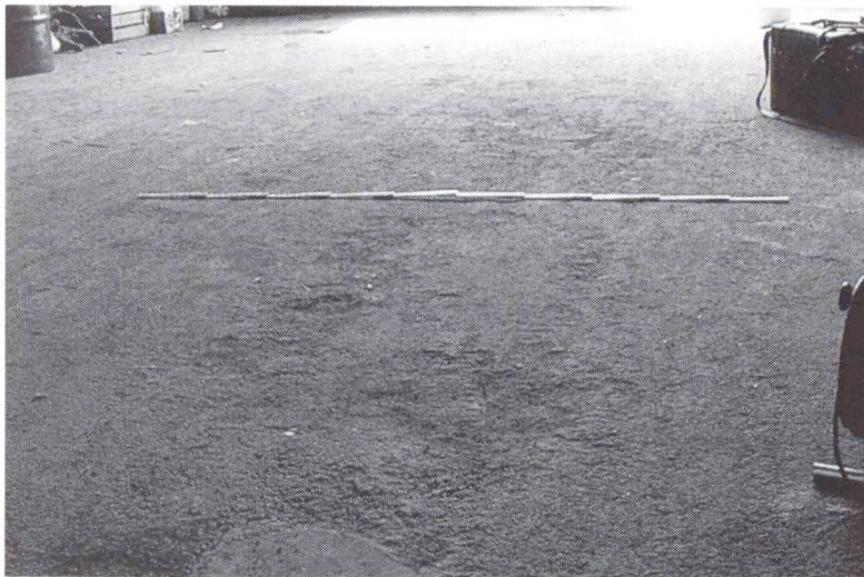


Abb. 2 Zementüberzug in Gewerberaum mit stark beschädigter Oberfläche. Grund: Beanspruchungsgruppe II und falsche Materialzusammensetzung.



Abb. 3 Weitmaschige Risse **mit** Hohlstelle. Grund: schlechte Verdichtung der untersten Schicht und falsche Materialzusammensetzung.

man ihn verzögert und einige Stunden lagert. Weil er während dieser Zeit austrocknen kann, muss er unbedingt abgedeckt werden.

Zwecks Verbund kann man auf der gereinigten, lange genug vorgehästeten Oberfläche zuerst eine Haftbrücke aufbringen. Sie ist meist eine *Schlämme* aus weicherem, fettem Überzugsmörtel, die als dünne Schicht z.B. maschinell eingebürstet und mit einem Besen abgezogen wird. Man darf sie keinesfalls austrocknen lassen, da sie sonst als Trennschicht wirkt. Reine Zementschlämme ist ungeeignet, weil sie denselben Effekt hätte. Bei der *Verarbeitung* des Mörtels ist die Witterung zu beachten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind). Bei Temperaturen unter +5°C kann ein Zementüberzug nicht mehr

## 7 Tabelle 1 Verwendete Werkzeuge für die Verarbeitung

	<i>von Hand</i>	<i>maschinell</i>
Fördern	Kübel, Karrette	Mischerpumpe
Verdichten	Betonstampfer, Handfäustel	Plattenvibrator, Glattwalze (statisch)
Abziehen	Abzugsleisten, Metall- latte	Vibrierbohle
Oberflächenbehandlung		
– abgerieben	Taloche und Reib- scheibe	Glättmaschine mit Scheibe
– geglättet	Taloche und Glätt- kelle	Glättmaschine mit Flügel

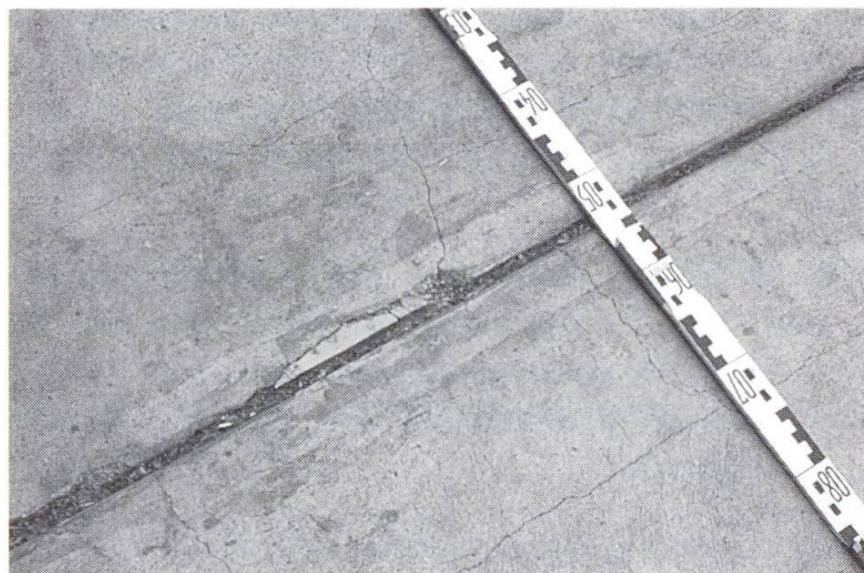


Abb. 4 Ablösungen entlang einer Fuge und Rissbildung senkrecht zur Fuge. Grund: erhöhte Schubspannungen im Fugenbereich und Befahren; geringe Haftung und zu starke Beanspruchung.

erfolgreich aufgebracht werden. Die verwendeten Werkzeuge sind in Tab. 1 aufgeführt. Die Oberfläche darf mit der Glättmaschine nicht zu lange bearbeitet werden, da sie sonst mit Wasser und Feinstanteilen angereichert wird [6]. Für höhengenaues Abziehen werden Leisten (z.B. Flacheisen  $\neq 50 \times 10$  mm) verwendet und im Laufe der Arbeit entfernt. Dabei entstehen Lücken, die ebenfalls mit Überzug gefüllt und gut gestampft werden müssen. Auf bereits verdichteten Mörtel darf nachträglich kein Überzug mehr aufgebracht werden. (Ausnahme: Soll z.B. eine Schwelle aufgesetzt werden, muss die erste Schicht unbedingt wieder aufgerauht werden.) Je nach Wunsch kann die Oberfläche zusätzlich strukturiert werden, z.B. mit Besen,

**8** Zementbodenwalze. Alle Arbeiten sind aber erst beendet, wenn auch die nötige Nachbehandlung gemacht und der Überzug vor Tropfwasser, Regen, allzu früher Benutzung usw. geschützt ist.

Zementüberzüge haben auch bei Schäden den Vorteil, dass sie auf einfache Art repariert werden können. Man muss dazu die schadhafte Stelle auf Hohlstellen abklopfen und sauber ausspitzen. Das weitere Vorgehen ist gleich wie beim Aufbringen eines neuen Belags. Werden die handwerklichen Regeln beachtet und ist die Beanspruchung nicht zu hoch angesetzt, so sind Zementüberzüge geeignete Bauteile.

*Bruno Meyer*

## Literatur

- [1] TFB Willegg (1958): Materialgefühl und dauerhaftes Bauen. Cementbulletin Nr. 1
- [2] Übersicht siehe Cementbulletin Nr. 5/90, Tab. 1. Die beiden wichtigsten zementgebundenen Belagsarten sind in Nr. 5/90 und 16/91 beschrieben
- [3] Norm SIA 252 (1988): Fugenlose Industriebodenbeläge und Zementüberzüge. Zürich: Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
- [4] *Epple, H.J.* (1985): Zementgebundene Unterlagsböden und Bodenbeläge. Wildegger Kurs Nr. 10
- [5] Schweiz. Baumeisterverband (1991): Einführungskurse für Maurerlehrlinge. Ausbildungs-Grundlagen MBZ, Blätter 1.2.3.–2.2.10. Sursee: Maurerlehrhallen (MLS)
- [6] *Abt, R.* (1972): Zementestrich. In: Zement-Taschenbuch 1972/73, S. 390. Wiesbaden: Bauverlag

**Fotos:** Abb. 2 bis 4 verdanken wir Herrn H.-J. Epple, c/o Tecnotest, Adliswil.

---

Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfügung die  
TECHNISCHE FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE  
DER SCHWEIZERISCHEN ZEMENTINDUSTRIE

**TFB**

Postfach

Lindenstrasse 10

5103 Willegg

Telefon 064 57 72 72

Telefax 064 53 16 27