

# Die Installationen im Neubau des Rhätischen Kantons- und Regionalspitals in Chur

Autor(en): **Eigenmann, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **117/118 (1941)**

Heft 18: **Sonderheft Betriebsinstallationen im modernen Krankenhaus**

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-83545>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## SONDERHEFT BETRIEBSINSTALLATIONEN IM MODERNEN KRANKENHAUS

### Die Installationen im Neubau des Rätischen Kantons- und Regionalspitals in Chur

Von Dipl. Ing. A. EIGENMANN,  
Beratender Ingenieur, Davos

**Vorstudien.** Im Jahre 1935 erhielt der Verfasser vom Sanitätsdepartement des Kantons Graubünden den Auftrag, die Frage eines wärmewirtschaftlichen Anschlusses der Kantonalen Irrenanstalt Waldhaus und des Kantonalen Frauenspitals Fontana an das neu zu errichtende <sup>1)</sup> Kantonsspital in Chur zu studieren. Trotz des hohen Anschlusswertes des umfangreichen Gebäudekomplexes der Irrenanstalt ergab sich damals für diese keine Ersparnis in den Gesamtbetriebskosten gegenüber einer zentralisierten und modernisierten Eigenanlage, weil die anschlussfreie Strecke über 700 m betragen hätte. Für das Frauenspital lagen die Verhältnisse, wegen der kürzern Entfernung, etwas günstiger, aber auch erst für den Vollausbau des geplanten Spitalkomplexes. Dieses Ergebnis widersprach den Erwartungen oberflächlicher Beurteilung im Rahmen weitschweifender, nichtbündnerischer Zentralisierungstendenz; es wurde angezweifelt, in zweiter, weit ausführlicherer Untersuchung jedoch bestätigt gefunden.

Im Jahre 1936 erhielt dann die Firma Eigenmann & Wild (Davos) den Auftrag für ein Vorprojekt und einen Kostenvoranschlag mit verschiedenen umfangreichen Gutachten über die wärme-, luft- und sanitärtechnischen Anlagen, einschliesslich Küche und Wäscherei, deren Ergebnisse für die Ausführung 1939 bis 1941, nach dem Hinschiede von Ing. Wild, dem Bearbeiter des wärme- und lufttechnischen Teils, unter alleiniger Leitung des Verfassers massgebend blieben. Sie sind von Interesse wegen ihrer Einpassung in das Bauganze, dank rechtzeitiger Zuziehung der Spezialisten und weitgehendem Verständnis der Architekten für die Wünsche der Ingenieure. Diese Anlagen sollen hier ungeschminkt, d. h. samt ihren Mängeln und deren Ursachen bekannt gegeben werden, denn besser machen kann man es nur, wenn die Mängel bekannt werden.

#### 1. Heizung (Abbildungen 1 bis 7)

**a) Systeme.** Die Heizung weist drei verschiedene Temperaturstufen auf, innerhalb deren wiederum Abstufungen je nach

<sup>1)</sup> durch die Architekten F. G. Brun und R. Gaberel, siehe die Beschreibung in «SBZ», Bd. 113, S. 33\* (21. Januar 1939), sowie die Grundrisse und Schnitte auf Doppeltafel 4 bei Seite 215.

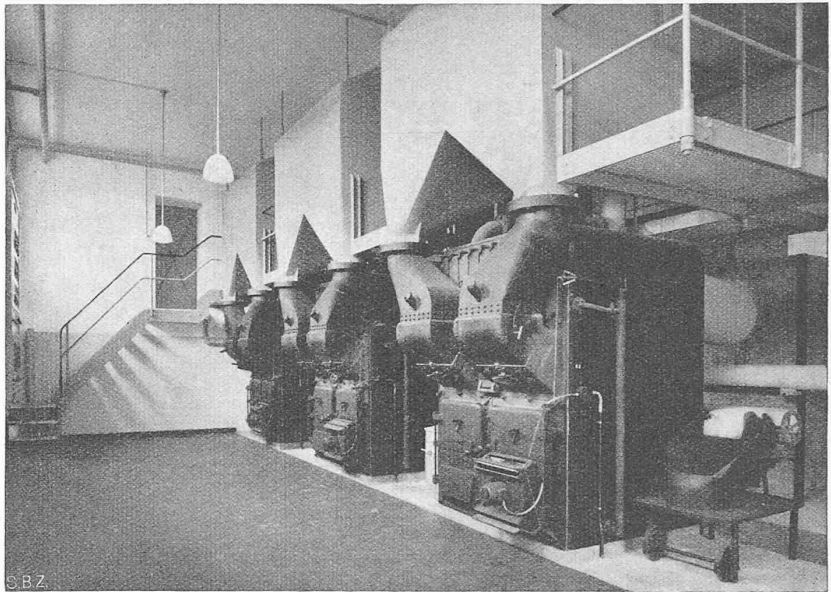


Abb. 1. Kesselhaus mit drei Taschenkesseln von je 50 m<sup>2</sup> Heizfläche

Verwendungszweck und Bedarf selbsttätig oder von Hand vorgenommen werden können. Die höchste Stufe bildet der Elektrowärmespeicher mit einer Höchsttemperatur von 150°, die durch Mischregelung auf 130° herabgemindert wird. Die mittlere Stufe ist die sogenannte Mitteldruck-Heisswasserheizung, als Wärmeträger zwischen den Kohlenkesseln und den hochtemperierten, sogenannten technischen Wärmeverbrauchern und zwischen den Kesseln und der niedertemperierten Raumheizung. Die letztgenannte Uebertragung, d. h. jene vom Heisswasser, das in geschlossenem System unter Ueberdruck steht, an die Raumheizung, also an das offene Warmwassersystem ohne Ueberdruck, geschieht in zwei Umformern von je 5500 l Inhalt und je 15 m<sup>2</sup> Uebertragungsfläche, bzw. je 600 000 kcal/h Leistung.

**b) Heizkessel.** Aufgestellt wurden drei schmiedeiserne freistehende Sulzer-Taschenkessel mit Treppenrost zum Verfeuern von feinkörnigen Brennstoffen, vornehmlich Anthrazit 10/20-er Körnung, je mit 50 m<sup>2</sup> Heizfläche oder 600 000 kcal/h Leistung und 6 atü Betriebsdruck (Abb. 1). Für einen vierten Kessel sind Platz und alle Anschlüsse vorgesehen. Die Füllschieber der 2 1/2 t Kohle fassenden Tagesbunker über den Kesseln, die Kesselabsperr- und Umgehungsventile, sowie die Rauchfische sind von einem erhöhten Gitterrost-Podest aus leicht zugänglich. Die grobe Feuerregelung besorgen die in den Aschtüren eingebauten Unterwindgebläse, die ihrerseits von Vorlaufthermostaten über je einen Quecksilberwippen-Schalter gesteuert werden. Die Feinregelung besorgt in üblicher Weise ein auf Metalldehnung beruhender Zugregler. Ausser der Kesselwassertemperatur wird noch der Kaminzug und die Rauchgas-temperatur jedes Kessels gemessen, wofür die Instrumente auf einer kleinen Kesselhaus-Schalttafel vereinigt sind. Die noch wünschenswerte elektroautomatische Rauchgasanalyse musste mangels Mitteln weggelassen werden; sie erschien damals bei der verhältnismässig kurzen Dauer der Kohlenheizung auch nicht mehr so wichtig.

**c) Bekohlung und Entschlackung.** Die mit Lastwagen von der Loëstrasse auf Garagenhöhe eingefahren Kohle wird, wie aus den Schnitten Abb. 3 und 5 ersichtlich, seitlich in einen Aufnahmebunker gekippt und von

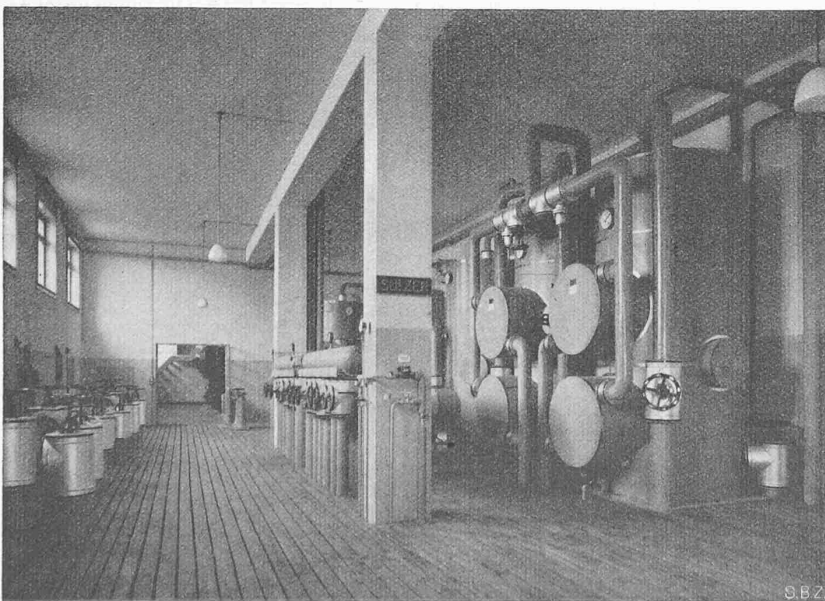


Abb. 2. Die Regulier-Zentrale, rechts Warmwasser-Bereiter, -Speicher und -Umformer


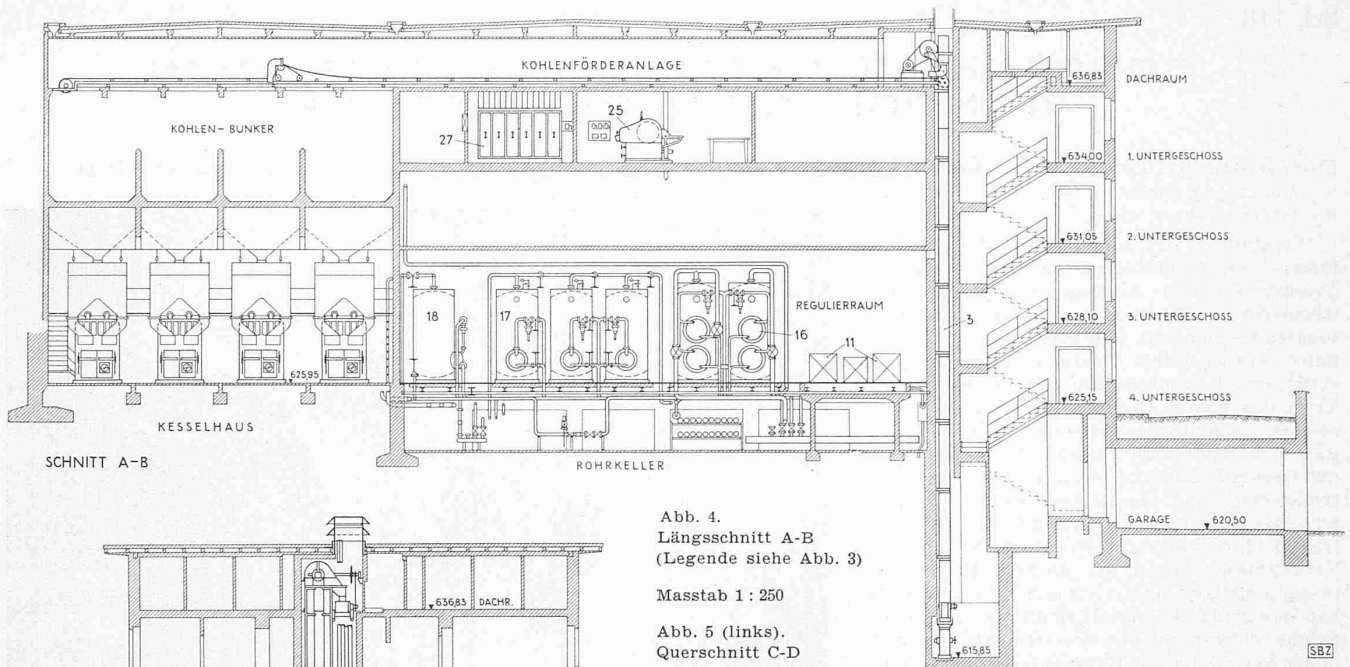


Abb. 4.  
Längsschnitt A-B  
(Legende siehe Abb. 3)

Masstab 1 : 250

Abb. 5 (links).  
Querschnitt C-D

587

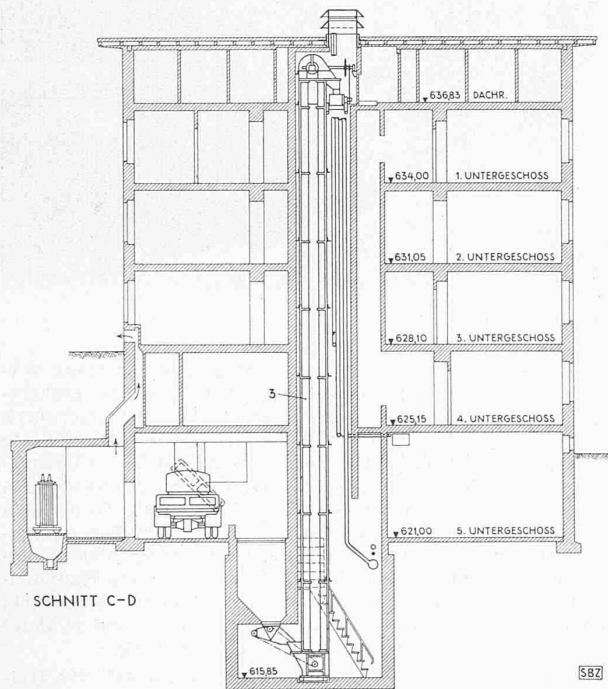

587

einem schwingenden Aufgabeapparat einem Becherhebewerk von 22 m Höhendifferenz mit 115 Stahlbechern übergeben. Auf dem Dachboden des Diensttraktes übernimmt ein Förderband von 32 m Länge den Horizontaltransport zu den vier Betonsilos, die je nach Lage des Abwurfwagens beschickt werden sollen. Jeder Silo fasst 55 t Anthrazit 10/20. Die Förderanlage fördert 8 t Anthrazit in der Stunde bei einer Motorstärke von  $6\frac{1}{2}$  PS. Leider war es kostenhalber nicht möglich, eine Wiegevorrichtung am Förderband oder eine Zählvorrichtung am Hebewerk zur Lieferkontrolle und eine Wiegevorrichtung am Auslauf der Tagesbunker zur Verbrauchskontrolle einzubauen. Diese Kontrollen müssen daher etwas grob durch die Waagscheine und durch Abzählen der Tagesbunkerfüllungen geschehen.

Die Entschlackung, das Stiefkind fast jeder mittleren und vieler grossen Anlagen, ist auch hier ein solches geblieben. Eine mechanische Entschlackung kommt bei den grossen, harten Kuchen der Anthrazitschlacke kaum in Frage, wohl aber hätte der Abtransport der von Hand aus dem Kessel gezogenen Schlacke durch eine sogenannte Schlackenbahn unter dem Kesselraum und bündig mit der Brücke eines Abfuhrwagens in der Kohleneinfahrt vereinfacht werden können. Das hätte aber einen wesentlichen Mehraushub und Verteuerungen der Foundationen mitgebracht. Die heutige, etwas primitive Lösung fährt Asche und Schlacken in den bekannten Schlackentonnen auf einem Spezialwagen durch den Regulierraum und dann über eine ausziehbare Rampe zum Fenster an der Strassenseite. Sie ist sehr billig, bei den gegebenen baulichen und betrieblichen Verhältnissen aber befriedigend.

d) *Kaminanlage.* Mit der Planung des Diensttraktes, der in Anlage und Ausmass fast ausschliesslich durch die Raumbedürfnisse der technischen Einrichtungen bedingt war, musste auch die im anschliessenden Krankentrakt-Hochbau liegende Kaminanlage festgelegt werden. Das Kaminmauerwerk, abgestützt auf kräftigem Betonfundament, besteht aus einer äusseren Ummantelung von 15 cm starken roten Lochsteinen, vollfugig in Weisskalk und hydraulischem Kalkmörtel mit Portlandzementzusatz gemauert; einer 5 bis 6 cm starken Isolierschicht aus Schlackenbeton mit Kieselgurmehl- und -Schrot-Zusatz; einer inneren Auskleidung von 12 cm Hand- und Maschinensteinen vollfugig vermauert, innen ausgekellt und mit Chamottmörtel ausgestrichen, entsprechend einer Rauchgastemperatur von rd.  $450^{\circ}$  und einem Temperaturabfall von  $1^{\circ}$  pro m; das Ganze aussen in Abständen von 1,2 m ringförmig mit T-Eisen verankert, innen mit Steigeisen versehen, oben mit schwerer gusseiserner Platte mit Blitzableiter-Anschlussklemmen abgedeckt, einschliesslich einer Leiter vom Dach zur Mündung und schweren gehobelten Russtüren am Fusse der Züge. Die vom Kessel in den in gleicher Art aufgebauten Fuchs eintretenden Rauchgase werden in eine Flugaschenabscheidungskammer abgelenkt und steigen erst dann in den zugeordneten Zug von  $53 \times 65$  cm Weite auf. Der vertikale Teil mit vier Zügen  $50 \times 60$  cm Weite und 28,5 m Höhe ist völlig frei vom Gebäudemauerwerk hochgeführt (vgl. die Grundrisse auf Doppeltafel 4).

e) *Elektrowärmespeicher-Anlage.* Besonders eingehende Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit und die Anlagekosten verschiedener Lösungen für zwei Ausbauperioden und verschiedene Betriebsfälle, sowie zur Ermittlung der sogenannten Äquivalenzpreise erforderte die Elektrowärmespeicher-Anlage, deren

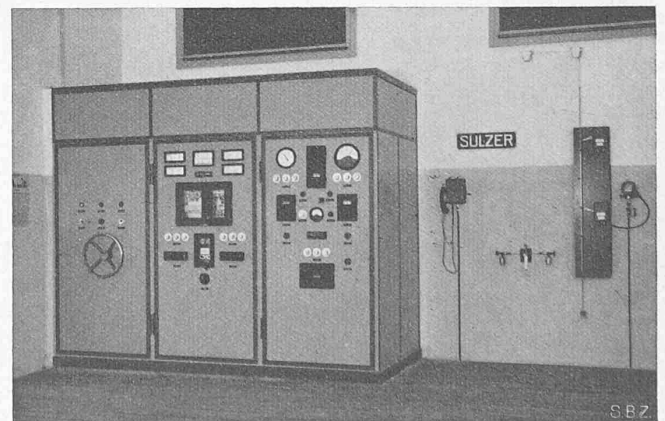



Abb. 7. Schaltwarte des Elektrokessels im Regulierraum

587

Rätisches Kantons- und Regionalspital in Chur

Entwurf von Ing. EIGENMANN & WILD, Davos

Abb. 6. Schema der Wärmezentrale

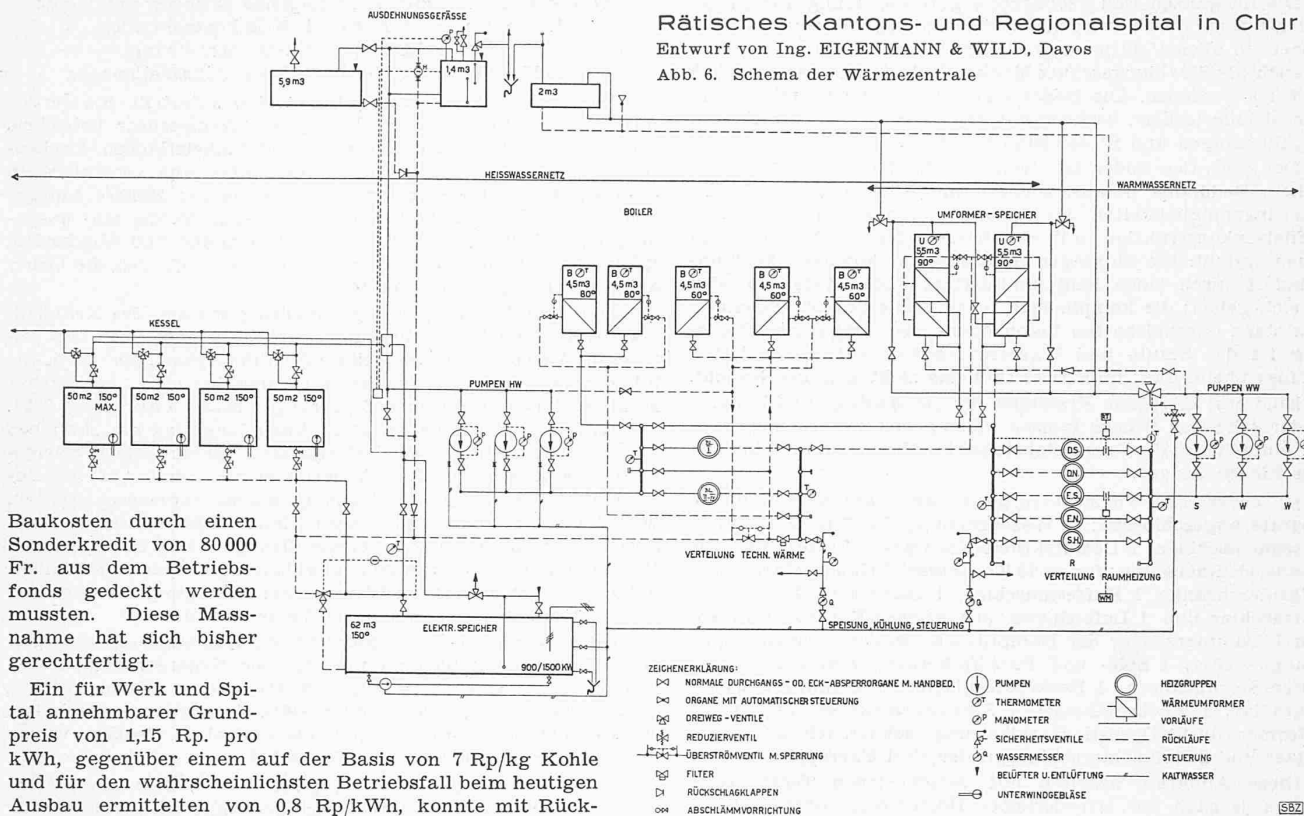

Baukosten durch einen Sonderkredit von 80 000 Fr. aus dem Betriebsfonds gedeckt werden mussten. Diese Massnahme hat sich bisher gerechtfertigt.

Ein für Werk und Spital annehmbarer Grundpreis von 1,15 Rp. pro kWh, gegenüber einem auf der Basis von 7 Rp/kg Kohle und für den wahrscheinlichsten Betriebsfall beim heutigen Ausbau ermittelten von 0,8 Rp/kWh, konnte mit Rücksicht auf die nicht zahlenmässig zu erfassenden Vorteile des elektrischen Betriebes: Betriebsicherheit, Sauberkeit und Anspruchlosigkeit, noch angenommen werden. Gegenwärtig ist mit dem Kohlenpreis natürlich auch der Strom-Äquivalenzpreis gestiegen. Der Jahreskonsum, bei normaler Konkurrenzlage, beträgt rd. 1,35 Mio kWh.

Der Speicher von 62 m³ Inhalt, in einem unter Boden liegenden Anbau auf der Nordseite als Ganzes eingebracht, wird auf 150° geladen und auf 100° entladen. Die stehend eingebaute, durch einen Schacht (mit korkisolierte Elington-Abdeckung) ausziehbare Elektroden von 900 kW Anschlusswert können später um weitere 600 kW verstärkt werden. Die Speicherkapazität beträgt 3,1 Mio kcal, doch können je nach Lieferfähigkeit des Werkes weitere Mio kcal direkt durch den Speicher an die Wärmeverbraucher übergeben werden, also gewissermassen im Durchflussprinzip. Das ist besonders wichtig für die technische Wärmeversorgung und für den Nachtbetrieb. Wie aus dem Schaltbild der Wärmezentrale (Abb. 6) ersichtlich ist, kann der Speicher notfalls auch als Ausgleichspeicher für die kohlengefeuerten Kessel herangezogen werden, indem dieser statt elektrisch auch durch die Kessel aufgeladen werden kann. Abb. 7 zeigt die Schaltkarte und die Elektrodensteuerung.

Die Ausdehnungswassermenge von rd. 10° bis 100° wird abgelassen, die tägliche Ausdehnung von 100° bis 150° dagegen von einem im Dachboden an Ort geschweissten Ausdehnungsgefäss von 5,9 m³ Inhalt aufgenommen. Der Speicher ist mit 100 mm Mineralwolle-Stopf-Isolierung versehen und fühlt sich bei voller Aufladung nur handwarm an.

f) Regulierzentrale (Abb. 2 bis 4). Die Regulierzentrale, vor dem Kesselhaus liegend, ist in Chur, nach dem Vorbild von Aarau, nicht stiefmütterlich behandelt worden, sondern ihrer Bedeutung für eine sichere und wirtschaftliche Betriebsführung entsprechend gross und lichtvoll angelegt. Sie enthält die Pumpen, die Verteilstöcke der Heizung und der technischen Wärmeversorgung, die Warmwasserbereiter, die Speicher-Umformer, sowie die Schaltkarte des Elektrospeichers. Es sind Platz und Anschlüsse vorhanden für zwei weitere Warmwasserbereiter und für eine doppelte Notstrom-Dieselgruppe. Darunter liegt der geräumige Hauptrohrkeller mit angebautem Elektrospeicherraum, der Kaltwasser-Hauptverteilstock, die Gasuhr, die Wasserdrehturbinenstationen der Warmwasserversorgung und verschiedene wichtige Ventile und Regler. Die Schaltung der ganzen Wärmeversorgung ist im Schaltbild Abb. 6 dargestellt.

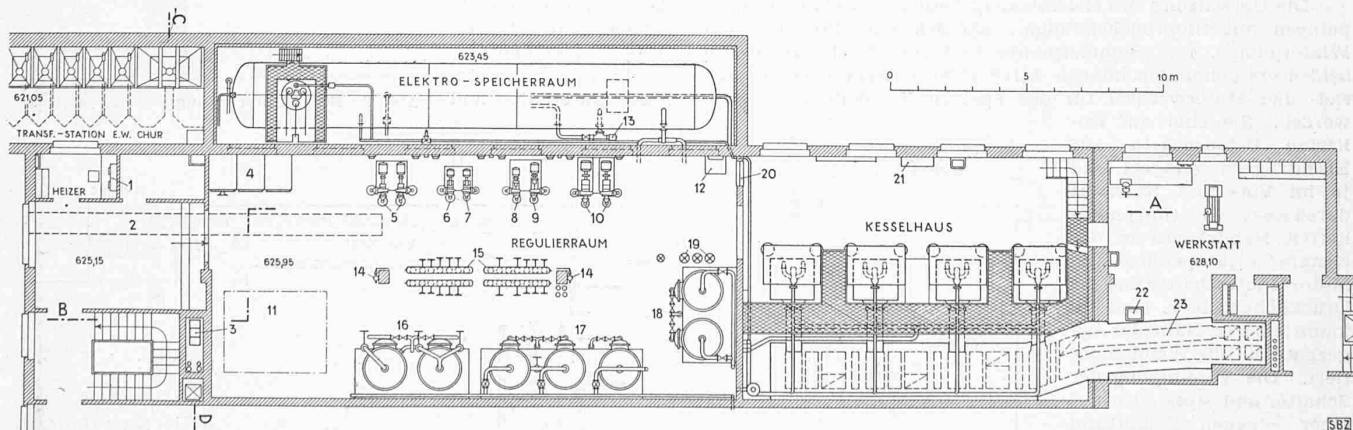


Abb. 3. Grundriss der Wärmezentrale beim 4. Untergeschoss von Block I. Masstab 1:250. — Legende: 1 Fernthermometer-Schalttafel, 2 Ausziehbare Schlackentransportrampe, 3 Kohlenelevator, 4 Schalttafel für Elektrospeicher, 5 WWH Winterpumpe, 6 WWH Sommerpumpe, 7 Brauch-WW-Zirkulationspumpe, 8 HWH Nachtpumpe, 9 HWH Sommerpumpe, 10 HWH Winterpumpe, 11 Reserve-Platz für Notstromgruppe, 12 Abstieg in den Rohrkeller, 13 Speicherpumpe, 14 Füllstationen, 15 Verteilstöcke, 16 WWH Speicher und Umformer 5,5 m³, 17 WW Bereiter 60°, 4,5 m³, 18 WW Bereiter 80°, 4,5 m³, 19 Ventilstöcke, 20 Sicherungskasten, 21 Kesselüberwachungtafel, 22 Abwurf in Müllverbrennungs-ofen, 23 Rauchfuchsanlage

Die im ganzen Bau beobachtete gute Isolierung hat in der Zentrale einen durch weitgehende Anwendung von sogen. Caldo-Kappen an allen Ventilen und Flanschen und durch Aluminium-Anstrich als Strahlungsschutz blanker Teile besonders deutlichen Ausdruck gefunden. Die Boiler und Umformer sind mit 50 mm Mineralwolle isoliert, darüber mit Blechmantel mit vernickelten Abschlussringen und Stossleisten versehen.

Der Zentralen-Boden ist, wohl als Neuheit, aber nicht aus solchem Bedürfnis heraus, sondern mit Rücksicht auf die Erweiterbarkeit der Anlage und aus Sparsamkeit, in Profilleisenkonstruktion mit darübergelegten lärchenen Langriemen erstellt. Die Montagen im Rohrkeller konnten daher ungehindert durch einen licht- und zeitraubenden Zwischenboden vor sich gehen; die komplizierte, teure Armierung und Schalung eines stark durchlöchernten Betonbodens war umgangen. Nachteilig ist der Staub- und Wasserdurchgang auf die isolierten Leitungen beim Bau; im Betrieb fällt das nicht mehr ins Gewicht.

Eine erst erwogene Kranbahn für die Montage und Reparatur der schweren Stücke musste fallen gelassen werden zu Gunsten einfacher in die Decke einbetonierter Haken zum Aufhängen eines Flaschenzuges.

g) Technische Wärmeversorgung. An diese sind folgende Apparate angeschlossen: 1 Wäschemange, die Trockenkulisen, 2 Waschmaschinen, 1 Desinfektions-Kochfass, 1 Lufterhitzer für Wäschereientbelung; ferner 10 Kochkessel, 1 Handtuchtrockner, 3 Wärmeschränke, 1 Kaffeemaschine, 1 Bainmarie, 1 Geschirrspülmaschine und 1 Lufterhitzer der Küchen-Entbelung; sodann 1 Dampferzeuger der Dampfdusche in der Hydrotherapie, 1 Fangkocher, 1 Sole- und Paraffinkocher; weiter 2 Instrumenten-Sterilisatoren, 1 Beckensterilisator, 1 Destillierapparat, 1 Autoklav, 1 Kochsalzkessel, 1 Sterilwasserkessel und 1 (2) Umformer für die Operationssaalheizung; schliesslich die 3 Lufterhitzer und 2 Befeuchterschlangen der drei Therapie-Gruppen.

Diese Apparate arbeiten mit verschiedenen Temperaturgefällen je nach der erforderlichen Höchsttemperatur und mit verschiedenen Maximalleistungen und Strömungswiderständen, deren Kenntnis für die genaue Rohrnetzrechnung wichtig ist. Doch treten nie alle miteinander mit der Höchstlast auf, sondern zeitlich ziemlich stark verschoben. Zur Bemessung der zugehörigen Kessel- bzw. Speicherleistungen gehört daher immer die Aufstellung des Belastungsdiagrammes. Wertvoll wäre die genaue messtechnische Erfassung aller dieser Einzelverbraucher und des addierten Belastungsverlaufes in bestehenden Spitälern, was bisher noch recht selten geschehen ist.

Auch der Ferntransport der Wärme in die zukünftigen Nebengebäude wird durch Heisswasser geschehen; die Anschlüsse hierfür sind bereits eingebaut.

In der Regel bestehen die Heizflächen der heisswassergeheizten Apparate aus Schlangen von Stahl- oder Kupferrohr, die alle mit 12 at abgepresst sind, um ausser der Dichtigkeit eine nicht geringe Leistungssteigerung durch allfällige Erhöhung der Wassertemperatur bzw. des Betriebsdruckes zu ermöglichen. Das zugehörige Ausdehnungsgefäss von 1500 l Inhalt und 3,2 atü Betriebsdruck, mit grossem Mannlochdeckel, zwei selbstschliessenden Ventilwasserständen, Fernwasserstands- und Druckmeldung und Vollhubsicherheitsventil 90 mm liegt im Dachraum neben den beiden andern Ausdehnungsgefässen für Speicher und Raumheizung.

Die Umwälzung des Heisswassers besorgen drei Zentrifugalpumpen mit Stopfbüchskühlung, nämlich eine Sommer- und Winterpumpe, eine Sommerpumpe und eine Nachtpumpe. Die beiden erstgenannten können durch einen entsprechenden Lauf- und Motorwechsel für den spätern Vollausbau verstärkt werden. Sie sind auf isolierten Betonsockeln auf Eisenträgern gelagert und je im Vor- und Rücklauf durch Eckventile (mit emaillierten Handrädern in der Kennfarbe) absperrbar. Die Motorschutzschalter und die Druckhöhenzeiger sind in unmittelbarer Nähe der Aggregate an die Wand montiert. Die Vereinigung der Schalter und Messtellen auf einer eigenen Schalttafel hätte unnötige Mehrkosten verursacht. — Die Heisswasserleitungen sind mit 30 + 50 mm Schlackenwolle-Zöpfen, Hartmantel, isoliert.

h) Die Raumheizung ist in folgende Gruppen unterteilt:

- 1. Dienstrakt Nord      4. Krankentrakt Süd
- 2. Dienstrakt Süd      5. Sommerheizung
- 3. Krankentrakt Nord    6. Operationssaalheizung

Die Gruppen 3 bis 5 sind örtlich weiter unterteilt. Sie werden mit max. 85° Vorlauf- und 70° Rücklaufftemperatur betrieben. Radiatoren und Rohrspiralen sind die Raumheizflächen. Deckenstrahlungsheizung wurde miterwogen, aber aus verschiedenen Gründen wieder fallen gelassen. Diese waren: Höhere Anlagekosten, grössere Trägheit in der Anpassung an die sehr ausgeprägten und plötzlichen Wechsel in Besonnung und Windanfall, Rücksicht auf die kantonsansässigen Heizungsfirmen, die bisher keine Strahlungsheizung erstellen.

Süd- und Nordgruppe für die Obergeschosse des Krankentraktes sind als Einrohrheizung erstellt, eine bei uns sehr seltene, im Ausland aber verbreitete Ausführungsart. Sie ist etwas billiger, weil einfacher zu montieren, und befriedigt bei offener Montage die ästhetischen Anforderungen besser (Abb. 17, S. 212). Die Gruppen 1 bis 4 haben obere Verteilung und die südlichen Untergruppen je elektrische selbsttätige Regelung durch Wärmeverlustmessgerät bzw. Raumthermostat mit reiner Auf- und Zu-Regelung. Diese einfache Regelung konnte zugelassen werden, weil Pumpenheizung und grosse Heizflächen vorliegen. Zum Zwecke der Nachfüllung entleerer Stränge ist durch den ganzen Bau hindurch im Rohrkeller eine Füllleitung mit vielen Schlauchhähnen verlegt, die von der Warmwasserversorgung abzweigt und gestattet mit weichem, warmem Wasser zu füllen.

Die Erwärmung des Wassers für die Raumheizung besorgen zwei Umformer (früher nannte man sie Gegenstromapparate) von je 5,5 m³ Inhalt, die zugleich als knappe Wärmespeicher dienen. Da sie auf der sekundären Seite hintereinandergeschaltet sind, erhöht sich ihre Ausnützungsmöglichkeit. Isoliert wurde durchgängig mit 20 + 30 mm Korkschalen.

i) Warmwasserversorgung (vgl. Abb. 18, S. 213). Die Warmwasserversorgung ist in zwei Netze getrennt; eines von 80° für den Bedarf der Wäscherei, der Küche und der Hydrotherapie und eines von 60° für die allgemeine Versorgung der Waschtische, Bäder und Ausgüsse. Das 60 grädige Wasser wird heute in zwei, später in drei Boilern von je 4500 l mit 7 m² Heizfläche, das 80 grädige jetzt in einem, später in zwei gleich grossen Boilern mit 10 m² Heizfläche mit Heisswasser erzeugt. Die Wassertemperatur wird mit im Rücklauf der Heizanschlüsse eingebauten thermohydraulischen Reglern konstant gehalten.

Als Korrosionsschutz ist die übliche Zementierung angebracht. Statt teurer Korrosionsschutz- oder Kalkschutzanlagen, die bei solchen Objekten immer in grösster Mannigfaltigkeit und mit allen Erfolgsversprechen angeboten werden, sind alle Teile leicht revisionsfähig; in allen Gruppen sind Prüfstrrecken eingebaut. Diese gestatten eine periodische Kontrolle über den innern Zustand der Leitungen und über die Erfordernis oder Wirkung allfälliger Schutzmassnahmen. Im übrigen ist eher eine gewisse Kalkablagerung zu erwarten als ein Anrosten. Diese Tatsache sollte die Enthärtung der Wäschereiwässer als besonders dringlich erscheinen lassen, und doch ist hierfür noch nichts vorgekehrt. Diejenigen Methoden, die nur die Kalkablagerung unterbinden, indem sie diesen in Schwebelagung erhalten, können trotz aller Filterungen die Bildung von Kalkseifen beim Waschen nicht ganz unterbinden. Kalkbindeanlagen erfordern aber immer viel Unterhalt und




Abb. 8. Block-Unterteilung

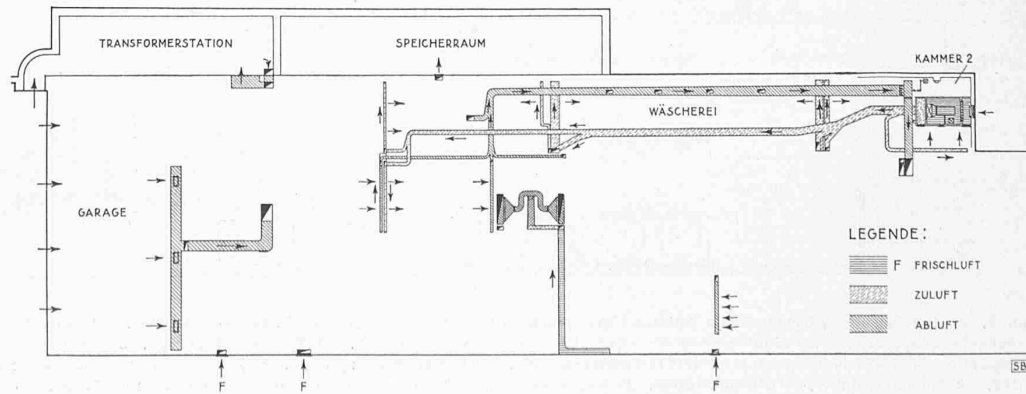


Abb. 9. Lüftungsanlagen. Generalprojektion 1:400, Block I

Bedienung, bei grossem Spitzendurchfluss grosse Apparatur, wenn eine normale Reaktionsdauer eingehalten werden soll. Zudem müsste eine vollkommene Anlage auch das kalte Spülwasser erfassen, was die Sache weiter verteuert. So wurde denn hier auf eine Wasserbehandlung vorläufig verzichtet und die Anwendung kalkfester Waschmittel, die in der Grosswäscherei ohnehin stark zunehmende Verwendung finden, empfohlen. Leider vermissen wir an der EMPA eine Stelle, die sich auf die Untersuchung der vielen Wasserbehandlungsmethoden für Enthärtung und Korrosionsschutz und deren Anwendbarkeit auf die verschiedenen Wässer und Bedarfszwecke spezialisierte und zuverlässig beratete.

Wäscherei und Küche als Grossverbraucher benötigen keine Zirkulation, wohl aber die Hydrotherapie zur zuverlässigen Einstellung der Mischbatterien und zur Heizung der Wäschewärmer. Um nun nicht eine sehr lange teure Zirkulationsleitung von der Hydrotherapie im Block III bis in die Zentrale Block I (s. Abb. 8 und 18) zurückführen zu müssen, ist diese nur bis zum Zirkulationsammler des Krankentraktes im Rohrkeller III geführt und dort mit demjenigen des 60 grädigen Netzes vereinigt. Zum Ausgleich für diese Uebergabe an das 60er Netz wird in der Zentrale eine gleiche Menge Wasser aus diesem in das 80er Netz gedrückt. Isoliert wurde durchwegs mit 25 mm Seidenpolster, in Durchbrüchen mit 20 mm Kork.

Die Warmwasser-Verbrauchskontrolle, ursprünglich weitgehend unterteilt geplant, musste schliesslich unter dem Druck der notwendigen Einsparungen auf den Verbrauch von 80- und von 60grädigem Wasser beschränkt werden. Bei der guten Zugänglichkeit aller Rohrleitungen verbleibt die Möglichkeit späteren Einbaues von Messern zur Feststellung der für die Berechnungspraxis so eminent wichtigen Spitzenbelastungen und Verbrauchsmengen.

k) Fernthermometer. Die für die Kontrolle des Heizbetriebes übliche Fernthermometeranlage umfasst, auf einer Tafel im Heizerbureau montiert, vier feste Temperaturmesser in Form versenkter eingebauter Profilverinstrumente für Aussen-, Speicher-, Heisswasser- und Warmwasser-Hauptvorlauf-Temperaturen; ferner zwei Messtellen-Drehumschalter für je 20 Messtellen, deren Widerstands-Thermometer in typischen Räumen untergebracht sind.

**2. Müllverbrennung**

Unter der Heizerwerkstätte, und von dieser aus beschickt, liegt der für den vollen Ausbau des Spitals bemessene Müllverbrennungsofen. Die Bekohlung geschieht durch eine Nebentrutsche aus Stahlblech direkt aus dem Betonsilo auf den Boden des Ofenraumes. Die Rauchgase werden über eine Flugaschenabscheidungskammer in einen Kaminzug der Heizungsanlage geleitet.

**3. Lüftungen (Abb. 9 u. 10)**

Selbstlüftungen mit Zu- und Abluftschächten bzw. Schlitzfenstern genügen für: Heizzentrale, Kesselhaus, Garage, Transformatorstation, Rohrkeller, Vorratskeller (teilweise), Schwestern-Speisesaal, Schwefelbad, Laboratorium und Teeküchen. Kraftlüftungen je in getrennter

Anlage dagegen erhalten: Wäscherei, Küche, Mechano- und Elektrotherapie, Hydrotherapie, Röntgentherapie, Operationssäle, Sezier- und Aufbahrungsräume, die im folgenden durch ihre Betriebsdaten kurz skizziert werden sollen, während ihre Anordnung schematisch mit den Selbstlüftungen zusammen auf eine Grundriss-Ebene projiziert in Abb. 9 und 10 wiedergegeben ist.

Die Lüftungskammern, in denen sich die Filter, Frischluftklappen, Ventilatoren, Wasch- und Befeuchtungseinrichtungen, Wasserabscheider, Vor- und Nachwärmeheizkörper mit den zugehörigen Pumpen und Regelapparaten befinden, sind gemauert und verputzt. Die Abluftventilatoren liegen mit Ausnahme desjenigen der Operationssäle alle im Dachboden und haben Ausblas über Dach. Die Lüftungen dienen nur der Entnebelung, Geruchbeseitigung oder Klimatisierung, nicht aber der Raumheizung, die überall durch örtliche Heizflächen erfolgt.

a) Entnebelung der Wäscherei. Lüfter und Luftleitungen liegen isoliert im Dachboden über der Wäscherei. Der Luft-Eintritt geschieht durch Schlitze und Düsen an den Decken, der Austritt durch emaillierte verstellbare Gitter. Die Anlage ist für folgende Luftwechsel gebaut, wobei die erste Zahl die Zuluft, die zweite die Abluft bedeutet: Waschraum 12/15, Glätterraum 5/6, Annahme- und Sortierraum 4/5, Desinfektion 5/6, Seifenmagazin 0/3, Wäschemagazin 0/3. Die Luft wird gefiltert und von -5° auf +28° erwärmt. Die Rundkanäle sind mit 25 mm Seidenpolster, Karton, Bandage und Farbanstrich isoliert. Auf der zugehörigen Schalttafel, vor dem Seifenmagazin montiert, sind die Drehschalter für die Motorschützen, die Klappenantriebe, die Signallampen für die Meldung der Klappenstellung und der Zulufttemperatursteller mit Anzeigeelement untergebracht. Die Temperaturregelung besorgt ein in den Zuluftkanal eingebauter Fühler, der über ein Relais auf ein progressiv regelndes Heisswasserventil im Rücklauf des Lufterhitzers wirkt.

b) Entnebelung der Kochküche. Zulufter und Zuluftkanäle liegen im Rohrkeller unter der Küche; die Abluftkanäle in der Doppeldecke und der Ablüfter im Dachboden neben dem Hauptliftschacht. Die Zuluft tritt durch Düsen aus der Doppeldecke über der Speiseausgabe und durch Gitter aus vernickeltem Streckmetall über den Kippkesseln und Bratpfannen und durch verstellbare Klappen wahlweise unter diesen aus (Abb. 12). Die Abluft entweicht durch Decken-Oeffnungen in die in der Doppeldecke verlegten Abluftkanäle. In der Spülküche sind dafür Tellerverteiler an der Doppeldecke angebracht. Die Kanäle sind mit 1 cm Pavatexplatten isoliert, die Kanten mit verzinktem Blech geschützt. Die Luftwechsel sind: Kochküche 8/12, Spülküche 15/12, Magazine und Keller 0/2. Lufterwärmung wiederum von +5 auf +28°, bei tiefern Temperaturen entsprechend eingeschränkt.

c) Abluft Operationsräume. Die Zuluft tritt durch die Saalfenster über den Heizkörpern ein und durchstreicht diese nach unten. Die Abluft tritt unter und über den Instrumentenschränken aus und wird von einem Schraubenventilator unter dem Boden neben dem Akkumulatorenraum ins Freie gefördert. Schaltung für Motor und Klappen sind im Sterilisationsraum untergebracht. Der Luftwechsel ist 12fach für die Säle, 6fach für die Sterilisation, und beschränkt sich auf die Operationspausen. Auf eine Klimaanlage einschl. Keimfilter für die Zuluft glaubte man mit Rücksicht auf die Kosten verzichten zu müssen, und dies wegen der freien NW-Lage der Operationssäle auch zu dürfen. Jedoch hat sich ihre Wünschbarkeit an heissen Sommertagen bald gezeigt; sie kann aber leider nicht mehr eingebaut werden.

d) Klimaanlage Röntgentherapie. Die Klimakammer liegt im Rohrkeller Block IV unmittelbar unter dem Therapiegeschoss. Die Zuluft tritt durch Wandjalousien ein, die Abluft durch Schlitze in der Doppeldecke aus. Die Zuluftkanäle sind in Blech, die Ab-

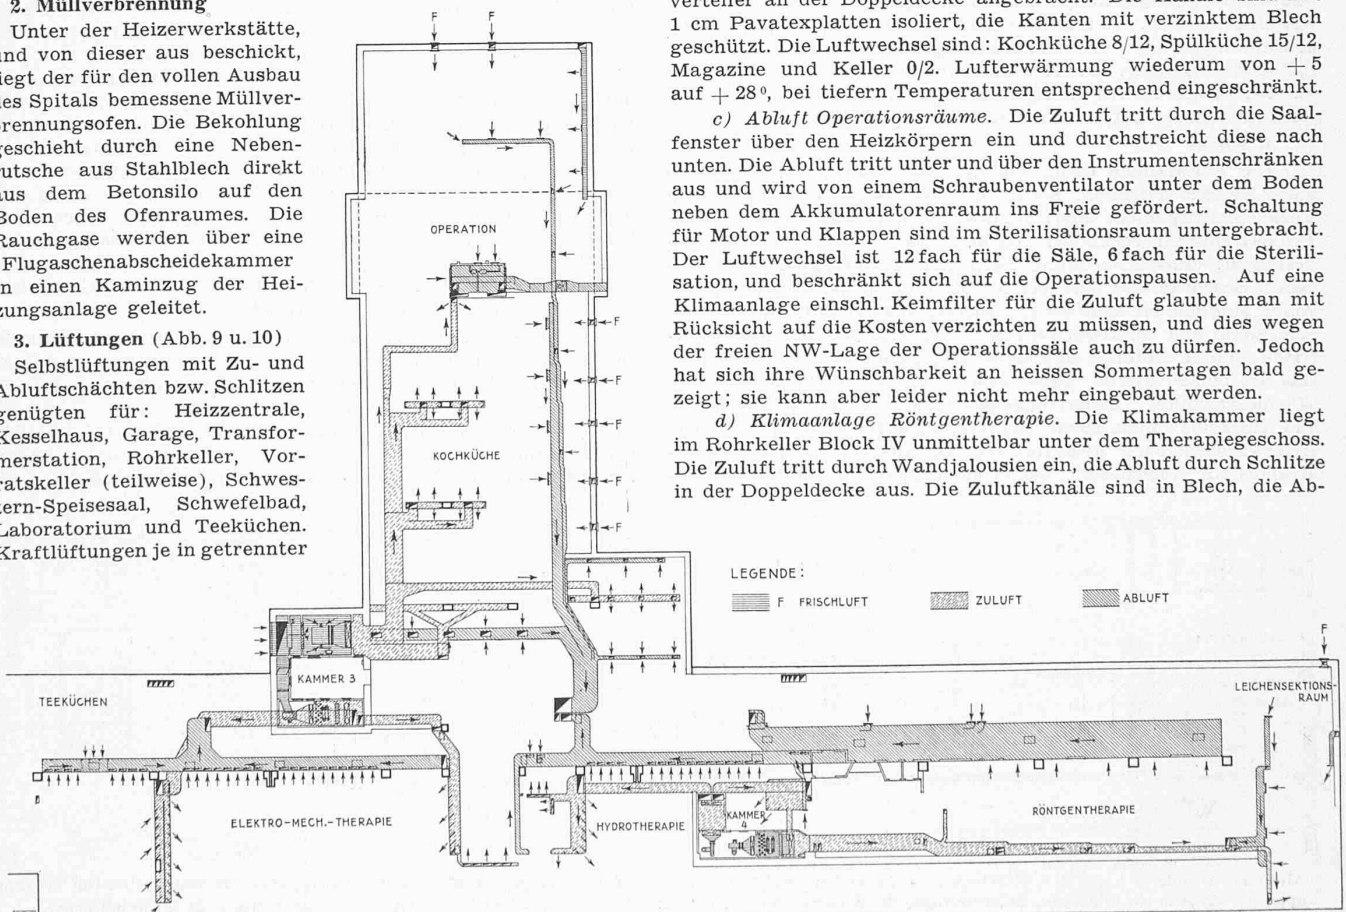


Abb. 10. Lüftungsanlagen, Generalprojektion (alle Geschosse auf eine Ebene projiziert). — 1 : 400, Blöcke II, III und IV

luftkanäle in Rabitz und Mauerwerk erstellt. Als Garantien sind festgelegt: Aussentemperatur im Sommer  $+ 32^{\circ}$ , Innentemperatur  $+ 25^{\circ}$ , rel. Luftfeuchtigkeit  $65\%$ ; im Winter aussen  $- 5^{\circ}$ , innen  $+ 22^{\circ}$ , rel. Feuchtigkeit  $46\%$ . Die Kanäle sind mit 2 cm Kork isoliert. Das Filmarchiv sollte für sich, jedenfalls ohne Feuchtigkeitsregelung, gelüftet werden können, da bei defektem Hygrostat eine Ueberfeuchtung und somit Zerstörung von Filmen eintreten kann.

e) *Klimaanlage Mechano- und Elektrotherapie.* Die hierzu gehörige Klimakammer liegt neben der Luftkammer der Küchenventilation im Rohrkeller unter der Küche. Luft-Ein- und Ausstritte sind als Schlitze in Doppeldecken und Rabitzkanälen ausgebildet. Die Garantien sind die gleichen wie in der Röntgentherapie. Die Räume sind oben offen, bilden also lüftungstechnisch einen Raum. Die Temperaturregelung in den Klimakammern besorgt je ein thermohydraulisches Heisswasserventil für die Nachwärmung der Zuluft und für die Erwärmung des Befuchtungswassers im Bassin, das von einer Zahnradschleuse mit hohem Druck angesaugt und durch acht Düsen fein vernebelt wird. Die Luftkühlung bzw. -Trocknung besorgen 120 Wasserzerstäuberdüsen unter Wasserleitungsdruck.

f) *Entnebelungsanlage Hydrotherapie.* Zur Aufnahme der Dämpfe in der Bäderabteilung und zur Beseitigung allfälliger Gerüche von Medikamenten und Ausscheidungen ist hier eine wirksame Entnebelungsanlage notwendig. Zu- und Abluft treten durch Schlitze in Doppeldecken und Rabitzkanälen ein bzw. aus. Die Garantie sieht vor:  $22^{\circ}$  Zulufttemperatur bei  $- 5^{\circ}$  aussen, ferner folgende Luftwechsel: Therapieräume 5/6, Ruheräume 4/4, Fangoküche 5/8, Inhalation 5/6, Dusche 8/10, Schwefelbad nur Zuluft, mit eigener Abluft durch Tonrohr über Dach. Es wird auffallen, weshalb in Küche und Wäscherei  $28^{\circ}$  Zulufttemperatur verlangt wurden, hier aber nur  $22^{\circ}$ . Dies rührt daher, dass hier schon  $22^{\circ}$  durch die Raumheizung garantiert sind, und dass die Lufttrittstellen hoch liegen.

g) *Abluftventilation Sezierzimmer und Aufbahrungsraum.* Hierfür ist einfache Zuluft durch S-Kanäle aus dem Freien und Abluft mit Ventilator über Dach ausgeführt.

h) *Allgemeines.* Dem Fachmann dürfte auffallen, dass nirgends Umluftbetrieb vorliegt, der doch für die Wirtschaftlichkeit eine bedeutende Rolle spielt. Für die Entnebelungsanlagen ist er nicht günstig, für die Klimaanlagen komplizierend und vom hygienischen Standpunkt aus weniger vorteilhaft als reiner Frischluftbetrieb. Bei aufmerksamer Betriebsführung und Beschränkung auf die wirklich notwendigen Zeiten wird auch Frischluftbetrieb tragbar. Zur Erleichterung der Bedienung sind die zu den verschiedenen Anlagen gehörenden Schalttafeln immer im Zentrum der betreffenden Raumgruppen erstellt.

#### 4. Küche

Die Spitalküche kann, wie die Hotelküche, viel zum Rufe eines Hauses beitragen. Sie ist in Chur dank der sorgfältigen Vorausplanung nicht überfüllt, obschon gegenüber einem ersten Projekt spürbar verkleinert (Abb. 11 bis 13). Die üblichen Forderungen: klare Anordnung nach dem Arbeitsgang, Platz und Licht, Beschränkung auf das Notwendige in der Apparatur bei voller Möglichkeit späterer Ergänzung sind erfüllt. Es sind alle Energieformen vertreten: Strom, Gas, Heisswasser. Rein elektrisch sind Bratpfanne und Backofen, gemischt Elektrisch plus Gas die beiden Herde, heisswassergeheizt alle Kippkessel und Wärmeschränke, Tüchertrockenschrank, Geschirrspülmaschine und Kaffeemaschine, sowie das Bainmarie im grossen Herd. Die Heisswasserheizung gestattet die Ausnützung billigen Nachtstromes für Kochzwecke, wobei auch unter Beachtung der Be-

#### Rätisches Kantons- und Regionalspital in Chur

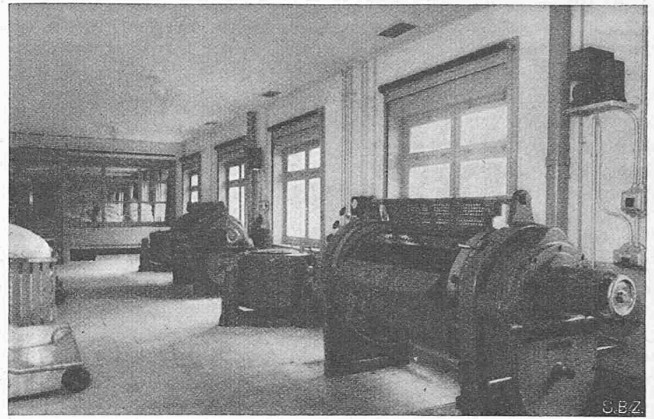


Abb. 15. Die Waschmaschinen in der Wäscherei, hinten Glätterei

reitschafts- bzw. Rohrnetzverluste noch ein Vorteil gegenüber direkt-elektrisch geheizten Apparaten erzielt werden kann. Immerhin gilt das als sicher nur für jene Fälle, wo ohnehin Heisswasser auch für andere Zwecke ständig vorhanden sein muss; in andern Fällen — und sie sind nicht so selten — können die Speicher- und Netzverluste einschliesslich der Tilgung der Mehranlagekosten den Unterschied zwischen Kochtarif und Abfallstromtarif glatt aufheben. Trotz verschiedenster Herkunft der Maschinen und Apparate ist eine erfreulich einheitliche graublau-weiße Farbe erzielt worden, die mit dem Gelb der Platten und dem Weiss der Wände und Decken harmonisiert.

Beachtenswert ist vielleicht noch die Konstruktion der Tragwände für die Kippkessel und Bratpfannen. Es sind schwere Eisengestelle, nach unten gegen den Rohrkeller offen, mit Rabitzgeflecht und Wandplatten verkleidet, in deren Innerem die Kanäle für die Zuluft und die Anschlüsse für Heisswasserheizung, Elektrizität, Kalt- und Warmwasser liegen. Sie gestatten eine Platzersparnis von 10 cm auf jede Seite gegenüber betoniertem Gestell. Sämtliche Luft-, Heiz-, Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen sind an der Decke des darunterliegenden geräumigen Rohrkellers übersichtlich gruppiert. Ferner befinden sich dort Unterverteilerbatterien für Heizung, Kalt- und Warmwasser und der Fettsänger. Bei allfälliger Verstopfung von Ableitungen (bei Küchen eine recht häufige Erscheinung) durch Fettniederschlag können diese ohne Mühe gelöst und einzeln gereinigt werden. Vor den Kippkesseln sind Ablaufmulden angelegt, die je in einen oder zwei Bodenabläufe mit Schlammweimern münden. Diese Mulden sind mit verzinkten Gitterrosten abgedeckt, über deren Zweckmässigkeit die Meinungen geteilt sind. Wir halten sie für vorteilhaft wegen der guten Entwässerung des Bodens bei allen Ueberschüttwinkeln der Kippgefässe bei grösster Gleitsicherheit. Stabroste würden die Reinigung noch erleichtern.

*Kühlanlagen.* Die an die Küche anschliessenden Hauptkühlräume sind im Küchengrundriss (Abb. 11) ersichtlich. Der Kühlautomat kühlt mit einem Kraftaufwand von 1,3 kW und einem Kühlwasserbedarf von 200 l/h einen Vorraum von  $15 \text{ m}^3$  auf  $+ 6 \div 8^{\circ}$ , einen Hauptkühlraum von  $10 \text{ m}^3$  auf  $+ 2 \div 4^{\circ}$ , einen Kühlschrank für Butter und Käse von  $0,6 \text{ m}^3$  auf  $+ 3 \div 5^{\circ}$  und ein Fischabteil auf  $0 \div 2^{\circ}$  und erzeugt in einer Eisanlage mit

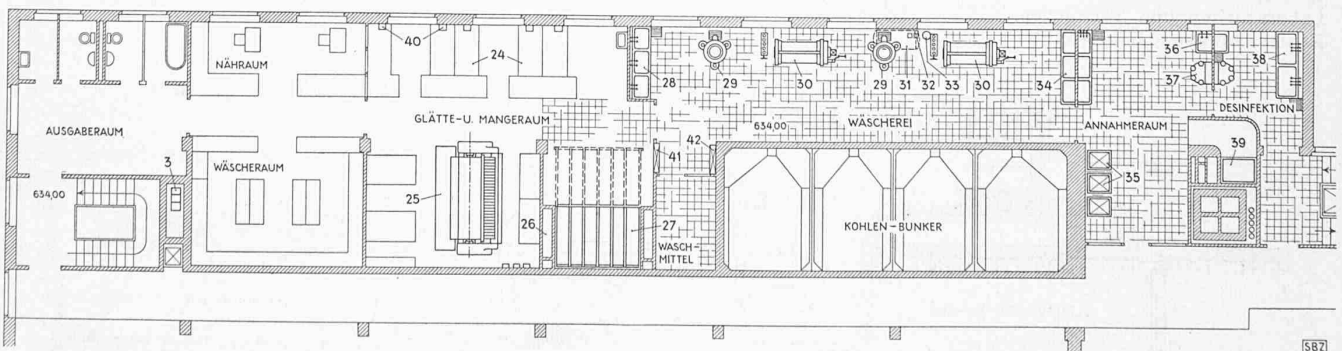


Abb. 14. Grundriss 1:250 der Wäscherei. — Legende: 24 Glättetische, 25 Muldenmange, 26 Kulissentrockenapparat, 27 Ventilation für Trockenapparat, 28 Handwaschröge, 29 Zentrifuge, 30 Waschmaschine, 31 Laugenbehälter, 32 Laugenpumpe, 33 Laugenfilter, 34 Einweichröge, 35 Wäschesortierwagen, 36 Desinfektionstrog, 37 Desinfektionskocher, 38 Desinfektionseinweichröge, 39 Wäscheabwurf, 40 Glätteteisen, 41 Schalttafel Lüftung, 42 Sicherungen. — Vergleiche auch Längsschnitt Seite 206

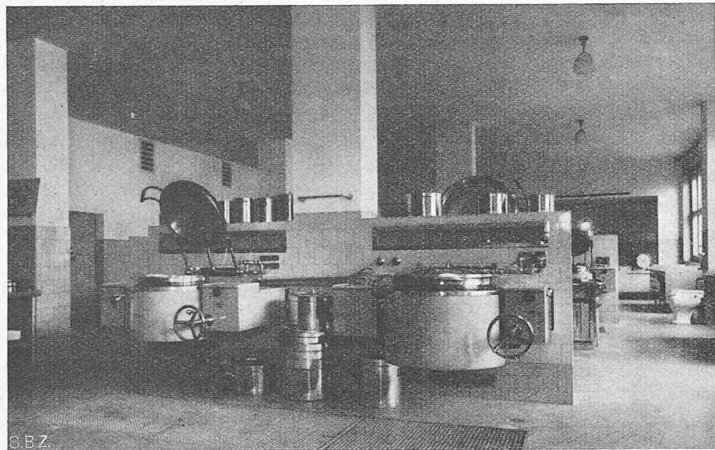


Abb. 12. Blick aus der Chefkoje auf die Kippesselgruppe

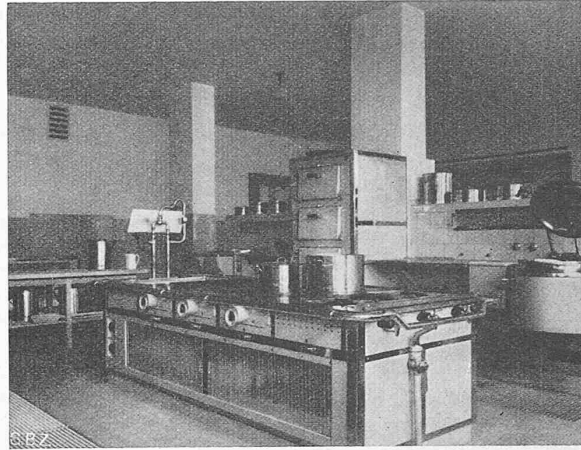


Abb. 13. Grossküchenherd, dahinter Brat- und Backofen

Sole von  $-12^{\circ}$  bis  $-14^{\circ}$  rd. 25 l Speiseeis im Tag und nachts rd. 12 kg Eis. Die Steuerung ist vollautomatisch; für therapeutische Zwecke ist noch ein besonderer Zellenverdampfer für Eiswürfelfabrikation aufgebaut. Die Milch wird in Kesseln in einem Wassertrog gekühlt.

Neben diesen Kühlräumen enthält die Diätküche noch einen kleinen zweitürigen Kühlschrank mit  $+2 \div 4^{\circ}$  Innentemperatur für Pâtisserie und Diätspeisen, dessen Kompressoraggregat im

Rohrkeller unmittelbar darunter aufgestellt ist. Kühlmittel ist bei beiden Anlagen Freon.

Um die Küche herum sind die Toiletten für das Personal, die Lagerkeller und die Economaträume angeordnet worden, die teilweise ohne natürliches Licht durch Kanäle mit der Aussenluft und durch Abluftgitter an die Abluftanlage der Küche angeschlossen und somit gut durchlüftet sind.

5. Wäscherei

Die Anordnung der Wäscherei ist im Grundriss des ersten Untergeschosses Block I ersichtlich (Abb. 4, 14 und 15). An die Dienstentreppe West des Krankentraktes anschliessend liegt der Desinfektionsraum, ausgestattet mit zwei Einweichtrögen, einem Desinfektionskochfass und einem Desinfektionstrog für Lysol. Die Tröge aus armiertem Spezialbeton haben je  $1200 \times 700 \times 800$  mm im Aussenmass. In den Annahmeraum mündet der neben dem Kamin liegende Wäscheabwurfschacht, der in jedem Stockwerk des Krankentraktes seine Einwurfüre hat. In die Teilwand zum Waschraum sind drei Einweichtröge eingebaut. Im Waschraum sind zwei heisswassergeheizte Wasch- und Spülmaschinen von 700 mm Trommeldurchmesser, 1300 mm Länge für 52 kg Trockenwäsche, mit Handkippvorrichtung und mit Aussenmantel aus V2a-Blech. Neben jeder Maschine steht eine elektrische Pendelzentrifuge mit Laufkessel von 700 mm  $\varnothing$  und 320 mm Höhe für 35 kg Trockenwäsche. Die Maschinen sind an eine Laugenspeicheranlage angeschlossen, deren Pumpenaggregat auf dem Waschraumboden und deren Laugenbehälter auf dem darüberliegenden Dachboden aufgestellt sind. Alle Zu- und Abwasser sind sehr stark bemessen und übersichtlich angelegt, was eine rasche Bedienung und volle Leistungen der Maschinen auch bei höchster Beanspruchung bei Vollausbau der Spitalanlage gestattet. Die nötigen Transportwagen für Trocken- und Feuchtwäsche sind vorhanden. Drei Handwaschröge, vor einer Trennwand aufgebaut, bilden den Uebergang zur Glätterei, in der eine sechsteilige Trockenkulisse und eine Muldenmenge von 800 mm Walzendurchmesser und 3000 mm Arbeitslänge aufgestellt sind, beide wiederum heisswassergeheizt. Im gleichen Raum ist die Handbügerei untergebracht, deren Bügeleisen auf einer Kontaktplatte geheizt werden. Den Abschluss bilden Näherei, Wäsche-Magazin und Toilettenräume. Die Wäschereiräume bis und mit der Nasseite der Glättereiräume sind mit Bündner-Quarzitplatten belegt, einem zwar teuren, aber gleitsicheren und widerstandsfähigen Bodenbelag.

6. Wasserversorgung

Die Disposition der Wasserversorgung zeigt das Schalt-schema Abb. 18 (S. 213). Es bestehen zwei Netzanschlüsse, einer an die obere Druckzone, gespeist vom Reservoir Berggasse, Kote 732, und einer an die untere Zone, gespeist vom Reservoir St. Hillarien auf Kote 674. Der untere Anschluss in der Loëstrasse Kote 618,5 m mit 100 mm  $\varnothing$  Stemmuffen-Gussrohr wäre in der Lage, die tiefgelegenen Gebäudeteile und die Grossverbraucher Küche, Wäscherei und Therapien zu versorgen; der obere Anschluss im Prasserieweg Kote 661,5 m versorgt heute über eine 125 mm  $\varnothing$  Leitung das ganze Gebäude, nachdem städtischerseits eine Vergrösserung der Zufuhr ins obere Netz hergestellt wurde. Die beiden Anschlüsse sind am Hauptverteilstock mit-

Legende :

- 1 Lieferantenwaage
- 2 Fleischkühlraum
- 3 Milchtrog
- 4 Butter, Käse, Rahm, Pâtisserie
- 5 Vorkühlraum
- 6 Eismaschine
- 7 Fischbehälter
- 8 Gemüsezentrifuge
- 9 Gemüserüstrog
- 10 Kartoffelschälmaschine
- 11 Grossküchen-Maschinen-Kombination
- 12 Rüsttische
- 13 Kasserollen-Spültrog
- 14 Hackklotz
- 15 Kippesselgruppe
- 16 Ausguss
- 17 Waage
- 18 Grossküchenherd
- 19 Wärmeschrank
- 20 Kippopfgruppe
- 21 Gitterroste
- 22 Brat- u. Backofen
- 23 Bratpfanne
- 24 Kasserollengestell
- 25 Arbeitstische
- 26 Diätherd
- 27 Kaffeemaschine
- 28 Fleischschneidemaschine
- 29 Brotschneidemaschine
- 30 Elektr. Sicherungstafel
- 31 Kühlschrank
- 32 Wärmeschrank
- 33 Tücher-Trockenschrank
- 34 Geschirrspülmaschinenanlage
- 35 Schalttafel für Lüftungsanlage
- 36 Speiserverteilwagen

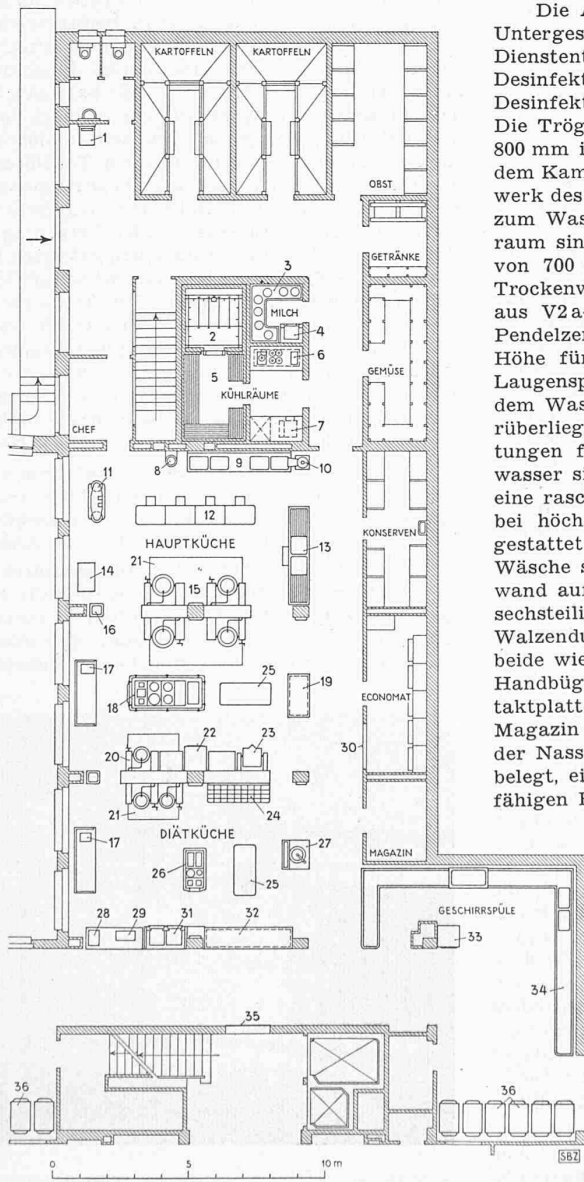


Abb. 11. Die Küche  
Masstab 1 : 250



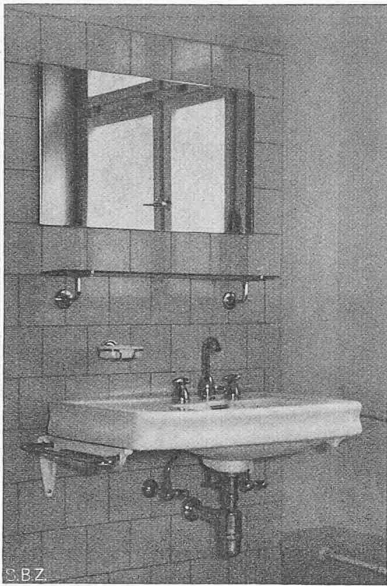


Abb. 16. Untersuchungszimmer-Waschtisch

Direkt am Hochdruck angeschlossen sind die Wäscherei, die Klimakammern, die Heizung und die Umgehungen für den Brandfall, alle übrigen Gruppen sind im Drucke jetzt auf 4 at reduziert. Der Unterverteilstock im Block III besitzt eine Notverbindung mit dem Hauptverteilstock Block I. Bei Wassermangel im obern Netz können die tiefergelegenen Verbraucher Küche und Therapien durch diese Verbindung vom untern Netz gespeist werden, während die höhergelegenen gleichzeitig vom obern Netz ihren Teil erhalten.

#### 7. Gasversorgung

Die Gasversorgung ist im modernen Spitalbau eine strittige Sache geworden. Nur wenige Zapfstellen kommen noch in Frage, vorwiegend Bunsenbrenner in den Laboratorien, für die unter Umständen auch Flüssiggasflaschen genügen. In Chur aber wurde zur Erhöhung der Betriebssicherheit, zu allfälligem Tarifausgleich und wegen der immer verbleibenden Möglichkeit besonders vorteilhafter Neuerungen im Gasgerätebau an der zentralen Gasversorgung festgehalten. Mit 70 mm Mannesmannrohr am Stadtnetz in der Loëstrasse angeschlossen, strömt das Gas über eine Gasuhr von 22,5 m<sup>3</sup>/h Messfähigkeit durch eine Hauptleitung im Rohrkeller zu den wenigen Zapfstellen in Küche, Untersuchungsräumen, Laboratorien und Apotheke. In der Küche sind die beiden Herde z. T. mit Gasbrennern versehen und zwei weitere Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Für Heizung und Müllverbrennung sind Gasanzünder, für die Werkstatt Lötgebläseanschlüsse und für die spätern Bauten die Fortsetzung der Hauptleitung ohne weiteres möglich.

#### 8. Kanalisation

Die Abwasserleitungen des Gebäudes und die Entwässerung der Steinbettung um die äusseren Fundamentmauern sind, soweit sie an die Entwässerung angeschlossen sind, ganz in geteerten, muffenlosen Eternitrohren 60 bis 300 mm  $\varnothing$  ausgeführt. Vorwiegend sichtbar auf dem Rohrkellerboden oder an dessen Wänden und Decken verlegt, bieten sie jederzeit leichte Kontroll-, Spül- und Erweiterungsfähigkeit. Die Formstücke der Rohre über 150 mm  $\varnothing$  bestehen aus Gusseisen und waren recht teuer. Trotzdem ergab sich auf der Gesamtkanalisation eine sehr beachtenswerte Ersparnis, namentlich dank der grossen Baulängen der Eternitrohre, des geringen Rohrgewichtes und der leichten Verarbeitbarkeit auf genaues Mass auf der Baustelle. Eine elektrisch angetriebene Kreissäge leistete dazu gute Dienste; die Abfälle können für kleine Längen wiederverwendet werden. Einen gewissen Mehraufwand benötigen die Befestigungen und Lagerungen. Alle Bodenabläufe, Fett- und Benzinabscheider sind in leicht reinigungsfähigen und sehr leistungsfähigen Modellen gewählt. Die Terrassenwässer werden über zahlreiche besonders angefertigte kleine Einläufe in die nächst gelegenen Fallstränge im Hausinnern abgeleitet. Die zugehörigen Geruchverschlüsse sind durch entsprechende Revisionstürchen zugänglich. Die Dachentwässerung ist z. T. mit den Abwasserfallsträngen vereinigt.

#### 9. Sanitäre Anlagen

An eigentlichen sanitären Apparaten aus Feuer- oder Kristallporzellan sind vorläufig montiert: 135 Waschtischanlagen,

einander durch plombierten Schieber verbunden. Aus dem Schaltplan ist ersichtlich, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, für diese oder jene Verbrauchergruppe Wasser von der obern oder untern Zone mit niedrigem oder hohem Druck, mit grösserer oder geringerer Härte abzugeben bzw. der Netzbelastung entsprechend zu entnehmen.

Die Wasserhauptleitung ist in der ganzen Gebäudelänge auf dem Boden des Rohrkellers frei verlegt und gehörig fixiert. Die Feuerhydranten sind direkt, die übrigen Verbraucher über die zugehörigen Verteil- und Messstationen an die Hauptleitung angeschlossen.

25 Wandbecken, 10 Oetenbach-, 7 Fäkal-, 2 Küchen-, 3 Operationsausgüsse, 7 säurefeste Ausgüsse, 14 Badwannen, 4 Schüttsteine, 4 Standpissoirs, 50 Klosettanlagen, 4 Aerzte-Waschtische, 3 Untersuchungszimmer-Waschtische (Abb. 16), 2 Duschen. Für eine weitere Anzahl sind die Anschlüsse vorgesehen, weil die Räume noch nicht auf die volle Bettenzahl von 322 ausgebaut sind.

Sämtliche Waschtische haben offene, leicht reinigungsfähige Ueberläufe, die Wannen freistehende ausziehbare Standrohr-Ab- und Ueberläufe; überall ist auf die Unmöglichkeit der Rücksaugung verunreinigten Wassers geachtet — Dinge, die stellenweise auch in modernsten Spitalbauten unbeachtet blieben, weil man den Fachmann entbehren zu können glaubte.

Die sonst selten durchgeführte Druckprobe der Abwasserleitungen zeitigte hier Erfahrungen, die für die Herstellung und die Montage von Eternitrohrleitungen von grossem Interesse sind. Verschiedene Mängel, die sich zeigten, konnten alle restlos behoben werden. Besonders beachtenswert ist die gute Schalldämpfung und die einfache, rasche Montage bei jederzeitiger verlustloser Aenderungs- und Ergänzungsmöglichkeit. Weniger stark ist der Vorteil der Wärmeisolierung und Schwitzwasserfreiheit und doch konnte in den abgeschlossenen Rohrschächten auf eine Isolierung verzichtet werden, während die sehr schwache Schwitzwasserbildung an den freiliegenden Strecken in untergeordneten Räumen ohne Schaden bleibt, die teure Isolierung auf alle Fälle nicht rechtfertigte. Zur Baukostensparnis wurden, wie schon erwähnt, die Dachwasserableitungen stellenweise mit Abwasserfallsträngen der Nordfront vereinigt. Es standen dieser Lösung glücklicherweise keine städtischen Vorschriften entgegen. Bei Kiesklebedächern ist nämlich der Regenabfluss so langsam, dass das Fallrohr bei richtiger Bemessung sich nie füllen kann und so auch keine Ueberschwemmungen durch tieferliegende Apparate denkbar sind. Selbstverständlich sind solche vereinigte Stränge zusätzlich primär entlüftet, obschon bei schwachem Dachwasseranfall eine solche durch den Dachwasseranlauf selbst stattfindet. Ueberhaupt hat man bei der Bemessung der Leitungen für Abwasser, für primäre und sekundäre Ent- und Belüftung weitgehend von den fundierten amerikanischen Regeln Gebrauch gemacht und die z. T. willkürlichen Faustregeln unserer städtischen Vorschriften beiseite gestellt. Die Anschlüsse sind grösstenteils in Bleirohr nach englischem System und nur dort, wo viel heisses Wasser oder Verlegung in Ueberböden in Frage kamen, in schmiedeeisernen, geteerten Röhren ausgeführt. Die primäre Entlüftung ist ganz, die sekundäre zu einem kleinen Teil in Eternitrohr, der grösste Teil aber in schwarzen schmiedeeisernen Röhren mit direktem Fussanschluss in den Fallstrang erstellt, sodass allfällige Rostblätter abgespült werden. Die Bleirohre wurden aussen geteert und dort wo nachträglich eingemauert mit Schutzbinden umwickelt. Der Spartenanzahl fielen, ohne Schaden, auch eine Anzahl Regulierhähne zum Opfer, die bei der weitgehenden Gruppenunterteilung entbehrt werden können.

Zu einem zeitgemässen Spital gehört auch ein richtiger Coiffeursalon. Eine komplette Beldam-Coiffeureinrichtung mit Oelpumpenfauteuil und Spezial-Coiffeur-Waschtisch ist aufgestellt, für eine zweite gleiche Anlage sind die Anschlüsse vorhanden.

Die im weitern Sinne auch zur sanitären Anlage gehörende therapeutische Einrichtung, namentlich die Hydrotherapie oder Heilbäderanlage, ist in Chur vorbildlich gestaltet und zu einer besonders rege benützten Abteilung geworden. Wir werden sie in einem spätern Aufsatz eingehender behandeln.

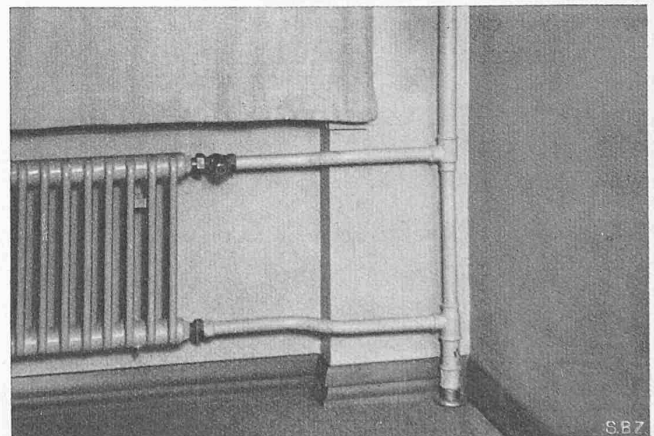


Abb. 17. Heizkörper-Anschluss der Einrohrheizung

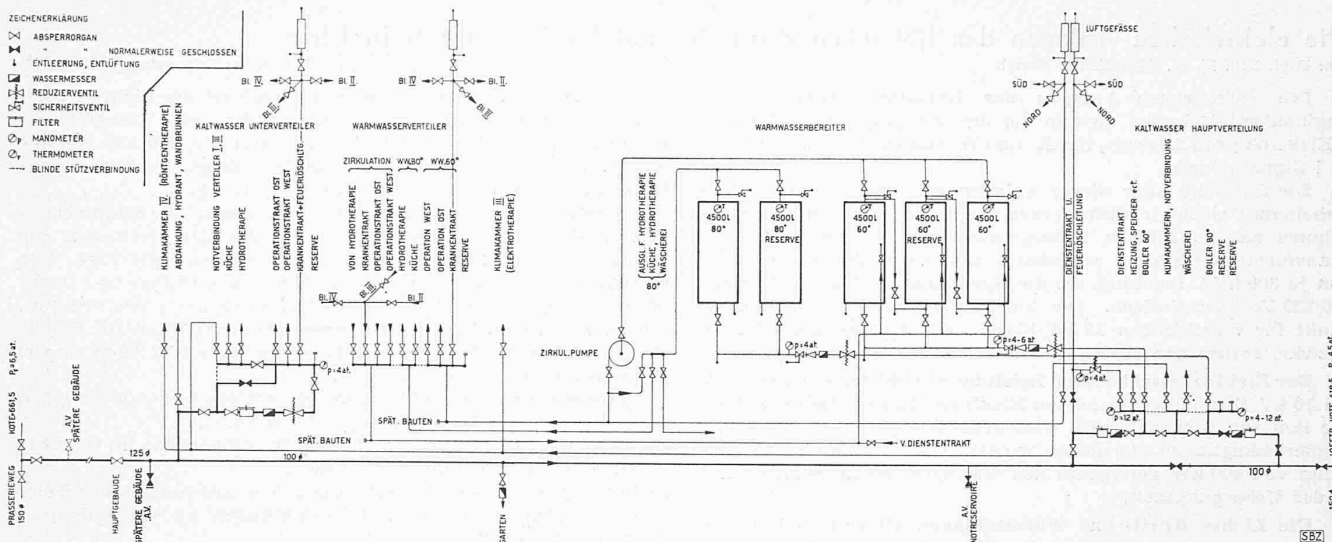


Abb. 18. Schaltschema der Kalt- und Warmwasserversorgung, aufgestellt von Dipl. Ing. A. EIGENMANN, Davos

10. Feuerlöschrichtungen

Die Aussenhydranten, als Ueberflurhydranten 100 mm Ø mit zwei Anschlüssen 50 mm Ø, an den Strassen mit zusätzlichem Motorspritzenanschluss 100 mm Ø, und mit vorgebautem Absperrschieber erstellt, sind an die Hauptverbindungsleitung Prasserweg-Loëstrasse direkt angeschlossen. Bei jedem Gebäudeeingang befindet sich ausserdem in einem unter Putz liegenden Kästchen ein Gartenhahn. Im Gebäudeinnern erhielt jedes Stockwerk einschliesslich der Dachböden einen einfachen oder doppelten Feuerlöschposten mit 20 bzw. 40 m Schlauchlänge. Diese Posten sind an die Hauptverteilungen angeschlossen, um tote Enden mit stagnierendem Wasser zu verhüten.

11. Schallschutz

Für den installationstechnischen Schallschutz sind die üblichen Vorkehren getroffen, nämlich: Druckreduktion auf konstanten Nachdruck von 4 at; Isolierung von Rohrschellen, Wand- und Deckendurchbrüchen; geräuschlose Regulierhähne an den Krankenzimmerwaschtischen; reichliche primäre und sekundäre Entlüftungen, Verlegung der Dachwasserableitungen nach hinten; reichliche Rohrnetzbesmennung, Trennung des Wassers der Bäderabteilung vom übrigen Krankentrakt; Gummi- oder Korkunterlagen an Maschinen, langsamlaufende Maschinen und wo nötig Keilriemenantrieb, geräuschlose Motoren usw. Was installations-technisch erreicht wurde, befriedigt.

12. Bauliches

Besonders erwähnenswert sind die unter dem ganzen Gebäude in voller Länge und Breite angelegten Rohrkeller von mindestens 2 m Höhe (Abb. 19) und ein eben solcher Dachraum. Da wird die saubere, übersichtliche, jederzeit zugängliche Verlegung aller Rohrleitungen, Kabel und vieler Apparate, ihre Ueberwachung und Instandhaltung fast ein Vergnügen. Die verschiedenen Höhenstufen der Rohrkellerböden boten dabei willkommene Gelegenheiten für Fixpunkte und Dehnungsschenkel. Der Rohrkeller ist an verschiedenen Stellen be- und entlüftet; seine Abwärme kann im Winter via Treppenhäuser und Liftschächte dem Hause zugutekommen. Sollte sich späterhin noch die Notwendigkeit zeigen und können die Mittel dafür bereitgestellt werden, so lassen die grossen Rohrkeller noch bequem eine fast bombensichere Sanitätsstation einbauen, die bereits studiert und veranschlagt war, aber zurückgestellt werden musste.

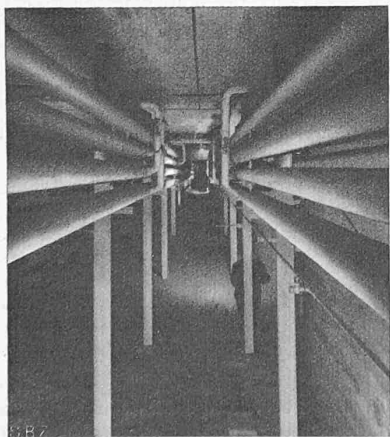


Abb. 19. Rohrleitungsgang in Block II

Der Eisenbetonbau setzt rechtzeitiges Bemessen und Offenhalten genügender Transportöffnungen für die Gross-

stücke voraus; ihr Fehlen kann viel Kosten und Zeitverlust verursachen. Sie waren hier bis auf kleine Unebenheiten rechtzeitig vorgekehrt worden.

Auch die Fragen der Bauisolierung wurden eingehend studiert und aufs Beste gelöst. Den weitgehend vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen wurde auch die Wärmeverlustrberechnung als wichtige zeitraubende Offertgrundlage beigegeben, natürlich mit der Verpflichtung an die Unternehmer, ihr jeweiliges Baulos ihrer eigenen Kontrolle und Garantie zu unterwerfen.

13. Betriebskontrolle

Unsere von allem Anfang an geltend gemachte Forderung, dass für die Bedienung nur ein im Können und Wissen um die Installationen moderner Grossbauten ausgewiesener Maschinist in Frage komme, ist erfüllt worden. Dieser hat mit dem Verfasser eine gründliche Betriebskontrolle angelegt, die ausser der täglichen Aufzeichnung der wichtigen Betriebs- und Verbrauchsdaten in numerischer und graphischer Darstellung auch die Ueberprüfung aller Anlagenteile, besonders der Schmierstellen und Stopfbüchsen von Motoren und Ventilen umfasst. Das ursprünglich beabsichtigte eingehende Instruktionsbuch konnte durch einen Sammelordner der Firmeninstruktionen, die z. T. ausserordentlich gut ausgearbeitet wurden, ersetzt werden. Eine weitgehende Automatisierung enthebt den Maschinisten übrigens vieler eigener Bemühungen; die gegenwärtige stürmische Entwicklung der Automatisierung lässt für die Zukunft weitgehende Unabhängigkeit von menschlichen Fehlern erwarten, vorausgesetzt, dass die Automatik selbst das volle Verständnis der Bedienungsperson finde. Eine räumlich bequeme und gut ausgestattete Werkstätte erlaubt dem Maschinisten, dringliche Reparaturen und die normalen Unterhaltungsarbeiten selbst zu erledigen.

14. Anlagekosten

Nicht nur die Preissteigerungen durch Abwertung und Kriegsausbruch, auch die Honorarsumme für die Ingenieurarbeit vorgeschriebener Installationen mussten innerhalb der früher ohne diese Posten aufgestellten Kostenvoranschläge untergebracht werden. Das ist denn auch ohne Ueberschreitungen gelungen, aber nur mit starken Abstrichen an der mehr luxuriösen Seite solcher Anlagen, mit vorsorglichen Bestellungen und scharf formulierten Verträgen. Die Anteile der oben beschriebenen Installationen an der Gesamtbaukostensumme betragen für:

Heizungen . . . . .	7,0 %	Sanitäre Anlagen . . .	4,9 %
Lüftungen . . . . .	1,6 %	Elektrowärmespeicher . .	1,15 %
Küche, Teeküchen, Kühl-		Fach-Ingenieur-Hono-	
anlagen . . . . .	1,9 %	rar . . . . .	1,0 %
Wäscherei . . . . .	0,95 %	Total . . . . .	18,5 %

Die in Graubünden recht selten gewordenen grossen Hochbauten verlangten von der Baukommission weitgehende Rücksichtnahme auf die Interessen vieler Unternehmer; dies führte zu einer weitgehenden Aufteilung der Arbeiten mit den bekannten Nebenfolgen der Verteuerung des Baues und starker Mehrbelastung der Bauleitung. Mit wenigen Ausnahmen aber hat die vielfältige Zusammenarbeit geklappt und würde es auch anerkannt, dass solche Arbeitsgelegenheit für alle eine wertvolle Bereicherung ihrer Erfahrung und Ansporn zu höhern Leistungen ist.