

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 98 (1980)
Heft: 50: Zur Eröffnung des Seelisberg-Strassentunnels

Artikel: Die Hangsanierung im Bereich des Lehnenviaduktes Beckenried
Autor: Boffo, Bruno
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-74283>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Hangsanierung im Bereich des Lehnenviaduktes Beckenried

Von Bruno Boffo, Stans

Auf Grund der Auswertungen der geodätischen Vermessungen im Raum Beckenried wurde festgestellt, dass das Gelände ganz allgemein und einzelne Hangabschnitte insbesondere mehr oder weniger in Bewegung waren. Im ersten geologischen Bericht, der als Grundlage für die Durchführung des Submissionswettbewerbes für den Lehnenviadukt galt, waren die einzelnen Bewegungen mit 1-3 cm pro Jahr definiert. Der Vollanschluss Emmetterstrasse/Beckenried war gemäss Projekt vollständig auf dem Viadukt vorgesehen, so dass auch die entsprechenden Ein- und Ausfahrtsrampen als Brückenbauten an die Emmetterstrasse angeschlossen werden sollten. Anlässlich der ersten Jury-Sitzung vom 6. Juli 1972 wurde deshalb das Anschlussbauwerk um etwa 800 m nach Westen verschoben.

In der Folge wurden detaillierte hydrogeologische Aufnahmen und ein umfassender Bericht für die dringend notwendige Sanierung des gesamten Hangbereiches zur Sicherstellung des Viaduktes erstellt. Im Prinzip waren darin die folgenden Arbeiten bei elf Bächen vorgesehen:

- Fassen der über das anstehende Felsband auf etwa Kote 600-700 m ü.M. herunterfliessenden Bäche am Felsfuss.
- Zurückhalten bzw. Trennen von Bachgeschiebematerial vom Wasser

durch Erstellen von sog. Tyrolerfassungen.

- Abdichtung der Bachläufe mittels Ortbeton-Trapezschalen in nicht oder wenig bewegtem Hanggebiet bzw. Wellblechschalen im stark in Bewegung sich befindenden Rutschgelände.
- Fassen der vielen im Hanggebiet verteilten Wasseraustritte und ableiten in die dichten Gerinnen.
- Erstellen eines 530 m langen, gefrästen Felsstollens, von dem aus eine zweifache Schar von vertikalen Filterbohrungen zwecks Austrocknung und Stabilisierung einer vollständig durchnässten, etwa 250 000 m³ umfassenden Hangrutschmasse.

Bäche

Im Jahre 1975 wurde mit der Erarbeitung der entsprechenden Projektierungsunterlagen begonnen. Besondere Schwierigkeiten bereitete die Tatsache, dass es oberhalb des Felsbandes, also über Kote 700 m ü.M., keine eigentlichen Bäche gibt, in denen die effektive Bemessung der entsprechenden Hochwassermengen bezüglich Luftgemisch und Geschiebetrieb möglich gewesen wäre. In enger Zusammenarbeit mit Dr. A. Witzig, vom Bundesamt für Wasserwirtschaft, Bern, wurden alle wasserbaulichen Aspekte in diesem sehr heik-

len Hanggebiet besprochen. Für die erste Durchrechnung erfolgte die vergleichsweise Anwendung der Hochwasserformeln von Strickler, Annemüller, Kürsteiner und Melli. Da mit der vorgesehenen Ausbaumethode Neuland betreten wurde, haben wir in einem Forschungsauftrag der VAW-ETHZ insbesondere die Überprüfung der errechneten Hochwasserabflüsse, die Gestaltung der beiden Ausbauprofile (Trapez, Wellblechschale) sowie der Tyrolerfassung übertragen. Die Resultate seien nachfolgend kurzgefasst wiedergegeben.

- Bezuglich der Hochwasserabflüsse wurde ein besonderes *Niederschlagsabflussmodell* (NAM) aufgestellt, das insbesondere unter Berücksichtigung des heterogenen geomorphologischen Aufbaues des Einzugsgebietes den effektiven abflusswirksamen Niederschlag aus der Differenz des Niederschlags und der Summe der Verluste berechnet. Die Verluste ergeben sich aus dem Wasserrückhalt durch die Vegetation, die Benetzungsverluste des Bodens, die Muldenverluste, die Evapotranspiration (Niederschlagsverdunstung und Feuchtigkeitsabgabe der Vegetation) sowie die Bodeninfiltration als grösster und massgebender Verlust durch die Bildung von Underflow (oberflächennaher Abfluss und Grundwasserspeisung). Für einen massgebenden Hochwasserabfluss können die Anfangsverluste vernachlässigt werden, d.h. der abflusswirksame Niederschlag ist gleich der Differenz zwischen Niederschlag und Endinfiltration.
- Das ganze Einzugsgebiet wird in verschiedene *Teileinzugsgebiete* unterteilt und deren mögliche minimale und maximale Abflusszeiten (Kirsch, Petrascheck, Larrieu) sowie die minimalen und maximalen Abflussbeiwerte zugeordnet. Hieraus ergeben sich durch Variation der Annahmen verschiedene grosse Hochwasserabflussmengen.
- Wesentlich erscheint hiebei die Berücksichtigung des *Underflow*. Das Resultat des NAM ergab eine relativ gute Übereinstimmung mit gemessenen Abflüssen; im Fall von Beckenried sind die Informationen für das Modell reine Schätzungswerte. Die spezifischen Hochwasserabflüsse aus Starkregen entsprechen in etwa den alle 100 Jahre erfolgenden Ereignissen, wobei die Berechnungsmethode nach Kürsteiner dem NAM am nächsten kommt.
- Bei den Bachausbauprofilen sei besonders auf die Gestaltung in Kurven aufmerksam gemacht (Bilder 2, 3, 4) sowie auf die Vereinigung von Bachgerinnen (Bild 5) und die Berechnung der Tyrolerfassungen.

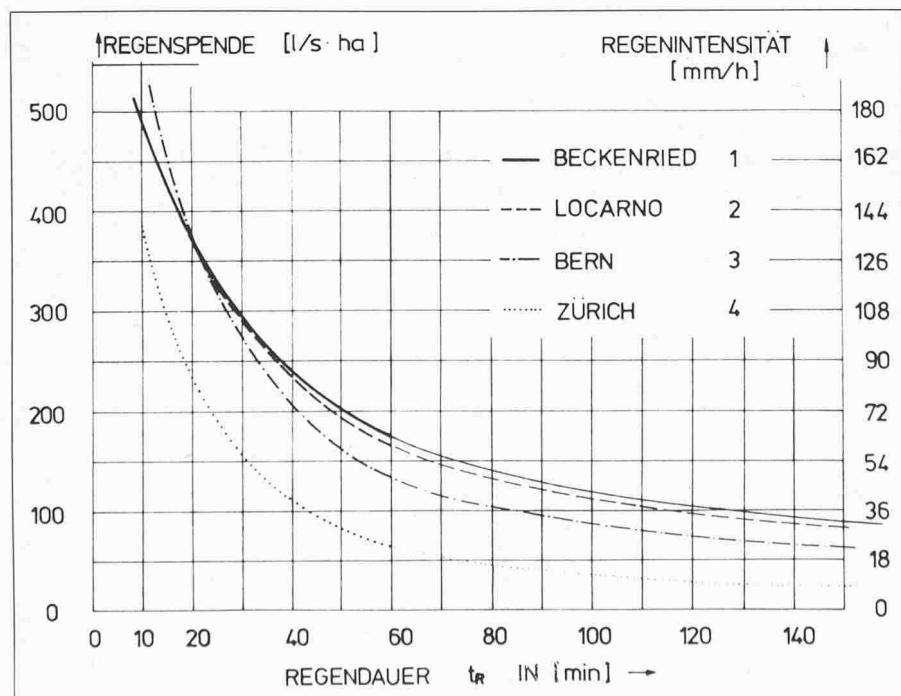


Bild 1. Hangsanierung Beckenried. Regenintensitäts-Diagramm aus dem VAW-Bericht. Nach neuesten Erkenntnissen liegt die Kurve Beckenried unter der Kurve Locarno

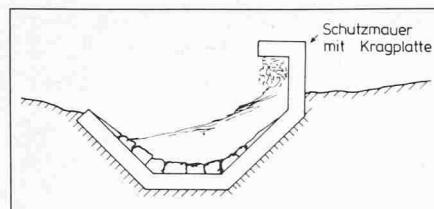


Bild 2. Senkrechte Anprallwand mit Kragplatte bei Trapezgerinnen

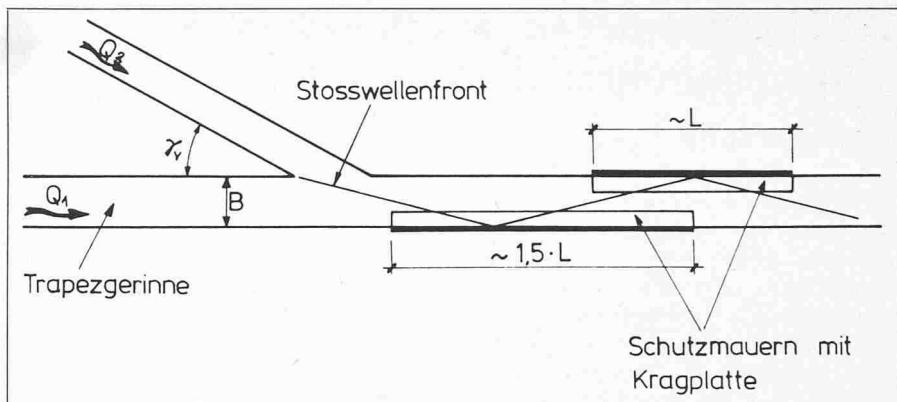


Bild 3. Anordnung der Schutzwand bei Trapezgerinnen

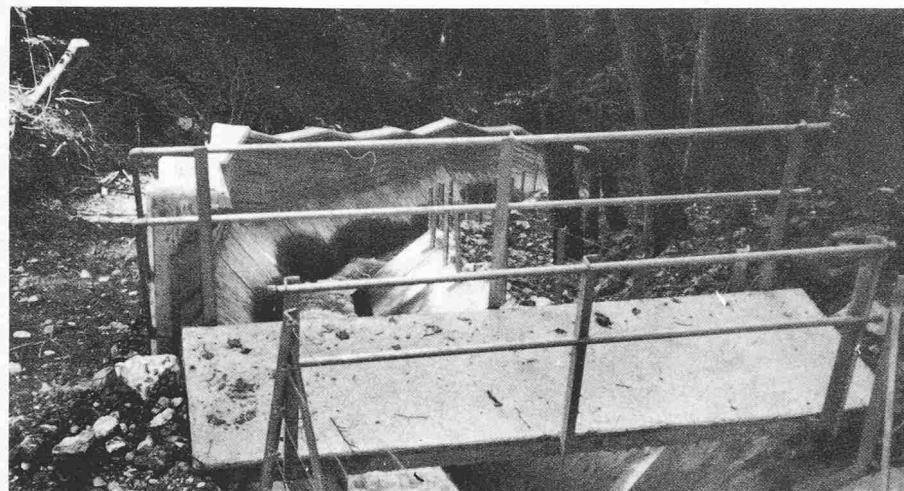


Bild 4. Moklisbach. Ortbetongerinne mit Prallwand in engem Radius. Im Vordergrund ein spezieller Wild-übergang Chellbach.

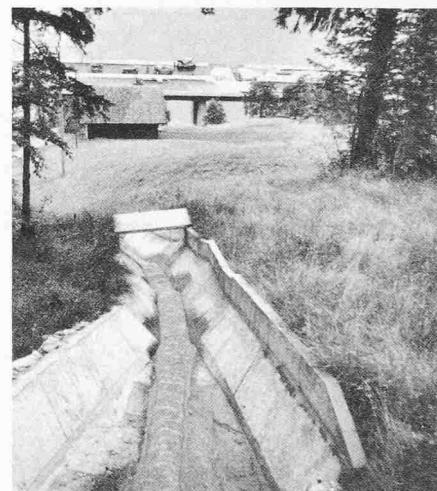


Bild 5. Vereinigungsbauwerk mit seitlicher Prallwand. Oben: Lehnenviadukt, Belageinbau

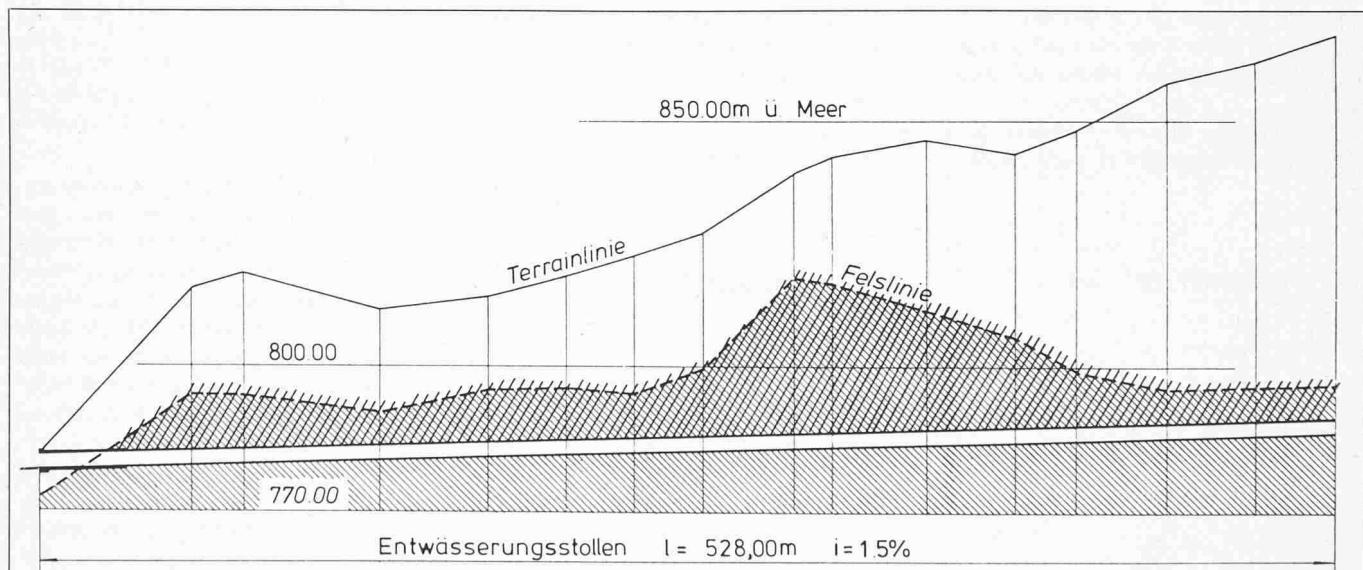


Bild 6. Entwässerungsstollen Ischenwald. Längsschnitt



Bild 7. Ischenstollen. Portal



Bild 8. Mühlebach. Übergang Ortbetonschale zu Wellblechschale mit Werkstrassenbrücke



Bild 9. Chellbach. Ortbetongrinne mit hundertprozentigem Gefälle und Kiessammler

- Die Untersuchungen über den Abrieb der Verzinkung bei bereits seit acht Jahren verlegten Wellblechschalen zeigen keine Abriebschäden (trotz starkem Geschiebebetrieb).

Der Entwässerungs-Stollen im Ischenwald

Ein Problem ganz besonderer Art musste für die Sicherung einer rund 250 000 m³ umfassenden, in ständiger Bewegung sich befindenden, völlig durchnässten Hangrutschmasse oberhalb des Bachlaufes H/Erlisbach im Ischenwald bewältigt werden. Die Bedrohung durch diese gewaltige Rutschmasse für die Nationalstrasse (Schachtfundationen des Lehnenviaduktes) ist enorm. Der Vorschlag des Geologen, im Fels unter dieser Masse einen Stollen zu bohren und aus diesem heraus einen Schirm vertikaler, leicht geneigter Fil-

terrohrbohrungen auszuführen, musste man wohl als teure, aber einzige Möglichkeit ernsthaft in Betracht ziehen. Auf Grund verschiedener Varianten entschied man sich für einen rund 500 m langen Stollen mit Ø 300 cm (Bilder 6 und 7).

schaftliche Lösung zu finden (Bild 9). Die Längsgefälle variieren bis 18 Prozent, die Radien bis hinunter auf R = 15 m'. Diese Werkstrassen dienen nebenbei auch der Waldwirtschaft für die bessere Nutzung des Waldes.

Flächenentwässerungen

Es ist eine Tatsache, dass mit dem Fassen und Abdichten der Bäche noch lange nicht alle unterirdischen Wässerlein erfasst werden. Es müssen deshalb in den Wald- und Weideflächen zwischen den Bächen alle aufstossenden Wässer gefasst und/oder es muss mit entsprechend verlegten Sickerleitungen der Hang zusätzlich entwässert werden (Bild 8). Diese Arbeiten sollten bis Ende 1981 abgeschlossen sein.

Eine besonders wirksame Methode der Hangentwässerung wurde im Bereich des Lättenhangs mit der Ausführung von sechs Schirmen horizontaler Filterrohrbohrungen erzielt. Die Bohrungen Ø 115/120 mm erreichten eine Länge von 15 bis 105 cm bis zur Felsoberfläche. Die *Kunststoff-Filterrohre* hatten einen Innendurchmesser von 76 mm.

Werkstrassen

Die Erstellung einer derart gezielten und sehr weitläufigen Bachlauf-Abdichtungsarbeit bedingt selbstverständlich auch die Notwendigkeit der Zugänglichkeit zur Wartungsmöglichkeit. Zu diesem Zwecke mussten fünf speziell konzipierte Werkstrassen erstellt werden. Allein schon die Projektierung, geschweige denn deren Bauausführung war mit immensen Schwierigkeiten verbunden, galt es doch bei Hangneigungen bis zu 100 Prozent die Mindestbreite von 3 m unter Vermeidung von zusätzlichen Kunstbauten, ausser Bachüberquerungen, eine möglichst wirt-

Bauausführung

Die Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen sowie die konjunkturelle Auslastung im Baugewerbe zwangen, gemäss Prioritätenordnung die Arbeitsausführung ab 1975 in Etappen in Angriff zu nehmen. Das Bestreben, auf eine möglichst rationelle und erfolgsversprechende Bauweise, speziell im Ortbetonbau, ein relativ wirtschaftliches Bauprogramm und gleichzeitig aber auch eine rasch wirksame Hangentwässerung bzw. Hangbewegungs-Beruhigung zu erhalten, führte zu einer zweckmässigen Normierung der Gerinnentypen. Die Sohlenpartie wurde mit einer Granitplatte auf Sika-Top-Mörtel verlegter Unterlage abgedeckt. Beim Versuch, diese Platte wieder zu entfernen, kam nicht der Mörtel, sondern sogar der Beton mit. Die Haftung ist somit garantiert. Die anfänglich für stark geschiebeführende Bäche vorgesehene Gerinneauskleidung mit Steinen aus dem Aushub wurde sowohl aus Kostengründen als auch hinsichtlich der Schwerfälligkeit im Arbeitsablauf, somit auch bezüglich des Bauprogrammes, nach Erstellung von rund 60 m aufgegeben.

Die Anordnung von Tyrolerfassungen wurde zugunsten der Erstellung von Geschiebesammlern auf ein Minimum reduziert. Insbesondere können damit auch die Unterhaltskosten gegenüber der als eigentlichen Kunstbauwerken konzipierten Tyrolerfassungen ganz wesentlich beeinflusst werden. Die Geschiebeentleerungskosten hingegen sind bei beiden gleich (Bilder 10 und 11).



Bild 10. Mühlebach, Tyrolerfassung in der Mitte des Rechens

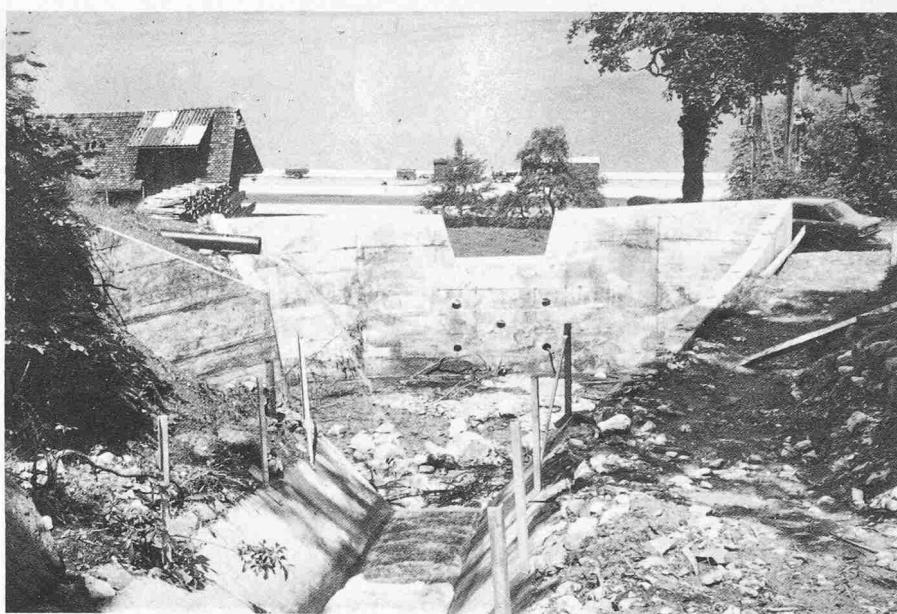


Bild 11. Mühlebach, Kiessammler

Die Erstellung von grösseren *Geschieberückhaltebecken* am Felsfuss galt auch der primären Sicherung der Arbeiter während der Bauausführung sowohl bei der Erstellung der unteren Gerinne in Ort beton als auch bei der Abteufung der in jenem Bereich rund 40 m tiefen Pfeilerschächte des Lehnenviaduktes.

Eine weitere Art der Sicherung von akut rutschsüchtigen Hangpartien wurde durch die kombinierte Anordnung von gut im Fels verankerten *konischen Eisenbetonsockeln* und dazwischen verlegten rechteckigen *Draht-Gitter-Säcken*, gefüllt mit Steinen aus dem Aus hub, erreicht.

Belange des Natur- und Heimatschutzes

Eines der heikelsten Probleme bezüglich Natur- und Heimatschutz zeigte sich nach der Erstellung eines Gerinnes

mit feuerverzinktem Wellblech (Bild 12).

Das Gebiet von Beckenried mit dem Vierwaldstättersee liegt in einem Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. Deshalb musste der Erstellung der *künstlichen Gerinne* besondere Aufmerksamkeit beigemessen werden. Die einzelnen Massnahmen sind:

- sofortige Wiederbepflanzung der beim Bau zum Teil zerstörten Flächen,
- Verschmälerung der schrägen Abdeckbleche,
- Verkürzung der im nicht bewaldeten Gebiet notwendigen Wellblechgerinne auf das äusserste Minimum,
- Erstellen eines umfassenden Be pflanzungsprojektes unter Einbezug des gesamten Lehnenviaduktes und des Portalbereiches Nord des Seelis bergtunnels.

messenen Polygonpunkte im Raum Läten bis Mocklis wiesen auf langzeit liche Hangverschiebungen mit örtlich schneller sich bewegenden Hangabschnitten hin. Dank dem systematischen Einsatz von Slope-Indikatoren in den verrohrten Sondierbohrungen konnte festgestellt werden, dass nicht nur die zum Teil sehr durchnässte Lokkergesteinsmasse auf der Felsoberfläche gleitet, sondern auch sekundäre *Hangzergleitungen* innerhalb derselben vorhanden sind. Dies war auch der Grund dafür, dass die Schächte für den Schutz der Pfeiler im losen Ringsystem (von 1,3 m Höhe) ausgeführt werden mussten. Was natürlich am meisten inter ressiert, wäre eine genauere Kenntnis über die *Bewegungen der Ringe im Schachtsystem*. Aus rein baulichen Gründen konnte kein genaues Kontrollsystem während des Abteufens des Schachtes aufgebaut und sicher ver mes sen werden. Hingegen wurden nach der Fertigstellung der komplizierten Schachtaufbauten systematisch die Nullpunkte mit den einzelnen Messbolzen längs der Schacht tiefe angebracht. Die Nullmessungen in den Schächten sind durchgehend ausgeführt und die Nullpunkte innerhalb des geodätischen Messsystems eingebunden. Leider sind bis zur Stunde noch keine genauen Angaben über die Bewegungen der Schächte und der einzelnen Ringe mög lich. Sie sind erst aufgrund von Lang zeitmessungen erhältlich.

Kosten

Die vorerwähnten Sanierungsarbeiten wurden 1975 auf rund 19 Millionen Franken geschätzt; bis heute sind etwa 16 Millionen Franken verbaut worden.

Ergebnis und Schlussfolgerungen

Nachdem im Jahre 1975 an einer bestimmten Stelle sogar 15 cm/Jahr Be wegung des Hanges gemessen worden war, liess sich im Jahre 1978 bereits eine solche von 3 cm/Jahr und im Jahre 1980 von 1 cm feststellen. Eine erfreuliche, aber gar nicht so rasch erwartete Feststellung.

Die ursprünglich nur geodätisch ver-

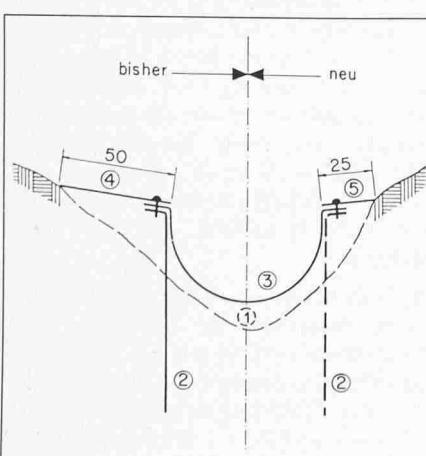


Bild 12. Abgeändertes feuerverzinktes Wellblechgerinne. ① Drainagerohre Ø 10 cm, ② Winkelstein-Verankerung (alle 2 m), ③ Wellblechschale, ④ Wellblech-Abdeckblech (erste Ausführung), ⑤ Wellblech-Abdeckblech (zweite Ausführung)