

**Zeitschrift:** Tec21  
**Herausgeber:** Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  
**Band:** 135 (2009)  
**Heft:** 20: Im besten Alter

**Artikel:** Frisch wie einst  
**Autor:** Hanak, Michael  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-108271>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



01

# FRISCH WIE EINST

Das Schulhaus Chriesiweg in Zürich, ein bedeutender Schulhausbau aus den 1950er-Jahren, musste umfassend saniert werden. Von Seiten der Denkmalpflege wurde zu Recht ein weitgehender Erhalt der hochstehenden architektonischen Qualitäten gefordert. Zeitgemäss Ansprüche bezüglich Nutzung und Unterhalt stellen die Architekten bei der dezenten Instandsetzung des Baudenkmals vor grosse Herausforderungen.

Das 1955–1957 erbaute Primarschulhaus Chriesiweg in Zürich Altstetten gehört zu den gelungensten Schulhäusern der Nachkriegsmoderne in der Schweiz. Entworfen wurde die eindrückliche Anlage von der Architektengemeinschaft Werner Jarry, Fred Cramer und Claude Paillard, die noch am Anfang ihrer namhaften Karriere stand.<sup>1</sup> Die drei jungen Architekten liessen sich für ihr erstes Schulhausprojekt durch amerikanische und skandinavische Vorbilder inspirieren.

## RESPEKT VOR DEM ORIGINALEN DENKMAL


Eingeschossige Kindergarten- und Schulpavillons und die dazugehörigen Nebengebäude sind um einen mittigen Pausenplatz gruppiert. Hohe architektonische Qualitäten liegen in der gestaffelten Verteilung der freistehenden Baukörper sowie ihren prägnanten geometrischen Formen mit den versetzten Dachneigungen. Zeittypisch war die Verwendung von sichtbar belassenen Materialien: vor allem roter Sichtbackstein und Sichtbeton, aber auch dünne Stahlstützen und die Aluminiumbedachung (inneres Titelbild).

01 Pavillonbauten und Umgebungsgestaltung ergeben ein stimmiges Bild. Die differenzierten Beziehungen zwischen Innen- und Außenräumen bleiben erhalten (Foto: Dominic Büttner)  
02 Die Instandsetzung wird in zwei Etappen realisiert:

1. Etappe: zwei Schulpavillons und Turnhallentrakt – bereits abgeschlossen

2. Etappe: dritter Schulpavillon, Kindergarten und Singsaal – Ausführung laufend

03 Schulhaus Chriesiweg 1956  
(Foto: Grünert, BAZ)

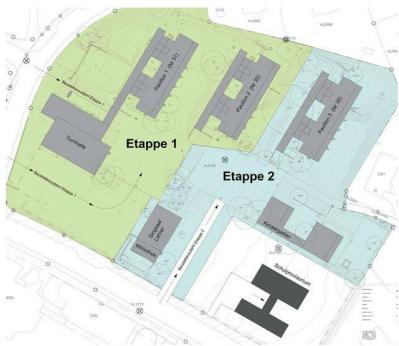

02

Als im August 1953 die Stadt Zürich zwölf Architekturbüros aus der Schweiz zu einer honorierten Projektierung eines neuen Schulhauses im Quartier Altstetten aufforderte, war soeben die Ausstellung «Das neue Schulhaus» im Kunstgewerbemuseum Zürich eröffnet worden. Da die Idee zu einem neuzeitlichen Musterschulhaus im Rahmen dieser Ausstellung nicht umgesetzt werden konnte, räumten die Bauverantwortlichen der Stadt nun für das Schulhaus Chriesiweg «eine Reihe willkommener Freiheiten»<sup>2</sup> ein. Die Ausstellung war nicht nur Auslöser, sondern auch Inspirationsquelle für das Projekt. Gezeigt wurden vorbildliche Beispiele aus dem In- und Ausland.

Besonders am Wettbewerb war, dass von den eingeladenen Teilnehmern «freie Anregungen»<sup>3</sup> bei der Gestaltung des Schulhauses eingefordert wurden. Das Stadtbauamt erwartete von den Architekten neue Ideen zum Schulhausbau und für einen zeitgemässen Schulunterricht. Cramer, Jaray und Paillard fanden in ihrem Projekt für das Schulhaus Chriesiweg zu einer raffinierten Lösung zwischen konventionellem Einraumklassenzimmer und damals propagiertem Gruppenunterrichtsraum: Ein Vorraum wird durch einen niedrigen Pflanztrog und einen verglasten Sturz vom Schulzimmer abgetrennt. Mit einer verschiebbaren Wandtafel kann dieser Annexraum vollends abgesondert werden. Von der räumlichen Separierung kleinerer Schülergruppen versprachen sich die Pädagogen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bei der Unterrichtsgestaltung. Ausserdem war jeder Klasseneinheit ein innen liegender Gartenhof zugeordnet (Abb. 4).

Das Projekt fand sofort Beachtung und wurde als vorbildliches Beispiel einer Pavillonschule publiziert.<sup>4</sup> Von der Stadt Zürich erhielt das ausgeführte Bauwerk die «Auszeichnung für gute Bauten».<sup>5</sup> Kontrovers diskutiert wurde einzig, ob der Schulbau zur Auflockerung im Sinne der erdgeschossigen Anlage oder zu einer mehrgeschossigen Konzentration der Baumassen tendieren sollte.<sup>6</sup>

Die Schulanlage von Cramer, Jaray und Paillard stellt einen progressiven Zeugen des damaligen Aufbruchs im Schulhausbau dar. Bei bisherigen Teilsanierungen wurde dem hohen architektonischen und architekturgeschichtlichen Wert stets Respekt gezollt.



03

### TRAGKONSTRUKTION

Bei der bestehenden Bausubstanz des Schulhauses Chriesiweg handelt es sich um klassische Massivbauteile: schlaff bewehrte Bodenplatten, Geschoßdecken und Schrägdächer. Die tragenden Wände bestehen aus Mauerwerk oder auch aus schlaff bewehrtem Beton.

Die sichtbaren Deformationen, insbesondere bei den Schrägdächern, haben dazu veranlasst, Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu überprüfen. Der Lastfall Erdbeben wurde ebenfalls nach heutigem Standard berücksichtigt. Diese statischen Nachrechnungen haben ergeben, dass die Deformationen auf zu dünne Bauteildicken bei den Stahlbetondecken zurückzuführen sind. Die Tragsicherheit nach heutigem Standard ist gleichwohl erfüllt. Erdbebensicher sind die tragenden Bauteile aufgrund der geringen Gebäudehöhen und der zahlreichen aussteifenden Wände ebenfalls.

Im Wesentlichen wurden folgende Eingriffe gemacht:

**Alle Trakte:** Kernbohrungen für neue Lampenstellen und Anbringen von Klebebewehrung als Ersatz für die Beschädigung der vorhandenen Bewehrung. Kernbohrungen und Durchbrüche für die Haustechnikinstallationen.

**Turnhallentrakt:** Unterfangungen und Stahlbetonarbeiten infolge Lifteinbaus und Umbauten im 1. UG und im EG.

**Pavillons 1–3:** Teilabbrüche und Einbau von neuen Bodenplatten in den Nassbereichen.

**Singesaaltrakt:** Neues Tragsystem aus Stützen entlang der Südostfassade und im Rauminneren. Einbau einer neuen Stahlbetontreppe.

### BAUPHYSIK

Der Heizwärmebedarf wurde in einem vernünftigen Kompromiss zwischen Denkmalschutz und der Aufwertung des Dämperimeters um 45% gesenkt und liegt heute nur noch etwa 30% über der Minergie-Primärforderung.

Komplett aufgewertet durch eine den heutigen Anforderungen entsprechende Dämmung wurde der Dachaufbau. Formal konnte die Eindeckung mit dem neuen Furaldach beibehalten werden.

Bei der Fenstersanierung wurde sanft modernisiert. Der vorhandene Aufbau mit Doppelverglasung wurde mit einem neuen Wärmeschutzglas auf der Innenseite versehen. Mit diesem sogenannten K-Glas wurde der  $U_g$ -Wert von ca.  $3.0 \text{ W/m}^2\text{K}$  auf ca.  $2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$  verbessert. Die bestehenden Lamellenstoren wurden demontiert und durch neue Produkte ersetzt. Bibliothek und Turnhalle sind neu mit textiltem Sonnen- bzw. Blendschutz ausgerüstet worden.


Ausserdem wurden Heizungs- und Lüftungsanlagen saniert und die Personensicherheit sowie der Brandschutz ohne Kompromisse dem Stand der Technik bzw. den Behördenauflagen entsprechend geplant und realisiert: Diverse neue Notausgänge, RWA-Anlagen, Brandschutzwände und paniktaugliche Türschlösser wurden eingebaut.

### URSPRÜNGLICHES INSTAND SETZEN


Nach mehr als 50 Jahren Gebrauch bestand für die Schulanlage Chriesiweg ein genereller Erneuerungsbedarf. Seit der Erstellung wurden abgesehen von den notwendigsten Unterhaltsarbeiten keine grösseren Veränderungen vorgenommen. Das Sichtmauerwerk war stark verschmutzt, die Aluminiumdächer waren verbeult und teilweise undicht. Bauliche Mängel mussten behoben und die gesamte Schulanlage heutigen energetischen, gebäudetechnischen und feuerpolizeilichen Anforderungen gemäss instand gesetzt werden. Zudem sollten die Gebäude behindertengerecht erschlossen werden. Da sich das Schulhaus mitsamt der Gartenanlage im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte befindet, musste die Sanierung in Abstimmung mit der Denkmalpflege erfolgen.

Aus dem vom Amt für Hochbauten der Stadt Zürich ausgeschriebenen Planerwahlverfahren im Jahr 2005 erhielt die Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold aus Zürich den Auftrag. Diese hatten zuvor unter anderem das Schulhaus Neubühl in Zürich Wollishofen saniert. Die Instandsetzung am Chriesiweg realisieren die Architekten in zwei Bauetappen zwischen Juni 2007 und Oktober 2009 (Abb. 2). Die erste Etappe, die zwei der insgesamt drei Schulpavillons und den Turnhallentrakt umfasst, ist bereits abgeschlossen. Die Arbeiten der zweiten Etappe sind derzeit noch im Gang. Für den Schulbetrieb steht während der gesamten Bauzeit ein zweigeschossiges Provisorium zur Verfügung.


Die Sanierung eines solch wertvollen wie intensiv genutzten Baudenkmals stellt eine besondere Herausforderung dar. Von der Bauherrschaft kommen Ansprüche nach einer zeitgemässen Funktionstüchtigkeit, gerade was den Nutzungskomfort betrifft. Ausserdem sind neben den Forderungen der Denkmalpflege – je länger, je mehr – die der Energiebilanz und der Erdbebensicherheit zu erfüllen. Ziel der Architekten ist, den architektonischen Ausdruck

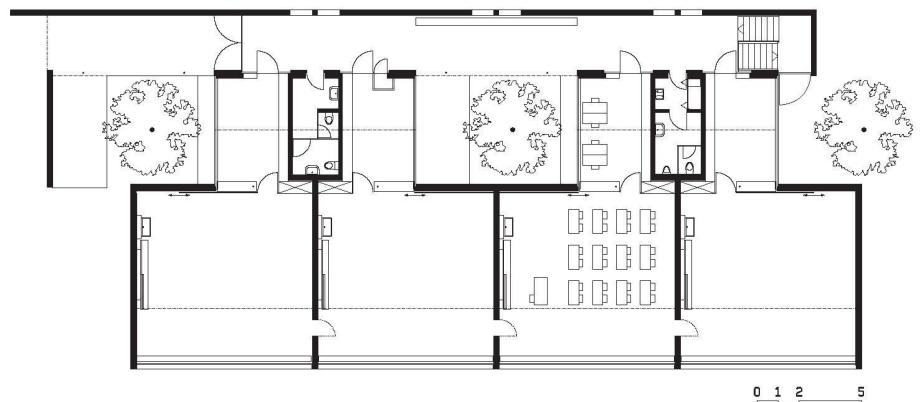

04

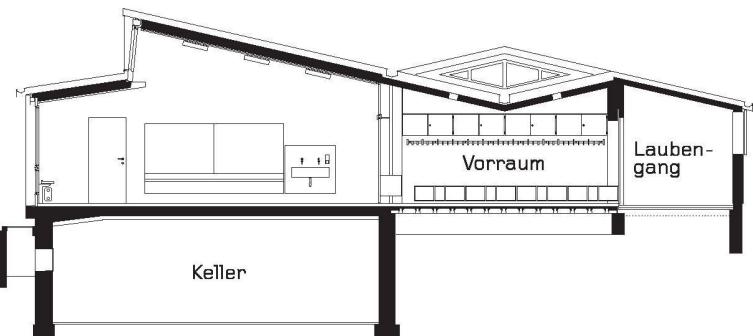

05

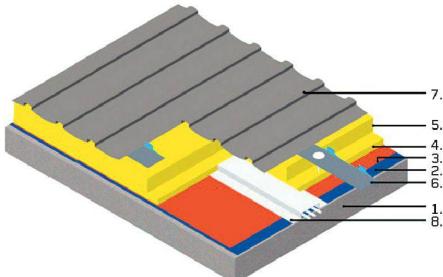

06  
 1. Betondecke  
 2. Voranstrich (Burkolit Bauder)  
 3. Dampfsperre  
 4. PIR-Dämmung 30 mm  
 5. Glaswolle-Dämmung 100 mm trittfest  
 6. Krallenbund Fural  
 7. Furaldacheindeckung  
 8. Kabelschutzkanal



07

zu erhalten. «Für uns ist es wichtig, die ursprüngliche Stimmung zu bewahren und die neuen Eingriffe so wenig als möglich sichtbar zu machen», fasst Thomas Twerenbold die Aufgabenstellung im Gespräch zusammen.

Berechnungen haben gezeigt, dass die Erdbebensicherheit aufgrund der geringen Gebäudehöhen und der zahlreichen aussteifenden Wände erreicht wird (Kasten S. 28, «Tragkonstruktion»). Verbesserungspotenzial bezüglich des Energieverbrauchs bieten vorderhand die Dachflächen sowie die grossflächigen Verglasungen (Kasten S. 28, «Bauphysik»). Die in Ort beton ausgeführten Pultdächer werden neu gedeckt, wodurch eine den aktuellen Anforderungen entsprechende stärkere Wärmedämmung eingebracht werden kann. Die Denkmalpfleger entschlossen sich zusammen mit den Architekten, das für die Bauzeit typische Aluminiumdach der Marke Fural nachzubauen zu lassen (Abb. 6 und 7). Dabei handelt es sich um ein Patent aus dem Jahre 1949 des Schweizers Josef Furrer aus Altdorf. Seine Erfindung zielte darauf ab, die erhebliche Ausdehnung des Leichtmetalls bei Erwärmung mit einer Profilierung der Blechbahnen aufzunehmen. Ein spezielles Aufstecksystem sorgt für eine einfache und verletzungsfreie Montage und Demontage. Da bei der gleichzeitigen Sanierung des Schulhauses Untermoos, das ebenfalls in Zürich Altstetten liegt, die gleiche Dachhaut ersetzt werden sollte, fanden die Architekten eine Spenglerfirma, die eine originalgetreue Wiedereinführung des Furaldachs an die Hand nahm.

Die bestehenden Holzfenster müssen von den asbesthaltigen Fugen befreit werden. Dazu werden sie auseinandergeschraubt und wieder zusammengesetzt. Die äussere Scheibe bleibt erhalten, innen wird jedoch ein höher isolierendes Glas montiert. Auch die davor liegenden Lamellenstoren werden durch neue ersetzt. Unberührt belassen bleiben hingegen die Fenster zu den Innenhöfen. Die als Oberlicht konzipierten Metallkastenfenster in den Klassenzimmern werden saniert: Anstelle der integrierten Lüftungsklappen werden isolierte Schalldämmklüfter mit Motorbetrieb eingebaut. Am Turnhallen- und am Singsaaltrakt entschied man sich für den kompletten Ersatz der meisten Fenster durch solche gleicher Aufteilung und mit gleichen Profilbreiten. Ansonsten hat sich an der äusserlichen Erscheinung der Bauten kaum etwas verändert – nur der gestrichene Sichtbeton sowie das Sichtmauerwerk wurden stellenweise ausgebessert.

- 04 Grundriss Schulpavillon  
 05 Schnitt Schulpavillon  
 (Pläne: Twerenbold Nägeli Twerenbold)  
 06 Furaldach: Systemaufbau  
 (Grafik: Schoop + Co. AG)  
 07 Dachlandschaft mit Aluminiumblech  
 (Foto: Dominic Büttner)

## WIEDERHERSTELLEN VON FUNKTION UND ÄSTHETIK

Die Struktur der Schulzimmertrakte mit den Innenhöfen und den gedeckten Gängen bleibt, wie sie ist: Auf eine neue Klimagrenze im Außenkorridor wird verzichtet. Verglaste Sturz, Schiebewandtafel und raumtrennender Korpus werden wiederhergestellt; das Raumkontinuum zwischen Vorraum und Hauptraum besteht weiter (Abb. 9). Auf die verschiedenen Außenbezüge und die abwechslungsreiche Lichtführung in den Klasseneinheiten legen die Architekten ebenfalls Wert. An den Decken sorgen neuzeitliche Beleuchtungskörper für das heute geforderte Kunstlicht. Um das Auf und Ab des Deckenverlaufs weiterhin spürbar zu lassen, treten die Leuchten nicht als zusätzliche Höhenebene in Erscheinung, sondern folgen in ihrer Anordnung den Schrägen der Pultdächer, wie dies bisher im niedrigeren Bereich vor den Fenstern und in den Vorräumen der Fall war.

Akustikplatten bedecken die Untersichten der ursprünglich sichtbaren Betondächer. Neu sind auch die Türen, die die Klassenzimmer miteinander verbinden. Damit ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten der Nutzung.

Gewandelte Bedürfnisse verlangten weitere Umbaumaßnahmen: Die an den Singsaal anschliessende Hauswartswohnung wird ausgehöhlt, und darin werden eine Schülerbibliothek sowie Räume der Schulleitung eingerichtet. Vollkommen neu sind auch der Treppenlift zum Singsaal sowie der Lift im Turnhallengebäude. Überall wurden zeitgemäße Elektro- und Sanitäranstaltungen eingebaut.

Auch die Erneuerung der Umgebung folgt der Maxime der möglichst originalgetreuen Wiederherstellung. Das Schulhausgrundstück figuriert im Verzeichnis der schützenswerten Gärten und Anlagen. Weite, modellierte Rasenflächen und akkurat neben die Gebäude gesetzte Baumgruppen erzeugen einen parkähnlichen Charakter (Abb. 1 und 11). Wie bei den damals viel beachteten Schulen in Skandinavien bestimmen Föhren und Birken das Bild der Bepflanzung. Bollensteine und Findlinge bilden weitere Gestaltungselemente. Lampen, Papierkörbe und Bänke haben Cramer, Jaray und Paillard eigens für diesen Ort entworfen. Sowohl die Bepflanzung als auch die Außenraummöblierung werden im Sinne der ursprünglichen Intention wiederhergestellt. Ergänzt werden Spielgeräte, die bisher fehlten.

**08** Das sanierte Schulzimmer: Die Deckenleuchten sind komplett neu, alle weiteren Eingriffe wurden dem Original nachempfunden

**09** Mit der grossen, als Schiebetür konzipierten Wandtafel kann der Vorraum vom Schulzimmer abgetrennt werden

**10** Die Struktur der Schulzimmertrakte mit den Innenhöfen und den gedeckten Gängen bleibt auch nach der Sanierung erhalten


**11** Nach der Instandsetzung präsentiert sich die wertvolle Schulhausanlage im Wesentlichen wie nach ihrer Fertigstellung. Eindrücklich wirkt die Unmittelbarkeit der Materialien und Formen  
(Fotos: Dominic Büttner)



08



09

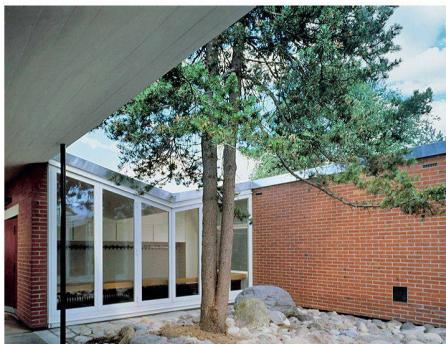

10



11

### DAS FORTBESTEHEN SICHERN

Mit viel Sorgfalt und Einfühlungsvermögen haben die Architekten Twerenbold Nägele Twerenbold divergierende Forderungen der Bauherrschaft, der Nutzerschaft und der Denkmalpflege unter einen Hut gebracht. Mit neuer Haustechnik und erneuerten Installationen machen sie die Gebäude fit für das weitere Bestehen. Sinnvolle Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren, boten – einmal mehr – die Dachflächen und Fensterfronten, ohne dass sich ihre Erscheinung wesentlich änderte. Entscheidend ist, dass bei der gesamthaften Instandsetzung und dem teilweisen Umbau die ausgewogene Architektur des – mit 50 Jahren relativ jungen – Baudenkmals nicht durch vermeidbare Eingriffe verunklärt oder gar entstellt, sondern dezent ergänzt wird.

Übrigens: Auch eines der seinerzeitigen grossen Vorbilder, die 1952–1956 von Arne Jacobsen erbaute Munkegård-Schule in Kopenhagen, wird gegenwärtig renoviert und erweitert. Gute Architektur muss weiterleben!

**Michael Hanak**, hanak@swissonline.ch, freischaffender Kunst- und Architekturhistoriker in Zürich

### Anmerkungen

1 Vgl. Hannes Ineichen (Hrsg.): Claude Paillard. Bauten und Projekte 1946–1997. (Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen Bd. 5), Blauen 2002

2 Werk, Nr. 3, 1955, S. 77

3 Schweizerische Bauzeitung, 26.6.1954, Nr. 26, S. 377

4 Vgl. Alfred Altherr (Hrsg.): Neue Schweizer Architektur/New Swiss Architecture. Teufen 1965, S. 150–151

5 Vgl. Christof Kübler: 50 Jahre Auszeichnungen für gute Bauten in der Stadt Zürich. Zürich 1995, S. 92–93

6 Vgl. Alfred Roth in Werk, Nr. 3, 1955, S. 77–79, und Claude Paillard in Werk, Nr. 5, 1958, S. 160–168

### AM BAU BETEILIGTE

**Bauherrschaft:** Stadt Zürich, vertreten durch das Amt für Hochbauten

**Architektur:** Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold, Zürich

**Tragkonstruktion:** Klarer Engineering, Kilchberg

**Landschaftsarchitektur:** Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich

**Lichtplanung:** mosersidler AG für Lichtplanung, Zürich

**Spengler:** Schoop + Co. AG, Baden