

**Zeitschrift:** Bulletin de l'Association suisse des électriciens  
**Herausgeber:** Association suisse des électriciens  
**Band:** 25 (1934)  
**Heft:** 6

**Artikel:** Berechnung von Einphasen-Kondensator-Motoren  
**Autor:** Kronndl, M.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1056544>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 20.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Fig. 8 zeigt eine Aufnahme einer Eisenoberfläche. In einigen Gebieten dieser Oberfläche

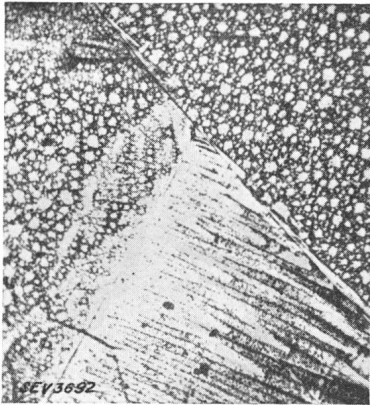


Fig. 9.

lagern sich tatsächlich die magnetischen Teilchen in äquidistanten Linien ab. Der Abstand der Linien ist ungefähr  $\frac{1}{10}$  mm. Fig. 9 ist eine Aufnahme

einer Kobaltoberfläche; unten sehen wir ein Gebiet, in welchem ebenfalls die Teilchen sich an äquidistanten Linien absetzen, während in den übrigen Gebieten die Teilchen sich in regelmässigen Punkten niederschlagen. Eine befriedigende Deutung der Bitterschen Figuren haben wir aber noch nicht.

Durch diese Darlegungen wird es uns erst recht bewusst, welch glücklichen Gedanken Weiss mit der Einführung des molekularen Feldes hatte. Allerdings brachte erst die weitere Entwicklung der Physik in den letzten Jahren eine befriedigendere Erklärung für die Existenz des Weißschen Molekularfeldes, und erst heute sind wir zu einem tieferen Verständnis der Eigenschaften ferromagnetischer Körper vorgedrungen. Diejenigen Fragen, deren Beantwortung noch aussteht, sind meistens nicht grundsätzlicher Natur. Gelingt es der Physik, auch über sie Klarheit zu schaffen, so ist es vor allem die Technik, die von einer genauen Kenntnis des im Ferromagnetismus sich abspielenden Mechanismus grossen Nutzen ziehen wird.

## Berechnung von Einphasen-Kondensator-Motoren.

Von M. Kronld, Zürich-Oerlikon.

621.313.333.025.1

*Es wird eine bequeme, graphisch-analytische Berechnungsmethode der Einphasen-Kondensator-Motoren abgeleitet.*

*L'auteur démontre une méthode graphico-analytique de calcul des moteurs monophasés à condensateur.*

### I. Einleitung.

Einphasen-Induktionsmotoren mit Kondensatoren sind schon im Jahre 1895 von Steinmetz<sup>1)</sup> vorgeschlagen worden, aber erst die in den letzten Jahren erzielte Verbesserung und Verbilligung der Kondensatoren ermöglichte die erfolgreiche Einführung der «Kondensator-Motoren» («C-Motoren») in die Praxis. Die C-Motoren werden immer mehr verwendet, und zwar hauptsächlich als Kleinmotoren, für den Antrieb von Haushaltmaschinen, Kältemaschinen usw. Die Haupteigenschaften des C-Motors, welche bereits in andern Arbeiten ausführlich untersucht wurden<sup>2)</sup>, sollen hier nur kurz rekapituliert werden. Zweck dieses Aufsatzes ist, eine bequeme, graphisch-analytische Berechnungsmethode zu beschreiben.

### II. Der C-Motor im ausgeglichenen Betriebszustand.

Der Grundgedanke der üblichen Schaltung des C-Motors (Fig. 1) ist folgender: Der der Hilfswicklung (b) vorgeschaltete Kondensator  $\mathfrak{B}_c$  hat zur Folge, dass die Klemmenspannung der Hilfswicklung gegen die Netzspannung voreilt. Man kann die Verhältnisse so wählen, dass bei einem bestimmten Betriebszustand an den Motorklemmen eine symmetrische zweiphasige Spannung herrscht. Der Motor arbeitet dann in diesem «ausgeglichenen» Betriebszustand als Zweiphasenmotor, obschon er von einem Einphasennetz gespeist wird. Wirkungsgrad

und Leistungsfaktor des Motors sind also denen eines Zweiphasenmotors gleich; dabei wird dem einphasigen Netz ein Strom mit dem Leistungsfaktor  $\cos \varphi \approx 1$  oder sogar ein voreilender Strom entnommen. Der Motor kann ferner fast mit der vollen normalen dreiphasigen Leistung ausgenutzt werden, anstatt der ca. 50prozentigen Ausnützbarkeit des gewöhnlichen Einphasenmotors. Der C-Motor hat in der betriebsmässigen Schaltung ein Anlaufdrehmoment von ca. 20 bis 40 % des Nenndrehmomentes, was für viele Antriebe genügt. Man muss zum

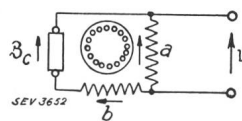


Fig. 1.  
Normales Schema  
eines Kondensator-Motors.

Anlauf keine Umschaltung, wie beim gewöhnlichen Einphasenmotor, vornehmen. Es lässt sich aber auch bis ca. vierfaches Nenndrehmoment durch verschiedene, aus der Literatur bekannte Anlauf-Umschaltungen erzielen. Endlich kann als Vorteil des C-Motors angeführt werden, dass er im ausgeglichenen Betriebszustand nicht das brummende Geräusch des gewöhnlichen Einphasenmotors entwickelt, da er keine pulsierende Komponente des magnetischen Feldes enthält, sondern ein reines Drehfeld hat.

Das *Vektordiagramm* für den ausgeglichenen Betrieb ist in Fig. 2 dargestellt. Das Uebersetzungsverhältnis beider Wicklungen ist  $\dot{u} = \frac{w_a}{w_b}$ . Die

Spannung des Kondensators eilt um den Winkel  $\frac{\pi}{2}$

<sup>1)</sup> Siehe Arnold, «Die Wechselstromtechnik», Bd. V, 1, S. 278.

<sup>2)</sup> Siehe Literaturverzeichnis am Schluss des Artikels.

dem Strome nach. Man kann direkt auf Grund des Vektordiagrammes die folgenden Gleichungen aufstellen:

$$U_c = U \frac{1}{\cos \varphi} \quad (1)$$

Der Leistungsfaktor des Netzstromes:

$$\cos \varphi_{\text{Netz}} = 2 \sin \varphi \cdot \cos \varphi = \sin 2 \varphi \quad (2)$$

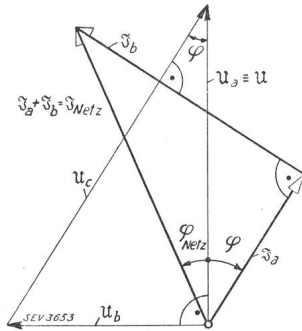


Fig. 2.  
Vektordiagramm eines C-Motors im «ausgeglichenen» Betriebszustand.

Das Uebersetzungsverhältnis  $\ddot{u}$  ist nicht frei wählbar, sondern durch den Leistungsfaktor des Motors bestimmt:

$$\ddot{u} = \cotg \varphi \quad (3)$$

Die Kapazität des Kondensators berechnet man aus der Gleichung:

$$Z_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{U_c}{I_c} = \frac{U}{I_a} \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \quad (4)$$

Die Grösse und der Preis des Kondensators wird in erster Linie durch seine *Scheinleistung* bestimmt. Wir leiten für diese eine Formel ab, die man sich leicht merken kann:

$$P_c = U_c I_c = \frac{U}{\cos \varphi} \frac{I_a \cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{2 U I_a \cos \varphi}{\sin 2 \varphi} \quad (5)$$

Der Zähler ist die dem Motor zugeführte Wirkleistung, der Nenner laut Gl. 2 der Leistungsfaktor des Netzes, daher:

$$P_c = P_{\text{Netz}} = \frac{P_{\text{nützl}}}{\eta \cdot \cos \varphi_{\text{Netz}}} \quad (6)$$

In Worten: *Im ausgeglichenen Betriebszustand ist die Scheinleistung des Kondensators gleich der Scheinleistung, welche vom Netze dem Motor und Kondensator zugeführt wird.*

### III. Das Arbeitsdiagramm des C-Motors.

Die Theorie und Berechnung des C-Motors im ausgeglichenen Betriebszustand ist, wie man sieht, sehr einfach. Da es aber praktisch unmöglich ist, die Kapazität und das Uebersetzungsverhältnis nach der Belastung zu regeln, wird jeder C-Motor auch im nicht ausgeglichenen Zustand arbeiten müssen. Die Ableitung des allgemeinen Arbeitsdiagrammes des C-Motors führt zu ziemlich komplizierten Ausdrücken; so sind z. B. die Ortskurven beider Wicklungsströme *bizirkulare Quartiken*.

Nun könnte man vielleicht meinen, dass man auf die genaue Berechnung verzichten kann. Aber der C-Motor hat einige Besonderheiten, die genau beachtet werden müssen; sonst befriedigt der Motor im Betrieb nicht. Diese Besonderheiten sind hauptsächlich folgende: Die Verluste des C-Motors bei schwacher Belastung und bei Leerlauf können höher als im ausgeglichenen Betriebszustand werden. Die Kondensatorspannung steigt im Leerlauf über den Wert bei Nennlast. Das Anzugsdrehmoment ist, wie bereits erwähnt wurde, bei Verwendung der für den ausgeglichenen Betriebszustand nötigen Kapazität schwach und kann bei unzulässigem Entwurf durch parasitäre Drehmomente noch weiter unzulässig geschwächt werden.

Im folgenden werden die allgemeinen Grundgleichungen des C-Motors aufgestellt und auf eine für die praktische Berechnung geeignete Form gebracht. Besonders die Berechnung der Verluste und Drehmomente soll einfach gestaltet werden, so dass eine rasche und dabei genaue rechnerische Kontrolle des Entwurfes ermöglicht wird.

#### 1. Grundgleichungen.

Wir werden mit Vorteil die Zerlegung der Ströme in symmetrische Komponenten ( $\mathfrak{I}_m, \mathfrak{I}_g$ , d. h. Mit-, Gegenstrom) verwenden. Ströme, Spannungen, Impedanzen werden auf die Hauptwicklung *a* reduziert (Uebersetzungsverhältnis der beiden Wicklungen =  $\ddot{u} = \frac{w_a}{w_b}$ , s. Fig. 1).

Der Mitstrom ist:  $\mathfrak{I}_m$  (Phase a);  $j\mathfrak{I}_m$  (Phase b).  
Der Gegenstrom:  $\mathfrak{I}_g$  (Phase a);  $-j\mathfrak{I}_g$  (Phase b).

Die Grundgleichungen lauten:

$$\mathfrak{I}_m \cdot \mathfrak{Z}_m + \mathfrak{I}_g \cdot \mathfrak{Z}_g = U \quad (\text{Phase a}) \quad (7)$$

$$j\mathfrak{I}_m (\mathfrak{Z}_m' + \mathfrak{Z}_c') - j\mathfrak{I}_g (\mathfrak{Z}_g + \mathfrak{Z}_c') = \ddot{u} U \quad (\text{Phase b}) \quad (8)$$

$\mathfrak{Z}_m (\mathfrak{Z}_g)$  ist die Impedanz, welche der Motor dem Mitstrom (Gegenstrom) bietet;  $\mathfrak{Z}_c' = \mathfrak{Z}_c \ddot{u}^2$ . Die Lösung dieser Gleichungen (z. B. mit Hilfe der Determinante) ist:

$$\mathfrak{I}_m = U \frac{\mathfrak{Z}_c' + \mathfrak{Z}_g (1 - \ddot{u} j)}{2 \mathfrak{Z}_m \mathfrak{Z}_g + \mathfrak{Z}_c' (\mathfrak{Z}_m + \mathfrak{Z}_g)} \quad (9)$$

$$\mathfrak{I}_g = U \frac{\mathfrak{Z}_c' + \mathfrak{Z}_m (1 + \ddot{u} j)}{2 \mathfrak{Z}_m \mathfrak{Z}_g + \mathfrak{Z}_c' (\mathfrak{Z}_m + \mathfrak{Z}_g)} \quad (10)$$

#### 2. Graphisch-analytische Berechnung.

a) *Mit- und Gegenstrom.* Beide Ausdrücke werden in eine für die graphisch-analytische Berechnung geeignete Form umgewandelt. Anstatt der Impedanzen  $\mathfrak{Z}_m, \mathfrak{Z}_g, \mathfrak{Z}_c'$  werden Admittanzen  $\mathfrak{Y}_m, \mathfrak{Y}_g, \mathfrak{Y}_c'$  eingeführt:

$$\mathfrak{I}_m = U \cdot \mathfrak{Y}_m \cdot \frac{\mathfrak{Y}_c' (1 - \ddot{u} j) + \mathfrak{Y}_g}{2 \left( \mathfrak{Y}_c' + \frac{\mathfrak{Y}_m + \mathfrak{Y}_g}{2} \right)} \quad (11)$$



der Hilfsphase vorgeschalteter Impedanz, selbstverständlich auch für den Grenzfall  $\mathfrak{Z}_c = \infty$ , also für den Einphasen-Induktions-Motor ohne Hilfsphase.

Die Lage des Poles C (s. Fig. 3) bestimmt im Sinne der Gl. 14 die Grösse des Gegenstromes  $\mathfrak{I}_g$ . Der Gegenstrom erzeugt nur ein bremsendes Drehmoment und Verluste, man wird daher den Pol C wenn möglich in den Bereich des nützlichen Arbeitsgebietes des Kreisdiagrammes verlegen. Fällt der Pol C in einen Punkt des Kreises, so ist für diesen Punkt der Gegenstrom gleich Null; der Einphasen-Motor hat dort ein genaues Drehfeld und arbeitet dort wie ein symmetrischer Zweiphasenmotor.

c) Die Wicklungsströme und der Netzstrom. Die beiden symmetrischen Strom-Komponenten ( $\mathfrak{I}_m, \mathfrak{I}_g$ ) charakterisieren genügend das Verhalten des C-Motors; es ist nicht unbedingt nötig, auch noch die beiden Wicklungsströme  $\mathfrak{I}_a, \mathfrak{I}_b$  zu kennen. Will man sie aber bestimmen, so setzt man sie am besten aus den symmetrischen Komponenten zusammen:

$$\mathfrak{I}_a = \mathfrak{I}_m + \mathfrak{I}_g \quad (23)$$

$$\mathfrak{I}_b = j \ddot{u} (\mathfrak{I}_m - \mathfrak{I}_g) \quad (24)$$

Der Netzstrom:

$$\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_a + \mathfrak{I}_b = \mathfrak{I}_m (1 + j \ddot{u}) + \mathfrak{I}_g (1 - j \ddot{u}) \quad (25)$$

Die Ortskurven der symmetrischen Stromkomponenten  $\mathfrak{I}_m, \mathfrak{I}_g$  und der beiden Wicklungsströme  $\mathfrak{I}_a, \mathfrak{I}_b$  sind bizirkulare Quartiken. Die Ortskurve des Netzstromes  $\mathfrak{I}$  ist eine zum Kreis mit quadratischer Geschwindigkeitsskala degenerierte bizirkulare Quartik<sup>4)</sup>.

Das Kreisdiagramm des Netzstromes konstruiert man am leichtesten, indem man drei Punkte bestimmt, und zwar für die Rotorgeschwindigkeiten 0,  $\infty$  und synchron (oder wenn möglich für den ausgeglichenen Betriebszustand).

Aus diesen Punkten kann man auch bequem die quadratische Geschwindigkeitsskala, ähnlich wie beim Einphasen-Induktionsmotor<sup>5)</sup>, konstruieren.

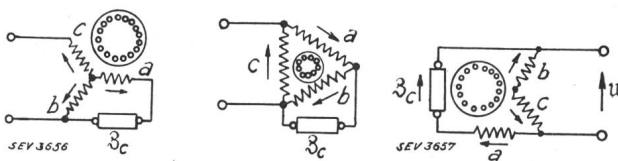


Fig. 5. Fig. 6. Weitere Schaltungen des C-Motors.

Es sei hier noch die Gleichung für die Spannung an der vorgeschalteten Kapazität angeführt:

$$U_c = \mathfrak{I}_b \cdot \mathfrak{Z}_c = U \frac{\frac{Y_m + Y_g}{2} + \frac{j}{\ddot{u}} \frac{Y_m - Y_g}{2}}{Y_c + \frac{Y_m + Y_g}{2}} \quad (26)$$

<sup>4)</sup> Wurde vom Verfasser im Jahre 1928 bewiesen, siehe Jelinek, Elektrotechnicky Obzor 1929 (s. Literaturnachweis).  
<sup>5)</sup> Siehe Arnold, «Die Wechselstromtechnik», V, 1, S. 163.

d) Auch für andere Schaltungen von Einphasen-Induktionsmotoren, so z. B. nach Fig. 5, gelten ähnliche Gleichungen wie die abgeleiteten.

Häufig wird der dreiphasig gewickelte Einphasenmotor nach Fig. 6 verwendet. Auch für diesen kommt man zu ähnlichen Gleichungen wie oben. Bei der Ableitung geht man vom Dreiphasenmotor

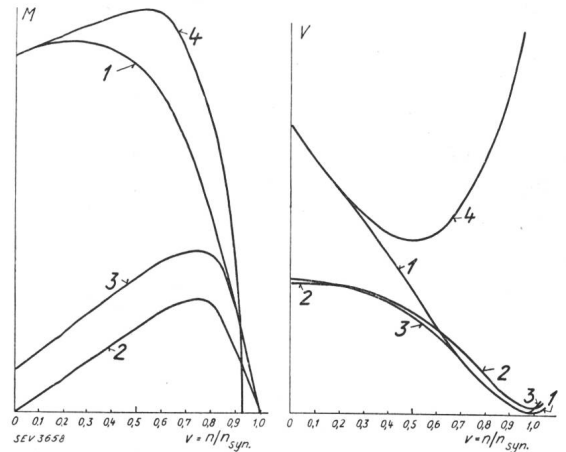


Fig. 7. Drehmoment in Abhängigkeit der Drehzahl  
Fig. 8. Totale Verluste in Abhängigkeit der Drehzahl

- 1 des zugrundegelegten Zweiphasenmotors,
- 2 des Einphasenmotors,
- 3 des C-Motors für schwachen Anzug (der Kondensator ist betriebsmässig eingeschaltet),
- 4 des C-Motors für starken Anzug. (Der Kondensator wird nach beendigttem Anlauf wenigstens teilweise abgeschaltet.) (Die Motoren 2, 3, 4 sind aus dem Motor 1 abgeleitet.)

aus und zerlegt die Ströme in Mit-, Gegen- und Null-Komponenten.

e) Als Anwendungsbeispiel für die Berechnungsmethode wurde der Verlauf der Drehmomente, Verluste und der Kondensatorspannungen für einige typische Beispiele in Fig. 7, 8 und 9 dargestellt.

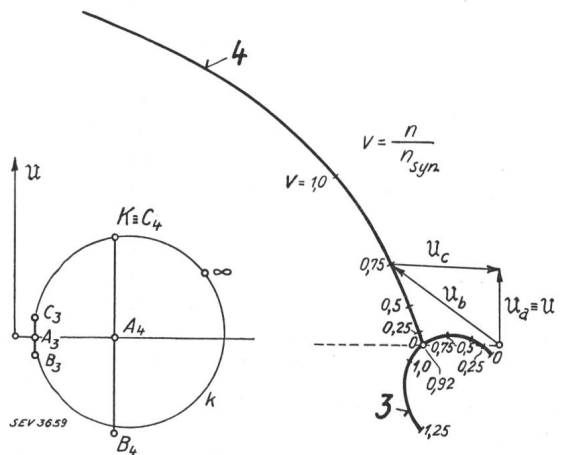


Fig. 9a. Vektordiagramm der Spannungen an der Hilfswicklung:  $U_b$  und am Kondensator:  $U_c$  der beiden bereits in Fig. 7 und 8 untersuchten C-Motoren (3, 4). In Fig. 9a ist das Kreisdiagramm des zugrundegelegten Zweiphasenmotors (1) mit den die C-Motoren (3, 4) charakterisierenden Polen A, B, C (s. Gl. 13, 14).

f) Das Anzugsdrehmoment. Nach Gl. 17 bis 19 ist das Anzugsdrehmoment

$$M_A = M_{2,A} \frac{b^2 - c^2}{(2a)^2} \quad (27)$$

