

Zeitschrift: Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
Herausgeber: Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Solothurn
Band: 13 (2008)

Artikel: Zuchwil, Gartenstrasse 32, GartenHaus Wyss AG
Autor: Blank, Stefan
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-844259>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zuchwil, Gartenstrasse 32, GartenHaus Wyss AG

STEFAN BLANK

Nach der Restaurierung der Autobahnrasstation Deitingen-Süd in Flumenthal im Jahr 2001 konnte mit dem Hauptgebäude der Gärtnerei Wyss Samen und Pflanzen AG in Zuchwil ein weiteres Werk des bekannten Burgdorfer Ingenieurs Heinz Isler restauriert und unter Denkmalschutz gestellt werden.

Baugeschichte und Konstruktionsbeschreibung

1962 errichtete der Burgdorfer Ingenieur Heinz Isler (*1926) für die Gärtnerei Wyss Söhne AG in Zuchwil ein Blumenverkaufs- und Ausstellungszentrum. Die Gebäudekonstruktion besteht aus einer dünnen Betonschale, die lediglich auf vier Punktstützen aufliegt und eine Grundfläche von rund 650 Quadratmetern überspannt. Im Fundamentbereich sind die vier Punktstützen unterirdisch mit Zugbändern, die den Horizontalschub aufnehmen, diagonal miteinander verbunden (Abb. 1). Die Verglasung der seitlichen Öffnungen, über denen sich die Schalenränder zu Vordächern aufklappen, ist an der Schalenkonstruktion aufgehängt. Die Dicke der Schale variiert zwischen ungefähr 5 Zentimetern an den äusseren Rändern der Vordächer, 8 Zentimetern an der

Schalenkalotte und 12 Zentimetern im Bereich der aufgehängten Glasfassaden. Im Gebäudeinnern gehören die Verkleidung der Schale mit Perfectaplatten, die vier grossen Deckenlampen sowie der Boden aus diagonal verlegten grossen Steinplatten noch zur Originalsubstanz (Abb. 2).

Heinz Isler gilt als international anerkannter Ingenieur, der seine Schalenformen nicht mathematisch, sondern intuitiv und experimentell entwickelte. Er schuf zahlreiche Tragwerke von ausgeprägter visueller Ausdrucks Kraft und hohem Wiedererkennungswert. Verwendung fanden sie als Fabrikations- und Lagerhallen, als Ausstellungs- und Verkaufsäume, als Sporthallen (Tennis, Hallenbad) und als Tankstellenüberdachung. Die Betonschale für die Gärtnerei Wyss in Zuchwil zählt zu Islers frühesten Schöpfungen.

Abb. 1
Zuchwil, GartenHaus Wyss AG.
Querschnitt. Zeichnung von
Heinz Isler.

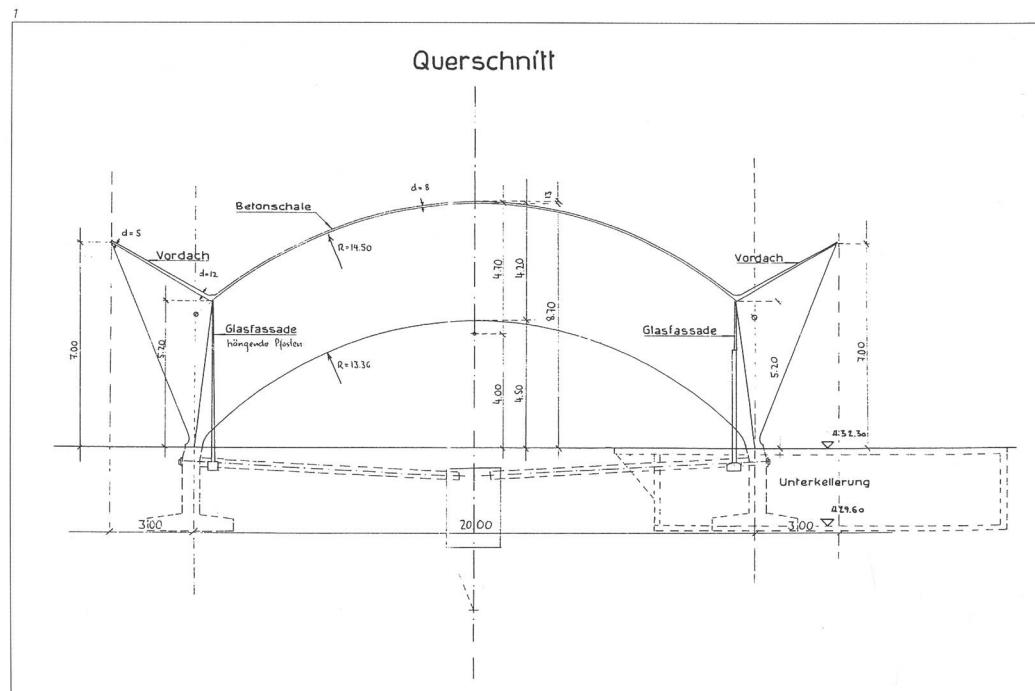




Abb. 2
Innenansicht nach der
Eröffnung 1962.

Abb. 3
Aussenansicht vor der
Restaurierung.

Abb. 4
Aussenansicht nach der
Restaurierung.

Abb. 5
Detail mit erhaltener
Schalungsstruktur.

Restaurierung 2007

Die Restaurierung von 2007 beinhaltete als wesentliche Massnahmen die Erneuerung der Fenster und die Sanierung der Betonschale.

Als unproblematisch erwies sich der Ersatz der alten Fenster mit Einfachverglasung durch neue IV-Fenster. Dabei wurde besonders auf die Beibehaltung der ursprünglichen Sprosseneinteilung Wert gelegt, damit das originale Bild der Glasfassaden erhalten blieb.

Schwieriger gestaltete sich die Sanierung der Betonschalen. Die Hochdruckreinigung der Schalenoberflächen brachte insbesondere an den Untersichten der aufgeklappten Vordächer grössere Schäden als erwartet zu Tage, so dass grossflächig geflickt werden musste. Um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden, wurde die äussere Schicht der nur 5,5 Zentimeter dicken Schalenkonstruktion so dünn wie möglich entfernt und anschliessend neu aufgetragen. Es musste darauf geachtet werden, dass die neue Betonschicht nicht dicker war als die abgestossene, weil zusätzliches Gewicht ebenfalls die Statik der Schale gefährdet hätte. Leider ging dabei die originale Schalungsstruktur der Betonoberfläche weitgehend verloren, und ihre Wiederherstellung, die aus denkmalpflegerischer Sicht wünschenswert gewesen wäre, war wegen des zu dünnen Betonneu-



auftrags nicht mehr möglich. Lediglich an einigen wenigen Stellen ist die originale Schalungsstruktur noch sichtbar erhalten (Abb. 5). Abschliessend wurde sowohl an der Schalenoberseite als auch an der Unterseite der Vordächer ein weißer Schutzanstrich angebracht.