

**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande  
**Band:** 103 (1977)  
**Heft:** 1: Imprimerie La Concorde, Epalinges

**Artikel:** Le comportement des appuis glissant  
**Autor:** Favre, Renaud  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-73221>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Le comportement des appuis glissants

par RENAUD FAVRE, Lausanne

## 1. Introduction

Dans la construction des ouvrages d'art, l'ingénieur est souvent amené à séparer l'infrastructure de la superstructure par des appuis. Ces appuis doivent permettre une dilatation ou un raccourcissement de l'ouvrage sous l'effet d'une variation de température, du retrait et du fluage du béton. En outre, étant généralement disposés en tête de pile, ils suppriment un encastrement et évitent ainsi la transmission de moments de flexion.

Dans le bâtiment, l'emploi d'appuis est moins fréquent mais intervient néanmoins dans bien des cas spéciaux, tels que par exemple la séparation d'une dalle-toiture de ses murs ou la disposition de joints de dilatation au cinquième de la portée.

Ce n'est pas le cœur léger que l'ingénieur prévoit d'interrompre le monolithisme de sa construction en intercalant des appuis. Il sait en effet qu'en voulant éliminer des difficultés, il en crée d'autres. Citons comme exemple la complication du raccord mur-dalle pour les finitions, la diminution de la capacité portante de piles élevées, et — surtout — la présence d'appareils souvent compliqués et délicats, qui nécessitent un contrôle et un entretien périodiques.

On peut se demander si un tel contrôle est indispensable. Remarquons tout de suite qu'en pratique les appuis ne sont que très rarement contrôlés. Dans le bâtiment, ils ne sont généralement pas contrôlables parce qu'inaccessibles. Dans la construction des ponts, bien que l'accès aux appuis soit prévu dans les réalisations récentes, leur surveillance est négligée.

Le but de cet article est de rendre les maîtres d'ouvrage attentifs à la nécessité absolue de remédier à cette négligence en contrôlant les appuis lorsque ceux-ci doivent fonctionner plus longtemps que cinq années et qu'ils sont exposés à l'humidité, à la poussière et aux variations de température.

Nous nous bornerons à étudier le comportement du glissement d'appuis mobiles.

## 2. Etudes in situ et en laboratoire

La couche de glissement d'appuis mobiles est constituée de polytétrafluoréthylène (PTFE), qui est commercialisé par exemple sous la dénomination de téflon. Ses caractéristiques, ainsi que les valeurs du coefficient de frottement à admettre dans les calculs, sont indiquées dans le dossier 340 « Détails de construction » des projets standard de ponts, édité par le Service fédéral des routes et des digues en 1973. Ces indications se basent sur divers essais en laboratoire, où le frottement a été mesuré à vitesse constante ( $v = 0,1$  à  $0,15$  mm/sec.). Or il importe de connaître le vrai comportement du téflon dans un ouvrage où

- la vitesse de déplacement est quasi nulle,
- la lubrification peut être altérée.

Jusqu'à présent, des mesures de frottement in situ n'ont été effectuées que dans des cas spéciaux tel que le ripage d'un ouvrage entier où la vitesse de déplacement était beaucoup plus élevée que dans le cas d'un appui mobile en service. Le phénomène est ici tout différent, puisque la variation de longueur d'un ouvrage ne s'effectue que très lentement et que la pile commence par suivre le mouvement

grâce à son élasticité et au frottement de l'appui. Il se crée ainsi petit à petit une force de rappel croissante.

La réponse de l'appui à cette force peut intervenir au bout de quelques heures, voire quelques jours seulement. Ces phénomènes de déplacement au bout d'un certain temps ont été clairement mis en évidence lors d'une campagne d'essais effectuée *in situ* au pont de la voie express sur la Sihl à Zurich<sup>1</sup>. Pour compléter, des essais en laboratoire<sup>2</sup> ont confirmé l'énorme dépendance de la force de frottement des facteurs temps et lubrification (fig. 1 et 2).

Dans ces essais, un poids  $G$  engendrait une force horizontale constante sur une plaque en acier chromé, sur laquelle agissait une force verticale  $V$  constante.  $G$  étant choisi suffisamment petit par rapport à  $V$ , la plaque ne se déplaçait pas. Quand  $G$  étant suffisamment grand par rapport à  $V$ , la plaque se mettait immédiatement en mouvement. Mais pour tous les cas intermédiaires, la plaque restait d'abord immobile, puis commençait une reptation pour s'en aller finalement en glissant. Pour tous ces cas, le glissement n'intervenait donc qu'après un temps d'attente.

Résumons ci-après les enseignements de ces essais : Lorsqu'on laisse à la couche de glissement le temps de céder par viscosité, le coefficient de frottement est environ trois fois plus faible qu'un coefficient statique et deux fois plus faible qu'un coefficient dynamique à vitesse constante de 0,1 mm/sec.

Dans les conditions optimales d'un essai en laboratoire, à savoir :

- température constante de 20°C,
- plaque d'appui chromée neuve,
- disques téflon neufs,
- graisse silicone parfaitement propre et uniformément répartie, les coefficients de frottement mesurés varient entre 1,27 et 0,23 % pour des pressions de 100 à 450 kg/cm<sup>2</sup>.

Le phénomène de viscosité ne peut être attribué au téflon seul. En effet, il disparaît complètement si l'on répète les essais avec du téflon non lubrifié. Il est donc vraisemblablement dû à la formation d'un film de graisse entre l'acier et le téflon. Le coefficient de frottement correspond plutôt à un coefficient de viscosité de la graisse sous pression. Cette hypothèse nous permet d'expliquer de manière satisfaisante l'invariance de la force provoquant le glissement, quelle que soit la charge perpendiculaire aux surfaces acier-téflon.

D'autre part, les essais effectués dans les mêmes conditions, mais sans graisse, ont donné des résultats très peu favorables, le coefficient de frottement atteignant des valeurs d'environ 10 % !

## 3. L'importance d'un contrôle régulier

Aujourd'hui, où l'on tâche de cerner les problèmes du comportement des structures par des calculs semi-probabilistes toujours plus sophistiqués, on fait bien de se remémorer l'origine de la majeure partie des désordres rencontrés.

<sup>1</sup> *Reibungsmessungen an Gleitlagern*, de R. FAVRE et P. KROPF, Mémoires 36-II, 1976, de l'Association intern. des ponts et charpentes (AIPC).

<sup>2</sup> *Etude d'appuis glissants au téflon*, rapport C-157 de mai 1976, du Centre d'étude du béton armé et précontraint (CEBAP) de l'EPFL.

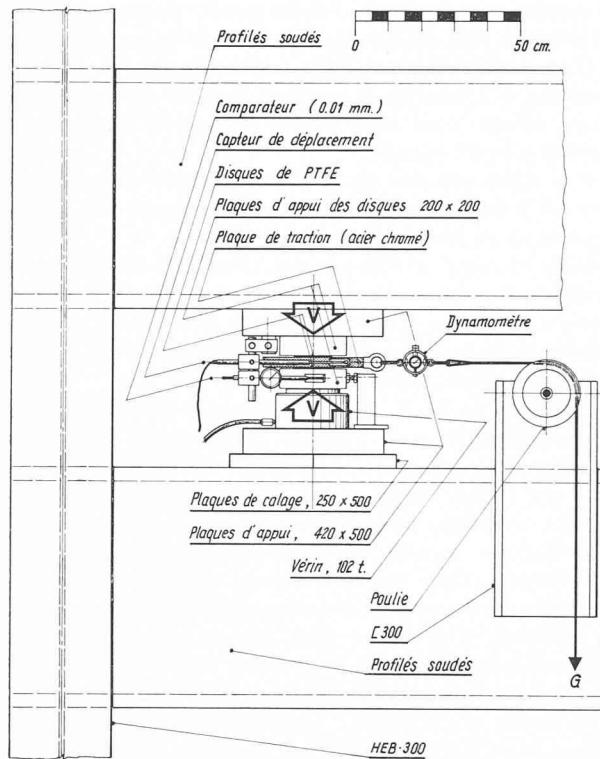


Fig. 1. — Disposition de l'essai.

très dans la construction<sup>3</sup>. Cette origine remonte à une erreur d'appréciation grossière plutôt qu'à une répartition stochastique défavorable des actions (charges et déformations imposées) et des résistances.

Dans le cas du frottement d'appuis glissants, une telle erreur d'appréciation est d'autant plus grave que la marge d'erreur est grande et que le comportement est extrêmement sensible à l'état d'entretien. Si le phénomène de viscosité ramène le coefficient de frottement à une valeur proche de 1 %, et laisse supposer une grande marge de sécurité par rapport aux valeurs de calcul généralement admises entre 3 et 4 %, l'absence de lubrifiant entraîne des valeurs voisines de 10 %. Il nous paraît donc indispensable que ces appuis soient inspectés régulièrement. A notre avis,

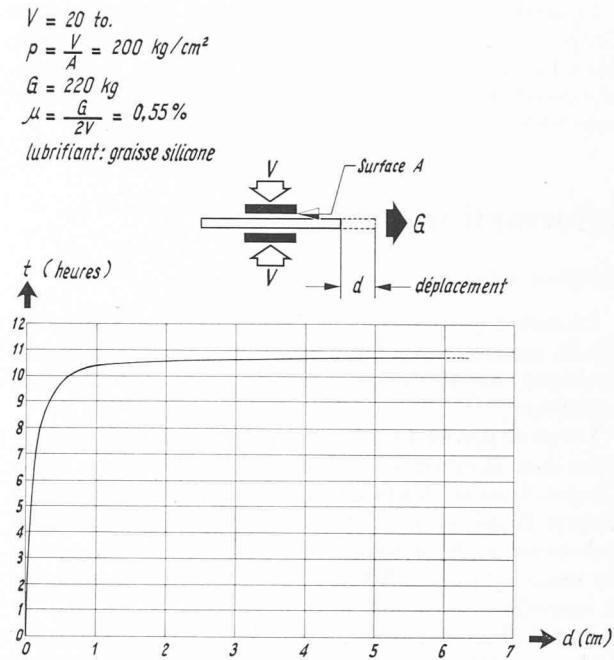


Fig. 2. — Exemple de mesure du déplacement  $d$  en fonction du temps  $t$ .

une inspection visuelle simple devrait avoir lieu tous les deux ans. De plus, un vérinage des appuis avec extraction de la couche de glissement, nettoyage et lubrification devrait avoir lieu tous les cinq ans au début, cet intervalle pouvant être étendu à dix ans au vu des expériences.

Mais si l'on persiste à négliger ces inspections, on risque de s'exposer à des dégâts pires que ceux rencontrés avec d'autres types d'appuis mobiles.

Adresse de l'auteur :

Renaud Favre, professeur  
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne  
Avenue de Cour 33  
1007 Lausanne

<sup>3</sup> Untersuchungen zur Struktur des Sicherheitsproblems bei Bauwerken, von M. MATOUSEK und J. SCHNEIDER, Bericht 59, Februar 1976, des Institutes für Baustatik und Konstruktion, ETHZ.

## Carnet des concours

### Direction des constructions fédérales

#### Ouverture

Agissant au nom du Département militaire fédéral, la Direction des constructions fédérales ouvre deux concours de projets au sens du règlement n° 152 de la SIA, en vue de constructions qui seront réalisées sous réserve de l'attribution des crédits par les Chambres fédérales.

Le premier concerne un *bâtiment administratif à Saint-Maurice/VS*; il est ouvert à tous les architectes de nationalité suisse dont le siège professionnel (selon l'article 25 du règlement SIA n° 152) se trouve au moins depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1975 dans le canton du Valais.

Le second concerne des *bâtiments d'exploitation pour une compagnie de gardes-fortifications à Lavey/VD*; il est ouvert à tous les architectes suisses dont le siège professionnel (selon article 25 du règlement SIA n° 152) se trouve au moins depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1975 dans les districts d'Aigle ou de Vevey.

Les documents nécessaires peuvent être retirés du lundi 10 janvier au vendredi 4 février 1977 auprès de l'*Arrondissement I des constructions fédérales à Lausanne, boulevard de Grancy 37*, moyennant une garantie de Fr. 300.—, qui sera restituée à tout concurrent qui aura rendu dans les délais un projet complet.

Les intéressés peuvent poser des questions par écrit jusqu'au vendredi 4 février 1977.

La date de remise des projets est fixée au 27 avril 1977.

### Centre de formation CFF du Loewenberg

Conformément aux recommandations du jury, les concurrents dont les travaux occupaient les trois premiers rangs du classement — parmi les 185 qui furent présentés — avaient été invités par la direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses à poursuivre la mise au point de leurs projets. Il s'agissait des architectes Ulyss Strasser et collaborateurs, Berne; Eberli + Weber + Braun, Zurich et Kreuzlingen; A. Barth et H. Zaugg, Aarau/Olten, avec F. Haller, Soleure.