

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 125/126 (1945)
Heft: 23

Artikel: Das Hallenstadion in Zürich: Architekt Karl Egenter, Zürich
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-83761>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

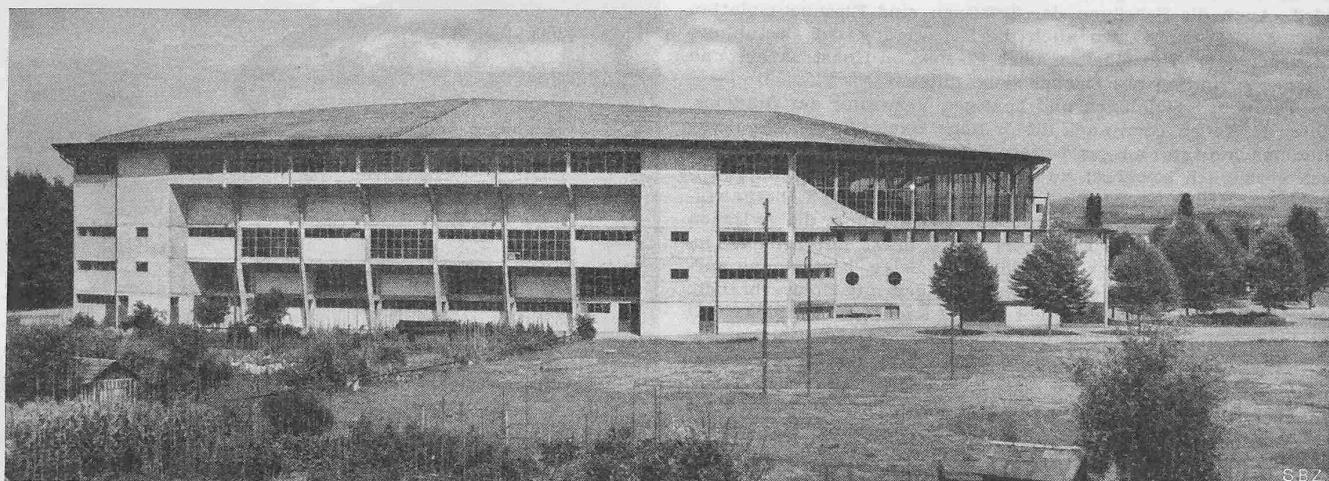


Abb. 1. Ansicht der westlichen Längsseite; rechts einer der beiden halbhohen Haupttreppenhaus-Flügel. Phot. Wolgensinger

Das Hallenstadion in Zürich

Architekt KARL EGENDER, Zürich

Ueber die grundlegenden Gesichtspunkte beim Entwurf des Zürcher Hallenstadions, das das grösste Bauwerk seiner Art in Europa ist, haben wir berichtet in Bd. 110, S. 210* (23. Okt. 1937), als die Inangriffnahme des Baues bevorstand. Obwohl schon seine Vorgeschiede eine recht lange war, ahnte damals kaum einer der wagemutigen Initianten — unter denen die Vertreter der Wirtschaft wie der Behörden keine kleinere Verantwortung übernahmen als die Architekten¹⁾ und Ingenieure —, mit wieviel widrigen Umständen sie noch zu kämpfen haben würden, bis einmal das fertige Werk dastand. Die Eröffnung am 4. Nov. 1939 fiel dann auch noch mit dem Beginn des Weltkrieges zusammen, und so ist es begreiflich, dass die Erbauer zunächst wenig Lust verspürten, an einer dokumentarischen Darstellung des Hallenstadions mitzuwirken. Da aber die Zeit alle Wunden heilt, sind wir nun so weit, heute endlich diesen einzigartigen Bau unsren Lesern vermitteln zu können.

Für die Dimensionierung massgebend war die Bevölkerungszahl des Einzugsgebietes der Stadt Zürich, nämlich rd. 700 000 Personen, die Veranstaltungen mit 10 bis 14 000 Zuschauern erwarten lässt; in erster Linie Radrennen. Dafür war eine Radpiste von 250 m Länge nötig. Gegenüber der klassischen Grundrissform ist das Oval stärker in die Länge gezogen worden, um eine Höchstzahl von Plätzen an den Längsseiten, und dafür fast keine an den Kurven anordnen zu können (s. Grundriss). Aus den Schnitten (S. 260/61) ist ersichtlich, dass von jedem Platz aus ohne irgend eine Ausnahme volle Sicht gewährleistet ist. Auschlaggebend für den Wärmehaushalt ist die ganz ungewöhnlich tiefe Lage der Hallendecke, die ermöglicht wurde durch die originelle Anordnung der Eisenkonstruktion. Diese wiederum

¹⁾ Am Projekt war auch Arch. W. Müller (Zürich) beteiligt.

konnte nur dank der konsequenten Belichtung durch ringsum geführte senkrechte Verglasung, also den Verzicht auf Oberlicht, so gestaltet werden. Dieser letztgenannte Gesichtspunkt für die Belichtung der Halle hat sich als in unserem Klima einzigt richtig erwiesen. Charakteristisch für den Querschnitt sind die nach aussen kragenden Rahmen (Tafel 7), die eine Verminderung der Baukubatur und der Fundamentflächen, sowie zugleich eine reichlichere Belichtung von Erdgeschoss und 1. Rang erlauben, als senkrechte Außenwände.

Alle diese Komponenten tragen dazu bei, das Hallenstadion zu einem originellen Werk typisch moderner, aus den funktionalen Daten gestaltender Architektur zu machen, auf das Zürich mit Recht stolz ist. Der Kontrast zwischen dem nüchternen, fast industriell anmutenden Äussern und dem überwältigenden Eindruck des stützenlos umhüllten Innenraums in seiner Grösse und ruhigen Geschlossenheit (Tafel 8) macht den Besuch des Stadions zu einem Erlebnis.

Die flüssige Führung der Besucher von der Kassenhalle durch die beiden Haupttreppenhäuser auf die verschiedenen Ränge ist aus den Grundrissen zu ersehen; die vier Nottreppenhäuser kommen nur für den Notfall in Betracht. Zum Innenraum gelangen die Besucher durch eine besondere Unterführung (s. Grundriss S. 260). Da das ursprünglich vorgesehene Restaurant aus Ersparnisgründen weggelassen werden musste, hat man Buffet-Anlagen im Innenraum, sowie an den Längsseiten der verschiedenen Ränge angeordnet (Abb. 5 u. 6, S. 262). Die Kabinen im Erdgeschoss, Westseite, dienen den Sportleuten zum Umkleiden, sie stehen daher mit dem «Teppich» und der Piste durch eine Unterführung in direkter Verbindung. An der Ostseite bietet das Erdgeschoss noch Raumreserven für spätere Verwendung.

Zu erwähnen ist ferner, weil aus den hier gezeigten Grundrissen nicht ersichtlich, dass an der Eingangsseite in der Längsaxe ein Kommandoraum, oberhalb des 2. Ranges, eingebaut ist.

Bei einer überdachten Fläche von 10 000 m² und einem Luftraum von 145 000 m³ fasst das zu oberst 120 m lange und 105 m breite Stadion folgende Besucherzahlen:

Sitzplätze Tribünen	7 200 Personen
Stehplätze Tribünen	1 000 Personen
Sitzplätze Innenraum (Logen)	800 Personen
Stehplätze Innenraum	2 000 Personen
Total	11 000 Personen

Dieser schon wiederholt aufgetretenen Belastung sind die Ausgänge der Tribünen, die Foyers und Haupttreppenhäuser so gut angepasst, dass das Stadion am Schluss einer Veranstaltung in 5 min leer ist! Ausser Radrennen sind bisher durchgeführt worden: Volksversammlungen, Festspiele, Vereinsanlässe, Pferde-Springkonkurrenzen, Rollschuhläufen, Turnen, Leichtathletik, Boxen, Handball, Korbball. — Vorgesehen sind wegnahmbarer Einbauten zur Einrichtung von Ausstellungen.

Konstruktives. Eisenbetonskelett mit Backsteinfassung, innen und aussen unverputzt (Unterhalt!). Böden Beton mit Aus-



Abb. 2. Flugbild aus Südwest. Links im Hintergrund die Bahnlinie Zürich-Winterthur, rechts die Wallisellerstrasse. Phot. Swissair

nahme des Innenraums, der als Naturboden belassen wurde und je nach Verwendung mit Lohe, Bohlenbelag usw. versehen wird. Auch die Schrägen der Tribünen sind Eisenbetonplatten (vgl. Abb. 11, S. 263, wo auch die Befestigung der Bestuhlung zu sehen ist). Einzelheiten über Eisenbeton-Konstruktion und Eisenkonstruktion des Daches siehe unten.

Die vom Spezialisten und heutigen Verwalter des Stadions, Herrn E. Keller (der auch die örtliche Bauleitung des ganzen Stadions besorgte) ausgearbeitete Holzkonstruktion der Piste hat sich vorzüglich bewährt; sie vermeidet krasse Aenderungen sowohl im Krümmungsradius (durch parabolische Uebergangskurven zu den Geraden) wie in der Querneigung, die zwischen 24 und 95 % liegt. Die Breite der Piste misst durchwegs 8 m. Den Unterbau zeigt Abb. 4, S. 261; der Belag besteht aus aufgenagelten Latten von 4 cm Breite. Der gesamte Holzverbrauch, einschliesslich «Teppich» macht 190 m³ aus. Der «Teppich» und die inneren Logen können für besondere Veranstaltungen, wie z. B. Pferde-Springkonkurrenzen, jeweils aus- und nachher wieder eingebaut werden.

Bauausführung. Baubeginn Mai 1938. Erdbewegung rund 21 000 m³, Eisenbeton 7000 m³ und 505 t Armierung, Mauerwerk 1000 m³, Gerüstholz > 1000 m³, Stahlkonstruktion 670 t. Bauvoll-



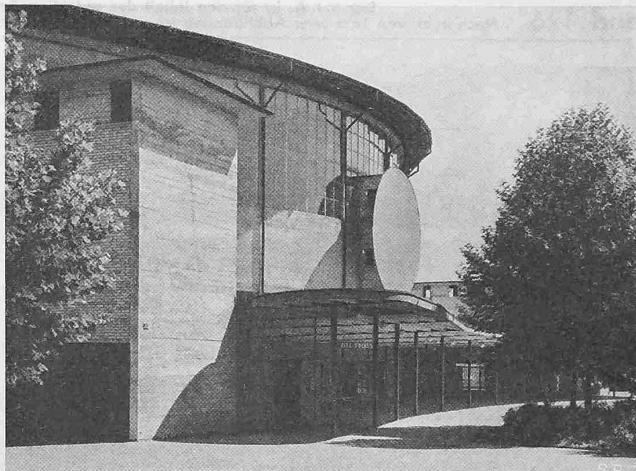


Abb. 3. Eingangshalle, links ein Haupttreppenhaus

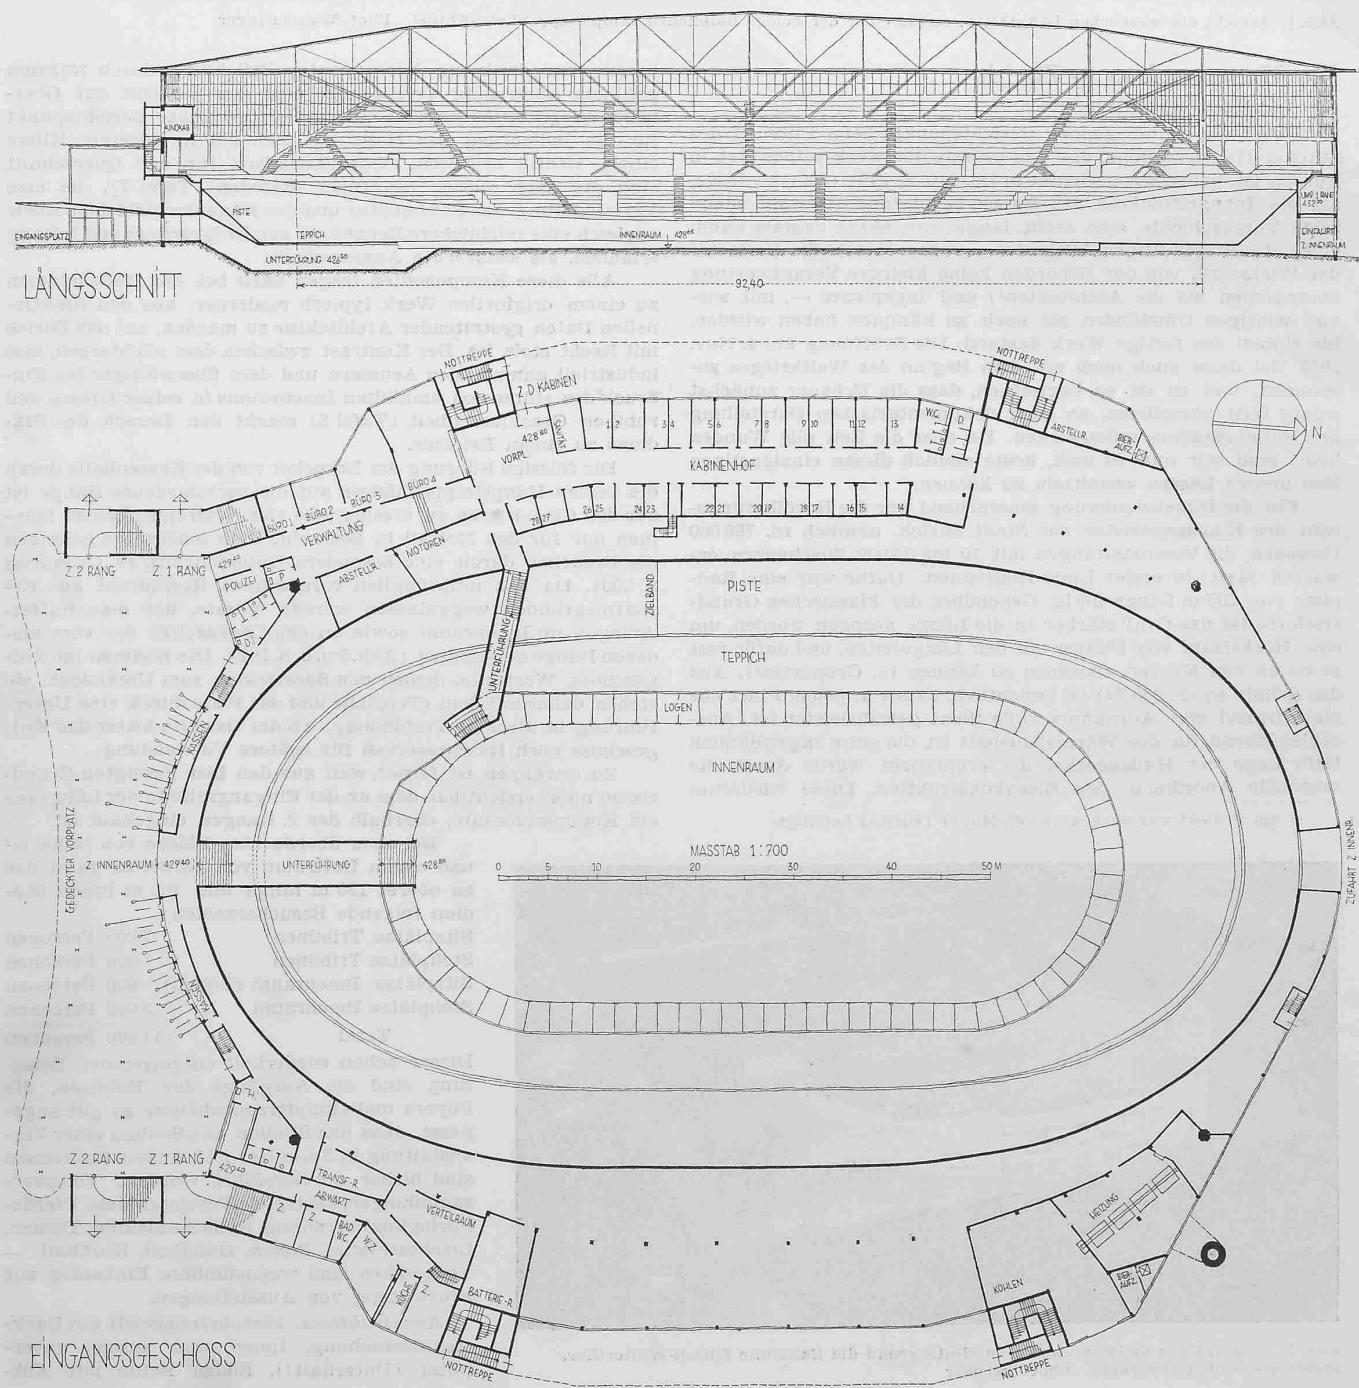

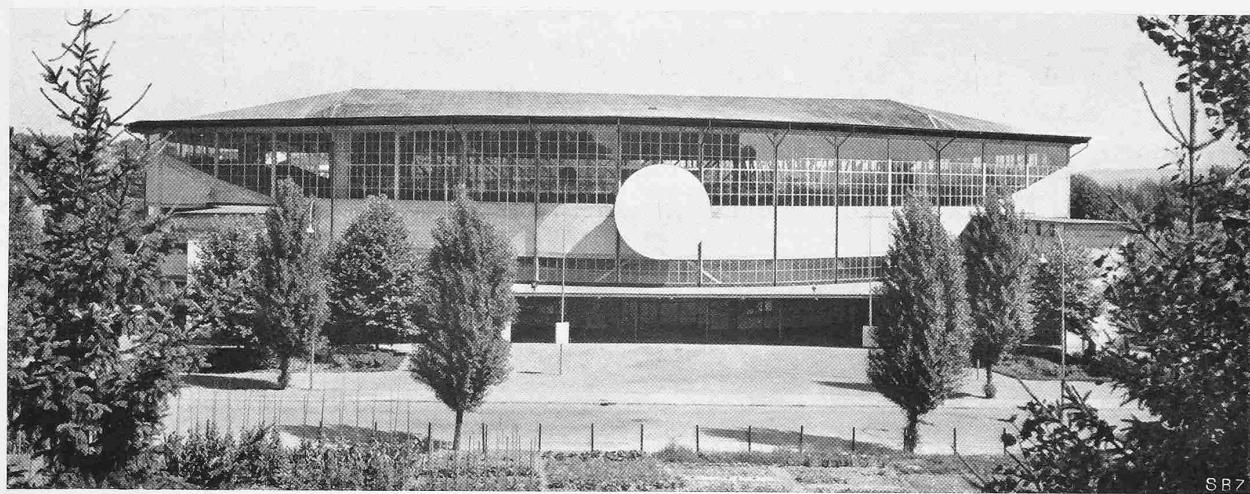

Ansicht der Eingangseite (Schmalseite an der Wallisellerstrasse). Haupttreppenhäuser durch Bäume verdeckt

DAS HALLENSTADION IN ZÜRICH-OERLIKON

Architekt KARL EGENDER Zürich




Oestliche Langseite, eingefasst durch Nottreppenhäuser



SBZ

Blick in der Längsaxe gegen die Eingangseite. Stützenlos überdachte Fläche 10 000 m²

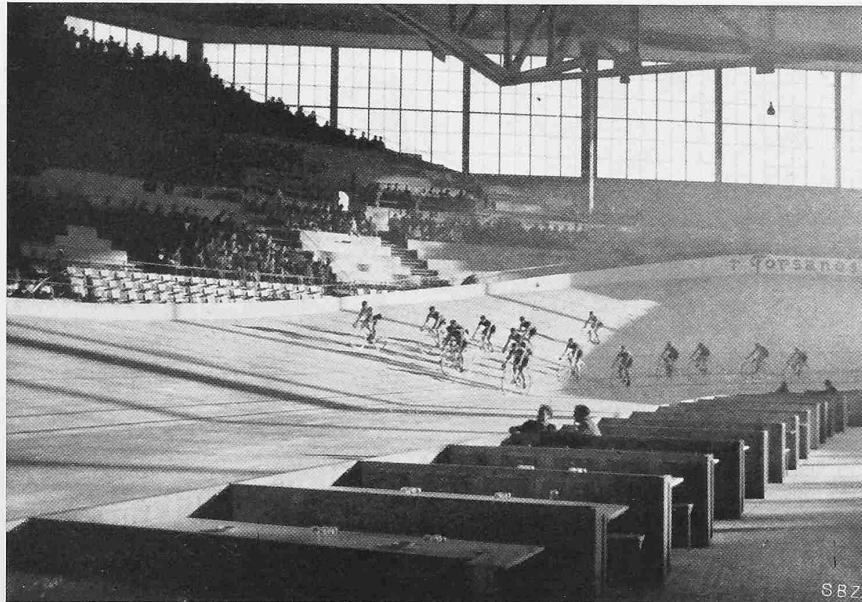

Radrennen

DAS HALLENSTADION IN ZÜRICH-OERLIKON

Architekt: K. EGENDER, Zürich

Ingenieure: E. RATHGEB, R. A. NAEF, Zürich
EISENBAUGESELLSCHAFT ZÜRICH

endung September 1939. Diese ausserordentlich rasche Ausführung war nur möglich dank eines sorgfältig aufgestellten Programms, das von Anfang an auf die Montage der schwersten Stahlfachwerkträger (Abb. 22, S. 267) Rücksicht nahm. Die Schalungen für die Eisenbetonrahmen sind in der Zimmerei der Baustelle hergestellt und als Ganzes versetzt worden. Die geneigten Platten der Tribünen in 8 cm Stärke hat man ohne obere Schalung betoniert. Die Eternitplatten der Decke, rd. 10 000 m², sind von fahrbaren Gerüsten aus durch Nägel am darüberliegenden Holzbalkenrost befestigt worden. Auf Verlangen der Feuerpolizei mussten die sichtbaren Teile der Fachwerkträger mit einer aufgespritzten Asbestmasse umkleidet werden.

Baukosten 2652 000 Fr., umbauter Raum rd. 200 000 m³.

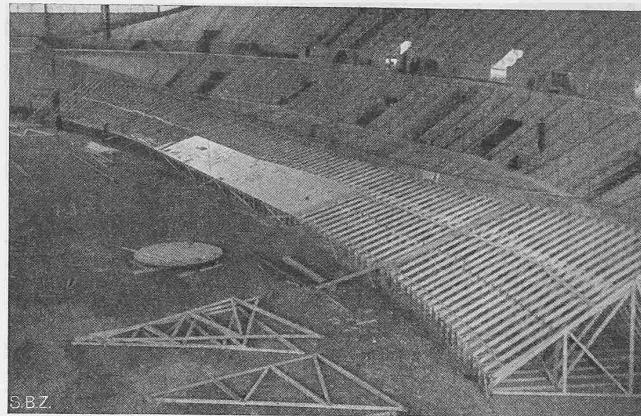


Abb. 4. Die Holzkonstruktion der Piste wird eingebaut; in der Mitte liegt schon die Fahrbahn

Die Ingenieurarbeiten am Hallenstadion

Das erste Projekt für die Konstruktionen und besonders auch für die Stahlkonstruktionen des Daches stammt von Ingenieur R. A. Naef (Zürich). Die endgültigen Projekte für die Stahlkonstruktion wurden durch die Eisenbaugesellschaft Zürich, und jene für die Fundamente und die Tribünenkonstruktionen in Eisenbeton durch die Ingenieure R. A. Naef und E. Rathgeb in Zürich ausgeführt.

Die Eisenbeton-Konstruktionen

Die Dachkonstruktion ruht auf vier Hauptstützen und auf der Eisenbetonkonstruktion der Umfassungswände. Durch

