

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 66 (1948)  
**Heft:** 11

**Artikel:** Grundsätzliches zur Wahl des Staumauertyps für grosse Staubecken  
**Autor:** Meyer, E.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-56690>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Grundsätzliches zur Wahl des Staumauertyps für grosse Staubecken

Nach Mitteilungen von Ing. E. MEYER, Beauftragter für den Schutz schweizerischer Stauseanlagen, Bern

DK 627.82

Bekanntlich können für den Abschluss künstlicher Speicherbecken volle Gewichtsmauern (Barberine, Wäggital), Bogenmauern (Pfaffensprung, Rossens) oder Hohlmauern (Dixence, Lucendro) ausgeführt werden. Diese Unterteilung der Staumauertypen ergibt sich nicht aus statischen Gesichtspunkten, sondern nach deren Sicherheit gegen Zerstörung. Unter Hohlmauern (die auch Gewichtsmauern sein können), sind alle Mauertypen einzurichten, die infolge ihrer Hohlräume verhältnismässig leicht beschädigt werden können und nach Füllung eines Hohlraumes durch den Wasserdruk zerstört werden. Als volle Gewichtsmauern sind auch solche mit Aussparungen zu betrachten, bei denen die Aussparungen die Sicherheit gegen Zerstörung nicht wesentlich beeinflussen.

Für die Wahl des Mauertyps waren bisher in erster Linie statische und wirtschaftliche Gesichtspunkte massgebend. Im Bestreben, die Mauer mit möglichst geringen Kosten zu erstellen, wird gelegentlich zunächst eine Lösung mit möglichst kleiner Betonkubatur in Betracht gezogen, also z. B. statt einer vollen Gewichtsmauer eine Hohlmauer, etwa nach der Bauart Nötzli. Dies dürfte namentlich dort angezeigt sein, wo lange Transportwege oder schwierige Transportverhältnisse vorliegen oder sich sonstwie hohe Einheitspreise pro m<sup>3</sup> Beton ergeben. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, die Lösung mit der kleinsten Betonkubatur sei in allen Fällen gleichzeitig auch die wirtschaftlichste. So sind nicht nur bei einer Hohlmauer verschiedene und z. T. wesentlich reichere Mischungen anzuwenden als bei einer Gewichtsmauer. Die Hohlmauer erfordert überdies kostspielige Schalungen, eine sorgfältigere Arbeitsausführung und eine grössere Zahl fachtechnisch geschulter und erfahrener Arbeitskräfte, die namentlich bei hoher Lage des Bauobjektes nicht immer in genügender Zahl zur Verfügung stehen. Ferner muss die pro Saison verfügbare Anzahl Arbeitstage kleiner angesetzt werden, weil die zur Ausführung der feineren Konstruktionen nötige Witterung an weniger Tagen herrscht. Diese Momente verteuren die Hohlmauern, so dass schliesslich ihre Kosten bei sachgemässer Berücksichtigung aller Umstände in verschiedenen Fällen recht nahe an die von Gewichtsmauern herankommen und sogar höher ausfallen können.

Die statische Sicherheit ist nun aber nicht das einzige Kriterium. Im Krieg sind Staumauern gesprengt worden. Die Sicherheit gegen absichtliche Zerstörungen sowie gegen Zerstörungen durch Naturgewalten (Erdbeben, Lawinen, Bergstürze) ist ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei kann es

sich nicht darum handeln, eine absolute Sicherheit zu fordern; vielmehr soll eine Bauform angestrebt werden, die bei wirtschaftlich noch tragbaren Kosten eine möglichst grosse Sicherheit gegen die Folgen der angeführten ausserordentlichen Beanspruchungen gewährt.

Betrachtet man die Möglichkeiten gewaltamer Zerstörungen durch Bomben oder Sprengladungen, so ist ohne Zweifel bei der vollen Gewichtsmauer mit den geringsten Schäden zu rechnen. Hier kann in der Krone eine Bresche entstehen, durch die sich das der tiefsten Stelle dieser Bresche entsprechende Stauseevolumen entleert. Dabei wird sich die Bresche nicht wesentlich erweitern. Bogenmauern können naturgemäß leichter beschädigt werden als Gewichtsmauern. Außerdem können bei ihnen leicht von den noch intakten Segmenten, die an eine Bresche anschliessen, wegen Fehlen des Zusammenhangs weitere Mauerteile abreissen. Bei der Hohlmauer, z. B. nach System Nötzli, genügt das Durchbrechen eines wasserseitigen Pfeilerkopfes, worauf sich die zugehörige Kammer mit Wasser füllt. Unter dem Wasserdruk brechen dann die Pfeilerstege, die die betreffende Kammer abschliessen. Dieser Prozess erfasst immer weitere Pfeilerstege, und es kann innerhalb kurzer Zeit ein grosser Teil der Mauer einstürzen.

Man kann die Auffassung vertreten, die Sicherheit der bei einem Mauerbruch gefährdeten Talbewohner, Gebäude und Verkehrsanlagen sei nur in verantwortbarer Weise gewährleistet, wenn bei Bombardierungsgefahr die Stauseen bis auf den Grund der Mauern entleert werden. Alsdann spielt der Mauertyp keine Rolle. Hier erhebt sich die Frage, welche Instanz das Entleeren rechtzeitig anordnen und bei welchem Grad der Gefährdung dies geschehen soll. Man muss dabei bedenken, dass ein solcher Entschluss für unsere Volkswirtschaft und insbesondere auch für unsere Kriegswirtschaft die ernstesten Folgen hat. Der letzte Krieg hat uns deutlich gezeigt, von welch ausschlaggebender Bedeutung das Erhalten der vollen Produktionsfähigkeit der Wirtschaft für das Durchhalten des Volkes in Kriegszeiten und für die Festigung unserer aussenpolitischen Stellung ist. Dazu ist aber unsere Wirtschaft auf die Speicherenergie angewiesen, um so mehr, als in solchen Zeiten mit einer sicheren Versorgung mit ausländischen Brennstoffen nicht mehr gerechnet werden kann. Man wird sich demzufolge erst im Falle höchster Gefährdung zum Entleeren der sämtlichen Speicherseen entschliessen.

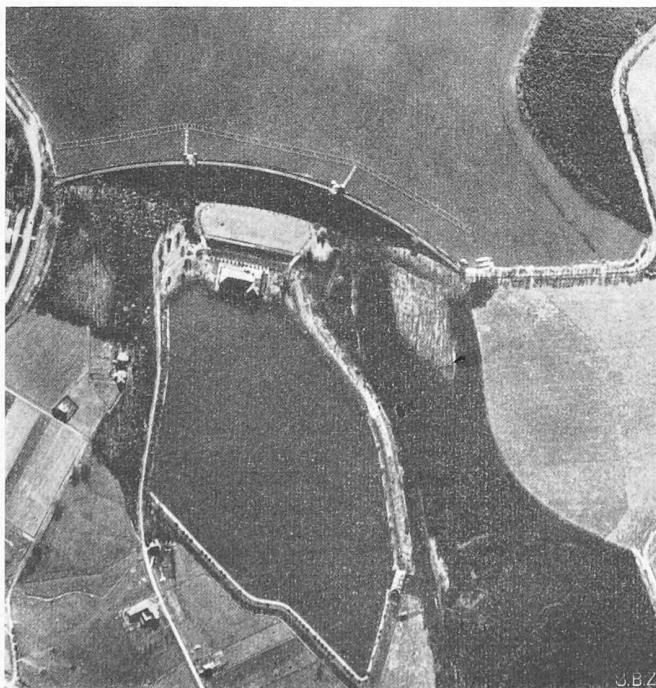


Bild 1. Moehnetalsperre mit vorgebautem Drahtgitter als Bombenschutz vor der Zerstörung



Bild 2. Moehnetalsperre nach der Zerstörung durch Fliegerbomben

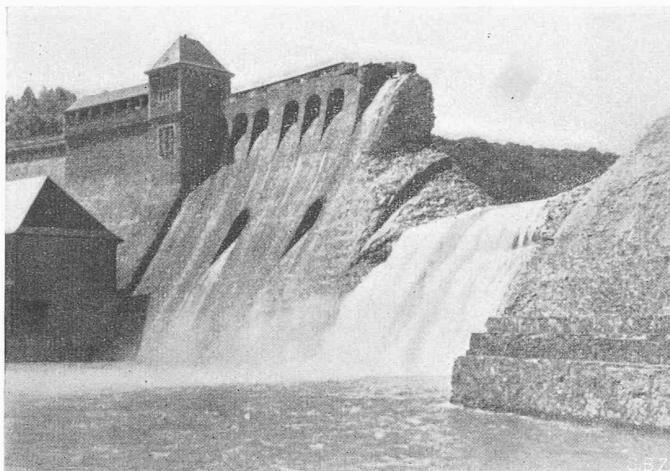


Bild 3. Edertalsperre mit Bresche

Für die Entleerung werden in der Regel mehrere Tage benötigt, insbesondere bei den grossen, hochgelegenen Akkumulierbecken, in deren Unterwasser nur geringe Wassermengen abgegeben werden dürfen, wenn dadurch nicht Schaden verursacht werden soll. Die Absenkung wird daher fast sicher zu spät durchgeführt sein, um so mehr, als künftige Kriege vermutlich ohne vorherige Kriegserklärung begonnen werden. Im übrigen liegt es im Bereich der Möglichkeit, dass beim Ueberfliegen des schweizerischen Territoriums ungewollt ein mit Bomben beladenes Flugzeug gegen eine leicht zerstörbare Mauer anstösst. Es ist auch Sabotage selbst zu Friedenszeiten möglich und schon vorgekommen.

Unter diesen Umständen stellt die verhältnismässig höhere Sicherheit einer Gewichtsmauer mit kleinen Aussparungen (Revisions- und Entwässerungsgänge) gegenüber derjenigen einer Hohl- oder Bogenmauer einen nicht zu unterschätzenden Vorteil dar. Man braucht bei einer gewissen Gefährdung das Wasserniveau in den mit solchen Mauern gestauten Speicherbecken vorerst nur soweit abzusenken, bis der noch benetzte Mauerteil eine als genügend erachtete Dicke aufweist, während weitere Absenkungen später nach Massgabe der Gefährdung vorgenommen werden können. Man wird voraussichtlich überhaupt nie eine volle Absenkung bis auf den Mauergrund vornehmen müssen. Allfällige Breschen, die unter das teilweise abgesenkte Wasserniveau hinabreichen sollten, bieten nur noch einen beschränkten



Bild 4. Edertalsperre nach der Zerstörung

Durchflussquerschnitt, sodass die entstehende Sturzflut kaum katastrophalen Charakter annehmen wird. Schliesslich sind auch die wesentlich geringeren Wiederherstellungskosten zu berücksichtigen, die sich nach gewaltsamer Beschädigung ergeben.

Mit diesen Betrachtungen sollen Bogen- und Hohlmauern nicht grundsätzlich als unzweckmässig hingestellt werden. Vielmehr handelt es sich darum, jeden einzelnen Fall sorgfältig zu prüfen. Es müssen die Sicherheit gegen Zerstörung, die durch eine allfällige Zerstörung zu erwartenden Schäden und die für eine Erhöhung der Sicherheit nötigen finanziellen Aufwendungen mitberücksichtigt werden.

Die Verantwortung für die Katastrophe, die bei Zerstörung einer grösseren Staumauer entsteht, kann niemand übernehmen, da dadurch weder die Toten wieder lebendig werden, noch der Sachschaden gedeckt werden kann. Anderseits müssen sich die Forderungen für Erhöhung der Sicherheit im Interesse des Ausbaues unserer Wasserkräfte wirtschaftlich verantworten lassen. Hier das Richtige zu treffen, ist keine leichte Aufgabe, die nicht nur auf Grund rein finanzieller Erwägungen entschieden werden darf und an deren zweckmässigen Lösung die Allgemeinheit sehr weitgehend interessiert ist.

Neben den rein statischen Belangen, für deren Abklärung die schweizerischen Ingenieure grosse Pionierarbeit geleistet haben<sup>1)</sup>, darf die Sicherheit gegen Zerstörung nicht vernachlässigt werden. Die Talsperrenbauer werden auch unter Berücksichtigung dieses neuen Gesichtspunktes für den Bau unserer Staumauern wieder Lösungen finden, die sich in technischer und wirtschaftlicher Beziehung verantworten lassen.

Art. 3 des eidgenössischen Wasserbaupolizeigesetzes vom 22. Juni 1877 gibt den Bundesbehörden die Kompetenz, die für die Sicherheit der Unterlieger nötigen Anordnungen zu treffen.

Die Bilder zeigen die im Krieg durch Fliegerbomben zerstörten deutschen Staumauern im Moehne- und Edertal. Die Edertalsperre ist eine Schwergewichtsmauer von 47 m grösster Höhe, 408 m Kronenlänge und rund 0,3 Mio m<sup>3</sup> Mauerinhalt. Sie wurde 1910 bis 1913 in Bruchsteinmauerwerk unter Verwendung eines Kalk-Trassmörtels gebaut und erhielt auf der Wassersseite einen Glattstrich und darauf eine Bitumendichtung. Durch die in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 abgeworfene Fliegerbombe, die direkt vor der

<sup>1)</sup> Veröffentlichung Eidg. Departement des Innern: Messungen, Beobachtungen und Versuche an schweiz. Talsperren 1914/45.

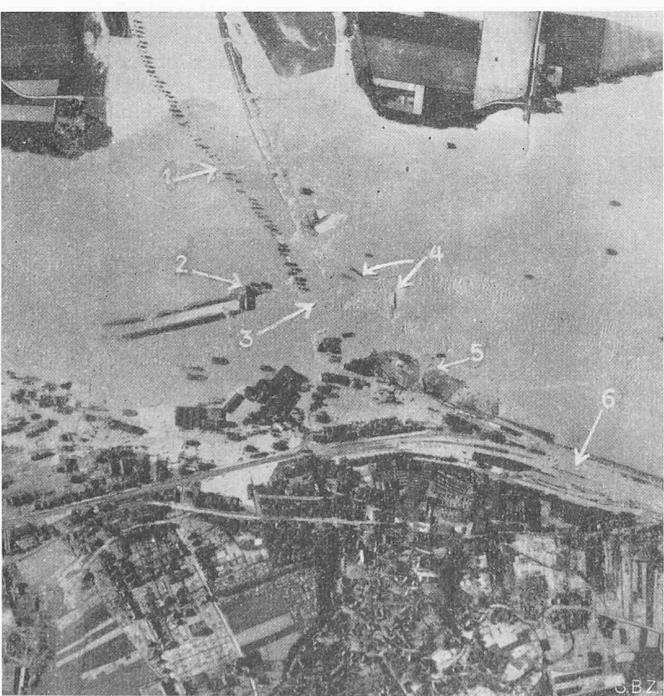


Bild 5. Das überschwemmte Fröndenberg an der Ruhr, 20 km unterhalb der Moehnetalsperre. 1 Landstrasse, 2 Elektrizitätswerk, 3 zerstörte Straßenbrücke, 4 zerstörte Eisenbahnbrücke, 5 zerstörte Bahnwagen, 6 zerstörte Bahnlinien

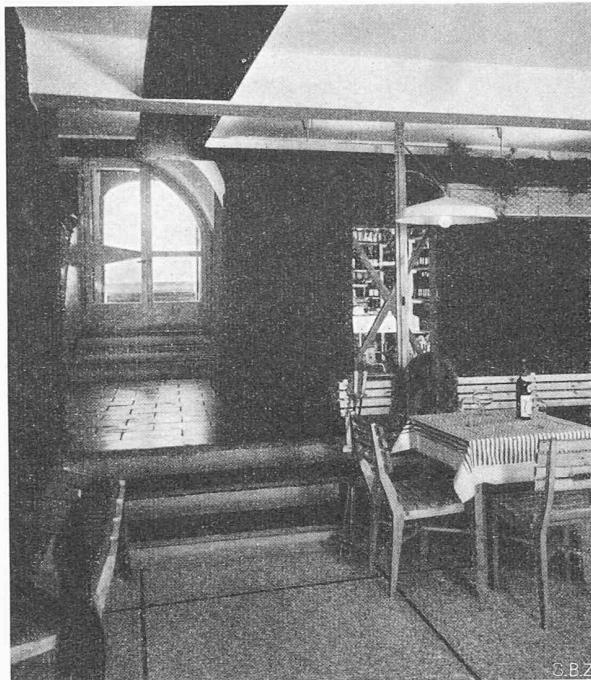


Bild 1. Vordergrund Sala da the, links Garderobe und Eingang

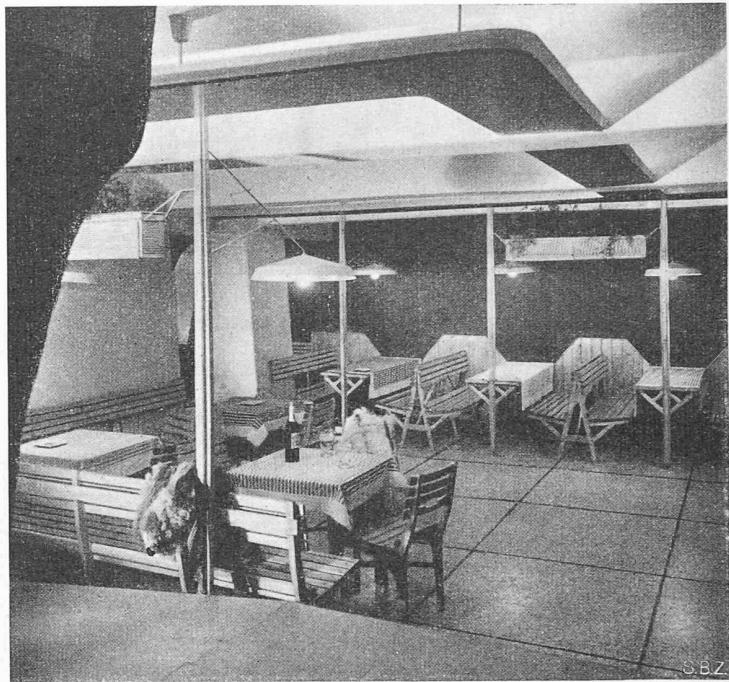


Bild 3. Blick vom Eingang in die Sala da the

Mauer ins Wasser fiel und in einer gewissen Tiefe explodierte, wurden in Verbindung mit der Gewalt des ausströmenden Wassers eine rund 20 m tiefe, am Grund 20 m, an der Krone 65 m breite Lücke herausgerissen, sowie wasserseitig tiefe, meist horizontal verlaufende Risse erzeugt. Ueber die Wiederherstellung berichtet «Hoch- und Tiefbau» 1947, Nr. 34 (August 1947). Ueber die Moehnetalsperre fehlen nähere Angaben. Bild 5 zeigt die Verheerungen in dem rund 20 km unterhalb der Moehnetalsperre gelegenen Fröndenberg im Ruhrtal.

### Tavernetta «Shangri-là» in Bormio (Veltlin)

Architekten BELGIOJOSO, PERESSUTTI & ROGERS, Mailand

Was uns veranlasst, hier dieses einzelne Objekt unserer italienischen Kollegen abzubilden — während wir für gewöhnlich über die Architektur des Auslandes in Form von Ueberblicksaufsätzen berichten — ist die zeitgemäße Lösung einer Aufgabe, die leider in den schweizerischen Sommer- und Wintersportplätzen nach dem Schema Heimatstil in geistloser Massenproduktion erledigt wird, heisse der Bluff dann «Taverne valaisanne» oder «Chesa grischuna». Im vorliegenden Beispiel hingegen haben die Architekten, obwohl es sich um den Einbau der Gasträume in bestehende Kellerlokalitäten handelte, den Mut und das Können besessen, selber etwas Neues zu schöpfen, das sehr ansprechend wirkt, mindestens so «gemütlich» ist wie ein fabrizierter Heimatstil, aber durch seine Originalität frisch wirkt. Dabei ist wiederum diese Originalität nicht gesucht, nicht um ihrer selbst willen da, sondern dass man ihrer auch bald überdrüssig werden müsste,

denn sie hat sich wohl aus dem Bemühen um eine saubere Lösung der Aufgabe ergeben und wirkt gleichsam auf das Unterbewusstsein des Besuchers. Und wenn wir schon bei der Psychologie sind, dürfen wir wohl auch die aus eigener Anschauung geschöpfte Behauptung wagen, dass «Shangri-là» gerade aus den genannten Gründen ein anständiges Lokal sei (und sogar so zurückhaltend, dass es sich auf unsern Bildern weniger günstig gibt, als es in Wirklichkeit ist!).

Alles Nähere ist ersichtlich aus den Zeichnungen und Bildern: durch den dunkel gehaltenen Eingang steigt man in die Tiefe hinunter, in die farbenfrohe Helligkeit der auch durch

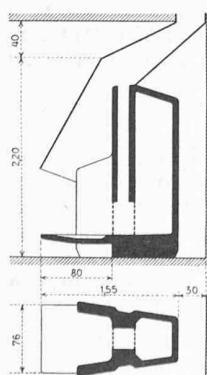


Bild 2. Kamin-Ofen.  
Grundriss u. Schnitt 1:80

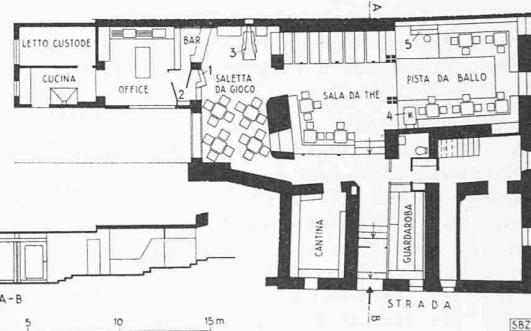


Bild 4. Tavernetta «Shangri-là» in Bormio. Grundriss 1:400.  
1 Kasse, 2 Telefon, 3 Kaminofen, 4 Ofen, 5 Klavier

ihr Möblierung angenehm differenzierten Raumteile. Als Einzelheit verdienen die schönen weissen Mosaik-Oeven, von denen einer als Kamin ausgebildet ist, besondere Beachtung (Bilder 6 und 8). Die Fussböden sind aus crèmefarbigem Mosaik, die Tanzfläche aus schwarzem. Der Rauhputz der Wände ist teils flaschengrün, teils lila. Dunkelblaue höl-

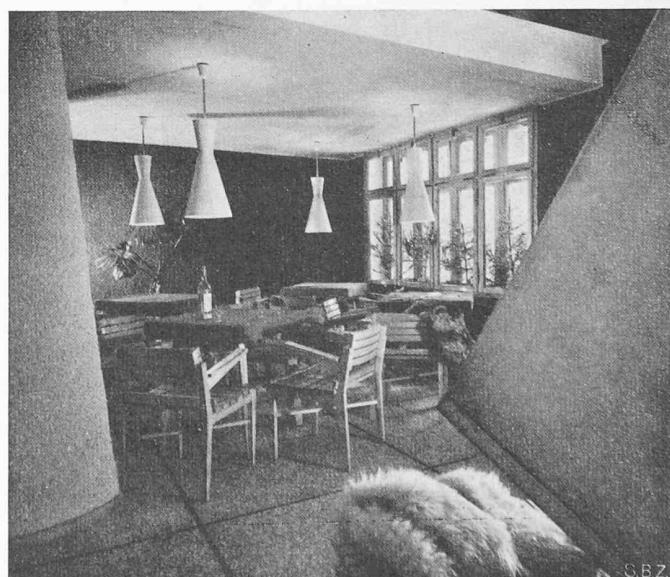


Bild 5. Saletta da gioco