

Zeitschrift: Bulletin für angewandte Geologie

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung der Petroleum-Geologen und –Ingenieure; Schweizerische Fachgruppe für Ingenieur-Geologie

Band: 8 (2003)

Heft: 1

Artikel: Zweite Sicherheitssprengung am Chapf bei Innertkirchen vom 20. August 2002

Autor: Gruner, Ueli

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-224295>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zweite Sicherheitssprengung am Chäpf bei Innertkirchen vom 20. August 2002 Ueli Gruner¹⁾

1. Vorgeschichte

Nachdem die gegen 300'000 m³ instabilen Felsmassen am Chäpf bei Innertkirchen die Grimselstrasse während einigen Jahren akut gefährdet hatten (geologische Details dazu vgl. Literaturverzeichnis), konnte mit der Sprengung vom Oktober 2001 der grösste Gefahrenteil behoben werden. Damals wurden rund 150'000 m³ Felsmaterial aus dem oberen Drittel der labilen Felswand gesprengt, die zum grossen Teil auch abgestürzt sind. Trotz dem Erfolg dieser Sprengung zeigte es sich im nachfolgenden Winter 2001/2002, dass der mittlere und untere Drittel der übriggebliebenen Felspyramide weiterhin in Bewegung waren. Auch wenn nicht mehr eine unmittelbare Gefahr für die Strasse bestand, entschied sich der Bauherr (Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I), eine zweite Sprengung vorzunehmen: Mit dem Abtrag des mittleren Drittels der Felspartie sollte die Felssturzgefahr aus diesem Gebiet für längere Zeit gebannt werden.

2. Die technischen Hilfsmittel

Das Vorgehen einer solchen Grosssprengung in einer steilen Felswand stellte an alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht eine enorme Herausforderung dar. Um die Erfolgsaussichten zu verbessern, wurde grosser Wert auf den Einsatz von modernen technischen Hilfsmitteln gelegt.

In den Monaten Mai bis Juli 2002 wurden 102

Bohrlöcher mit insgesamt über 7'500 Bohrmeter abgeteuft. Das längste Bohrloch wies dabei eine Länge von 116 m auf. Um einen optimalen Sprengerfolg zu erzielen, war es von grosser Bedeutung, dass die bestehende, teilweise von der Seite her einsehbare Hauptkluft bergseits der Felspyramide nicht hinterschossen wird, d.h. dass keine Ladung hinter der Hauptkluft angebracht wird. Aus diesem Grund galt es sicherzustellen, dass jene Bohrungen, die nahe zur Kluft zu liegen kamen, geologisch im Detail begleitet und überwacht wurden. Eines der Bohrgeräte wurde deshalb mit einem Bohrlochschreiber ausgerüstet, der kontinuierlich den Bohrfortschritt, den Bohrkopfandruck und den Luftdruck aufzeichnete. Zur Erkundung der Hauptkluft wurden zudem extra verschiedene Sondierbohrungen durchgeführt.

Alle Bohrlöcher wurden in Höhe und Lage im Detail vermessen und in das aus einer Luftaufnahme stammende Geländemodell eingetragen (Fig. 1). Aus diesem Geländemodell wurden im Abstand von 3 m Quer- und Längsprofile erstellt, in welches die geologischen Verhältnisse gemäss den Bohrlochaufnahmen eingezeichnet wurden. In das Geländemodell wurden zudem alle paar Meter Horizontalschnitte gelegt, auf denen der horizontale Verlauf der Hauptkluft bestimmt wurde. Dank diesen Hilfsmitteln konnte – im iterativen Verfahren – die Hauptkluft im Raum auf ca. 1 m genau eingetragen werden. Die geologischen Daten lieferten die Grundlagen für die Sprengunternehmung: Mit Hilfe der Horizontalschnitte wurden anhand der Lage des Ausbruchrandes, der Lage der

¹⁾ Kellerhals + Haefeli AG, Kapellenstrasse 22, CH-3011 Bern.
E-Mail: ueli.gruner@k-h.ch

Bohrlöcher und der Lage der Hauptkluft sowie anhand der vorgesehenen Zündfolge die jeweiligen Vorgaben für jedes einzelne Bohrloch bestimmt. Die Sprengunternehmung entwickelte dabei ein Programm, das die Berechnung der Lademenge und Sprengstoffverteilung je Bohrloch mit der jedem einzelnen Bohrloch zugeordneten Felskubatur verband.

3. Die Sprengung vom 20. August 2002

Für die zweite Grosssprengung wurde eine Sprengstoffmenge von 21 t geladen. Jede Ladesäule hatte zur Sicherheit zwei Zünder, die über zwei unabhängige Zündkreise gezündet werden konnten. Die Sprengung vom 20. August 2002 fand bei guter Sicht statt. Insgesamt wurden rund 112'000 m³ Fels gesprengt, die zum grossen Teil auch abgestürzt sind. Die Berechnung der Kubatur erfolgte über die Flächenangaben aus den Horizontalschnitten und wurden mit dem Geländemodell einer neuen Flugaufnahme verifiziert. Im Sturzraum wurden weder die Strasse verschüttet noch die Hochspannungsleitung der KWO durch Trümmerwurf getroffen. Die grössten Blöcke wurden durch die untersten Dämme aufgehalten und gelangten nicht bis zur Strasse. Eine Auswahl von Bildern der Sprengung ist auf den Figuren 2-6 zu sehen.

4. Gefährdungssituation heute

Die Beurteilung der Felswand nach der Sprengung zeigte den erhofften Erfolg: Die Hauptkluft war nicht hinterschossen worden, d.h. der rückwärtige stabile Fels wurde nicht tangiert, und die Felsmassen waren weitgehend wie gewünscht abgetragen worden (Fig. 7). Vorwiegend im unteren Teil der Felswand gibt es einige labile Partien in Form von Türmen, die im Verlauf der nächsten


Jahre wahrscheinlich ein- bzw. abstürzen werden. Solche Abstürze wie auch gelegentlicher Stein- und Blockschlag aus den Felswänden stellen für die Kantonsstrasse keine Gefährdung mehr dar, da die Sturzmassen (wie die Sprengung zeigte) praktisch zum grössten Teil durch den Felssturzschuttfächer aufgehalten werden oder im schlimmsten Fall durch die verschiedenen Schutzdämme aufgefangen werden. Da die an den verbliebenen stabilen Partien der Felswand angebrachten Messpunkte bisher praktisch keine Deformationen zeigten und auch auf der Blattenalp bergseits der abgetragenen Felspakete keine Bewegungen festzustellen waren, darf die Aussage gewagt werden, dass heute vom Gebiet unterhalb der Blattenalp keine Felssturzgefahr für die Kantonsstrasse mehr ausgeht.

Verdankungen


Für die Erlaubnis, die wichtigsten Aspekte über die zweite Sprengung am Chapf zu veröffentlichen, sei den Herren Markus Wyss und Daniel Wanzenried vom Oberingenieurkreis I des TBA bestens gedankt. Ebenfalls danken möchten wir den an der Sprengung mitbeteiligten Firmen Gasser Felstechnik AG (Meiringen), ILF Beratende Ingenieure AG (Zürich) und Flotron AG (Meiringen).

Literaturverzeichnis

- Ottiger, R., Gruner, U. & Bollinger, D. 2000: Felssturzgefahr Chapf-Blattenalp (Innertkirchen, BE). Bull. angew. Geol. 5,1: 99-104.
- Gruner, U. & Ottiger, R. 2001: Chronik eines anzukündigenden Felssturzes. 13. Nat. Ing. Geol., Karlsruhe. Sonderband Geotechnik: 11-16. Verlag Glückauf GmbH, Essen.
- Gruner, U. 2001: Felssturzgefahr Chapf-Üssri Urweid. Risikobeurteilung und Gefahrenmanagement. Mitt. Schweiz. Ges. f. Boden- und Felsmechanik Nr. 143: 73-80.
- Brasser, J. P. & Gruner, U. 2002: Behebung der Felssturzgefahr bei Innertkirchen durch zwei Grosssprengungen. Felsbau 20, 2002, Nr. 5: 195-202.

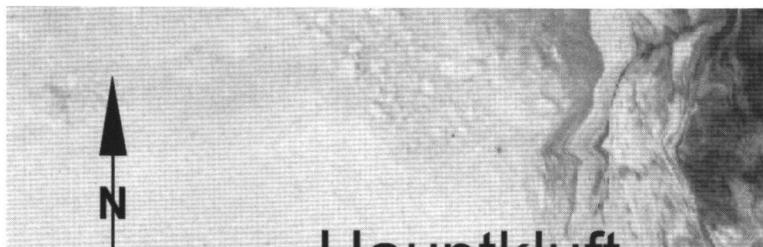

Ingenieure
Gemeindemattenstr. 4
CH-3860 Meiringen
Telefon 033 972 30 30
Telefax 033 972 30 39
www.flotron.ch

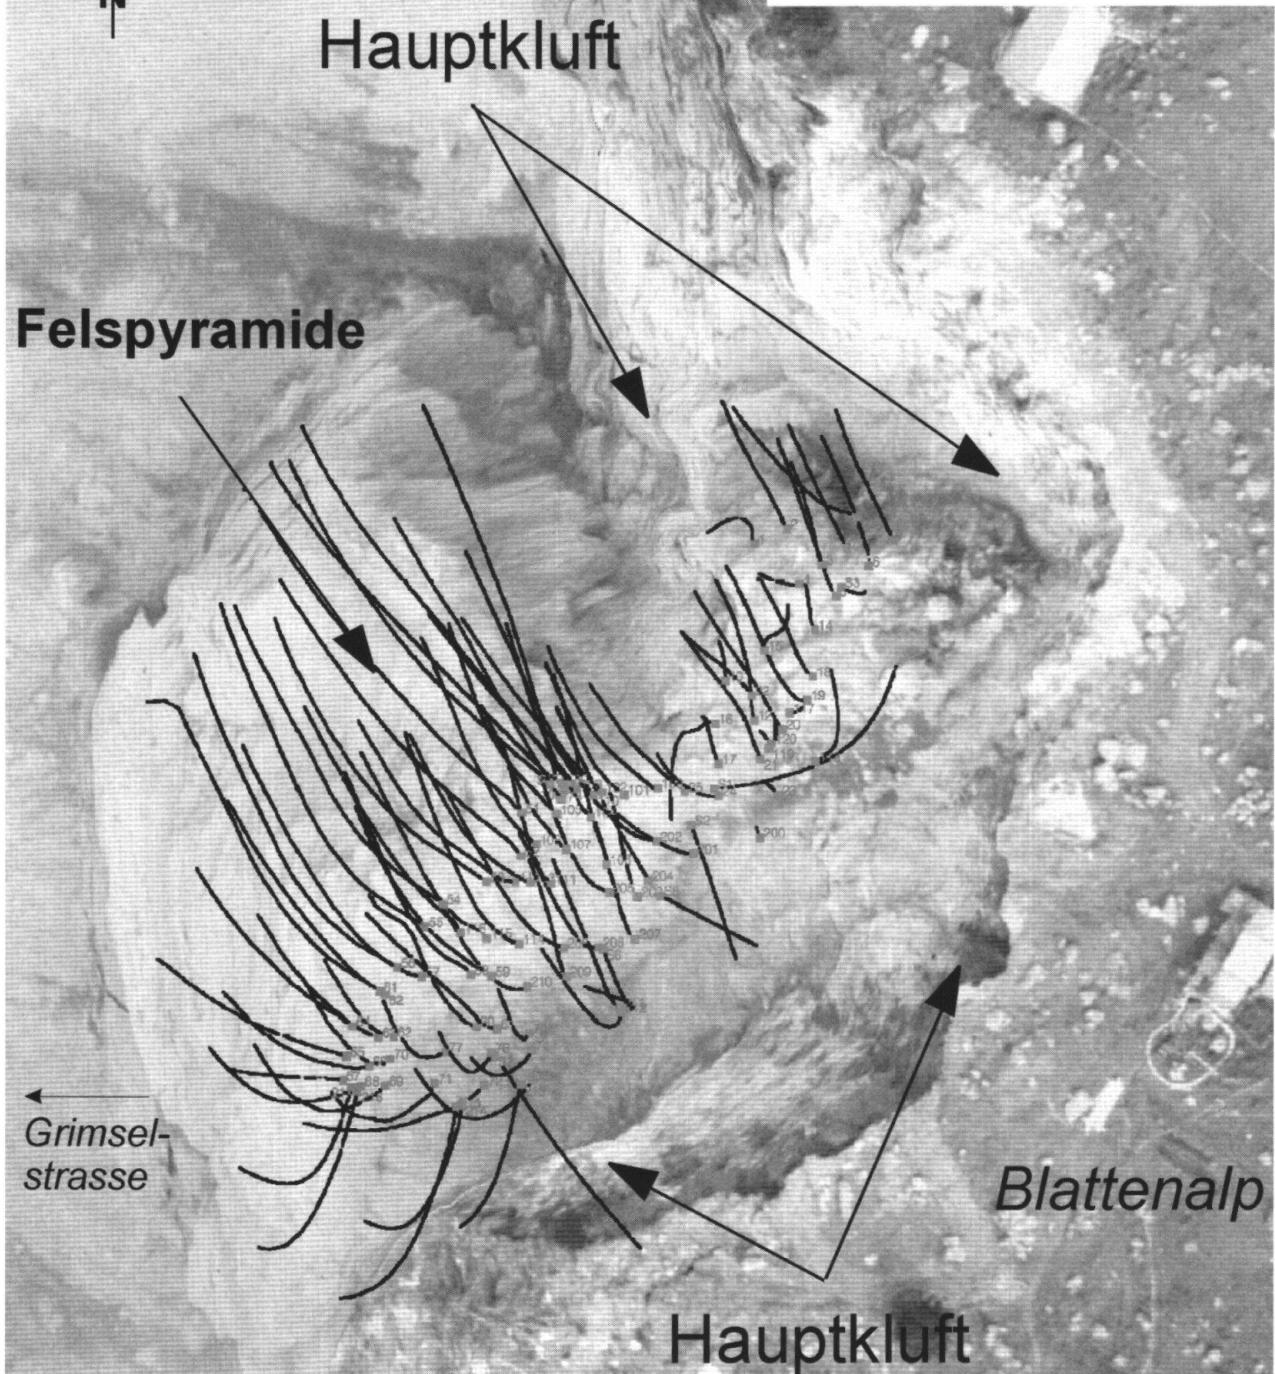

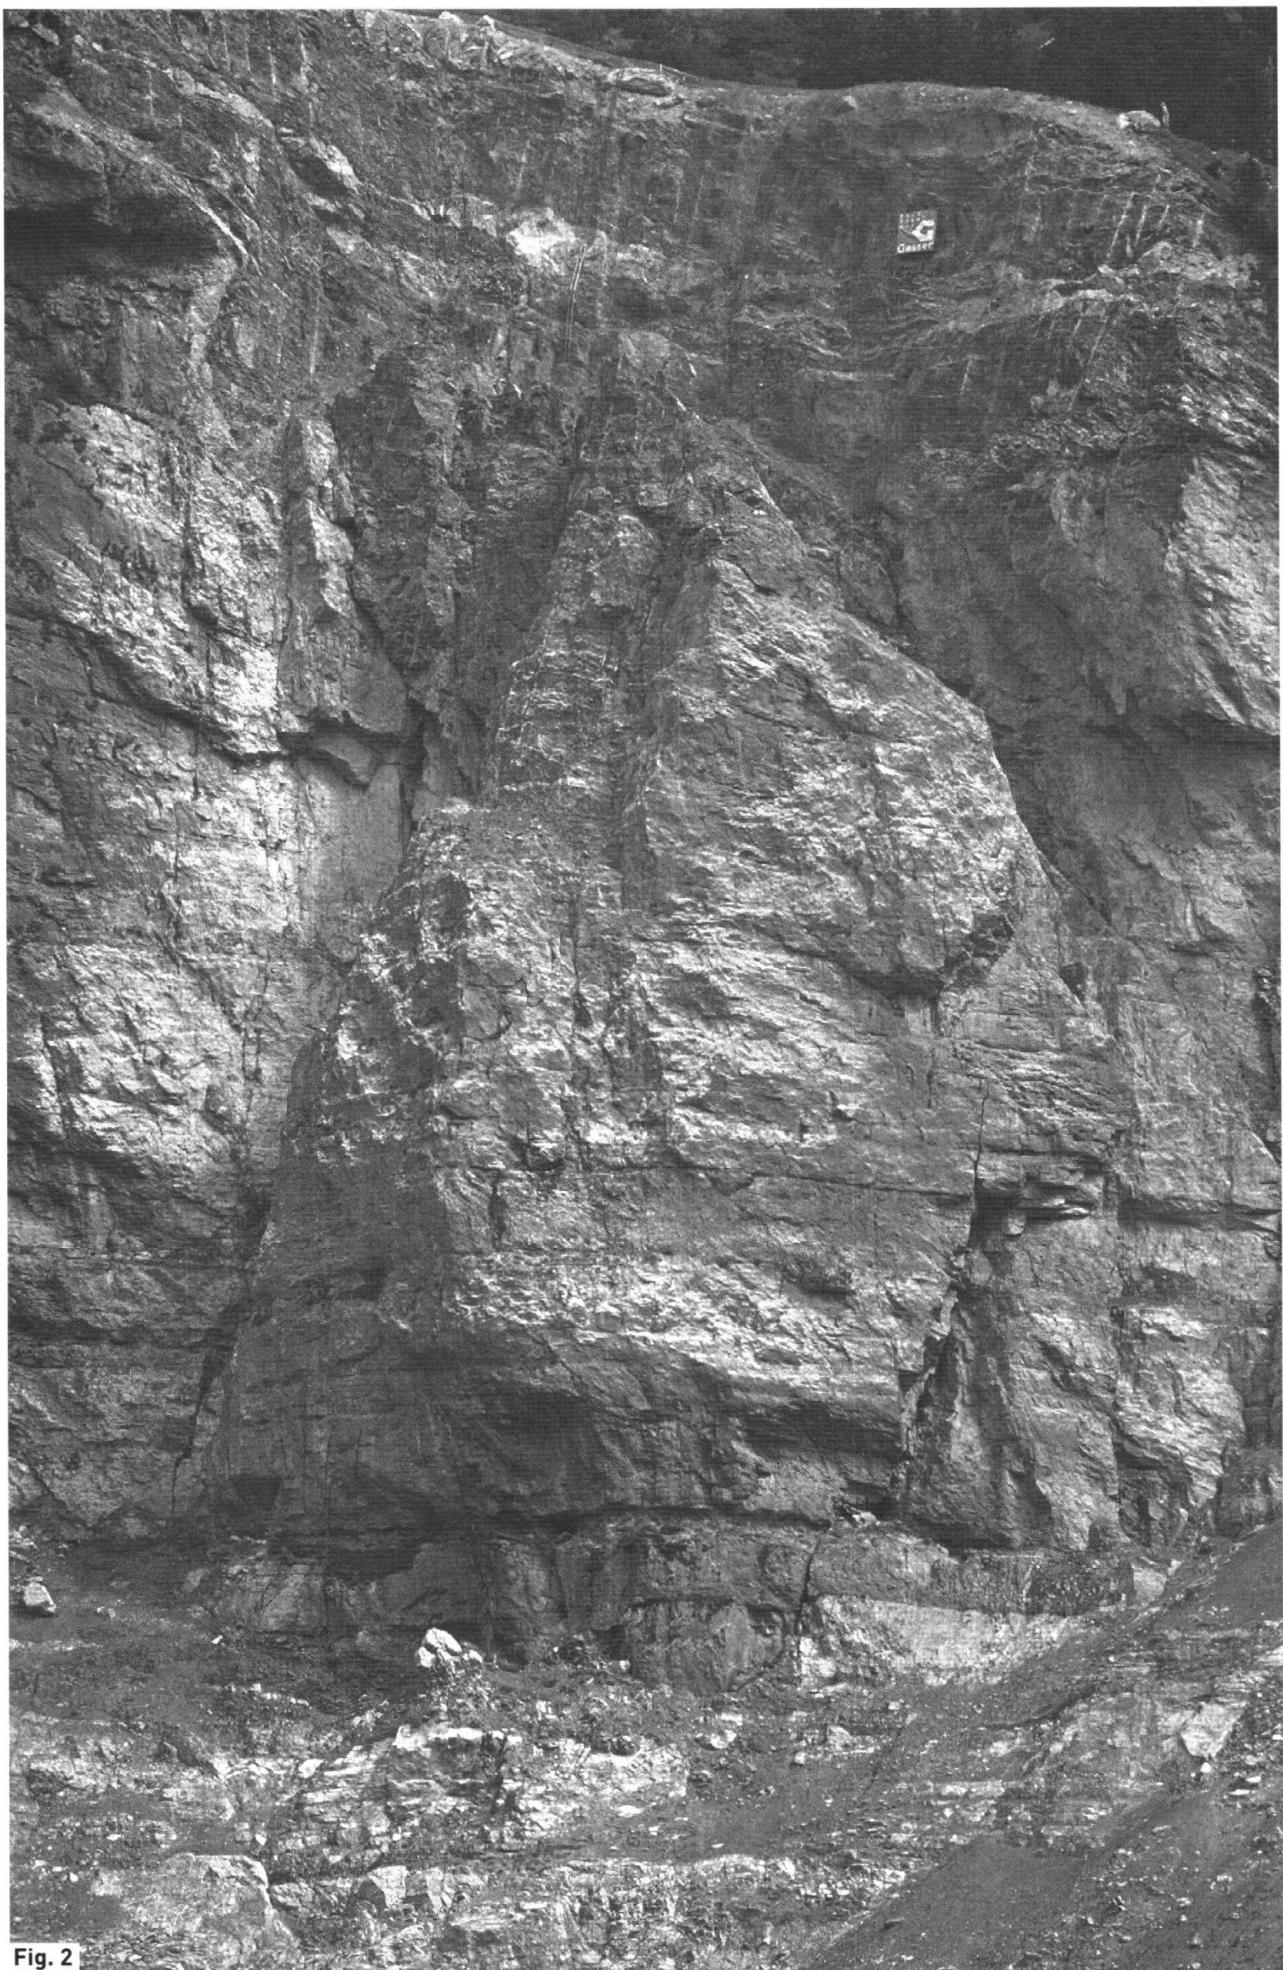


Fig. 2

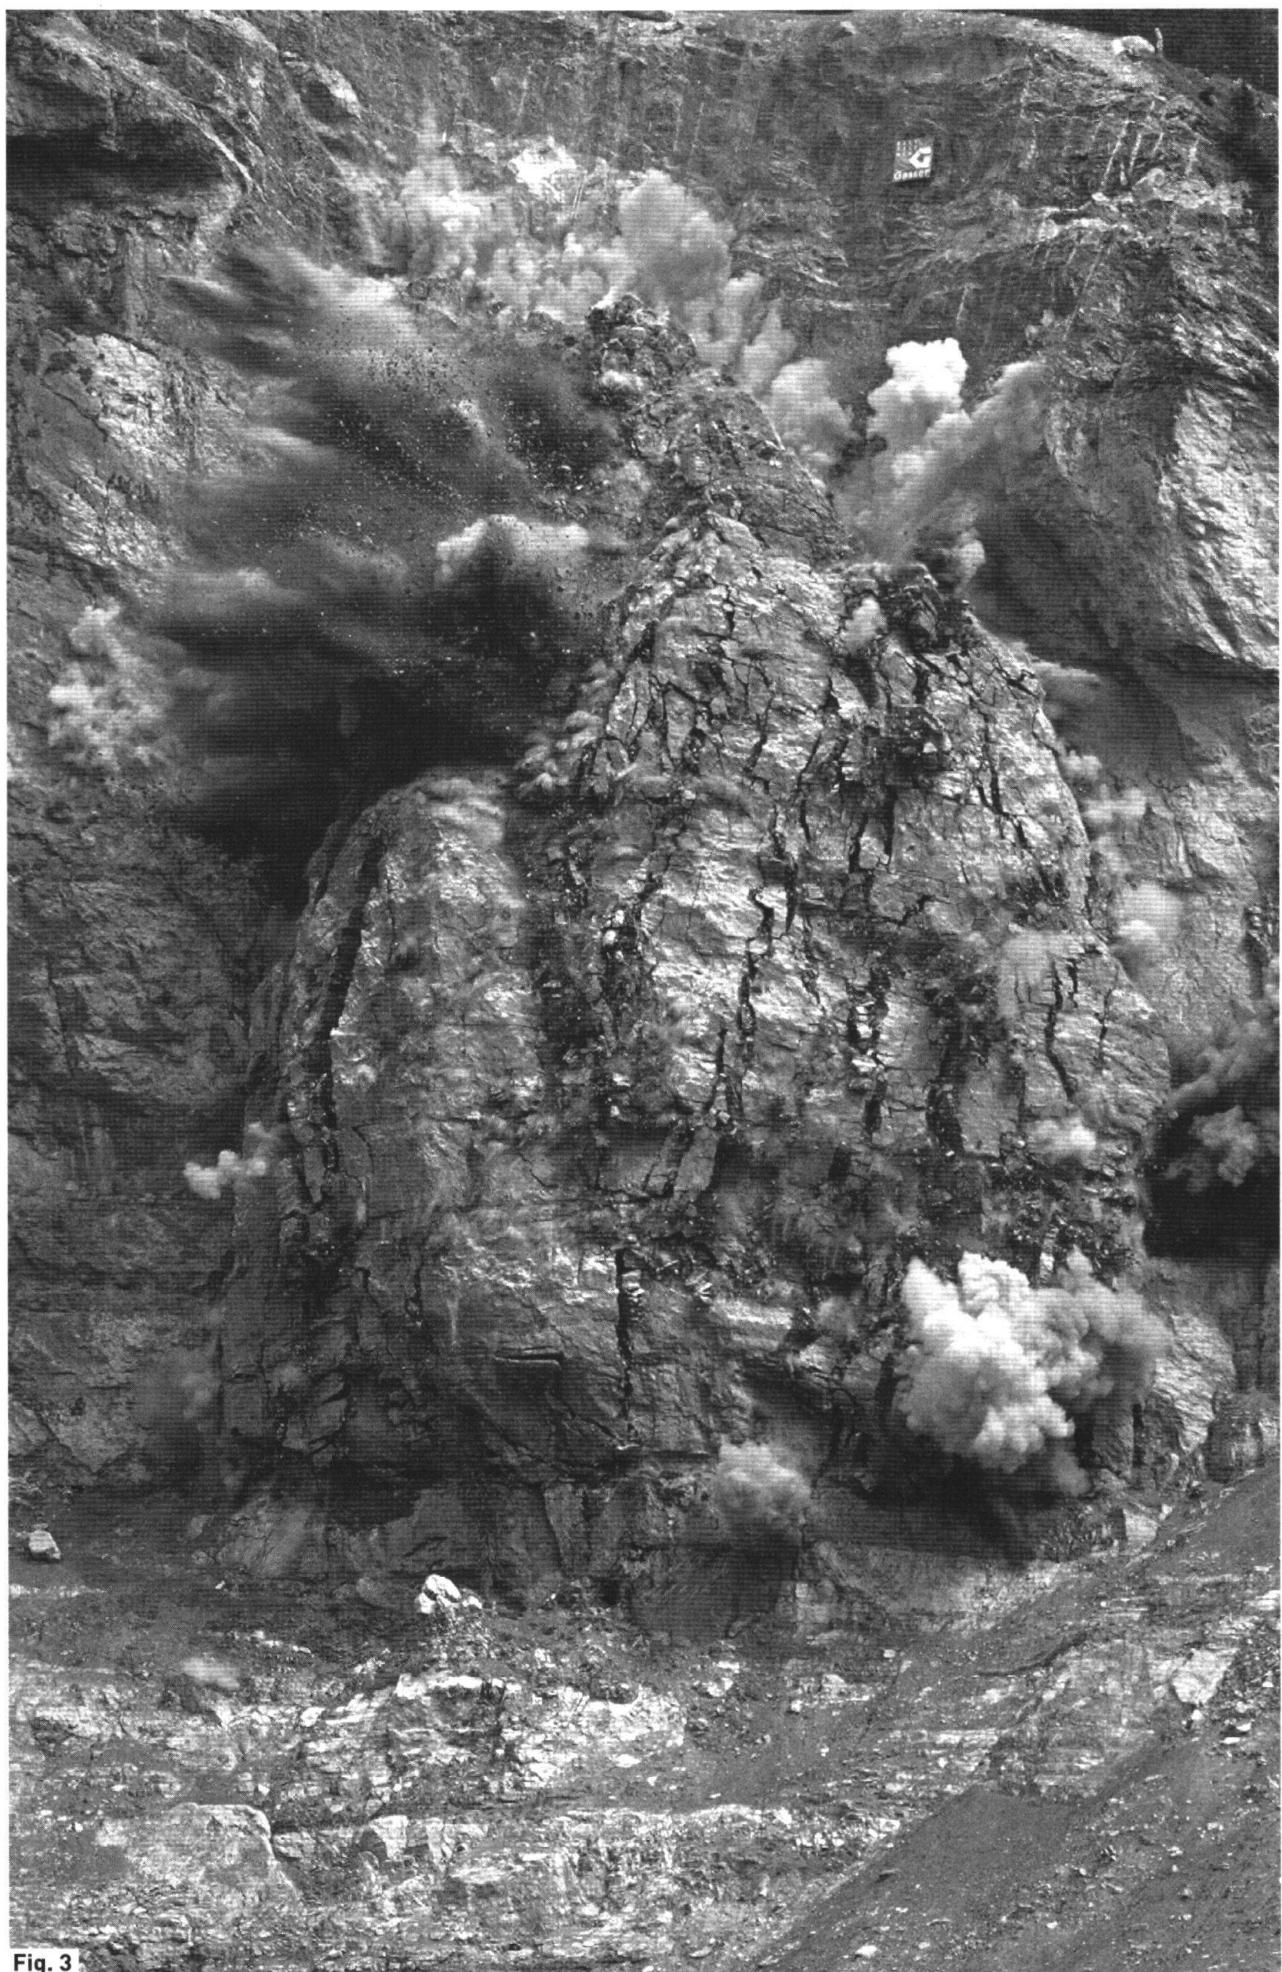


Fig. 3

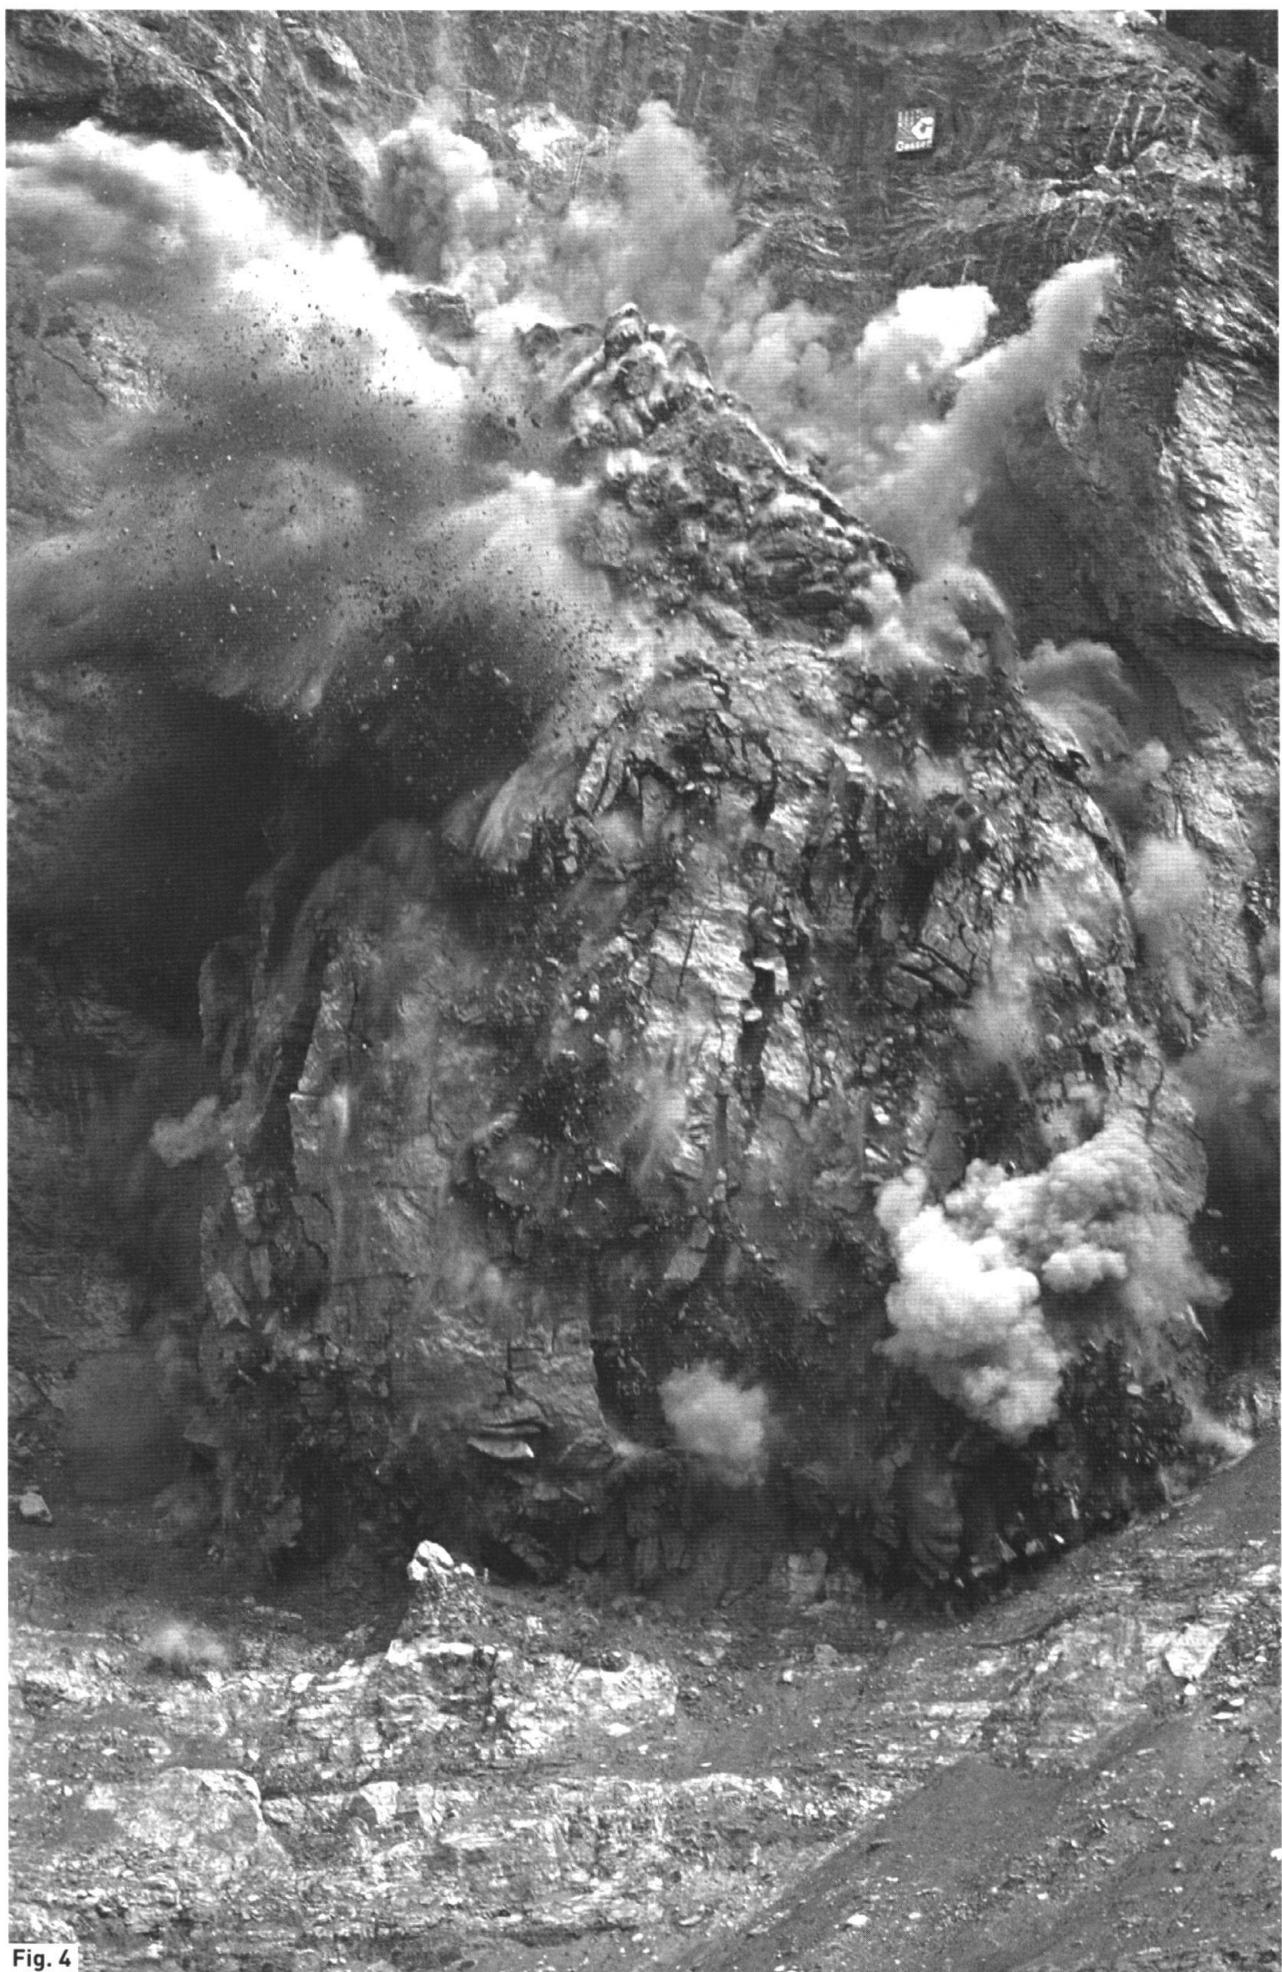


Fig. 4

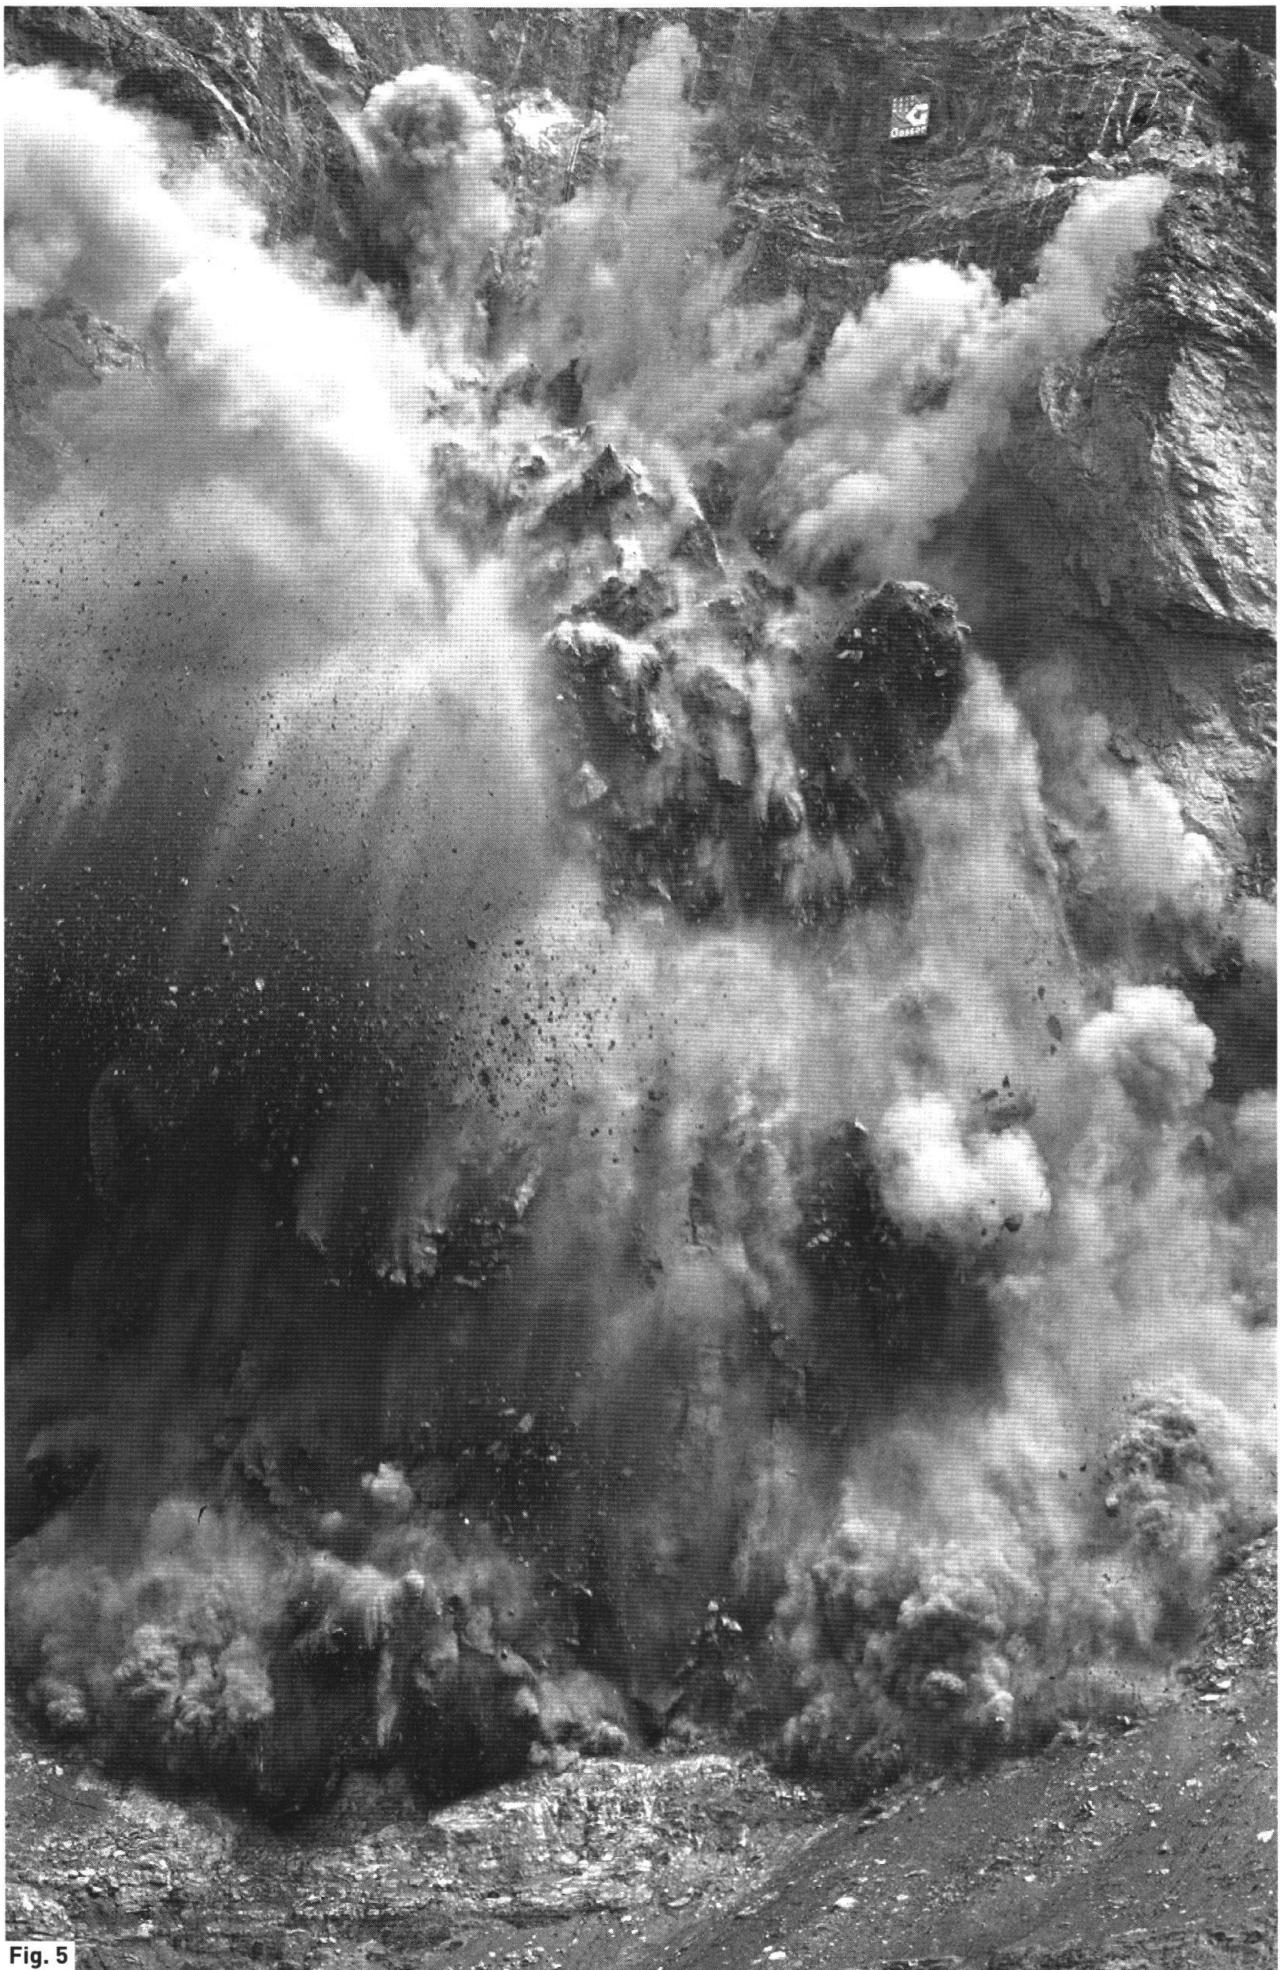


Fig. 5

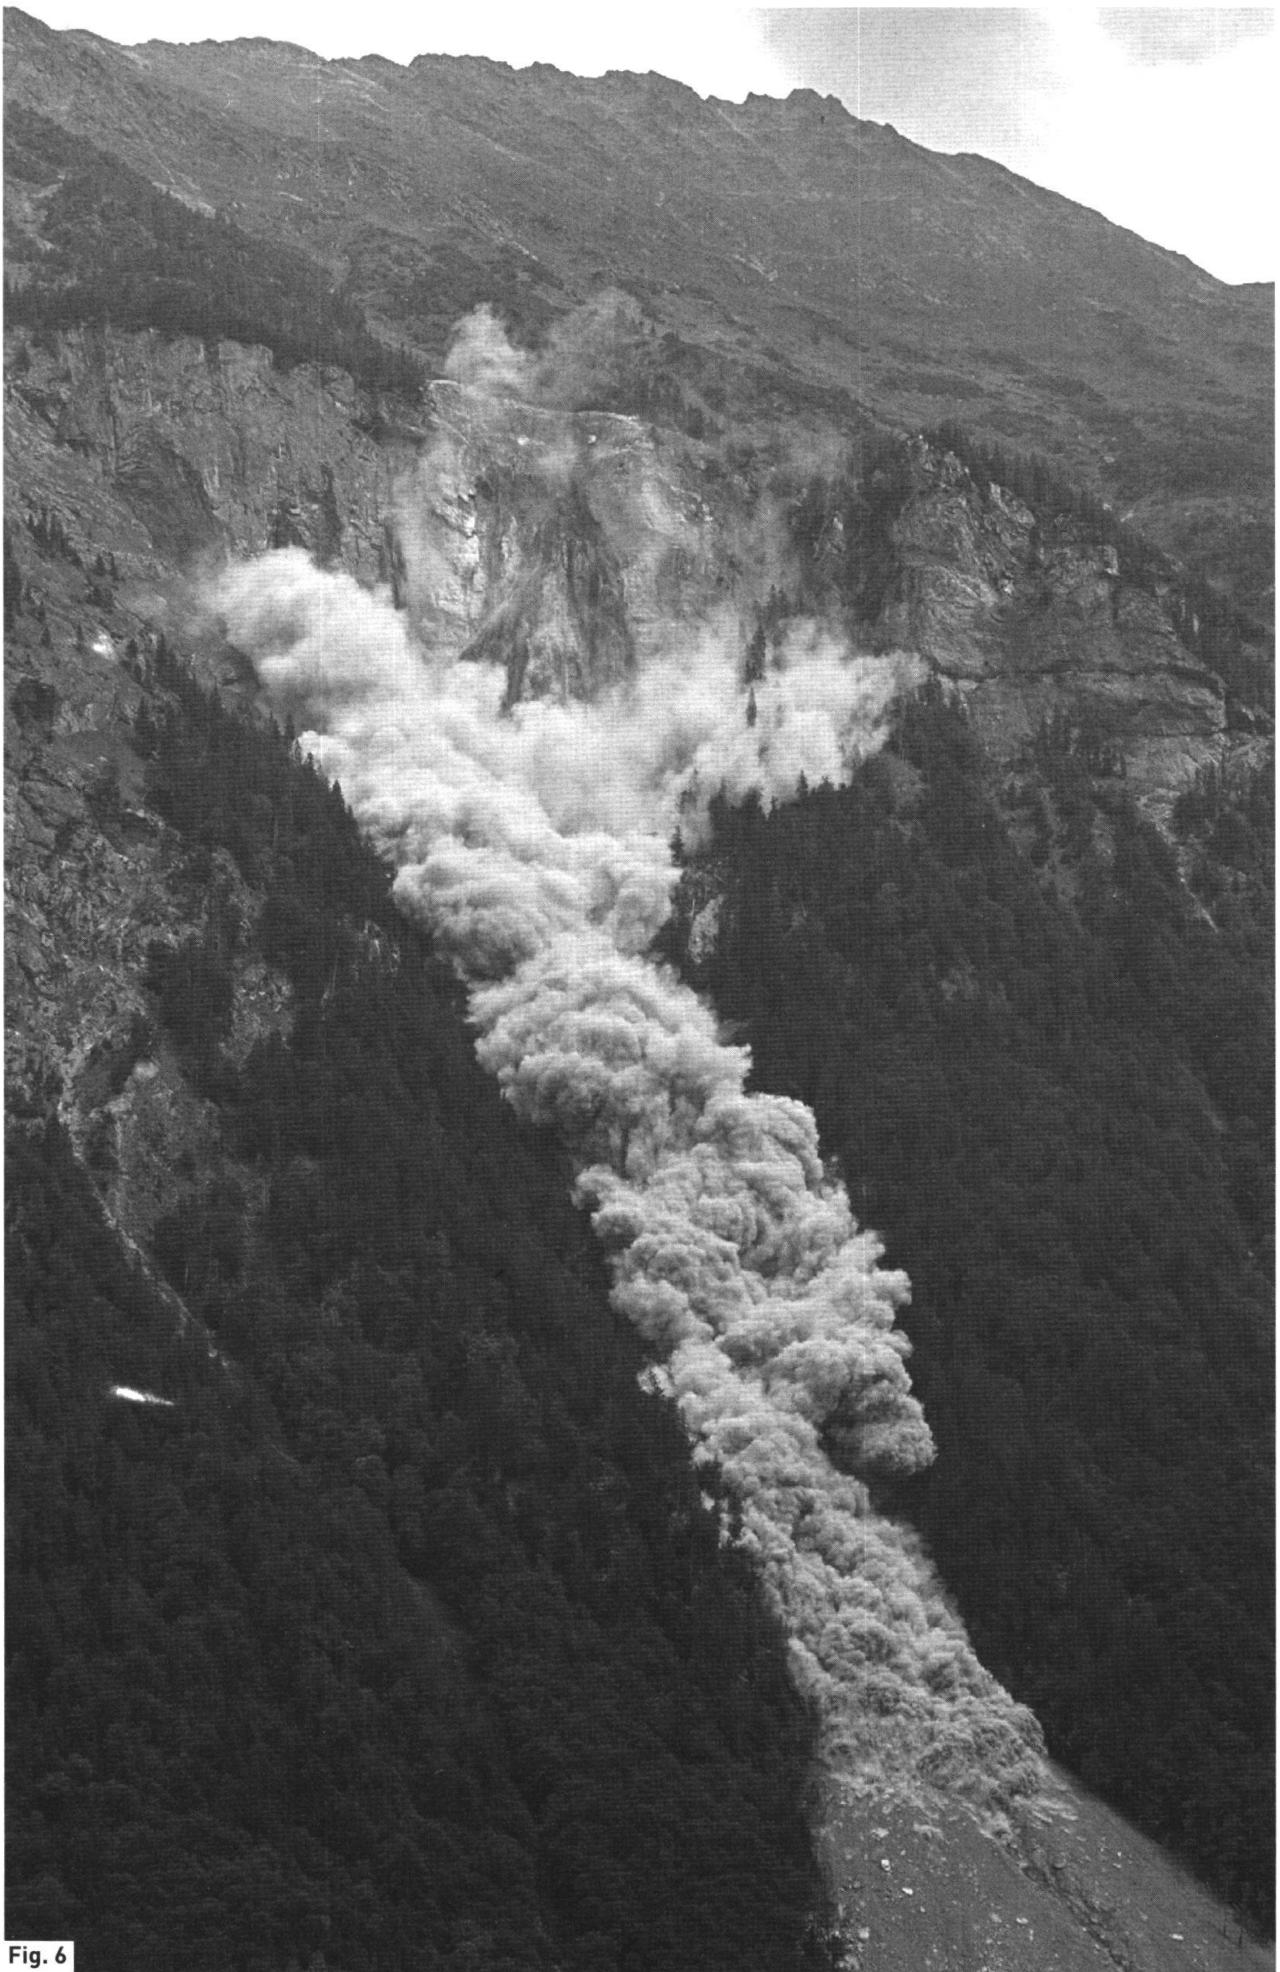


Fig. 6

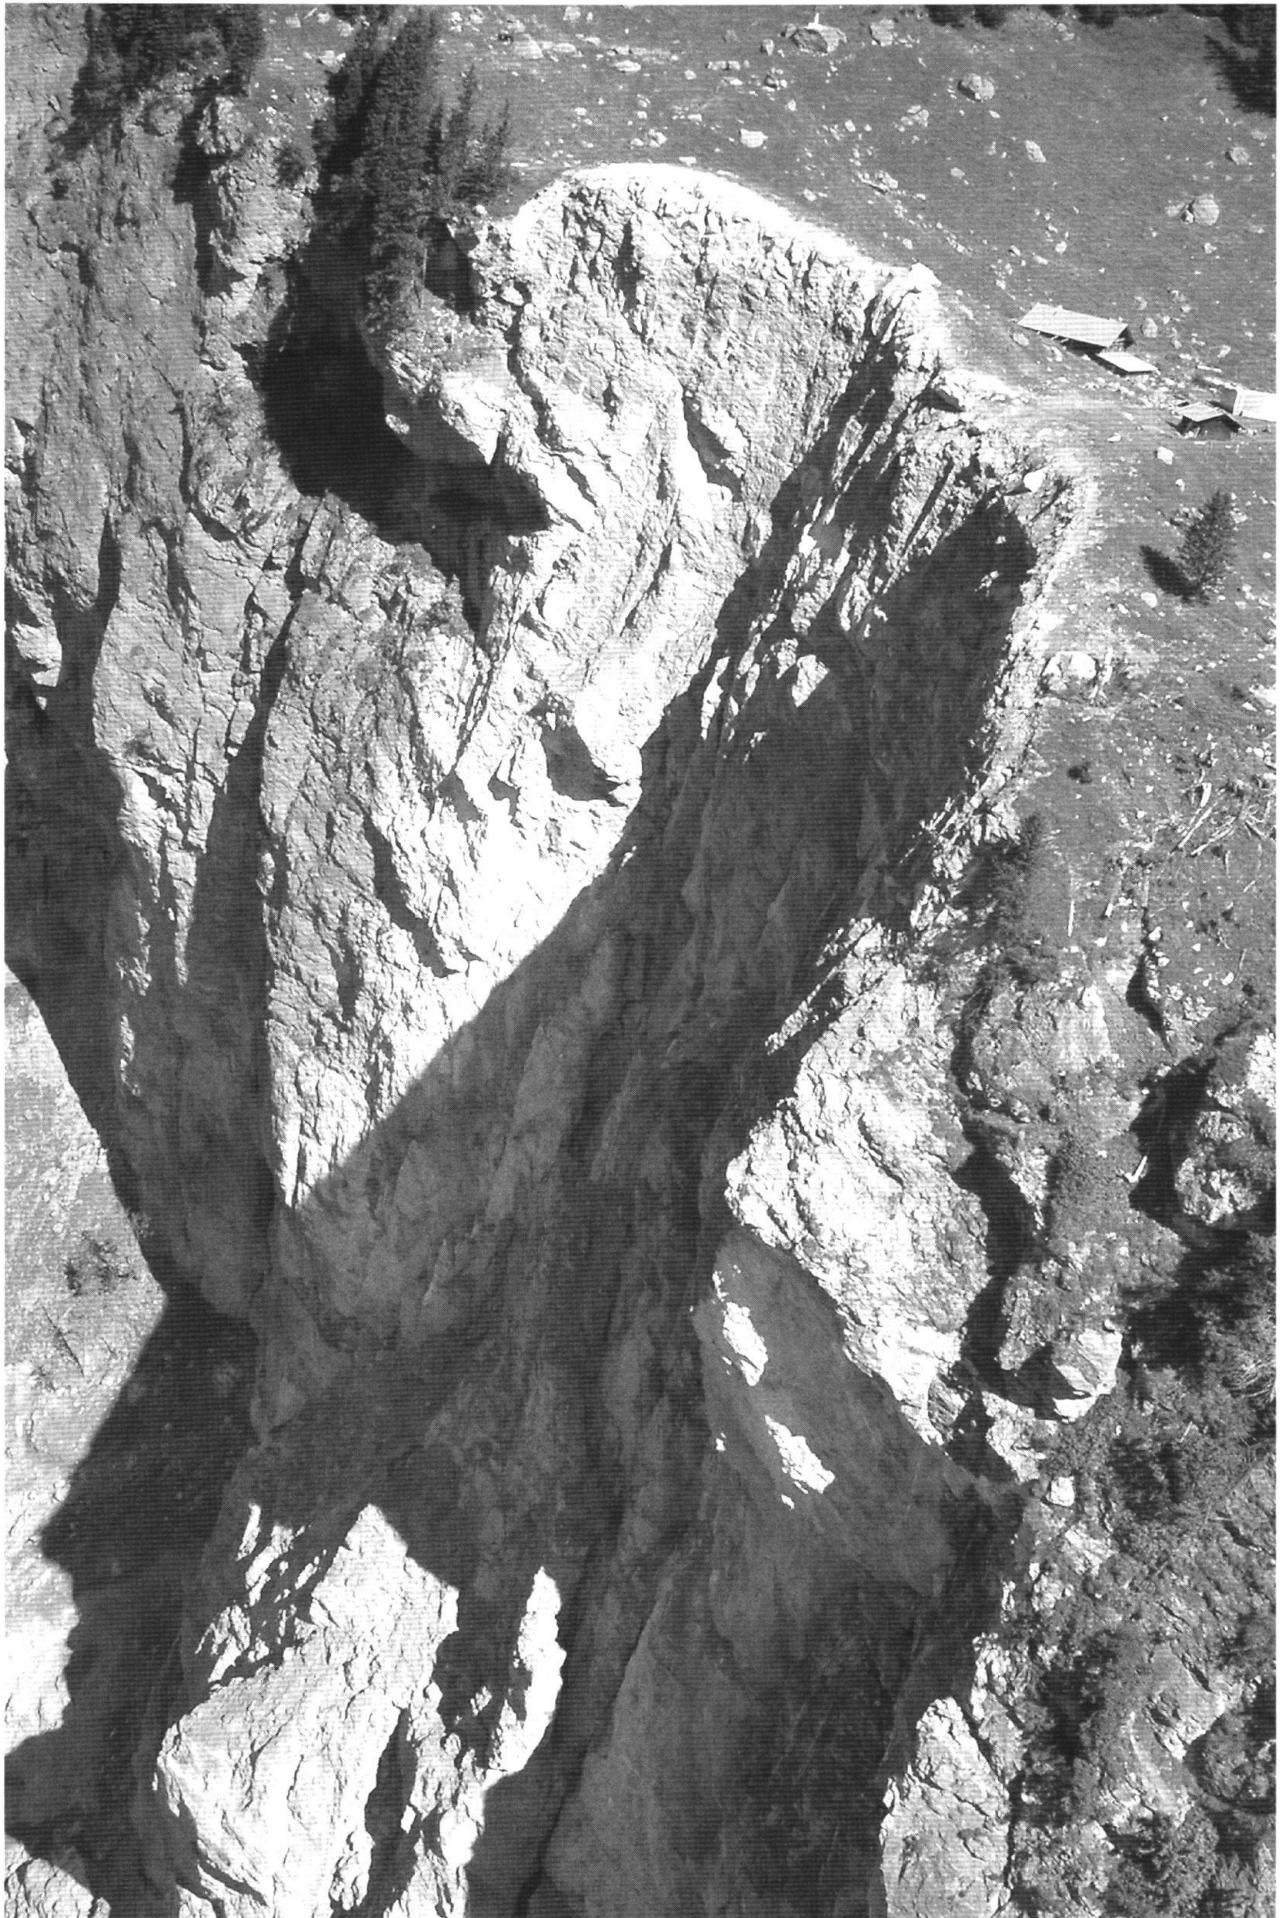


Fig. 7: Blick auf die Felswand unterhalb der Blattenalp nach der Sprengung vom 20. August 2002.

