

# **Flexion et flambage d'un certain type de plaques continues orthotropes**

Autor(en): **Nowacki, W.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE congress report = Rapport du congrès AIPC = IVBH  
Kongressbericht**

Band (Jahr): **3 (1948)**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-4038>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## IVb2

### Flexion et flambage d'un certain type de plaques continues orthotropes

### Biegung und Beulung eines bestimmten Types von durchlaufenden orthotropen Platten

### Bending and buckling of some types of continuous orthotropic plates

PROF. DR W. NOWACKI  
Gdansk

#### Flexion des plaques continues

I. L'équation différentielle connue de flexion d'une plaque orthotrope<sup>(1)</sup> est posée comme suit

$$D_x \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2H \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + D_y \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = p \quad (1)$$

$$D_x = \frac{m_x m_y}{m_x m_y - 1} E_x \frac{h^3}{12} \quad D_y = \frac{m_x m_y}{m_x m_y - 1} E_y \frac{h^3}{12} \quad C = G_0 \frac{h^3}{12}$$

$$2H = \frac{D_x}{m_y} + \frac{D_y}{m_x} + 4C \quad m_x E_x = m_y E_y$$

où  $E_x$ ,  $E_y$  sont les modules d'élasticité suivant les axes  $x$  et  $y$  ;

$m_x$ ,  $m_y$  sont les nombres de Poisson pour ces directions ;

$G_0$  est la constante des matériaux (le corrélatif du module d'élasticité transversale pour plaque isotrope).

Les forces de section sont unies à la flexion dans ( $x$ ,  $y$ ) au moyen des relations suivantes (fig. 1) :

<sup>(1)</sup> M. T. HUBER : 1. La théorie générale des hourdis en béton armé (Czasopismo techniczne, Lwów, 1914); 2. Teoria płyt. (Tow. Naukowe, Lwów, 1921); 3. Probleme der Statik technisch wichtiger orthotropen Platten, Warszawa, 1929.

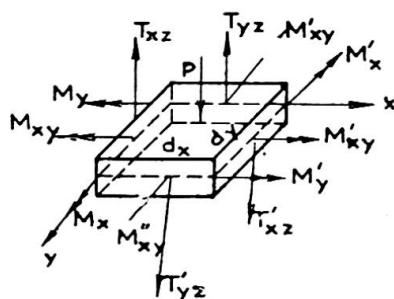


Fig. 1.

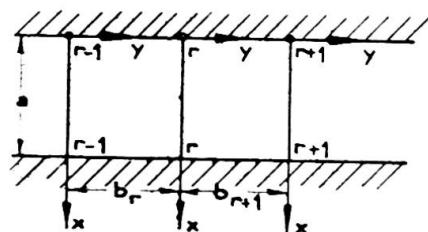


Fig. 2.

$$M_x = -D_x \left( \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{1}{m_y} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right) \quad M_y = -D_y \left( \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{1}{m_x} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right)$$

$$M_{xy} = -2C \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$$

$$T_{xz} = -D_x \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + \left( \frac{D_x}{m_y} + 2C \right) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} \quad (2)$$

$$T_{yz} = -D_y \frac{\partial^3 w}{\partial y^3} + \left( \frac{D_y}{m_x} + 2C \right) \frac{\partial^3 w}{\partial y \partial x^2}$$

Dans le cas de plaque isotrope

$$D_x = D_y = D \quad m_x = m_y = m \quad C = \frac{1}{2} \frac{m-1}{m} D.$$

II. Considérons l'élément de la plaque continue, limité par les droites  $x=0$ ,  $x=a$ , ainsi que par les droites  $y=0$ ,  $y=b$  (fig. 2). Sur les droites d'appui  $y=0$ ,  $y=b$ ,  $x=0$ ,  $x=a$  se produiront les moments fléchissants et de torsion. Les moments fléchissants  $M_y(x, 0)$  sur les lignes d'appui  $y=0$ ,  $y=b$ , ainsi que les moments  $M_x(0, y)$  sur les lignes d'appui  $x=0$ ,  $x=a$  seront considérés comme grandeurs hyperstatiques.


Pour déterminer les moments  $M_y(x, 0)$  et  $M_x(0, y)$  nous allons profiter des conditions de continuité de la plaque sur ces appuis.

Cependant, avant de poser les équations conditionnelles on doit étudier le système fondamental de la plaque à appui libre le long de ses bords, uniformément chargée du poids  $p$  ainsi que par le moment

$$M_y(x, 0) = \sum_n K_n \sin \frac{n\pi x}{a}$$

le long de l'arête  $y=0$ .

a) Charge de la plaque par le moment  $\sum_{1,2} K_n \sin \frac{n\pi x}{a}$  (fig. 3).

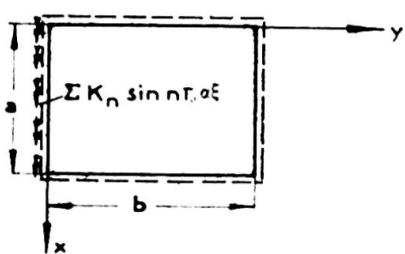

Pour ce genre de charge aux données

$$y = \gamma_1 b \quad x = \xi b \quad b = \alpha a$$

$$\epsilon^4 = \frac{D_x}{D_y} \quad \zeta = \frac{H}{\sqrt{D_x D_y}}$$

Fig. 3.

nous amenons l'équation (1) à l'expression sans dimension

$$\frac{\partial^4 w}{\partial \eta^4} + 2\rho\varepsilon^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \xi^2 \partial \eta^2} + \varepsilon^4 \frac{\partial^4 w}{\partial \xi^4} = 0. \quad (3)$$

Admettant que

$$w = \sum_{n=1,2}^{\infty} Y_n(\eta) \sin n\pi x\xi$$

nous transformons l'équation (3) en

$$Y_n'' - 2\rho\nu^2 Y_n'' + \nu^4 Y_n = 0 \quad \nu = \varepsilon n\pi x \quad (4)$$

L'équation caractéristique

$$r^4 - 2\rho\nu^2 r^2 + \nu^4 = 0$$

donne quatre racines.

I	$\rho > 1$	$r_{1,2} = \pm \lambda_1$	$r_{3,4} = \pm \lambda_2$	$\lambda_{1,2} = \nu \sqrt{\rho \pm \sqrt{\rho^2 - 1}}$
II	$\rho = 1$	$r_{1,2} = \nu$	$r_{3,4} = -\nu$	
III	$\rho < 1$	$r_{1,2} = \varphi_1 \pm i\varphi_2$	$r_{3,4} = -(\varphi_1 \pm i\varphi_2)$	$\varphi_{1,2} = \nu \sqrt{\frac{1 \pm \rho}{2}}$

où

$$\lambda_{1,2} = \varphi_1 \pm i\varphi_2.$$

Nous allons considérer le premier cas uniquement; nous obtiendrons l'intégrale du deuxième cas au moyen de passage aux limites; le passage du premier cas au troisième s'effectuera par voie de substitution

$$\lambda_{1,2} = \varphi_1 \pm i\varphi_2.$$

Pour  $\rho > 1$  la solution générale de l'équation (4) sera

$$Y_n(\eta) = U_{1n} \cos \lambda_1 \eta + U_{2n} \sin \lambda_1 \eta + U_{3n} \cos \lambda_2 \eta + U_{4n} \sin \lambda_2 \eta. \quad (5)$$

Les constantes d'intégration  $U_{1n}$ , ...,  $U_{4n}$  seront déterminées par les conditions des bords de la plaque

$$Y_n(0) = 0 \quad Y_n(1) = 0 \quad Y''(0) = -\frac{K_n b^3}{D_y} \quad Y''(1) = 0.$$

Nous trouverons

$$U_{1n} = -\frac{K_n b^2}{2 D_y \nu^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 1}}; \quad U_{2n} = -U_{1n} \operatorname{ctg} \lambda_1$$

$$U_{3n} = -U_{1n} \quad U_{4n} = U_{1n} \operatorname{ctg} \lambda_2. \quad (6)$$

L'inclinaison de la surface de flexion de la plaque le long de l'arête  $y=0$  et de  $y=b$  donne

$$\left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{b}{D_y} \sum_{n=1,2}^{\infty} K_n \Phi_n \sin n\pi x\xi \quad \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{y=b} = -\frac{b}{D_y} \sum_{n=1,2}^{\infty} K_n \Psi_n \sin n\pi x\xi \quad (7)$$

$$\Phi_n = \frac{1}{2\nu^2 \sqrt{\rho^2 - 1}} \cdot \frac{\lambda_1 \cos \lambda_1 \sin \lambda_2 - \lambda_2 \cos \lambda_2 \sin \lambda_1}{\sin \lambda_1 \sin \lambda_2} \quad (8)$$

$$\Psi_n = \frac{1}{2 \gamma^2 \sqrt{\rho^2 - 1}} \cdot \frac{\lambda_2 \sin \lambda_1 - \lambda_1 \sin \lambda_2}{\sin \lambda_1 \sin \lambda_2} \quad (9)$$

L'angle d'inclinaison de la surface de flexion aux arêtes  $x=0$ ,  $x=a$

$$\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\pi}{a} \sum_{n=1,2}^{\infty} n Y_n(\eta) \quad \frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=a} = \frac{\pi}{a} \sum_{n=1,2}^{\infty} n (-1)^n Y_n(\eta) \quad (10)$$

sera transformé par le développement de la fonction  $Y_n(\eta)$  en série de Fourier, en série double infinie

$$\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{a}{D_x} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} K_n A_{i,n} \sin i \pi \eta$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=a} = \frac{a}{D_x} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} K_n A_{i,n} (-1)^n \sin i \pi \eta$$

où

$$A_{i,n} = \frac{i}{n^3 \pi^2 \alpha^4} \cdot \frac{1}{\left[ 1 + 2\rho \left( \frac{i}{n\alpha\varepsilon} \right)^2 + \left( \frac{i}{n\alpha\varepsilon} \right)^4 \right]} \quad \rho \geq 1. \quad (11)$$

b) Charge par le moment  $M = \sum_n K_n \sin n \pi \alpha \xi$  le long de l'arête  $y=b$  (fig. 4).

Sans changer les constantes d'intégration  $U_{1n}, \dots, U_{4n}$  (équation 6) il faut dans la fonction  $Y_n(\eta)$  (équation 5) poser  $\eta' = 1 - \eta$  au lieu de  $\eta$ .

En conséquence

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=0} &= \frac{b}{D_y} \sum_{n=1}^{\infty} K_n \Psi_n \sin n \pi \alpha \xi & \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=b} &= - \frac{b}{D_y} \sum_{n=1}^{\infty} K_n \Phi_n \sin n \pi \alpha \xi \\ \frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=0} &= - \frac{a}{D_x} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} K_n (-1)^i A_{i,n} \sin i \pi \eta \\ \frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=a} &= - \frac{a}{D_x} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} K_n (-1)^{i+n} A_{i,n} \sin i \pi \eta. \end{aligned}$$

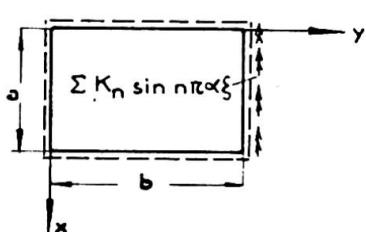


Fig. 4.

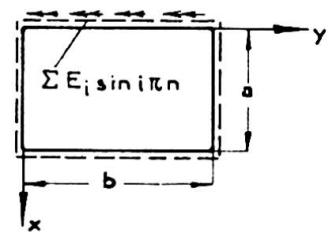


Fig. 5.

c) Le moment  $M = \sum_i^{\infty} E_i \sin i\pi\eta$  agit le long de l'appui  $x=0$  (fig. 5).

Admettant que  $w = \sum_n^{\infty} \chi_n \sin i\pi\eta$

nous amenons l'équation (3) à l'expression

$$X_i^{IV} - 2\rho\theta^2 X_i'' + \theta^4 X_i = 0 \quad \theta = \frac{i\pi}{\alpha}.$$

Pour  $\rho > 1$  nous obtiendrons la solution générale

$$X_i(\xi) = U_{1i} \cos \mu_1 \xi + U_{2i} \sin \mu_1 \xi + U_{3i} \cos \mu_2 \xi + U_{4i} \sin \mu_2 \xi \quad (12)$$

$$\mu_{1,2} = \theta \sqrt{\rho \pm \sqrt{\rho^2 - 1}}.$$

Des conditions des bords

$$X_i(0) = 0 \quad X_i\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0 \quad X_i''(0) = -\frac{E_i a^2}{D_x} \quad X_i''\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$$

nous obtiendrons

$$U_{1i} = -\frac{E_i a^2}{2 D_x \omega^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 1}} \quad U_{2i} = U_{1i} \operatorname{ctg} \chi_1 \quad U_{3i} = -U_{1i}$$

$$U_{4i} = U_{1i} \operatorname{ctg} \chi_2 \quad (13)$$

$$\omega = \frac{\theta}{\alpha} \quad \chi_{1,2} = \frac{\mu_{1,2}}{\alpha}.$$

Ensuite

$$\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{a}{D_x} \sum_i^{\infty} E_i \Phi_i \sin i\pi\eta \quad \frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=a} = -\frac{a}{D_x} \sum_i^{\infty} E_i \Psi_i \sin i\pi\eta$$

où

$$\Phi_i = \frac{1}{2 \omega^2 \sqrt{\rho^2 - 1}} \cdot \frac{\chi_1 \cos \xi_1 \sin \chi_2 - \chi_2 \cos \chi_2 \sin \chi_1}{\sin \chi_1 \sin \chi_2};$$

$$\Psi_i = \frac{1}{2 \omega^2 \sqrt{\rho^2 - 1}} \cdot \frac{\chi_2 \sin \chi_1 - \chi_1 \sin \chi_2}{\sin \chi_1 \sin \chi_2} \quad (14)$$

Et enfin

$$\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{b}{D_y} \sum_i^{\infty} \sum_n^{\infty} E_i B_{i,n} \sin i\pi\alpha\xi$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=b} = \frac{b}{D_y} \sum_i^{\infty} \sum_n^{\infty} E_i B_{i,n} (-1)^i \sin i\pi\alpha\xi$$

où

$$B_{i,n} = \frac{n\alpha^2}{\pi^2 i^3 \left[ 1 + 2\rho \left( \frac{n\alpha\varepsilon}{i} \right)^2 + \left( \frac{n\alpha\varepsilon}{i} \right)^4 \right]} \quad \rho \geq 1. \quad (15)$$

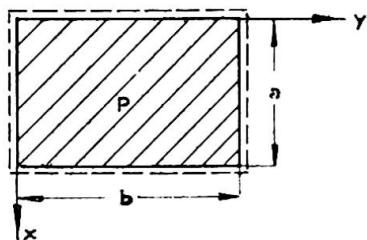


Fig. 6.

d) Charge de la plaque par  $p = \text{const.}$  (fig. 6).

La surface de flexion est traduite par l'équation

$$w = \frac{4pa^4}{D_x} \sum_{n=1,3}^{\infty} \left[ \left( \frac{1}{n\pi} \right)^5 + Y_n(\eta) \right] \sin n\pi x \xi \quad \bar{Y}_n = \left( \frac{1}{n\pi} \right)^5 + Y_n(\eta). \quad (16)$$

Ici la fonction  $Y_n(\eta)$  est identique à la fonction  $Y_n(\eta)$  de l'équation (5).

Nous déterminons les constantes d'intégration des conditions aux limites suivantes

$$\bar{Y}_n(0) = 0, \quad \bar{Y}_n''(0) = 0, \quad \bar{Y}_n(1) = 0, \quad \bar{Y}_n''(1) = 0.$$

D'où pour  $\rho > 1$

$$\begin{aligned} U_{1n} &= \left( \frac{1}{n\pi} \right)^5 \frac{\lambda_2^2}{2\sqrt{\rho^2 - 1}}; & U_{2n} &= U_{1n} \frac{1 - \cos \lambda_1}{\sin \lambda_1} \\ U_{3n} &= -U_{1n} \frac{\lambda_1^2}{\lambda_2^2}; & U_{4n} &= \frac{\lambda_1^2}{\lambda_2^2} \frac{\cos \lambda_2 - 1}{\sin \lambda_2} U_{1n}. \end{aligned} \quad (17)$$

L'inclinaison de la plaque aux arêtes  $y=0$  et  $y=b$  sera amenée à l'expression

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=0} &= -\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=b} = \frac{4pb^3}{D_y} \sum_{n=1,3}^{\infty} \Theta_n \sin n\pi x \xi \\ \Theta_n &= \frac{\varepsilon \alpha^2}{2\rho^5 \sqrt{\rho^2 - 1}} \left[ \lambda_1 \frac{\cos \lambda_2 - 1}{\sin \lambda_2} - \lambda_2 \frac{\cos \lambda_1 - 1}{\sin \lambda_1} \right]. \end{aligned} \quad (18)$$

Dans la suite de nos considérations nous allons profiter du développement de la surface de flexion de la plaque en série

$$w = \frac{4pb^4}{D_y} \sum_{i=1,3}^{\infty} \left[ \left( \frac{1}{i\pi} \right)^5 + X_i(\xi) \right] \sin i\pi x \eta. \quad (19)$$

L'inclinaison de la plaque aux arêtes  $x=0$  ainsi que  $x=a$  donne pour  $\rho > 1$

$$\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=0} = -\frac{\partial w}{\partial x} \Big|_{x=a} = \frac{4pa^3}{D_x} \sum_{i=1,3}^{\infty} \Theta_i \sin i\pi x \eta$$

où

$$\Theta_i = \frac{1}{2\varepsilon\alpha\sqrt{\rho^2 - 1}\omega^5} \left[ \lambda_1 \frac{\cos \lambda_2 - 1}{\sin \lambda_2} - \lambda_2 \frac{\cos \lambda_1 - 1}{\sin \lambda_1} \right] \quad (20)$$

et les constantes d'intégration

$$\begin{aligned} U_{1i} &= \left(\frac{1}{i\pi}\right)^5 \frac{\chi_2^2}{2\omega^2 \sqrt{\rho^2 - 1}} ; & U_{2i} &= U_{1i} \frac{1 - \cos \chi_1}{\sin \chi_1} ; \\ U_{3i} &= -U_{1i} \frac{\chi_1^2}{\chi_2^2} & U_{4i} &= U_{1i} \frac{\chi_1^2}{\chi_2^2} \frac{\cos \chi_2 - 1}{\sin \chi_2} \end{aligned} \quad (21)$$

III. Considérons les deux aires contiguës de la plaque continue; l'aire  $r$  à la caractéristique d'orthotropie  $\rho_r$  et chargée de  $p_r$ , ainsi que l'aire  $r+1$  à la caractéristique d'orthotropie  $\rho_{r+1}$  et chargée de  $p_{r+1}$ .

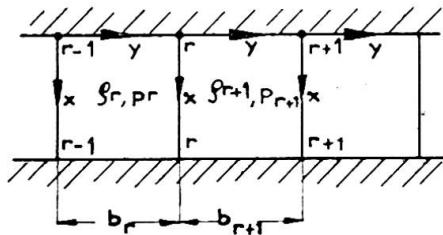


Fig. 7.

Nous nous hornerons à une plaque continue aux arêtes  $x=0$ ,  $x=a$  rigidelement encastrée.

Désignons par  $M^{r-1}$ ,  $M^r$ ,  $M^{r+1}$  les moments d'appui  $M_y$  en droites  $r-1$ ,  $r$ ,  $r+1$ , en outre  $M^r = \sum_n K_n r \sin n\pi\alpha\xi$  et par  $M^r$ ,  $M^{r+1}$  les moments  $M_x$  aux arêtes  $x=0$ ,  $x=a$  de l'aire  $r$  ainsi que de l'aire  $r+1$ ; avec cela

$$M^r = \sum_i E_i r \sin i\pi\eta.$$

La condition d'encastrement rigide de la plaque à l'arête  $x=a$  ou bien  $x=0$  de l'aire  $r$  de la plaque donne

$$\sum \frac{\partial w^{r+1}}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0$$

d'où

$$\begin{aligned} \frac{i}{\pi^2 \alpha^2_{r+1}} \sum_n \frac{K_n r - K_n r+1 (-1)^i}{n^3 \left[ 1 + 2\rho \left( \frac{i}{n\alpha} \right)^2 + \left( \frac{i}{n\alpha} \right)^4 \right]_{r+1}} \\ + E_i^{r+1} (\Phi_i^{r+1} + \Psi_i^{r+1}) + 4 p_{r+1} a^2 \Theta_i^{r+1} = 0 \quad (22) \\ (i=1, 2, \dots), \quad (n=1, 3, 5, \dots). \end{aligned}$$

La condition de continuité de la plaque sur l'appui  $r-r$  conduit à l'équation

$$-\frac{\partial w^r}{\partial y} \Big|_{y=b_r} + \frac{\partial w^{r+1}}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0$$

ou bien à

$$\begin{aligned}
 & \frac{n}{\pi^2} \left\{ \beta^{r+1} \alpha^2_{r+1} \sum_i^\infty \frac{2 E_i^{r+1}}{i^3 \left[ 1 + 2 \zeta \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^2 + \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^4 \right]_{r+1}} \right. \\
 & \quad \left. - \beta^r \alpha_r^2 \sum_i^\infty \frac{2 E_i^r (-1)^i}{i^3 \left[ 1 + 2 \zeta \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^2 + \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^4 \right]_r} \right\} \\
 & + K_n^{r-1} \beta^r \Psi_n^r + K_n^r (\beta^r \Phi_n^r + \beta^{r+1} \Phi_n^{r+1}) + K_n^{r+1} \Psi_n^{r+1} \beta^{r+1} \\
 & + 4 (p_r b_r^2 \beta^r \Theta_n^r + p_{r+1} b_{r+1}^2 \beta^{r+1} \Theta_n^{r+1}) = 0 \quad (23) \\
 & (n=1, 3, 5, \dots), \quad (i=1, 2, \dots).
 \end{aligned}$$

$\beta^r = \frac{D_y^0, b_r}{D_y^r b_0}$  où  $b_0$  est la longueur comparative de la travée, et  $D_y^0$  la caractéristique comparative de flexion de la plaque.

Dans le cas d'encastrement rigide de la plaque continue en droite  $x=0$  et d'appui libre en droite  $x=a$ , il faut dans l'équation (22) poser  $\Psi_i^{r+1}=0$  et dans l'équation (23) au lieu de  $2 E_i^{r+1}$ ,  $2 E_i^r$  la valeur seule  $E_i^{r+1}$ ,  $E_i^r$ .

Les grandeurs  $i, n$  prennent les valeurs successives 1, 2, 3, ... .

Enfin dans le cas de plaque continue librement appuyée le long des arêtes  $x=a$ ,  $x=0$  l'équation (22) n'est pas applicable et dans l'équation (23) il y a lieu de poser  $E_i=0$ . Nous obtiendrons de la sorte un système simple d'équations

$$\begin{aligned}
 & K_n^{r-1} \beta^r \Psi_n^r + K_n^r (\beta^r \Phi_n^r + \beta^{r+1} \Phi_n^{r+1}) \\
 & + K_n^{r+1} \beta^{r+1} \Psi_n^{r+1} + 4 (p_r b_r^2 \beta^r \Theta_n^r + p_{r+1} b_{r+1}^2 \beta^{r+1} \Theta_n^{r+1}) = 0 \quad (24) \\
 & (n=1, 3, 5, \dots).
 \end{aligned}$$

Pour une plaque rigidement encastrée le long des quatre arêtes (aire  $r+1$ )  $K_n^r = K_n^{r+1} = K_n$ ,  $\beta^r = 0$  et dans le cas particulier de plaque carrée  $a=b$ ,  $\alpha=1$ , de même  $K_n=E_n$ .

Il en résulte le système d'équations

$$\begin{aligned}
 & \frac{2 n}{\pi^2} \sum_i^\infty \frac{E_i}{i^3 \left[ 1 + 2 \zeta \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^2 + \left( \frac{n \alpha \varepsilon}{i} \right)^4 \right]} + E_n (\Phi_n + \Psi_n) + 4 p a^2 \Theta_n = 0 \\
 & (n=1, 3, 5, \dots), \quad (i=1, 3, 5, \dots).
 \end{aligned}$$

Enfin pour plaque continue à libre appui le long des droites  $x=0$ ,  $x=a$ , nous obtiendrons aux mêmes indices géométriques et d'élasticité ainsi qu'à la même charge  $p=\text{const.}$  des aires, l'équation

$$\begin{aligned}
 & K_n^{r-1} + 2 c_n K_n^r + K_n^{r+1} = W_n, \quad c_n = \Phi_n / \Psi_n \\
 & (r=1, 2, \dots, z-1) \\
 & W_n = \frac{8 p b^2 \Theta_n}{\Psi_n}
 \end{aligned}$$

que nous pouvons considérer comme équation aux différences non homogène du second ordre. Et voici la solution de cette équation

$$K_n^r = -\frac{W_n}{2(1+c_n)} \left\{ (-1)^r \left[ \operatorname{tg} \frac{wz}{2} \sin \omega_r - \cos \omega_r \right] + 1 \right\}$$

$$\omega = \ln \frac{1}{\sigma} \quad \sigma = -c_n + \sqrt{c_n^2 - 1}$$

pour

$$z \rightarrow \infty \quad K_n^r \approx -\frac{W_n}{2(1+c_n)} = -\frac{4pb^2\Theta_n}{\Psi_n + \Phi_n}.$$

Nous remarquons que dans chaque cas particulier le nombre d'équations est conforme au nombre d'inconnues. Les grandeurs  $K$ ,  $E$  étant continues nous pourrons déterminer la surface de flexion de la plaque, et par conséquent les valeurs des forces de section des équations (2).

Flambage d'une plaque continue orthotrope à appui libre sur les arêtes

$$x=0, \quad x=a.$$

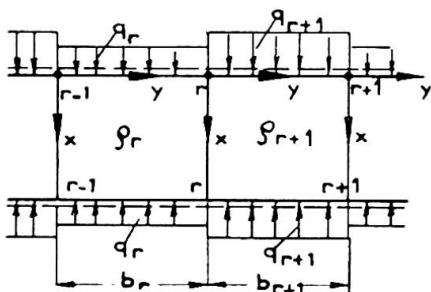


Fig. 8.

I. Pour  $q > q_k$  ( $q_k$  = charge critique) la plaque fléchira et le long de l'arête  $y=0$  se produiront les moments fléchissants et de torsion.

L'équation différentielle du problème

$$D_x \frac{\partial^4 w}{\partial x^2} + 2H \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + D_y \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} + q \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0 \quad (25)$$

à l'aide des valeurs comme dans l'alinéa Ia sera amenée à l'expression

$$\frac{\partial^4 w}{\partial \eta^4} + 2\varphi \varepsilon^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \eta^2 \partial \xi^2} + \varepsilon^4 \frac{\partial^4 w}{\partial \xi^4} + \varepsilon^4 \pi^2 \varphi \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} = 0 \quad \varphi = \frac{qb^2}{\pi^2 D_x} \quad (25a)$$

Examinons tout d'abord le flambage d'une plaque rectangulaire librement appuyée sur trois arêtes et le long de la quatrième encastrée d'une façon élastique (fig. 9).

Admettant que

$$w = \sum_n Y_n(\eta) \sin n\pi \alpha \xi$$

nous obtiendrons

$$Y_n^{IV} - 2\varphi \varepsilon^2 Y_n'' + \varepsilon^2 (\varepsilon^2 - \pi^2 \varphi \varepsilon^2) Y_n = 0. \quad (26)$$

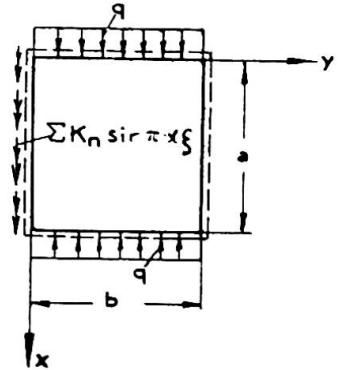


Fig. 9.

L'équation caractéristique

$$r^4 - 2\rho v^2 r^2 + v^2(v^2 - \pi^2 \varphi \epsilon^2) = 0$$

donne quatre racines.

Pour  $\varphi \gtrless 1$  nous obtiendrons deux racines réelles et deux imaginaires

$$r_{1,2} = \pm m_1 \quad r_{3,4} = \pm im_2, \quad m_{1,2} = \nu \sqrt{\sqrt{\rho^2 - 1 + \delta} \pm \rho}$$

$$\delta = \left(\frac{\pi \epsilon}{\nu}\right)^2 \varphi \quad \nu = n\pi\alpha\epsilon.$$

La solution générale de l'équation (26) sera la suivante

$$Y_n(\eta) = U_{1n} \cos m_1 \eta + U_{2n} \sin m_1 \eta + U_{3n} \cos m_2 \eta + U_{4n} \sin m_2 \eta \quad (27)$$

$$m_1^2 + m_2^2 = 2\nu^2 \sqrt{\rho^2 - 1 + \delta} \quad m_1^2 - m_2^2 = 2\nu^2 \rho. \quad (27a)$$

Les conditions aux limites du problème

$$Y_n(0) = 0 \quad Y_n(1) = 0 \quad Y_n''(0) = -\frac{K_n b^2}{D_y} \quad Y_n''(1) = 0$$

conduisent aux constantes d'intégration

$$U_{1n} = -\frac{K_n b^2}{D_y} \frac{1}{m_1^2 + m_2^2} \quad U_{3n} = -U_{1n} \\ U_{2n} = -U_{1n} \operatorname{ctg} m_1 \quad U_{4n} = U_{1n} \operatorname{ctg} m_2.$$

Les équations suivantes déterminent l'inclinaison de la surface de flexion aux arêtes  $y=0$ ,  $y=b$

$$\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{b}{D_y} \sum_n^\infty K_n \bar{\Phi}_n \sin n\pi\alpha\xi \quad \bar{\Phi}_n = \frac{m_1 \operatorname{ctg} m_1 - m_2 \operatorname{ctg} m_2}{m_1^2 + m_2^2} \quad (28)$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=b} = -\frac{b}{D_y} \sum_n^\infty K_n \bar{\Psi}_n \sin n\pi\alpha\xi \quad \bar{\Psi}_n = \frac{m_2 \operatorname{coséc} m_2 - m_1 \operatorname{coséc} m_1}{m_1^2 + m_2^2} \quad (29)$$

Remarquons qu'à  $\delta=0$ , c'est-à-dire  $q=0$ , les grandeurs  $\bar{\Phi}_n \rightarrow \Phi_n$ ,  $\bar{\Psi}_n \rightarrow \Psi_n$ .

Pour encastrer rigidement la plaque en l'arête  $y=0$ , nous obtiendrons de la condition  $\frac{\partial w}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0$  l'équation du flambage de la plaque  $\bar{\Phi}_n = 0$ .

Cette équation  $m_1 \operatorname{ctg} m_1 = m_2 \operatorname{ctg} m_2$ , ainsi que les relations (27a) vont nous déterminer  $\infty$  la quantité infinie des racines  $\delta$ .

II. Revenant au flambage de la plaque continue nous adopterons à  $q > q_k$  les moments  $M_y^r(x, 0)$  comme valeurs supplémentaires du système. La condition de continuité de la plaque aux appuis donne

$$-\frac{\partial w^r}{\partial y} \Big|_{y=br} + \frac{\partial w^{r+1}}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0$$

Nous obtiendrons le système d'équations homogènes

$$K_n^{r-1} \beta^r \bar{\Psi}_n^r + K_n^r (\beta^r \bar{\Phi}_n^r + \beta^{r+1} \bar{\Phi}_n^{r+1}) + K_n^{r+1} \beta^{r+1} \bar{\Psi}_n^{r+1} = 0 \\ (r=1, 2, \dots, z-1), \quad (n=1, 2, \dots, \infty). \quad (30)$$

$$\beta^r = \frac{D_y^0 b_r}{D_y^r b^0}.$$

Nous poserons autant d'équations (30) qu'il y a de grandeurs inconnues des moments d'appui. Ce système sera non contradictoire, lorsque le déterminant du système d'équations  $\Delta(\delta)$  sera égal à zéro.

Cette dernière condition ainsi que les relations (27a) établissent le critère du flambage de la plaque.

L'équation (30) comprend une série de cas particuliers.

a) Plaque librement appuyée sur ses arêtes  $r-1, r+1$

$$K_n^{r-1} = K_n^{r+1} = 0, \quad \Delta(\delta) = \beta^r \bar{\Phi}_n^r + \beta^{r+1} \bar{\Phi}_n^{r+1} = 0.$$

b) Plaque encastrée rigidement le long des arêtes  $r, r+1$ .

Dans l'équation (30) il faut poser

$$K_n^{r-1} = K_n^r = K_n, \quad \beta^{r+1} = 0, \quad \Delta(\delta) = \bar{\Phi}_n + \bar{\Psi}_n = 0.$$

Dans le cas particulier  $b \rightarrow \infty$  nous obtiendrons  $q_k = \frac{\pi^2 D_x n^2}{a^2}$ .

c) Plaque continue aux valeurs équivalentes de  $q, b, \rho$  dans toutes les aires avec le nombre d'appuis  $z+1$ .

En traitant l'équation

$$K_n^{r-1} + \bar{c} K_n^r + K_n^{r+1} = 0$$

$$(r=1, 2, \dots, z-1)$$

$$\bar{c} = \frac{\bar{\Phi}_n}{\bar{\Psi}_n}$$

comme équation linéaire aux différences du second ordre avec solution  $K_n^r = A_n \cos ar + B_n \sin ar$ ; en tenant compte des conditions des bords

$(K_n^0 = 0, K_n^z = 0)$  nous amènerons la condition du flambage de la plaque à l'expression

$$\cos \frac{\pi}{z} = \frac{\bar{\Phi}}{\bar{\Psi}}$$

ce qui, pour une quantité infinie de travées, donne  $\bar{\Phi} = \bar{\Psi}$ , ou bien

$$m_1 \operatorname{ctg} \frac{m_1}{2} = m_2 \operatorname{ctg} \frac{m_2}{2} .$$

### Résumé

Ce mémoire présente un critère de flambage d'une plaque continue orthotrope librement appuyée sur son périmètre et sollicité par une charge uniformément répartie sur ses arêtes  $x = 0$  et  $x = a$ .

### Zusammenfassung

Es wurde für eine gleichmäßig verteilte, in der Plattenmittelebene an den Rändern  $x = 0$  und  $x = a$  angreifende Kraft ein allgemeines Beulungskriterium für die orthotrope, durchlaufende, an den gleichen Rändern frei aufliegende Platte ermittelt.

### Summary

This work presents the general solution of a continuous orthotropic plate whose edges ( $x = 0$  and  $x = a$ ) are loaded with  $p = \text{const.}$  and freely supported on its perimeter.