Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =

Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire = Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und

Landmanagement

Band: 112 (2014)

Heft: 2

Artikel: Plusieurs scanners pour surveiller une rampe

Autor: Barras, Vincent / Delley, Nicolas / Chapotte, Guillaume

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-358090

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Plusieurs scanners pour surveiller une rampe

De nos jours, la numérisation de points 3D s'effectue rapidement et facilement. Cependant, l'utilisation de la lasergrammétrie dans l'auscultation d'ouvrages n'a pas beaucoup d'histoire. Est-il possible d'interchanger de scanners en cours de mandat et d'obtenir des analyses similaires, malgré des technologies différentes et des processus de géoréférencement spécifiques à chaque constructeur? Dans le but d'obtenir des réponses à cette question, une comparaison de plusieurs scanners du marché a été menée en parallèle d'un mandat demandant d'évaluer l'érosion d'une rampe de déversement située au pied d'un barrage alpin. Ce travail a été répété avec quatre scanners, les ScanStation 2 et C10 de Leica Geosystems, le Faro Focus 3D et le Riegl VZ-400. Sur le terrain, comme lors du géoréférencement, différents critères ont été évalués. D'une manière générale, les quatre instruments permettent de répondre au besoin de mandat: évaluer l'érosion avec une précision de ±5 mm.

Die numerische Erfassung von 3D-Punkten erfolgt heutzutage einfach und rasch. Die Anwendung des Laserscanning bei der Bauwerksüberwachung ist noch nicht so geschichtsträchtig. Kann man trotz unterschiedlicher Technologien und gerätespezifischen Georeferenzierungsmethoden die Scanner von verschiedenen Herstellern während eines Mandates auswechseln und ähnliche Analysen erhalten? Um diese Frage beantworten zu können, wurden verschiedene auf dem Markt erhältliche Scanner im Rahmen eines Mandats zur Abschätzung der Erosion im Tosbecken am Fusse einer alpinen Staumauer eingesetzt. Die Arbeit wurde mit den vier folgenden Scannern wiederholt ausgeführt: ScanStation 2 und C10 von Leica Geosystems, Faro Focus 3D und Riegl VZ-400. Bei den Feldarbeiten oder bei der Georeferenzierung wurden unterschiedliche Bewertungskriterien angewendet. Generell erfüllte jedes der vier Instrumente die Anforderungen des Mandats: Abschätzung der Erosion mit einer Genauigkeit von ±5 mm.

Oggi il rilevamento di punti 3D avviene in modo semplice e rapito. Ma l'utilizzo del laser scanning è sempre ancora limitato nella sorveglianza delle opere. Malgrado le varie tecnologie e i vari metodi di georeferenziazione dei singoli apparecchi, è possibile intercambiare gli scanner di produttori diversi per poi ottenere analisi simili? Per rispondere a questo interrogativo, in occasione di un mandato per la valutazione dell'erosione di una vasca di dissipazione ai piedi di una diga alpina, si sono utilizzati diversi scanner disponibili sul mercato. Le operazioni sono state effettuate a più riprese con i quattro scanner seguenti: ScanStation 2 e C10 di Leica Geosystems, Faro Focus 3D e Riegl VZ-400. Per i lavori sul terreno o la georeferenziazione sono stati impiegati criteri di valutazione diversi. In generale ognuno dei quattro strumenti soddisfa le esigenze del mandato: valutazione dell'erosione con una precisione di ±5 mm.

V. Barras, N. Delley, G. Chapotte

1. Introduction

Essentiellement utilisés en relevé 3D pour l'architecture ou l'industrie, les scanners lasers terrestres sont des instruments de

plus en plus courants sur le marché de la géomatique. Ces appareils permettent de compléter les moyens utilisés lors de la surveillance de structures ou d'éléments naturels en mouvement. Les phénomènes observés ne sont ainsi plus ponctuels mais globaux.

Cette expérience permet d'étudier les réactions des lasers dans des conditions pratiques et ainsi de procéder à la comparaison de quatre scanners, les ScanStation 2 et C10 de Leica Geosystems, le Faro Focus 3D et le Riegl VZ-400.

L'objectif de ce travail est d'observer les possibilités d'interchanger des appareils en cours d'un mandat, les modes d'acquisition, de traitement et de géoréférencement étant différents.

2. Présentation

Pour cette étude, le laboratoire de topométrie de l'institut G2C¹ de la HEIG-VD², s'est basé sur un mandat réalisé, en partenariat avec l'entreprise Hydro Exploitation SA.


La prestation consiste à réaliser le suivi de l'érosion d'une rampe de déversement située au pied d'un barrage alpin.

La 1ère mise en place de cette auscultation a été réalisée en 2009 à l'occasion d'un contrôle annuel. Chaque campagne de mesure est séparée par une purge, fortement chargée en sédiments, ce qui érode la surface en béton armé.

La zone analysée est en forme de toboggan d'une taille de 40 par 17 m, qui se situe en aval de deux vannes de fond au pied de la retenue. La surface se compose essentiellement d'un béton à haute résistance, avec deux zones de blindages. De nombreux ruissellements s'écoulent au pied des murs qui bordent l'ouvrage. Ci-dessous, une vue aérienne du nuage de points rend visible la zone la plus affectée lors des purges du barrage. Le périmètre illustré sert de point de comparaison entre les différents états de mesures.

2.1 Chronologie

Pour cette étude, nous avons effectué un état intermédiaire au printemps 2012, nommé 3.5. Sans déversement ou autres sollicitations particulières, la doucine est restée dans une usure similaire à l'état 3, mis à part les quelques dépôts résiduels, inévitable avec le temps. Dans le cadre du mandat, la campagne 3 a été scannée avec la ScanStation 2, tandis que les deux états (3.5 et 4) ont été mesurés avec les

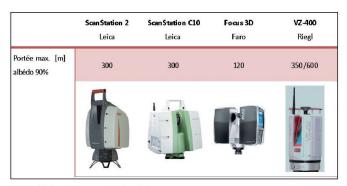


Tab. 1: Instruments testés.



Fig. 1: Doucine inspectée.



Pour tous les appareils, à l'exception du VZ-400, les nuages de points sont liés par des sphères positionnées de part et d'autre de la doucine. Le VZ-400, quant à lui, utilise des cibles rétro-réfléchissantes placées sur les mêmes supports.

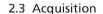


Lors de la 1ère intervention de 2012, les quatre instruments ont réalisé les acquisitions avec les paramètres suivants:

- ScanStation 2 et C10: 1 cm en horizontal et vertical à 20 m
- Focus 3D: résolution 1/2 (0.6 cm en Hz et V à 20 m et qualité 4x)
- VZ-400: 0.015° en Hz et V (0.5 cm en Hz et V à 20 m)

Une notification des durées permet de se faire une idée de la productivité, tout en étant conscient que cela ne représente pas le seul critère. Le poids de l'instrument, l'ergonomie des logiciels embarqués, les capacités de contrôler les acquisitions directement sur place, sont également des paramètres à prendre en compte.

3. Traitements

Avant toutes inspections ou évaluations de mouvements, il est nécessaire de géoréférencer les nuages. Il est difficile de comparer les registrations entre les diffé-

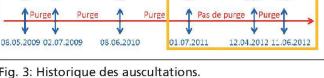

F3

F3.5

Fig. 3: Historique des auscultations.

F2

FO

E1

	St 1, cibles	St 1, doucine	St 2, cibles	St 2, doucine	Total [h]
ScanStation C10	30 min	30 min	25 min	30 min	1h55
Focus 3D	15 min (sars détection)	35 min	35 min [avec détection]	35 min	2h00
VZ-400	10 min	15 min	8 min	12 min	0h45
ScanStation 2	25 min	40 min	25 min	40 min	2h10

Fig. 5: Estimation des temps utilisés sur le terrain.

précision.

bituel

Fig. 2: Secteur analysé.

quatre appareils cités précédemment, pour les besoins spécifiques de cette étude.

2.2 Généralités

Les précédents états ont montré que deux stations étaient nécessaires pour une numérisation fine de la surface. La densité des scans est fixée aux environs d'un point par centimètre.



Fig. 4: Emplacement des stations.

3.1 Contrôle des modélisations

Afin d'évaluer la qualité de chaque maillage, une inspection est effectuée entre les quelques points de contrôle tachéométriques et les différentes modélisations.

rents logiciels, puisqu'ils n'utilisent pas

tous les mêmes algorithmes de calcul, et

n'offrent pas les mêmes indicateurs de

Par la suite, pour chaque instrument, une

modélisation de la doucine est faite via une maille semi-régulière de 2 cm, selon

un principe identique à ce qui est entre-

pris lors de la réalisation du mandat ha-

Le principe est de projeter le nuage épuré sur le maillage de référence.

Pour l'analyse, les écarts sont regroupés par classes de 1 mm en fixant les bornes à ±10 mm. Les occurrences en fonction des classes nous renseignent sur la précision du calage global par rapport aux points «doit».

Campagne de l'état 3.5

Lors de la campagne 3.5 200 points de contrôle sont utilisés. Le C10 et le VZ-400 sortent du lot avec des moyennes proches de 0 mm et des occurrences élevées au centre. Pour la SS2, la dispertion est plus large, mais cela s'explique par les conditions de mesures qui étaient relativement

	Erreur moyenne Absolue (globale)	Alignement des nuages	Liai sons pour l'assemblage	Compensateur actif
ScanStation C10 (Cyclone)	2.2 mm	Non	18	Oui
Focus 3D (Faro Scene)	Valeur non - métrique	Non	18	Oui
Focus 3D (Cyclone)	4.5 mm	Non	18	Non
ScanStation 2 (Cyclone)	3.0 mm	Oui (55'000 pts recouvrement)	17 (2 exclues + Alignement de nuages)	Oui
VZ-400 (Riscan Pro), Effectué par GEOSAT SA	2.6mm (relatif) 1.7 mm (calage global)	Registration en 2 étapes yc. liaisons de plans		Non

Tab. 2: Géoréférencement définitif.



Fig. 6: Calcul des écarts avec 3DReshaper.

mauvaises (pluie, crépuscule) qui l'ont pénalisée. Quelque soit le logiciel utilisé pour du mois ce géoréférencer, la courbe du Focus est quant à elle centrée sur –3 mm. ments de la graphi

Campagne de l'état 4

Cette fois, les maillages ont été comparés à 150 points.

La 1^{ère} constatation est que la quasi-totalité des instruments possède des erreurs



Fig. 9: Nuage du C5 à gauche et du SS2 à droite (mauvaises conditions météo).

moyennes plus élevées que lors des tests du mois d'avril 2012. Cela s'explique par des conditions météo variables et des moments de forte humidité sur la doucine. Le graphique mentionne le «C5 -2mm». Il s'agit d'une translation du maillage de 2 mm vers le bas pour l'ajuster sur les points de contrôle. Le C5 étant le seul appareil recouvrant la zone dans son entier, son résultat a été utilisé pour la suite de

la réalisation du mandat. Pour ce type de travail, où l'on recherche une grande précision de positionnement du maillage, un réajustage par rapport à des points de contrôle permet d'améliorer sensiblement les analyses futures.

Finalement, on constate que les quatre instruments permettent une modélisation de la doucine avec la précision recherchée de ±5 mm.

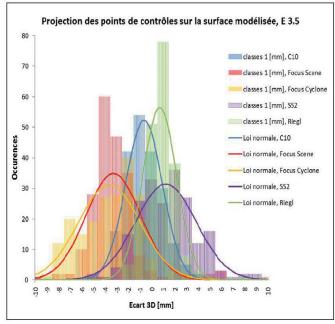


Fig. 7: E3.5 Comparaison des maillages via les points de contrôles.

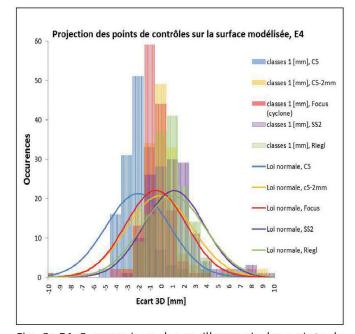


Fig. 8: E4 Comparaison des maillages via les points de contrôles.

4. Evaluation des différentes modélisations

4.1 Interchangeabilité

La comparaison entre les états 3 (mesures suite à la purge de 2011) et 3.5 (précédant l'ouverture des vannes de fond de 2012) devrait fournir un modèle de doucine dans une forme identique, aux quelques dépôts près dans la partie basse.

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages des points des nuages de chaque scanner qui correspondent avec le maillage réalisé à l'état 3.

Les mesures réalisées avec le C10 sont les plus proches de l'état de référence. Les mesures avec un même instrument (SS2), mais à des époques différentes et dans des conditions différentes donnent un ré-

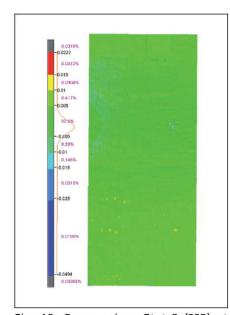


Fig. 10: Comparaison Etat 3 (SS2) et Etat 3.5 (VZ-400).

	%tage entre +5mm et –5mm
ScanStation C 10	97.5%
Focus 3D (Cyclone)	89.4%
ScanStation 2	94.3%
VZ-400	90.6%

Tab. 3: Pourcentage dans la tolérance de ±5 mm.

Instrument	Vol. au-dessus d'E3	Vol. au-dessous d'E3	+0.1 -1.7	
C10	0.5	0.4		
Focus 3D (Scene)	0.2	1.9		
Focus 3D (Cyclone)	0.2	2.1	- 1.9	
VZ-400	1.3	0.2	+1.1	
552	1.5	0.2	+ 1.3	

Tab. 4: Ecarts volumétriques.

	%tage à + 15mm	%tage entre +15mm et +5mm	%tage entre +5mm et - 5mm	%tage entre - 5mm et - 15mm	%tage entre - 15mm et - 25mm	%tage à - 25mm
ScanStation C5	0.0%	2.0%	75.0%	17.4 %	4.9%	0.6%
Focus 3D (Cyclone)	0.0%	0.7%	63.3%	26.1%	8.5%	1.4%
ScanStation 2	0.1%	2.3%	66.0%	25.6%	5.3%	0.8%
VZ-400	0.0%	0.2%	73.7%	21.4%	4.2%	0.5%
Moyenne	0.0%	1.3%	69.5%	22.6%	5.7%	0.8%

Tab. 5: Pourcentage de points dans différentes plages de l'inspection.

sultat dans la moyenne. De manière générale, il est possible d'utiliser différents instruments et de retrouver, à près de 90%, un résultat comparable.

4.2 Volumétrie

Il est également possible de calculer le volume présent entre les deux états. Celuici doit se situer à proximité de 0 m³.

Le C10 fournit la valeur attendue. Ensuite, le VZ-400 et la SS2 sont proches l'un de l'autre (environ 1 m³), et pour terminer le Focus 3D est légèrement en retrait, ce qui était déjà visible au niveau des inspections. L'écart provient essentiellement du léger décalage du nuage de 3 mm constaté lors du contrôle via les points tachéométriques. En effet, cette petite translation engendre une variation de ~ 2.0 m³ (3 mm x 40 m x 17 m).

4.3 Comparaison entre les états 3.5 / 4

La figure ci-contre met en évidence l'inspection réalisée entre le nuage E4 (C5) et

le maillage E3.5 (C10). On remarque nettement la détérioration du béton sur la gauche de l'image.

Cette figure se répète pour tous les instruments.

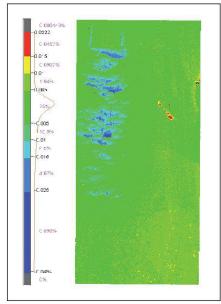


Fig. 11: Inspection E4 / E3.5.

Réparti par plages, les différences entre les états de mesures nous donnent le tableau 5.

Les conditions météorologiques difficiles qu'ont subies le Focus et la SS2 influence clairement les résultats.

5. Conclusions et perspectives

D'une manière générale, les quatre instruments permettent de répondre au besoin d'un mandat du type de celui exécuté lors de cette étude. La précision de ±5 mm peut toujours être garantie, même lorsque l'on doit, pour toute raison, changer d'instrumentation.

Tous les instruments se distinguent d'une manière ou d'une autre. En effet, le Riegl VZ-400 offre une certaine rapidité pour exécuter le mandat avec précision et fiabilité

Au vu de la finesse recherchée, le Faro Focus 3D doit numériser avec une qualité d'au moins 4x, ce qui le ralentit passa-

blement par rapport à la vitesse annoncée. Mais sa maniabilité et sa légèreté le favorisent lors d'accès difficiles.

Le C10 de Leica (ou C5), noble successeur du SS2, a montré sa polyvalence et sa fiabilité pour répondre, même dans des conditions météorologiques changeantes, à un mandat de ce type.

De manière plus générale, l'apport de points de contrôle et parfois l'ajustage des maillages permet d'affiner et de fiabiliser les résultats. Malgré des registrations effectuées avec soin, dans ce cas, une translation permet d'optimiser le positionnement du modèle et d'améliorer les interprétations des érosions.

Remerciements

Hydro-exploitation pour la mise à disposition du site et des références,

Leica geosystems et le laboratoire Topo de l'EPFL pour le prêt du C10, puis d'un C5 (état 4)

Geosat SA la réalisation et le géoréférencement des mesures effectuées avec le VZ-400.

Remarques:

- G2C: Institut Géomatique, Gestion de l'environnement Construit et surveillance d'ouvrages de la Heig-vd: g2c.heig-vd.ch
- ² HEIG-VD: Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud: www.heig-vd.ch/

Vincent Barras, professeur Nicolas Delley, collaborateur scientifique Guillaume Chapotte, collaborateur scientifique

HEIG-VD Institut G2C Route de Cheseaux 1 CH-1401 Yverdon-les-Bains vincent.barras@heig-vd.ch nicolas.delley@heig-vd.ch guillaume.chapotte@heig-vd.ch

