

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 27/28 (1896)  
**Heft:** 22

**Artikel:** Metamorphosen der basischen Schienenstahlbereitung und des Prüfungsverfahrens der Stahlschienen  
**Autor:** Tetmajer, L.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-82416>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Metamorphosen der basischen Schienenstahlbereitung und des Prüfungsverfahrens der Stahlschienen.


Von Prof. L. Tetmajer in Zürich.

### IV.

Bei der Randstahlbildung scheinen chemische Vorgänge mitzuspielen. Da über die Form der gebundenen Kohle im Randstahl nichts bekannt ist, ist auch nicht ausgeschlossen, dass dieselbe von derjenigen verschieden ist, die der Kernstahl enthält, welcher längere Zeit flüssig gewesen und der Einwirkung einer plötzlichen Abkühlung nicht ausgesetzt war. Nach unserer Beobachtung ist weiches Flusseisen zur Randeisenbildung geneigter als der Stahl, der Manganstahl geneigter als der Siliciumstahl. Mit Mangan desoxydierter Darby-Stahl verhält sich in dieser Hinsicht ähnlich demjenigen, der mit Ferromangan oder Spiegeleisen zurückgekohlt ist. Silicium und Kohlenstoff scheinen der Randstahlbildung entgegenzuwirken. Mangan dieselbe zu befördern, denn die Aetzbilder mit Bessemer-, Thomas- und Martinstahl mit 0,18 und mehr Siliciumgehalt (0,2 bis 0,3 % gewöhnlich), sowie Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt zeigen verschwindende Mengen, oft nur Spuren von Randstahl.


Der von Gussporen umhüllte, also von einem Porenkranze umschlossene *Kernstahl* erscheint dunkler gefärbt, poröser und auch im Korn gröber als der Randstahl. Die Gefügebeschaffenheit des Kernstahls wechselt. Was ihn jedoch kennzeichnet, ist, dass er als Träger der Saigerungsprodukte und Schlackeneinschlüsse erscheint. Erstere kommen beim Aetzen mit Jod als mehr oder weniger scharf begrenzte *rundliche Flecken*, rundliche Nester oder als verschwommene Wolken zum Vorschein. Letztere füllen häufig die Gussporen oder erscheinen sonst als mehr oder weniger zackig begrenzte Einschlüsse des Metalls. Saigerungsflecken und Schlackeneinschlüsse sind dunkel gefärbt, durchziehen das Metall oft auf grössere Länge. Oft erscheinen sie lokal, zerstreut angeordnet, im Längenschnitte des Walzstabes auskeilend. (Vergl. in Fig. 10 die Strukturverhältnisse eines Rundstabes, Flusseisen, in Quer- und Längenschnitt.) *Saigerungsprodukte* bedeuten keine Unterbrechung der Kontinuität des metallischen Gefüges. Ritzt man daher solche Flecken, Nester oder Wolken, so erscheint sofort das metallische Gefüge. *Schlackeneinschlüsse* unterbrechen die Kontinuität des Gefüges lediglich in Form kleiner Nester, durchziehen also nicht röhrenartig das Walzeisen. Aetzbilder sind daher von einem Schnitt zum andern wechselnd, meist ähnlich, selten kongruent.

Fig. 10.

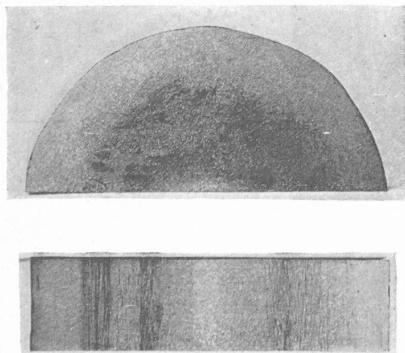

In Fig. 11, 12, 13 und 14 sind Köpfe von Bessemer- und Thomasstahlschienen mit Saigerungsflecken und Schlackeneinschlüssen etc. abgebildet. Die Thomasstahlschiene zeigt deutlich ausgeprägte, kompakten Randstahl von 8 mm Dicke unter der Lauffläche. Der Kernstahl ist am Umfang fein, schlackenschlüssig, porös und zeigt eine ganze Reihe runder, zerstreut angeordneter Saigerungsflecken.

Die in Fig. 11 und 13 dargestellten Bessemerstahlschienen besitzen keine eigentliche Randstahlbildung; der Kopf der in Fig. 11 abgebildeten Stahlschiene enthält vorwiegend Schlackeneinschlüsse, der in Fig. 13 dargestellte vorwiegend Saigerungsflecken. Nicht selten fließen die Saigerungsflecken zusammen und geben sodann im Aetzbilde

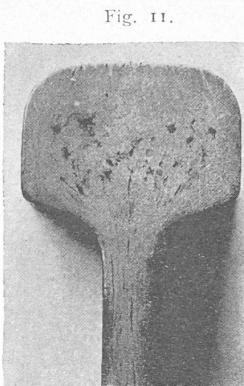


Bessemer-Stahl

$Mn = 0,203\%$ ;  $Si = 0,013\%$ .



Thomas-Stahl

$Mn = 0,661\%$ ;  $Si = 0,004\%$ .

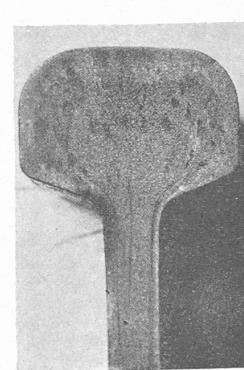

Bessemer-Stahl

$Mn = 0,376\%$ ;  $Si = 0,053\%$ .




Thomas-Stahl

$Mn = 0,823\%$ ;  $Si = 0,172\%$ .

des Querschnitts des Fabrikats mannigfach geformte, dunkel gefärbte Komplexe (vergl. Fig. 14). Dass auch Umkehrungen vorkommen können, d. h. dass im Aetzbilde der Kern eines Stahlschienenkopfes heller gefärbt, der Randstahl dagegen dunkler sein kann, zeigt Fig. 15.

Ueber die Verteilung des Kohlenstoffs und der übrigen Beimengungen des Eisens im Quer- und Längenschnitte eines Gussblocks, und somit auch in dessen Walzprodukt, z. B. einer Stahlschiene, ist nur wenig Positives bekannt. In seiner Arbeit über die Ungleichmässigkeitserscheinungen des Stahlschienenmaterials giebt v. *Dormus* die Ergebnisse von Analysen, die am Materiale von sechs verschiedenen Chargen angehörenden Schienenabschnitten ausgeführt wurden. Die Analysenspähne wurden den Zerreissproben aus der Lauffläche (vorwiegend Randstahl), der Kopfmitte (Kernstahl), der Stegmitte (Gemenge von Rand- und Kernstahl), sowie aus dem Schienenfusse (vorwiegend Randstahl; immerhin Gemenge aus Rand- und Kernstahl) entnommen. Bei drei Schienenabschnitten wurde nur das Material der Lauffläche, sowie jenes der Kopfmitte analysiert, in allen Fällen aber C, Mn, Si, P, S und Cu bestimmt. Die mitgeteilten Zahlen bestätigen die schon bekannte Thatsache, dass infolge von Saigerungserscheinungen die Zusammensetzung des Stahles im Schienenquerschnitte variiert und dass bei der untersuchten Schienenstahlsorte (mit Ferromangan oder Spiegeleisen desoxydierter und zurückgekohelter

Fig. 15.

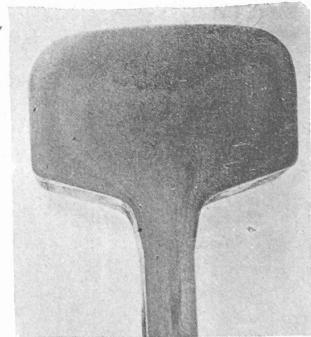

Thomas-Stahl

$Mn = 0,872\%$ ;  $Si = 0,255\%$ .

Martinstahl) die Zusammensetzung des Materials an den verschiedenen Stellen des Profils oft wesentliche Unterschiede besitzt, dass hierbei der Kohlenstoff und der Phosphor die grössten, das Mangan und Silicium die kleinsten Differenzen zeigen.

In der schweizer. Materialprüfungsanstalt wurde den Saigerungserscheinungen und der damit zusammenhängenden Verteilung der Stoffe im Schienenstahl ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt und zum Gegenstande einer noch nicht abgeschlossenen Untersuchung gemacht. Zu diesem Ende sind aus der Aetzprobensammlung der Anstalt:

- 11 Stück Abschnitte von Bessemerstahlschienen aus vier Werken;  
 16 Stück Abschnitte von Thomasstahlschienen aus sieben Werken;  
 1 Stück Abschnitt einer Martinsstahlschiene aus einem kombiniert arbeitenden Werke;  
 1 Stück Abschnitt einer Tiegelgusstahlbandage;  
 2 Stück Abschnitte eines Vierkant-Tiegelstahls (Werkzeugstahl),  
 total 31 Abschnitte von Walzstäben aus 13 unter den

denkbar verschiedensten Bedingungen arbeitenden Werken entnommen und zur Gewinnung von Analysenspähnen angebohrt worden. Es geschah das mittelst eigener, kleiner Bohrer, und zwar das einmal längs der Umfangslinie der Profile, hart unter der Lauffläche, also in der Zone des sogenannten Randstahls, sodann in der Mitte des Profils. Fall für Fall wurden aus je zwei Bestimmungen der C, Mn, Si, P und S ermittelt, und die gewonnenen Resultate in nachstehender Tabelle zusammengestellt. Hierauf sind wir dazu übergegangen, die chemische Zusammensetzung der Saigerungsstellen zu studieren, eine Arbeit, die noch nicht weit gediehen ist, die jedoch verspricht, ein interessantes Gebiet des Chemismus des Stahlmaterials in Walzstäben aufzuschliessen. Der langsame Fortschritt der letztgenannten Untersuchung liegt, ganz abgesehen von den Kosten der Arbeit, in der Schwierigkeit der Gewinnung der erforderlichen Mengen Bohrspähne für die Analysen, denn nur selten treten grössere, zusammenhängende Saigerungskomplexe auf, die sich zur Ausbeutung von Analysenmaterial eignen. Unter diesen seien diesmal nur die in Fig. 14 und 15 abgebildeten Fälle erwähnt. Schiene, Fig. 14, ergab

Lauf Nr.	Beschreibung der Aetzprobe	Kohlenstoff in der Lauf- fläche %		Mangan in der Lauf- fläche %		Silicium in der Lauf- fläche %		Phosphor in der Lauf- fläche %		Schwefel in der Lauf- fläche %	
		Kopf- mitte %	Lauf- fläche %	Kopf- mitte %	Lauf- fläche %	Kopf- mitte %	Lauf- fläche %	Kopf- mitte %	Lauf- fläche %	Kopf- mitte %	Lauf- fläche %

#### A. Bessemer-Stahlschienen.

1	Fast homogen; Spur v. Kernbildung mit Spuren v. Saigerungsprodukten.	0,206	0,202	0,800	0,800	0,285	0,333	0,129	0,126	0,047	0,045
2	» » » » » » » » »	0,212	0,194	0,820	0,814	0,273	0,327	0,125	0,129	0,025	0,032
3	» » » » » » » » »	0,181	0,176	0,851	0,731	0,321	0,308	0,099	0,094	0,053	0,040
4	Fast homogen; schwache Kernbildung.	0,277	0,273	0,597	0,603	0,328	0,325	0,108	0,105	0,065	0,058
5	» » » » » ; Spuren von Randblasen.	0,243	0,223	0,567	0,577	0,263	0,269	0,100	0,108	0,045	0,050
6	» » » »	0,271	0,255	0,603	0,621	0,280	0,281	0,106	0,103	0,050	0,060
7	Unhomogen; zahlreiche Saig.-Flecken; Rand wolkig; Kern heller.	0,264	0,270	0,176	0,170	0,000	0,000	0,084	0,097	0,033	0,035
8	» » » » » » » » »	0,225	0,236	0,173	0,176	0,015	0,008	0,082	0,099	0,009	0,015
9	Porenkranz; Saig.-Flecken im Kern.	0,291	0,332	0,279	0,296	0,015	0,027	0,089	0,118	0,015	0,027
10	Unhomogen; zahlreiche zerstreute Saig.-Flecken.	0,234	0,262	0,298	0,307	0,043	0,051	0,079	0,094	0,020	0,033
11	Fast homogen; Spur von Kernbildung; Kern etwas heller.	0,300	0,296	0,363	0,357	0,093	0,085	0,093	0,084	0,025	0,025
Mittel:		0,246	0,247	0,502	0,496	0,174	0,183	0,100	0,105	0,035	0,038

#### B. Thomas-Stahlschiene.

12	Porenkranz; Kern durchsetzt mit Gussporen und Saigerungsprodukten.	0,296	0,355	0,650	0,662	0,011	0,011	0,067	0,085	0,050	0,060
13	Unhomogen; Kern mit zusammenfliessenden Saig.-Flecken; Kernrand fein porös.	0,295	0,429	0,643	0,720	0,000	0,000	0,096	0,123	0,023	0,053
14	Feiner Porenkranz, nahe am Umfange; sonst fehlerfrei; Kern etwas heller.	0,411	0,366	0,904	0,891	0,000	0,000	0,088	0,086	0,035	0,040
15	Wie vorher.	0,360	0,331	0,720	0,701	0,000	0,000	0,126	0,116	0,035	0,030
16	Unhomogen; Porenkranz nahe am Umfange; zerstreute Gussporen und Saig.-Flecken im Kern.	0,264	0,280	0,558	0,552	0,103	0,106	0,105	0,107	0,033	0,045
17	Fast vollkommen homogen; fehlerfrei.	0,458	0,449	0,572	0,575	0,365	0,364	0,100	0,096	0,038	0,045
18	Spur v. Kernbildung; Kern fein porös m. zusammenfliessend. Saig.-Flecken.	0,277	0,302	1,125	1,169	0,277	0,390	0,126	0,137	0,115	0,108
19	Wie vorher.	0,283	0,297	1,012	1,037	0,258	0,278	0,159	0,163	0,105	0,110
20	Wie vorher.	0,249	0,241	0,814	0,812	0,191	0,218	0,128	0,123	0,077	0,077
21	Fast homogen; fehlerfrei.	0,413	0,419	0,759	0,762	0,008	0,007	0,087	0,086	0,065	0,060
22	Porenkranz; Kern durchsetzt mit kleinen Gussporen.	0,429	0,416	0,782	0,734	0,005	0,009	0,100	0,093	0,070	0,065
23	Aehnlich wie vorher; doch mit weniger Gussporen durchsetzt.	0,368	0,349	0,674	0,663	0,007	0,005	0,085	0,080	0,065	0,065
24	Mehrfache Kränze aus rundlichen, stellenweise fast zusammenhängenden Gussporen und Saig.-Flecken.	0,367	0,355	0,385	0,380	0,004	0,001	0,086	0,094	0,035	0,055
25	Porenkranz; Kern durchsetzt mit zahlreichen feinen Gussporen.	0,343	0,385	0,326	0,328	0,002	0,001	0,059	0,074	0,023	0,038
26	Deutliche Kernbildung; Kern durchsetzt mit Saig.-Flecken.	0,219	0,269	0,618	0,638	0,003	0,006	0,090	0,126	0,030	0,058
27	Wie vorher; doch mit vorwiegend kleineren, zerstreuten Saig.-Flecken.	0,075	0,097	0,393	0,400	0,006	0,004	0,077	0,101	0,028	0,055
Mittel:		0,319	0,334	0,684	0,688	0,078	0,088	0,099	0,106	0,052	0,060

#### C. Martin-Stahlschiene.

28	Deutliche Kernbildung; Kern mit Saig.-Flecken bedeckt.	0,298	0,348	0,595	0,598	Sp.	Sp.	0,079	0,120	0,011	0,029
----	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

#### D. Tiegel-Gusstahlbandage.

29	Homogen; fehlerfrei.	0,554	0,537	0,317	0,329	0,308	0,309	0,043	0,041	0,012	0,010
----	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


#### E. Tiegel-Vierkantstahl.

30	Randblasig; Spuren von Lunkerbildung.	0,648	0,635	—	—	0,328	0,327	0,037	0,034	0,028	0,024
31	» » » »	0,609	0,579	0,374	0,374	0,317	0,310	0,035	0,038	0,030	0,029

unter der Lauffläche:  $C = 0,249\%$ ; in der dunklen Partie der Kopfmitte:  $C = 0,322\%$ ; unterhalb der dunklen Partie:  $C = 0,241\%$ . Schiene, Fig. 15, ergab unter der Lauffläche:  $C = 0,293\%$ ; in der helleren Partie der Kopfmitte:  $C = 0,273\%$ .

dass es nicht möglich ist, die Saigerungsprodukte vom umliegenden Muttermetall exakt zu trennen. Infolge dieser Umstände kann die Analyse ungeachtet der bestehenden Verschiedenheit der Metallzusammensetzung von Kern und Randstahl, ähnliche Zusammensetzung ergeben. Die Anreicherung des Kohlen-

Fig. 1. Apparat zur Ermittlung der Tragfähigkeit des Baugrundes.

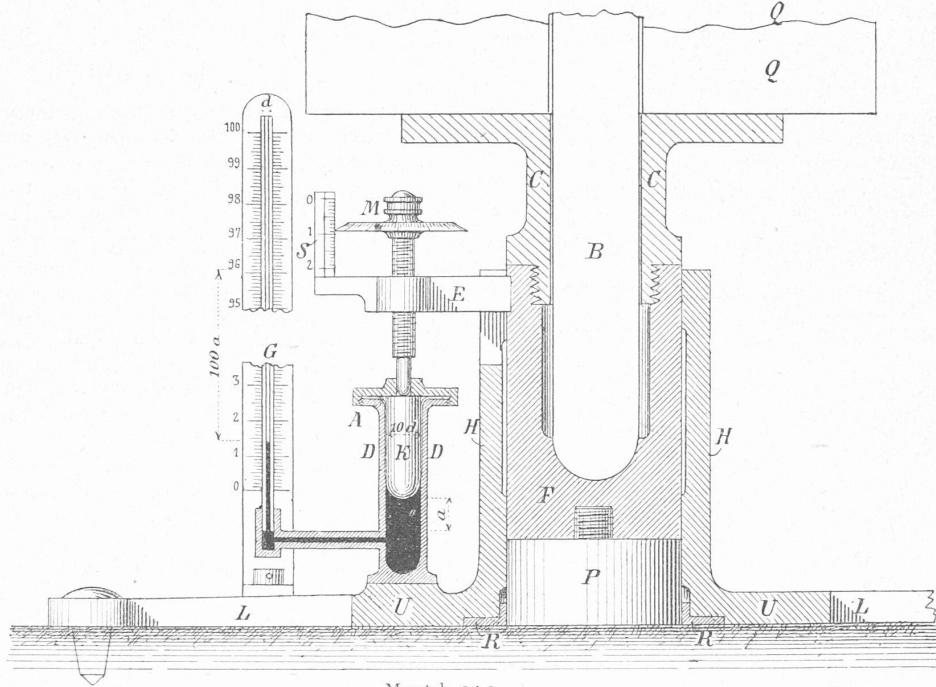

In einem zweiten Falle fanden wir: unter der Lauffläche  $C = 0,292\%$ ; in der helleren Partie der Kopfmitte:  $C = 0,291\%$ .

Die vorstehend mitgeteilten Analysen, welche vom Chemiker der Materialprüfungs-Anstalt, Hrn. W. Kahl, ausgeführt wurden, führen zu folgenden Folgerungen:

1. Mit Ausnahme des Tiegelgusstahls, welcher übrigens bloss durch drei kohlenstoff- und siliciumreiche Species vertreten ist, zeigen sämliche der untersuchten Stahlarten etwelche Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung des Metalls am Rande und im Kern des Profils.

2. Soweit das vorliegende Material eine Vergleichung gestattet, erscheinen die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung für den Prozess, welchem das Material entstammt, nicht kennzeichnend. Die fraglichen Unterschiede treten, sowohl was die Stoffart als die Grösse der Differenzen betrifft, beim Bessemer- und Thomasprozess ähnlich auf. Dass der basische Martinprozess hier keine Ausnahme macht, beweisen die Resultate der v. Dormuschen Arbeit.

3. Die Unterschiede der chemischen Zusammensetzung treten nicht unbedingt als Produkte der Saigerungerscheinungen auf; sie können als Folge nicht volliger Uebereinstimmung des Metallbades an sich auftreten, teils durch die Beschaffenheit der Späne der Einwage (ob vorwiegend feine oder gröbere Spähne verwendet wurden) bedingt sein.

4. Saigerungsprodukte sind in den Aetzbildern stets deutlich markiert; sie erscheinen als Flecken, Nester oder Wolken und sind stets dunkler als das umliegende Metall gefärbt. Vom Muttermetall sind sie durch Anreicherung von Kohlenstoff und Phosphor unterschieden und dadurch gekennzeichnet: Quantitativ sind diese Anreicherungen — soweit unsere Erfahrungen reichen — nicht so erheblich, dass dieselben bezüglich Verhalten des Stahlmaterials im Betriebe zu Befürchtungen Anlass böten.

5. Die chemischen Analysen des Stahlmaterials vom Rande und der Schienemitte bringen die herrschenden Verhältnisse nicht mit derjenigen Sicherheit und Bestimmtheit zum Ausdrucke, als dies den Aetzproben eigentümlich ist. Der Grund liegt einmal in der Schwierigkeit der Ausführung der Analysen; der Hauptsache nach aber darin,

stoffs in den Saigerungsprodukten entspricht einem Entzug des Kohlenstoffs des Muttermetalls und es wird der Ausfall der Analyse lediglich nur von der relativen Menge an Muttermetall und Saigerungsprodukten in den Analysenspähnen abhängen.

6. Unsere Beobachtungen und Wahrnehmungen stimmen endlich darin überein, dass ein in den Coquillen rubig stehender Stahl in festem Zustande nur geringe Gaseinschlüsse (Gussporen) zeigt und die Saigerungen desto geringfügiger ausfallen, je rascher das Metall in den Coquillen erstarrt. Dass hier der Gang der Charge, deren Temperaturverhältnisse, sowie die Wahl des Schlussverfahrens von ausschlaggebender Bedeutung sind, bedarf nach Vorstehendem keiner weiteren Erwähnung. (Fortsetzung folgt.)

### Ein Apparat und ein Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit des Baugrundes.

Bekanntlich hat es bisher an einem Mittel gefehlt, die Tragfähigkeit des Baugrundes in zuverlässiger und bequemer Weise empirisch genau festzustellen. Ueber einen diesem Zwecke dienenden Apparat berichtet nun der Konstrukteur desselben, Herr Rudolf Mayer, städtischer Ingenieur in Wien, in Nr. 44 der «Zeitschrift des Oesterr. Ing.- und Arch.-Vereins», welcher wir auch die bezüglichen zwei Abbildungen (Fig. 1 u. 2) zur Veranschaulichung der Konstruktion und Wirkungsweise des Apparates danken. Durch Anwendung desselben soll ermöglicht werden, die bei den Belastungsproben zur Ermittlung der Tragfähigkeit des Baugrundes eintretenden Einsenkungen des die Belastung übertragenden Presstempels in den Boden, mit beliebiger Genauigkeit zu messen.

Der Apparat ist in Fig. 1 schematisch dargestellt; es bezeichnet hierin:  $P$  den Presstempel, der mittelst eines Schraubengewindes mit dem Führungsbolzen  $F$  in Verbindung steht; letzterer ist in der Hülse  $H$  frei beweglich und trägt an seinem oberen Ende eine Unterlagsplatte  $C$ , welche dazu bestimmt ist, das Gewicht der Belastungsplatten  $Q$  aufzunehmen und vermittelst des Führungsbolzens  $F$  auf den Presstempel zu übertragen. In der Hülse  $H$  ist seitlich ein Schlitz vorgesehen, in welchem sich der Mittelheberarm  $E$ , der mit dem Führungsbolzen  $F$  in fester Verbindung steht,