

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins  
**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke  
**Band:** 38 (1947)  
**Heft:** 18

**Artikel:** Stossversuche an einer Hausinstallation in Uitikon am Albis, 1945  
**Autor:** Berger, K. / Pichard, R.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1061437>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SCHWEIZERISCHER ELEKTROTECHNISCHER VEREIN

# BULLETIN

REDAKTION:  
Sekretariat des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins  
Zürich 8, Seefeldstrasse 301

ADMINISTRATION:  
Zürich, Stauffacherquai 36 ♦ Telephon 23 77 44  
Postcheckkonto VIII 8481

Nachdruck von Text oder Figuren ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit Quellenangabe gestattet

38. Jahrgang

Nr. 18

Samstag, 6. September 1947

## Stossversuche an einer Hausinstallation in Uitikon am Albis, 1945

Von K. Berger und R. Pichard, Zürich

(Mitteilung der Forschungskommission des SEV und VSE für Hochspannungsfragen, FKH)

621.315.37 : 621.316.93

Die elektrische Installation eines einzelnen Hauses wurde untersucht, indem in einer Entfernung von rund 400 m Stoßspannungen verschiedener Steilheiten und Scheitelwerte auf die Anschlussleitung gegeben wurden. Die in der Hausinstallation auftretenden Ueberspannungen wurden oszillographiert und Schutzmassnahmen untersucht. Ueberschläge traten besonders an Bügeleisen, Lichtzählern, Klingeltransformatoren, Lampen, Schaltern und anderen Apparaten auf, jedoch nie an fest installierten Leitungen.

L'installation électrique d'un immeuble a été soumise à des chocs de tension de différentes raideurs et amplitudes, à partir d'une distance d'environ 400 m, sur la ligne de raccordement de l'immeuble. Les surtensions provoquées de la sorte dans cette installation ont été relevées à l'aide d'un oscillographe et quelques dispositifs de protection furent examinés. Des claquages se produisirent surtout aux fers à repasser, compteurs des circuits d'éclairage, transformateurs de sonnerie, lampes, interrupteurs, etc., mais jamais à des lignes installées à demeure.

### I. Veranlassung und Zweck der Versuche

Als Fortsetzung und Ergänzung der Versuche an einem Gebäude-Komplex der EKZ in Wetzikon (1942)<sup>1)</sup> wurden solche an einem einzelnen Haus durchgeführt. Die Speisung der Hausinstallation erfolgte über eine 675 m lange Drehstrom-Freileitung mit 4 Leitern in 380/220 V. Das Haus, Eigentum von Gärtner Blickensdorfer, wurde 1939 erbaut; es liegt etwa 800 m nordwestlich vom Dorf Uitikon.

Die Versuche bezweckten:

1. Messung mit Kathodenstrahl-oszillographen des Spannungsverlaufes beim Eindringen von Ueberspannungen (Stosswellen) in die Hausinstallation.
2. Feststellung der Schutzmöglichkeiten mit heutigen Niederspannungsableitern schweizerischen Fabrikats und mit Kondensatoren.
3. Vergleich verschiedener Ableitertypen für Niederspannung in verschiedenen Anordnungen (Einfach- und Doppelschutz).
4. Kontrolle und Wirkung von Ableiter-Ansprechzählern.
5. Bestimmung der elektrisch schwachen Stellen und der mittleren Stossfestigkeit der Hausinstallation.

### II. Versuchs-Anordnung

Im Situationsplan Fig. 1 ist die Lage der Versuchs-Anordnung ersichtlich. Die Distanzen zwischen Stossgenerator, Haus und Ableitern sind im Prinzipschema Fig. 2 angegeben. Sodann gibt Fig. 3 ein allpoliges Schema der Versuchs-anordnung.

Der Stossgenerator G wurde über Widerstände oder eine Drosselspule oder direkt auf einen oder alle 4 Netzleiter plötzlich entladen und der dadurch entstehende Spannungsverlauf im Haus C mit den KO (F) registriert.

Die Speisung des Stossgenerators erfolgte über ein Kabel, das provisorisch am Netz auf der Dorf-

seite der Ableiter A angeschlossen war. Der KO-Wagen dagegen bezog seine Energie aus der gestossenen Leitung selbst, unter Benützung des bestehenden Leitungsschwanzes zwischen Stange 125 und KO-Wagen F beim Waldeingang.

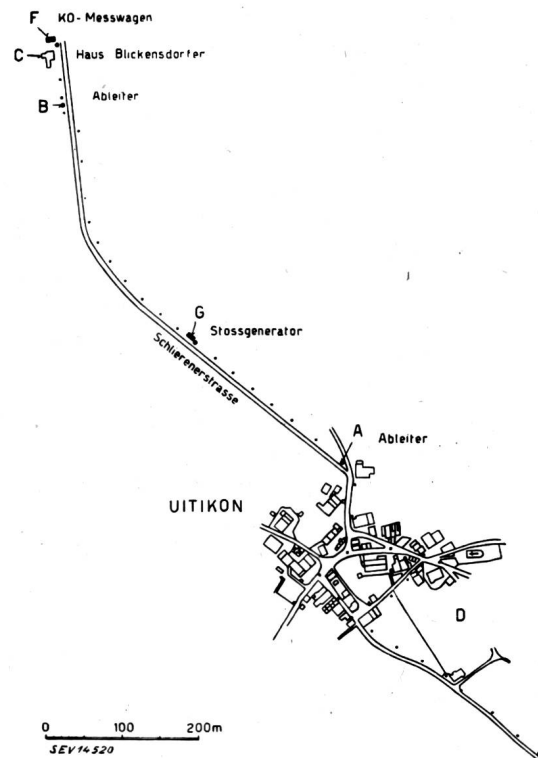


Fig. 1

#### Situationsplan der Stossversuche Uitikon

D Dorf Uitikon; C Prüfobjekt (Haus Blickensdorfer); G Stoss-generator (fahrbarer Stossgenerator der FKH); A Ableiter zum Schutze des Dorfes; B Ableiter zum Schutze des Hauses Blickensdorfer; F Fahrbarer Kathodenstrahl-Oszillographen (KO) im Messwagen der FKH.


<sup>1)</sup> Bull. SEV Bd. 35(1944), Nr. 19, S. 523...533.

Bei den ersten Vorversuchen haben sich die Ableiter in A als einziger Schutz für das Dorf als ungenügend erwiesen. Deshalb wurden auf der Dorfseite dieser Ableiter zwei Isoliertransformatoren 500/380/220 V und vor dem KO-Wagen ein dritter


montiert. Tabelle I enthält die Daten dieser Transformatoren. Während der Versuche stand die Hausinstallation stets unter Betriebsspannung.

*Prüfobjekt: Haus Blickensdorfer*


Das Schema der Installation im Innern des Hauses zeigt Fig. 4. Um unnötige und kostspielige Schäden zu vermeiden, waren während der Stossversuche der Wasserpumpen-Motor, der Kochherd und der

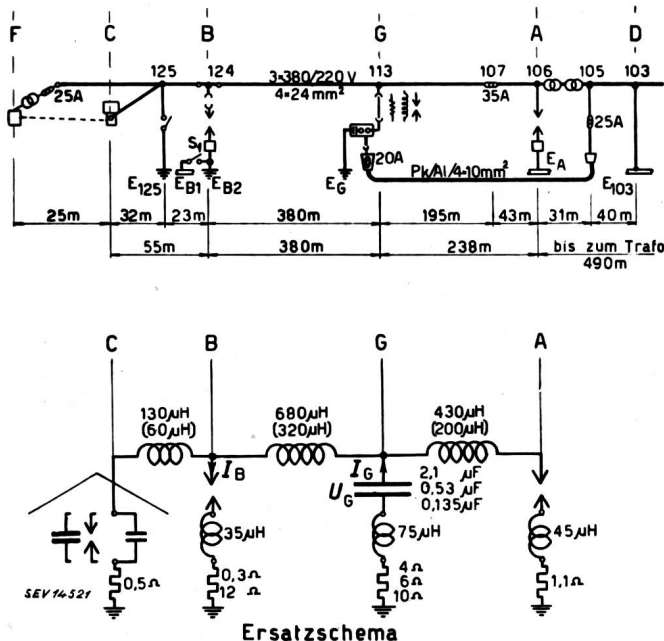

**Fig. 2**  
Prinzipschema der Versuchsanordnung  
Oben: Einpoliges Schaltschema  
Unten: Ersatzschema  
(Bedeutung der Buchstaben siehe Legende zu Fig. 1)

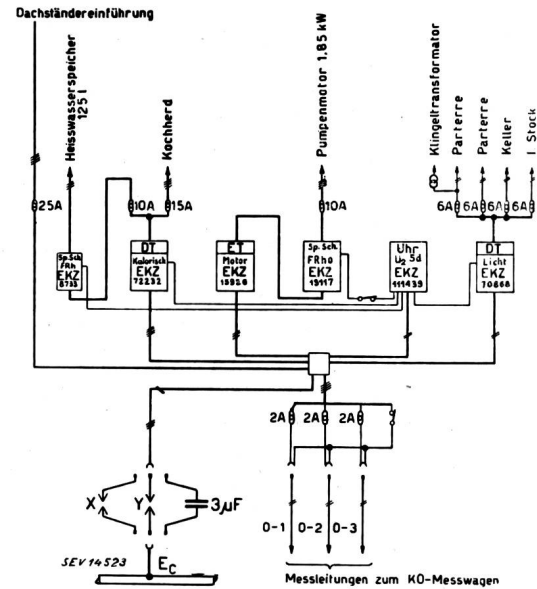

**Fig. 4**  
Schema der Installation im Haus Blickensdorfer (C)

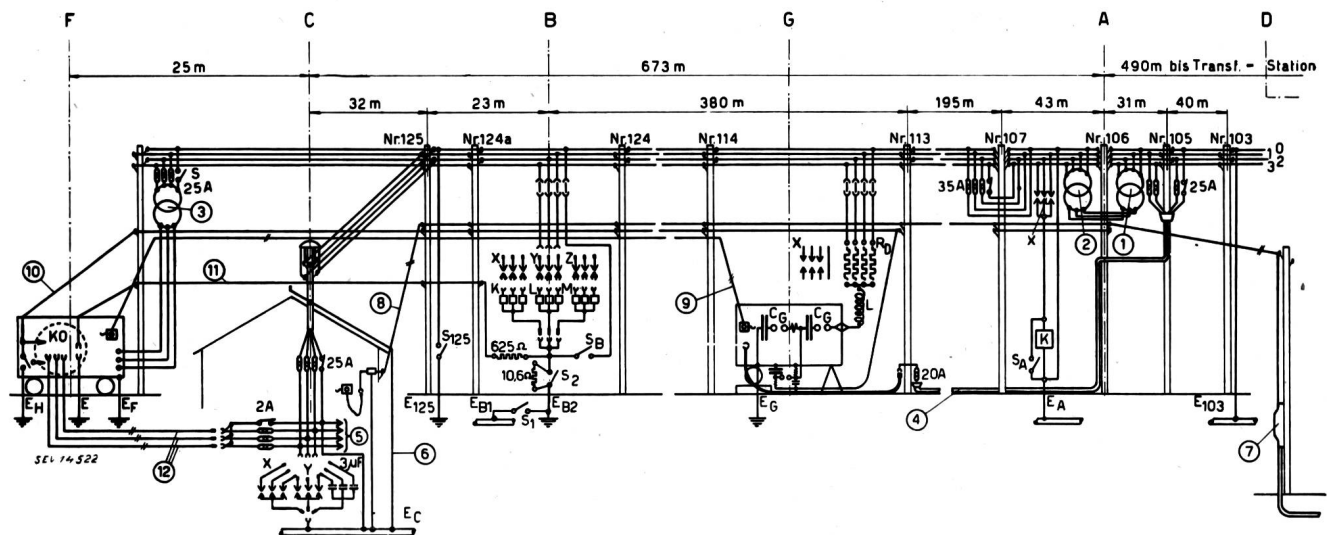

**Fig. 3**  
Allpoliges Schema der Versuchsanordnung

- A Ableiterreinbaustelle, Dorfschutz
- B Ableiterreinbaustelle, Hausschutz
- C Wohn- und Gärtnerhaus Blickensdorfer
- D Dorf Uitikon
- F Fahrbare Messoszillographen
- G Stossgenerator
- X, Y, Z Ableitertypen
- K, L, M Ansprechzähler
- S, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>A</sub>, S<sub>B</sub> Ueberbrückungsschalter

*Erdungswiderstände*

E <sub>A</sub>	=	1,15... 1,1 Ω
E <sub>B1</sub>	=	0,4 Ω
E <sub>B2</sub>	=	1,7 ... 1,4 Ω
E <sub>125</sub>	=	4,3 Ω
E <sub>C</sub>	=	1,2 ... 0,5 Ω
E	=	ca. 100 ... 170 Ω
E <sub>F</sub>	=	ca. 30 ... 56 Ω
E <sub>H</sub>	=	ca. 20 ... 18 Ω
E <sub>G</sub>	=	2 ... 1,9 Ω

- 1 } Schutztransformatoren - 6 kVA
- 2 } Z 3×380 V Y 3×500 V
- 3 }
- 4 Zuleitung zum Stossgenerator [Pk/Al/4×10 mm<sup>2</sup>]
- 5 Hausinstallation (siehe Fig. 4)
- 6 Blitzableiter
- 7 Kabelkasten T+T
- 8 Amtstelephonleitung
- 9 Feldtelephonleitung vom Stossgenerator zum Messoszillographen
- 10 Auslöseleitung
- 11 Messleitung der Ableitererde
- 12 Messleitungen Pol + 0 verdreht



Lichtinstallation wurde die Kapazität durch Kompensation der Verluste mit dem Philoskop bestimmt.

Der Nulleiter ist beim Wasserpumpen-Motor und beim Heisswasserspeicher dauernd mit der Wasserleitung des Hauses und am Dachständer solid mit der Blitzableitererdung verbunden. Der Erdungswiderstand betrug dort 0,5  $\Omega$ .

Pol 1, 2 und 3 von oben nach unten. Der Nulleiter war in *A* dauernd an die Ableitererdung von 1,1  $\Omega$  und in *C* dauernd an die Wasserleitung von 0,5  $\Omega$  geerdet; in *B* und bei Stange 125 wurde wahlweise geerdet oder auch nicht. Die Leitungsstangen tragen überdies 2 Telefonschleifen, eine für das Staatstelephon des Herrn Blickensdorfer und eine unbe-

*Messung der Isolationsfestigkeit der Hausinstallation mit 3000 V positiver Gleichspannung (aus KO-Gleichrichter)*

(Bei tiefem Isolationswiderstand der Installationsteile konnte der Gleichrichter nicht mehr die volle Spannung (3000 V) abgeben)

Tabelle III

Installationsteile	am 20. 2. 45		am 3. 9. 45		Bemerkung
	Erreichte Spannung kV	Dauer der Prüfung min	Erreichte Spannung kV	Dauer der Prüfung min	
Steigleitung (3 Pole — [O + E]) . . . . .	3,0	1			gut
Steigleitung + Herdleitung . . . . .	3,0	3			gut
Steigleitung + Herdleitung + Licht Parterre 1 . . . . .	1,2		3,0	1	gut
Steigleitung + Herdleitung + Licht Parterre 2 . . . . .	1,6...2,5		1,7		hält Spannung
Steigleitung + Herdleitung + Licht Keller . . . . .	3,0	1	0,5		Draht in Abzweigdose feucht und karbonisiert
Steigleitung + Herdleitung + Licht 1. Stock . . . . .	3,0	1	3,0	1	gut
Ganze Hausinstallation	Pol 1—(0+E)		3,0	1	gut
	Pol 2—(0+E)		3,0	1	gut
	Pol 3—(0+E)		1,7		hält Spannung
	ohne Parterre II Pol 2—(0+E)		2,7		
ohne Parterre II Pol 3—(0+E)		2,4			Ueberschlag Kochzähler
Pol3—(0—E) ohne Gruppensicherungen; mit Licht- und Kochzähler (Distanz vergrössert)			3,0	1	gut

*Messung der Kapazität der Hausinstallation  
mit Philoskop (50 Hz)*

Tabelle IV

		Pol—E		Pol—0		0—E		Pol—folg. Pol		Pol—(0+E)	
		am 20. 2. pF·10 <sup>8</sup>	am 3. 9. pF·10 <sup>8</sup>	am 20. 2. pF·10 <sup>8</sup>	am 3. 9. pF·10 <sup>8</sup>	am 20. 2. pF·10 <sup>8</sup>	am 3. 9. pF·10 <sup>8</sup>	am 20. 2. pF·10 <sup>8</sup>	am 3. 9. pF·10 <sup>8</sup>	am 20. 2. pF·10 <sup>8</sup>	am 3. 9. pF·10 <sup>8</sup>
		<i>Licht-Gruppe</i>	Parterre I	?	5,0	3,5	2,7	10,0	5,9		
	Parterre II	3,5	2,1	1,0	0,8	8,0	4,0				
	Keller	6,1	7,5	2,4	3,0	8,0	9,6				
	1. Stock	6,8	4,0	3,0	1,8	12,5	6,3				
Lichtgruppen zusammen		ca. 60	20,0	11,5	9,0	45	28,0				
Lichtgruppen zusammen, Verluste mit 400 k $\Omega$ kompensiert											20,5
<i>Steigleitung</i>	Pol 1		1,9		1,0				0,5		
	Pol 2		1,7		1,0				1,8		
	Pol 3		3,2		1,0				1,8		
	0—E						1,4				
<i>Kochherdleitung</i>	Pol 1								0,3		0,9
	Pol 2								0,5		1,0
	Pol 3								0,3		1,0
<i>Ganze Hausinstallation</i>	Pol 1								1,0		3,7
	Pol 2								1,0		2,8
	Pol 3								0,7		27,0

Die ganze Lichtinstallation ist an Phase 3 angeschlossen. Der Kochherd ist zwischen den Polen 1, 2 und 3, der Heisswasserspeicher zwischen den Polen 1 und 2 angeschlossen.

*Freileitung*

Die 380/220-V-Drehstromleitung besteht aus 4 Leitern zu je 24 mm<sup>2</sup>, in der Anordnung Nulleiter,

nützte offene Schleife. Zwischen Generator und Ableiter *A* ist die Leitung mit 3 Trennsicherungen (35 A) abgesichert.

*Stossgenerator*

Der verwendete fahrbare Stossgenerator der FKH besteht aus 8 Kondensatoren zu je 1,05  $\mu$ F, die wahlweise parallel oder in Serie geschaltet werden kön-

nen, was verschiedene Stoßspannungshöhen und Entladedauern ermöglicht. Zwischen je zwei in Serie geschalteten Stufen befindet sich ein Widerstand von  $1 \Omega$  und eine Schaltfunkenstrecke der Marx-Schaltung.

Der Erdungswiderstand des Stossgenerators betrug  $2 \Omega$ , die mittlere Länge aller Verbindungen von der Erdung bis zur 380-V-Leitung etwa 40 m, was schätzungsweise zirka  $75 \mu\text{H}$  entspricht.

Die Stöße wurden folgendermassen auf die Leitung gegeben:

- I. auf nur einen Leiter a) direkt
  - b) über eine Drosselspule  $L$  von 6 mH (bei Osz. Nr. 129  $L = 7 \text{ mH}$ ).
- II. auf alle 4 Leiter a) über Ableiter (Typ X), die alle 4 Leitungsdrähte während des Stosses kurzschliessen, diesen Kurzschluss aber nach einer Halbwelle wieder aufheben.
  - b) über Drosselspule  $L$  (6 mH) und Ableiter (Typ X).
- III. auf alle 4 Leiter a) über Widerstände  $R_D =$  je  $500 \Omega$  ( $160 \mu\text{H}$ ) pro Leiter.
  - b) über Drosselspule  $L$  (6 mH) mit Widerständen zu je  $R_D = 500 \Omega$  ( $160 \mu\text{H}$ ) pro Leiter.

Die Stoßspannungen am Generator ( $U_G$ ) betragen:

- 3 kV ( $2 \times 1,5 \text{ kV}$ ) mit 4 Kondensatoren parallel, 2 Stufen in Serie ( $2,1 \mu\text{F}$ )
- 10 kV ( $2 \times 5,0 \text{ kV}$ ) mit 4 Kondensatoren parallel, 2 Stufen
- 30 kV ( $2 \times 15 \text{ kV}$ ) mit 4 Kondensatoren parallel, 2 Stufen
- 60 kV ( $4 \times 15 \text{ kV}$ ) mit 2 Kondensatoren parallel, 4 Stufen ( $0,53 \mu\text{F}$ )
- 120 kV ( $8 \times 15 \text{ kV}$ ) mit 1 Kondensator pro Stufe, 8 Stufen ( $0,13 \mu\text{F}$ )

Die gesamte Energie des Stossgenerators betrug dabei:

- bei 3 kV Entladespannung: 10 Ws
- bei 10 kV Entladespannung: 100 Ws
- bei 30, 60 und 120 kV Entladespannung: 950 Ws

Sämtliche Stöße waren positiver Polarität.

Die Auslösung des Stossgenerators erfolgte bei den Vorversuchen durch Aufladen der Kondensatoren bis zum Ansprechen der Schalt-Funkenstrecken. Da der KO derart zu spät öffnete (ein Verzögerungskabel hätte wegen zu hoher Kapazität den ganzen Verlauf der Spannung grundsätzlich geändert), wurde in der Folge der Stossgenerator auf bestimmte Spannung geladen und dann mittels eines Hilfsstossgenerators («Anstossgenerators») zu  $7 \times 3 \mu\text{F}$  ( $7 \times 3000 \text{ V}$ ) vom KO-Wagen her ausgelöst. Die durch die Laufzeit der Wellen hin und zurück gewonnene Zeit ermöglicht die Messung des ganzen Vorgangs; die Oszillogramm-Aufzeichnung beginnt schon zirka  $3 \mu\text{s}$  vor dem Beginn des Stosses. Ein Leiter der offenen Telefonschleife diente zur Ladung und Auslösung des Hilfsstossgenerators vom KO-Wagen aus.

**Ableiter und Ansprechzähler**

Für die Versuche standen zur Verfügung:

- 3 Ableiter-Typen, nämlich
  - Typ X ohne Restspannung,
  - Typ Y mit tiefer Restspannung,
  - Typ Z mit höherer Restspannung.

Alle 3 Typen sind Schweizer Fabrikat. Die gemessenen Ansprechspannungen der Ableiter sind in Tabelle V angegeben.

3 Ableiter-Ansprechzähler (Typen bezeichnet mit K, L und M), nämlich 1 ausländisches und 2 schweizerische Fabrikate. Der Zählertyp M besitzt 4 Zählwerke verschiedener Empfindlichkeit.

*Ansprechspannungen der Ableiter*  
gemessen mit langsam steigender positiver Gleichspannung  
Tabelle V

Ableiter	Typ X			Typ Y			Typ Z		
	Min. kV	Max. kV	Mittel kV	Min. kV	Max. kV	Mittel kV	Min. kV	Max. kV	Mittel kV
				<i>Ableiter in B</i>					
Pol 1	1,9	2,0	1,95	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2
Pol 2	1,8	2,2	2,0	0,8	0,9	0,85	2,0	2,3	2,15
Pol 3	1,8	2,2	2,0	0,7	0,7	0,7	1,8	2,4	2,1
				<i>Ableiter in C</i>					
Pol 1	1,95	1,95	1,95	1,2	1,4	1,3	—	—	—
Pol 2	1,75	1,75	1,75	0,95	1,4	1,2	—	—	—
Pol 3	1,90	1,90	1,90	1,15	1,35	1,25	—	—	—

Im Punkt A (Dorfseite) war pro Pol je ein Ableiter des Typs X angeschlossen, dazu ein für alle 3 Ableiter gemeinsamer Zähler des Typs K. Wegen seiner hohen Restspannung musste der Zähler bei den meisten Versuchen überbrückt werden.

Der Widerstand der Ableitererdung in A betrug  $1,1 \Omega$ , ihre Induktivität samt allen Verbindungsdrähten schätzungsweise  $45 \mu\text{H}$  (zirka 25 m mittlere Länge der Drähte).

Im Punkt B (Fig. 1, 2 und 3) waren 3 Ableiter-sätze der Typen X, Y und Z (von jedem Typ ein Ableiter pro Pol) und 3 Ansprechzählersätze der Typen K, L und M (je ein Zähler pro Pol) in einem Kasten derart eingebaut, dass sie mit kurzen Verbindungsdrähten und Steckern wahlweise und rasch eingeschaltet werden konnten.

Für die Ableiter in B standen wahlweise 2 Erdungen zur Verfügung:

- $E_{B2}$ : aus Kupferband  $3 \times 30 \text{ mm}$ , 1 m tief in grauer Lehm-erde, in Form eines T von ca. 10 m pro Schenkel, mit  $1,4 \Omega$  und ca.  $20 \mu\text{H}$  Widerstand und Induktivität.
- $E_{B1}$ : eine Wasserleitung (mit  $4,0 \Omega$  und einer unbekanntenen Induktivität), die mit der Erdung  $E_{B2}$  durch den Schalter  $S_1$  verbunden werden konnte.

Um schliesslich eine schlechtere Ableitererdung nachzuahmen, wurde in bestimmten Fällen die Erdung  $E_{B2}$  in Serie mit einem induktionsarmen Metallwiderstand von  $10,6 \Omega$  benützt. Die während der Front der steilen Wellen in Frage kommende totale Induktivität der Ableitererdung in B samt Verbindungsdrähten bis zum Anschluss an die 380-V-Leitung betrug zirka  $35 \mu\text{H}$ .

Im Haus (Punkt C) waren am Eingang des Verteil- und Zählertableaus Steckhülsen montiert, an denen ein Satz Ableiter des Typs X, ein Satz des Typs Y oder ein Satz Kondensatoren zu je  $3 \mu\text{F}$  wahlweise zwischen jeden Pol und Wasserleitung angeschlossen werden konnte. Vom gleichen Ort aus

gingen die drei Messleitungen über 2-A-Sicherungen zum KO-Wagen (siehe Fig. 4). Im Haus waren keine Ansprechzähler eingebaut.

#### KO-Messwagen

Von den 3 Doppel-KO des Messwagens wurden 2 für die Messung und der dritte für die gleichzeitige Beobachtung benützt.

Im allgemeinen wurde die Spannung jedes Pols gegen den Nulleiter, sowie die Spannung des Nulleiters gegen eine Sondererdung registriert. In einzelnen Fällen wurde statt der Sternspannungen 1 oder 2 die Spannung zwischen Ableitererdung *B* und Sondererde gemessen. Der KO-Wagen war an eine separate Erdung ( $E_F$ ) von 30...55  $\Omega$  geerdet. Er hatte mit Ausnahme der Strommessungen keine metallische Verbindung mit dem Netz. Die Messplatten waren ebenfalls vom KO-Gehäuse isoliert, und unmittelbar an ohmschen-kapazitiven Spannungsteilern angeschlossen, die besonders für diese Versuche konstruiert wurden. Diese Teiler hatten je eine totale Kapazität von 40 pF, einen Widerstand von 13 500  $\Omega$  und ein Teilverhältnis von  $1/5$ . Sie waren je zwischen Pol und Nulleiter der Messleitungen geschaltet. Die 3 Messleitungen bestanden aus Soflex-Installationsdraht. Zirka 20 m lange Drähte für Poleiter und Nulleiter wurden paarweise miteinander verdreht. Sie entsprachen einer Verlängerung der Hausinstallation. Die Oszillogramme zeigen die Spannungen am Ende dieser Leitungen an. In jedem anderen Punkt der Installation ist natürlich der Spannungsverlauf etwas anders; jedoch dürften bei Frequenzen unterhalb 1 MHz die Unterschiede auf den betrachteten Längen noch nicht übermässig gross sein. Für die Messung der Spannung zwischen Nulleiter und Sondererde wurde eine zirka 6 m vom KO-Wagen entfernte, aus 3 Sonden bestehende Sondererdung (*E*) verwendet. Ihr Widerstand betrug 80  $\Omega$  im feuchten und 170  $\Omega$  im trockenen Zustande. Diese Variationen können vernachlässigt werden gegenüber dem Widerstand des Spannungsteilers (13 500  $\Omega$ , 40 pF).

Als Zeitablenkung der Oszillogramme wurde in den meisten Fällen eine logarithmische Skala benützt, mit einer Zeitkonstanten von 57  $\mu$ s (0,712  $\mu$ F, 80  $\Omega$ ). Nur bei den Vorversuchen an der Telephonleitung wurde 14,2  $\mu$ s und bei einzelnen Aufnahmen mit Kondensatorschutz 140  $\mu$ s verwendet.

Die Auslösung des Hilfstossgenerators erfolgte durch Erdung seiner Ladeleitung an eine dritte Erdung ( $E_S$ ), um derart eine Beeinflussung des Potentials des KO durch Influenzwellen zu vermeiden.

Mit Ausnahme der Vorversuche war während der Versuche der Sternpunkt des Isoliertransformators auf der Stange beim KO-Wagen (Fig. 3, Schalter *S*) vom Nulleiter getrennt, da sonst ein grosser Teil der Ladung der Stosswelle durch den Transformator abgeflossen wäre. Gegenüber Stössen auf allen 4 Leitern ist diese Ableitwirkung besonders günstig bei Zickzack geschalteten Transformatoren, die in solchen Fällen eine im Vergleich zur normalen Kurzschluss-Induktivität sehr kleine Strominduktivität

besitzen (siehe Tabelle I), wie sich bereits in Wetzi-ikon ergeben hatte.

#### Einrichtungsarbeiten

Von den EKZ wurden folgende Einrichtungsarbeiten übernommen:

- Stossgenerator- und Ableitererdungen aus Cu-Band in *A*, *B* und *C*,
- Stangen für Montage von Widerständen, Ableitern und Zählern,
- 3 Isoliertransformatoren,
- Kasten für umschaltbare Ableiter und Zähler,
- Podest für den KO-Wagen.

Die EKZ stellten auch das Kabel zur Speisung des Generators zur Verfügung und besorgten dessen Verlegung.

Die PTT stellten zur Verfügung:

- die Zores-Eisen als Kabelschutz
- ein Paar Kurzwellen-Sender und -Empfänger samt Personal zur Bedienung als drahtlose Verbindung während der Vorversuche, und später
- ein Feldtelefon samt Drähten auf Masten der Versuchsleitung montiert, zur Verbindung zwischen KO-Wagen und Stosswagen.

Die Bau-Unternehmung H. Stutz in Uitikon besorgte im Auftrag der FKH das Steinbett für den Stossgeneratorwagen.

#### III. Versuchs-Varianten

Das Versuchs-Programm sah folgende Varianten vor:

- a) Ein- und allpolige Stosswellen:
  - I) Stoss *direkt* auf *einen* Leiter allein (einpoliger Stoss, auf Pol Nr. 3)
  - II) Stoss *direkt* auf *alle 4* Leiter (allpoliger Stoss, auf 3 Pole + Nulleiter)
  - III) Stoss *über je 500  $\Omega$*  auf *alle 4* Leiter
- b) Stossfront *steil* (ca. 1  $\mu$ s reduzierte Frontdauer)  
Stossfront *flach* (Verwendung von Drosselspulen)
- c) Gebäudeinstallation *ohne Belastung*  
Gebäudeinstallation *mit Belastung* von:
  - 3  $\times$  450 W je zwischen Pol und Nulleiter
  - 1  $\times$  450 W zwischen gestossenem Pol und Nulleiter
  - 1  $\times$  900 W zwischen gestossenem Pol und Nulleiter
 Die Belastung war immer am Ende der Messleitung, unmittelbar beim KO angeschlossen.
- d) *Ableitererdung* mit kleinem Widerstand (in *B*: 0,35  $\Omega$ , oder in *C*: 0,5  $\Omega$ )  
*Ableitererdung* mit grösserem Widerstand in *B*: 12  $\Omega$ )
- e) Nulleiter mit *Ableitererdung verbunden* (Normalfall des 380/220-V-Einheitsnetzes)  
Nulleiter von *Ableitererdung getrennt* (ähnlich einem 500-V-Netz ohne Nulleiter)
- f) *Ableiteranschluss* in *B* (an der Stange, 55 m vor dem Haus)  
*Ableiteranschluss* in *C* (im Haus selbst)  
*Ableiteranschluss* in *B* und *C* (Mehrfachschutz)  
Gebäude *ohne* Ableiterschutz.
- g) *Ableitertyp* X, Y oder Z.  
Schutz durch 3 Kondensatoren zu 3  $\mu$ F
- h) *Ableiter ohne Ansprechzähler*  
*Ableiter mit Ansprechzählern* Typ K, L oder M.
- i) Verschiedene Spannungshöhe der Stösse:  
3 kV — 10 kV — 30 kV — 60 kV — 120 kV
- k) *Spezialversuche mit Radio-Störschutz-Kondensatoren*:  
ohne Kondensatoren  
mit 1 Kondensator (0,1  $\mu$ F) zwischen gestossenem Pol und Nulleiter

mit 3 Kondensatoren (je  $0,1 \mu\text{F}$ ) zwischen jedem Pol und Nulleiter ( $\Delta$ )

mit 3 Kondensatoren (je  $0,1 \mu\text{F}$ ) zwischen je 2 Polen ( $\Delta$ )

Diese Versuche wurden mit 60-kV-Wellen durchgeführt in den Varianten b (steile und flache Front), c (ohne und mit Belastung) und g (mit Ableitertypen X und Z).

Neben diesen Varianten a...k wurden Vor- und Ergänzungsversuche durchgeführt, nämlich:

#### Vorversuche:

Stoss auf die Telefonleitung,  
Stoss auf Pol 3 über  $500 \Omega$  Dämpfungswiderstand,  
Sternpunkt des Transformators für die KO-Wagenspeisung mit Nulleiter verbunden (Schalter S, Fig. 3, geschlossen)

#### Ergänzungsversuche:

Messung des in B abgeleiteten Stromes (Wellenstrom und quasistationärer schwingender Strom), zur Bestimmung des Wellenwiderstandes und der Induktivität der Leitung sowie der Stromverteilung zwischen A und B (Oszillogramme Nr. 762 bis 774, 923 bis 933, Beispiel Fig. 13 und 14)

Wirkung der Ableiter in den Influenzpolen (bei Stoss auf Pol 3)

Vergleichsversuche mit und ohne Ableiter in A (nur bei flachen Wellen)

Die Zahl aller Kombinationen, die sich durch die Varianten a...i ergeben, ist enorm; nur ein kleiner Teil davon wurde durchgeführt. Um die Uebersicht zu erleichtern, wurden die wichtigsten Kombinationen in den Haupttabellen I, II und III (entsprechend den drei Hauptvarianten unter a) graphisch dargestellt. Die ausgeführten Versuche sind darin durch ihre Oszillogramm-Nummern, die gemessenen Ueberspannungen und ihre Dauer, wie auch besondere Beobachtungen durch gewisse Abkürzungen dargestellt, wie in Kapitel VII näher beschrieben ist.

#### IV. Vorversuche an der Hausinstallation

Bei diesen Versuchen, die am 21. und 22. 2. 45 stattfanden, waren die Isoliertransformatoren zwischen Punkt A und Dorf und vor dem KO-Wagen noch nicht eingebaut. Da die ankommende Stossquelle selbst den KO auslöste, fehlt in den Oszillogrammen die erste Spannungsspitze.

In A waren immer Ableiter mit Ansprechzählern angeschlossen, in B Ableiter mit und ohne Ansprechzähler, in C stets Ableiter ohne Ansprechzähler. *Einpolige* Stösse von zirka 3 kV wurden direkt auf Pol 3 gegeben, *allpolige Stösse auf 4 Leiter* über je  $500 \Omega$  Dämpfungswiderstand, mit steigender Generatorspannung von 5 kV bis 30 kV bei  $8 \mu\text{F}$  Generatorkapazität, und 44 kV bis 94 kV bei  $2 \mu\text{F}$  Kapazität.

Mit Ableitern in B ohne Ansprechzähler wurde im Haus auch bei 94 kV Generatorspannung (d. h. 46-kV-Stoss auf der Leitung) nichts besonderes bemerkt. Mit Ansprechzählern entstand ein Ueberschlag in der Schaltuhr (Sicherung ist geschmolzen). Waren die Ableiter dagegen im Haus angeschlossen (ohne Ansprechzähler), so wurden bei einer Generatorspannung von 52 kV (d. h. 25-kV-Stoss auf der Leitung) 2 Lampen und eine Sicherung (Keller) zerstört. Am folgenden Tag wurde ein De-

fekt der Primärwicklung des Klingeltransformators festgestellt (Draht geschmolzen).

Auf der Dorfseite waren als Vorsichtsmassnahme die beiden ersten Netzanschlüsse (2 Scheunen) an ihren Hauptsicherungen abgetrennt. Während der Versuche wurde dort nichts abnormales beobachtet. Die Wirkung der Versuche auf die Dorf-Installation wurde jedoch erst am folgenden Tag bekannt, als dem Ortsmonteur der EKZ in Uitikon zirka 50 Lampendefekte angemeldet wurden!

Auf Grund dieser Erfahrung (trotz guter Ableiter mit sehr guter Erdung von  $1,1 \Omega$ ) wurden zwei gleiche Isolier-Transformatoren in Serie eingebaut ( $380/220/500 \text{ V}$ , Z/Y, und  $500/380/220 \text{ V}$ , Y/Z), die zusammen mit den vorhandenen Ableitern das Dorf bei allen folgenden Versuchen restlos geschützt haben.

#### V. Vorversuche an Telefonleitung und Telefoninstallation

Da die Telefonleitung auf der ganzen Strecke A—C (Fig. 1 und 2) auf den Stangen der Starkstrom-Leitung verlegt ist, musste zuerst der Ueberspannungs-Schutz des Telefons geprüft werden. Diese Prüfung fand am 27. 2. und 1. 3. 45 in Anwesenheit der Herren Dr. Keller, Koelliker und Hellbock der PTT statt.

Stösse wurden auf beide Telefonleiter (blau und gelb) über je einen Widerstand von  $500 \Omega$  gegeben; die Freileitung war zuerst am Kabelkasten im Dorf Uitikon vom Kabel abgetrennt, später am Kabel angeschlossen. Im ersten Fall war die Leitung in A mit Schichtwiderständen von  $1000 \Omega$  zwischen beiden Leitern und  $200 \Omega$  von deren Mitte an Erde abgeglichen.

Der Stossgenerator hatte eine Kapazität von  $2,1 \mu\text{F}$  (2 Stufen zu  $4,2 \mu\text{F}$ ).

Mit dem KO wurden die Spannungen gemessen zwischen

Telefonleiter gelb — Sondererde (E)  
Telefonleiter blau — Sondererde (E)  
Telefonleiter gelb — Telefonleiter blau  
Hausinstallation Pol 3 — Nulleiter  
Nulleiter — Sondererde (E)

Da der KO von der Stossquelle selbst ausgelöst wurde, fehlt die erste Spitze auf den Oszillogrammen.

Die gemessenen grössten Spannungswerte sind samt Beobachtungen in Tabelle T angegeben.

Während aller folgenden Versuche an der Hausinstallation blieb das Telefon stets in Betrieb. Es hat durch keinen Versuch irgendwelche Störung erlitten. Stösse auf die Niederspannungsleitung während eines Telefongesprächs äusserten sich im Telefon als starke Schläge der Telefonmembran (Knall). Diese Schläge wurden auch vom Gesprächspartner, z. B. von der Telefonzentrale, deutlich gehört, infolge der akustischen Uebertragung des Schalls von der Telefonmembran zum Mikrofon bei abgehobenem Mikrotelephon in Uitikon.

Die Spannungsspitzen an den Telefonleitern haben im Haus sehr kurze Halbwertdauer, nämlich zwischen  $0,3$  und höchstens  $2 \mu\text{s}$ .

Vorversuche an der Telephon-Leitung

Tabelle T

Versuch No.	Kabel im Dorf	Stossspannung des Generators kV	Grösste gemessene Spannungsspitze		Bemerkungen
			zwischen Leitern	kV	
T/1	getrennt	+ 25	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	2,2 3,1 2,4 -1,9 0,7	Kohle-Blitzschutzapparate im Haus Blickensdorfer sprechen an.
T/2	getrennt	+ 36	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	2,2 2,1 2,1 -1,7 1,0	dito
T/3	getrennt	+ 54	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	2,8 2,9 1,9 -3,1 1,2	dito
T/4	verbunden	+ 55	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	3,5 4,9 2,1 2,0 1,5	Bei der 1. Aufnahme sprechen die Ueberspannungssicherungen beim Uebergang Leitung-Kabel an. 2. Aufnahme: Schmelzsicherung am Eingang des Kabels schmilzt durch.
T/5	verbunden	+ 54	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	-5,6 -5,9 3,4 -2,8 1,5	Telephon im normalen Betrieb (mit Ausnahme der 2 Widerstände zu je 500 $\Omega$ zum Stossgenerator!) Kohle-Blitzschutz im Leiter <i>b</i> , Edelgas-Blitzschutz im Leiter <i>a</i> ; beide sprechen am Kabel-Eingang an; in der Verteilstation Waldegg sprechen sie nicht an.
T/6	verbunden	+ 80	gelb - E blau - E gelb - blau Pol 3 - 0 0 - E	-6,7 -7,3 5,7 -3,6 2,1	Gleicher Schutz wie T/5. Beim Kabeleingang, 1. Stoss; Schmelzsicherung 6 A schmilzt durch. Im Haus Blickensdorfer: Kohlen-Blitzschutz spricht an, Schmelzsicherungen gut (Ableiter Pol 1 Punkt <i>B</i> angesprochen).

Nach 20  $\mu$ s sind die Ueberspannungsschwingungen fast völlig abgeklungen. Zuletzt wurden Stösse von 102 kV Generatorspannung auf die Telephonleitung geschickt, aber nicht oszillographiert. Auch dabei entstanden keine Schäden oder irgendwelche anomale Erscheinungen. Auf Grund dieser Versuche konnten die Hauptversuche an der Starkstrominstallation ohne Bedenken und ohne irgendwelche Beschädigung des Telephons durchgeführt werden.

## VI. Rechnerische Betrachtung der Stossform

Die Stossform entsteht als Folge des Wellenspiels zwischen Stossgenerator und Leitungsenden. Während die erste vorlaufende Welle ausschliesslich durch die Daten und die Ladespannung des Stossgenerators, ferner durch die Wellenwiderstände der Leitung bestimmt ist, bekommen die an den Leitungsenden angeschlossenen Impedanzen (Installationskapazität, Ableiter, Erdungswiderstände usw.) von Wellenlaufzeit zu Wellenlaufzeit erhöhten Einfluss, bis nach vielen Laufzeiten der quasistationäre Strom-Spannungszustand erreicht ist, der sich aus dem üblichen Ersatzschema mit konzentriert gedachten Werten  $L$ ,  $C$  und  $R$  von Induktivität, Kapazität und Widerstand errechnen lässt. Für Zeitpunkte innerhalb weniger Laufzeiten stellen die auf

Grund des quasistationären Ersatzschemas berechneten Strom-Spannungswerte Mittelwerte dar, um deren Kurvendarstellung die wahren Momentanwerte als Treppenkurve herumpendeln. Die grössten Abweichungen lassen sich einfach erkennen, wenn berücksichtigt wird, dass die Zeitdauer zwischen 2 Treppenstufen stets gleich der doppelten Wellenlaufzeit ist. Während die genauen Momentanwerte sich nur auf Grund eines Wellenfahrplans Schritt für Schritt ermitteln lassen (was mathematisch einer Reihenentwicklung entspricht), ist die Auswertung des quasistationären Kreises geschlossen möglich, weshalb sie hier benutzt wurde.

Für einen gedämpften Schwingungskreis mit den Bezeichnungen nach Fig. 5, mit dem Schwingungswiderstand  $Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$  und dem Ueberspannungsfaktor oder Qualitätsfaktor  $Q = \frac{Z}{R}$  ergeben sich rech-

nerisch die Verhältniszahlen  $\psi$ ,  $\varphi$  und  $\tau$  für Stromscheitelwert  $i$ , Frontdauer  $T_f$  und Halbwertdauer  $T_H$  als Funktion  $Q$ . Dabei lässt sich der Wert  $Q$  aus den Oszillogrammen folgendermassen ausrechnen. Es bedeutet:

$\alpha_1/\alpha_2$  das Verhältnis der absoluten Grösse von zwei aufeinander folgenden Amplituden einer Schwingung (nach einer Halbperiode gemessen), dann ist

$$Q = \frac{Z}{R} = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{R} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi^2 + \left[\ln\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)\right]^2}{\ln\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)}} \quad (\text{Fig. 6})$$

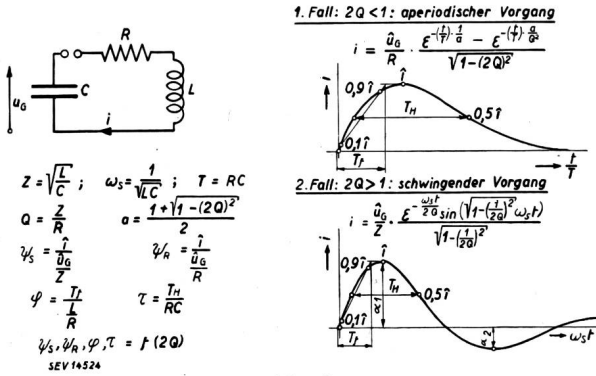


Fig. 5

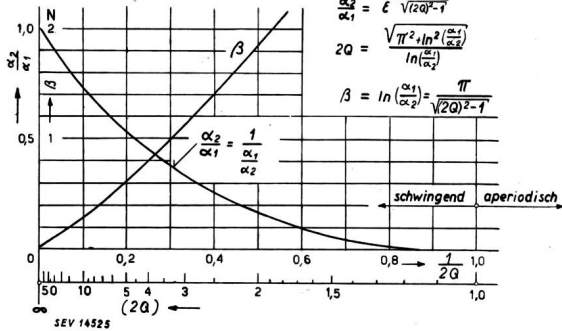


Fig. 6

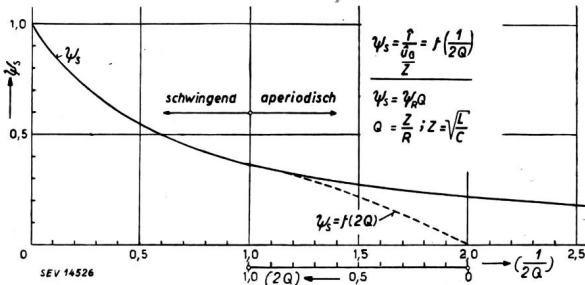


Fig. 7

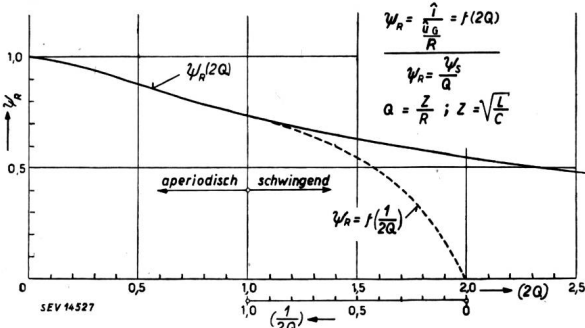


Fig. 8

Aus  $Q$  ergeben sich folgende Verhältnisswerte:

$\psi_s$  Verhältnis  $\frac{\hat{u}_G}{Z}$  gilt für  $Q > 1/2$  (schwingender Strom, Rechnungsergebnis dargestellt in Fig. 7)

$\psi_R$  Verhältnis  $\frac{\hat{u}_G}{R}$  gilt für  $Q < 1/2$  (aperiodischer Strom, Rechnungsergebnis dargestellt in Fig. 8)

$\varphi$  Verhältnis  $\frac{T_f}{L}$  (Rechnungsergebnis dargestellt in Fig. 9)

$\tau$  Verhältnis  $\frac{T_H}{RC}$  (Rechnungsergebnis dargestellt in Fig. 10)

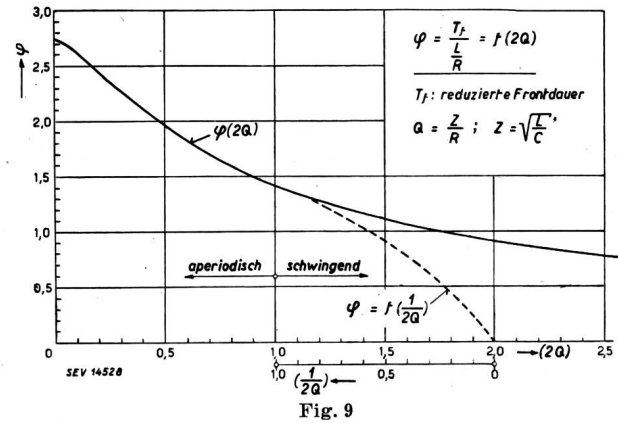


Fig. 9

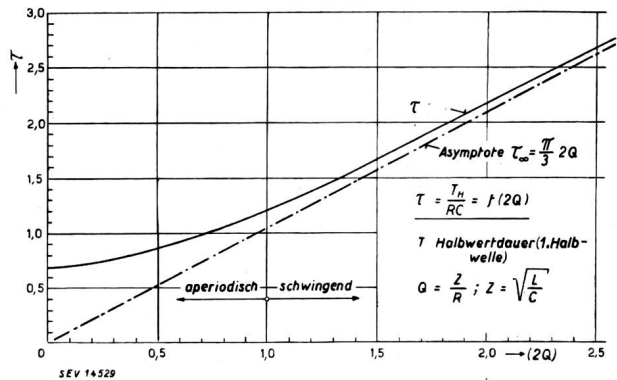


Fig. 10

In jedem hier in Frage kommenden Versuchsschema lässt sich der wesentliche Teil auf den gedämpften Schwingungskreis Fig. 5 reduzieren. Es führt zu weit, hier in jedem Fall die wirksamen  $L, C, R$ -Werte anzuführen und deren Rechnungswerte anzugeben. Die wesentlichen Ergebnisse sind im folgenden kurz zusammengefasst.

### Direkter Stoss (steile Stösse)

Wird ein Stoss vom Generator direkt auf die Leitung gesandt, so entsteht in jeder Leitungsrichtung eine Welle, die beinahe mit Lichtgeschwindigkeit  $v_L$  fortwandert. Die Höhe der Spannung  $\hat{u}_W$  beider Wellen ist ungefähr gleich der des Stossgenerators  $\hat{u}_G$ . Die Stromstärke  $\hat{i}_W$  ist in jeder Richtung gleich  $\hat{u}_W/Z_W$ .

An beiden Ableiterstellen ( $A$  und  $B$  oder  $C$ ) werden die Wellen reflektiert, so dass jeder Ableitersatz zuerst fast den doppelten Wellenstrom bekommt. Da die Laufzeiten der Wellen hin und zurück (zirka

2  $\mu\text{s}$ ) klein sind im Vergleich zur Entladezeit des Generators, schaukelt sich der Strom auf. Sein Verlauf geht über in eine gedämpfte Schwingung der Stosskapazität ( $C_G$ ) mit der totalen Kreisinduktivität  $L_{tot} = L_G + L_{res}$  (siehe Ersatzschema Fig. 2). Aus der Frequenz lässt sich die resultierende Induktivität der Leitung  $L_{res}$  plus des Stossgenerators  $L_G$  und somit auch der Wellenwiderstand bestimmen, da die Kapazität  $C_G$  bekannt ist. Aus dem Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Amplituden der Schwingung ( $a_1:a_2$ ) kann weiter der Wert  $Q = \sqrt{\frac{L_{res} + L_G}{C_G}} : R_{tot}$  ausgerechnet werden, wo  $R_{tot}$  den totalen ohmschen Widerstand des Schwingungskreises darstellt.

Der Scheitelwert des Generatorstroms  $\hat{i}_G$  wird:

$$\hat{i}_G = \psi_s \frac{\hat{u}_G}{Z_{tot}} \quad (\text{Wert } \psi_s \text{ siehe Fig. 7})$$

Die Verteilung der Ströme in den Ableitern  $A$  und  $B$  bzw.  $C$  geschieht umgekehrt proportional zur Induktivität der beiden Zweige, sofern die Ableiter-Restspannung als sehr klein gelten kann. Somit bekommt der Punkt  $B$  zirka 40 % des gesamten Generatorstromes  $\hat{i}_G$ .

#### Stoss über Drosselspule (flache Wellen)

Durch das Einschalten einer Drosselspule von 6 mH ( $L_{Dr}$ ) werden die Induktivität des Generators und damit die Frontdauer vergrössert. Da die Ableiter lange vor dem Scheitelwert des Stromes ansprechen, ist der Strom in diesem Falle vor allem durch Drosselspule, Stosskapazität und Generatorspannung bestimmt.

Da die Laufzeit der Wellen viel kleiner ist als die Frontdauer, steigt die Spannung der Leitung praktisch überall gleichzeitig langsam an, indem der Strom aus Generator und Drosselspule die Kapazität der Leitung auflädt. Wenn die Ableiter in  $A$  und  $B$  oder  $C$  ungleiche Ansprechspannung haben, kann es vorkommen, dass der erste ansprechende Ableiter den ganzen Generatorstrom  $\hat{i}_G$  übernimmt, weil der zweite Ableiter vom ersten kurzgeschlossen wird und nicht mehr ansprechen kann. Wenn beide Ableiter ansprechen, verteilen sich die Ströme wieder nach den Impedanzen, die aber jetzt infolge der geringen Frequenzen (1370...5500 Hz) viel mehr von den variablen Ableiter- und Erdungswiderständen abhängen. Deshalb ist die Stromverteilung zwischen  $A$  und  $B$  bei flachen Stössen nicht genau angebbbar.

#### Stoss über Dämpfungswiderstände auf 4 Leiter

$$(R_D = 500 \Omega \text{ pro Leiter})$$

Bei dieser Anordnung verläuft der Entladestrom des Generators aperiodisch. Die grösste Spannung an der Leitung  $\hat{u}_W$  beträgt nur ein Bruchteil derjenigen am Generator  $\hat{u}_G$ ; sie dauert nur zirka 4  $\mu\text{s}$ . Bereits nach der Laufzeit vom Generator bis Ableiter  $A$  und zurück (in 2  $\mu\text{s}$ ) erleidet die Spannung eine sprunghafte Herabsetzung um zirka  $1/4$  (theoretisch  $1/3$ ), siehe Osz. 761 (Fig. 13).

Der Stoss besteht somit lediglich aus einem kurzdauernden Spannungsimpuls, dessen durch die Leitungslänge bestimmte Dauer viel kleiner ist als die Entladedauer des Stossgenerators.

Die Stromverteilung über die Ableiter  $A$  und  $B$  oder  $C$  bleibt nicht konstant, da sie anfänglich vorwiegend durch die Wellenwiderstände, dann quasi-stationär in erster Linie durch die Induktivitäten der Zweige und schliesslich nach langer Stromdauer durch die ohmschen Widerstände bestimmt ist. Wenn die Erdungswiderstände der beiden Zweige nicht im gleichen Verhältnis zu ihren Induktivitäten sind, so entsteht längs der Leitung über beide Ableiter ein Ausgleichstrom, der gegen Ende des Stosses sogar grösser sein kann als der Generatorstrom. Dadurch kehrt der Strom in  $B$  seine Polarität um (Osz. Nr. 772, Fig. 13).

#### Stoss über Drosselspule und Dämpfungswiderstände

Der Strom schwingt stark gedämpft. Die Stromverteilung über  $A$  und  $B$  oder  $C$  ist verschieden, je nachdem, welcher Ableiter zuerst anspricht.

#### Messung der Stromkreisconstanten, Berechnung der Wellenformen

Um die Stromkreisconstanten (Impedanz, Induktivität und Widerstand) berechnen zu können, wurde die Hausinstallation bei den Hauptsicherungen ausgeschaltet, und der Ableiterstrom in  $B$  mit Shunt (0,44, 1,0 und 5,0  $\Omega$ ) und abgeglichenem 100-m-Papier-Bleikabel am KO gemessen (Oszill. 762...774, 925...933, Fig. 13 und 14). Die Auswertung dieser Messungen und die daraus berechneten Wellenformen bei verschiedenen Generatorschaltungen sollen aus Platzgründen hier nicht angeführt werden.

### VII. Versuchsergebnisse

Massgebend für die Stossbeanspruchung einer Hausinstallation ist in erster Linie der Spannungsscheitelwert, der deshalb aus den Oszillogrammen bestimmt wurde. In zweiter Linie ist zu unterscheiden zwischen relativ «langdauernden» Spannungen, z. B. Restspannungen der Ableiter oder Spannungen an Erdungswiderständen, die während des ganzen Stosses vorhanden sind, und «kurzdauernden» Spannungsspitzen, z. B. an Erdungsinduktivitäten, die nur während der Stromfront bestehen, oder Spannungen während des Ansprechverzugs der Ableiter, die im allgemeinen nur bis zirka 3  $\mu\text{s}$  dauern. Im allgemeinen wird eine Hausinstallation kurzdauernde Spannungen eher aushalten als langdauernde, weil bekanntlich der Stossfaktor bei Spannungen kurzer Dauer grösser ist.

Die langdauernden Spannungen sind in der ganzen Hausinstallation etwa gleich gross, da sie sich während ihrer Dauer ausgleichen. Hingegen muss man annehmen, dass kurzdauernde Spannungen lokalen Charakter haben. Von jedem Oszillogramm wurden deshalb folgende Spannungen ausgewertet:

- die höchste positive kurzdauernde Spannung
- die höchste positive langdauernde Spannung

die höchste negative kurzdauernde Spannung  
die höchste negative langdauernde Spannung

Als *kurzdauernde* Spannungsspitzen wurden Spannungen bezeichnet, deren Halbwertdauer *kleiner als 5 µs* ist,

als *langdauernde* Spannungen solche, deren Halbwertdauer *grösser als 5 µs* ist.

Eine schwach gedämpfte Hochfrequenzschwingung von mehr als 70 kHz um die Nulllinie gilt als kurzdauernde Spannung.

Bei der Ueberlagerung einer langdauernden Spannung mit einer Hochfrequenzschwingung gilt als «langdauernde Spannung» der Scheitelwert der ersten Kurve nach Abklingen der überlagerten Schwingung.

*Die Resultate sind im folgenden auf 2 Arten dargestellt:*

Erstens sind in Tabelle VI alle Oszillogramme der Hauptversuche in fortlaufender Reihenfolge ausge-

wertet. Von dieser sehr umfangreichen Tabelle wird hier nur ein Blatt als Beispiel reproduziert.

Zweitens wurde versucht, in drei grossen *Haupttabellen I, II und III* alle wesentlichen Resultate und Beobachtungen übersichtlich unter Verwendung abkürzender Symbole zusammenzustellen. Dies ist dadurch geschehen, dass in diesen Tabellen die verschiedenen Versuchs-Varianten als Abszisse (ohne und mit Ableiter, Ableiterart, Ansprechzähler, Höhe der Wellenspannung oder Generatorspannung) und als Ordinate (Wellenform, Belastung, Ableiterort, Erdungswiderstand, Nulleitererdung) aufgetragen sind. In jedes sich so ergebende Tabellenfeld ist sodann zuerst die Nummer der zugehörigen Oszillogramme eingetragen. Mit dieser Nummer lassen sich in der Auswertungstabelle der einzelnen Oszillogramme (Tab. VI) alle Auswertungsdaten nachschlagen. Wo nur diese Nummer im Tabellenfeld steht, wurden die Messungen gemacht, ohne dass sich Ueberspannungen von mehr als 1500 V Stoss erga-

*Auswertung der Oszillogramme (Beispiel)*

*Bedeutung der Abkürzungen:*

- KD Kurzdauernde Spannung
- LD Langdauernde Spannung (Ableiter oder Zähler)
- a spricht sicher an
- ? unsicher
- n spricht sicher nicht an
- nicht vorhanden

- ü Ueberschlag in der Hausinstallation
- Bd oder Cd Ableiterdefekt in B oder C
- Zd Zählerdefekt in B
- \* Aufnahme wiederholt
- U<sub>B-E</sub> Spannungsdifferenz zwischen Ableitererdung B und Bezugserde E

Tabelle VI

Osz.	Pol 1-0					Pol 2-0					Pol 3-0					0-E			U <sub>B-E</sub> bei f <sub>max</sub> kV	Tab. und Kol.																															
	KD kV	LD kV	Abl. in B C		Zähler in B	Bem. Nr.	KD kV	LD kV	Abl. in B C		Zähler in B	Bem. Nr.	KD kV	LD kV	Abl. in B C		Zähler in B	Bem. Nr.			KD kV	LD kV	Bem. Nr.																												
1 bis 55	Vorversuche										1-9											1-9					10a																								
56* (57) (267)	+4,9	+0,0	—	—	—	ü	+1,0	+3,7	—	—	—	10	—0,0	—4,9	—	—	—	ü	+1,7	+0,1	—	—	—	10	—1,7	—0,0	—	—	—	I	I																				
57* (56) (267)	+1,6	+0,0	—	—	—		+0,0	+0,0	—	—	—		—0,0	—1,9	—	—	—		+0,8	+0,0	—	—	—		—0,8	—0,0	—	—	—	I	I																				
58* (274)	+1,5	+0,0	a	—	—		+0,8	+0,0	n	—	—		—0,0	—2,6	a	—	—		+0,7	+0,0	—	—	—		—0,7	—0,0	—	—	—																						
59* (277)	+0,8	+0,0	a	—	—		+0,5	+0,0	a	—	—		+0,6	—0,4	a	—	—		+0,6	+0,0	—	—	—		+0,8	—0,0	—	—	—																						
60* (280)	+0,7	+0,0	a	—	—		+0,7	+0,0	n	—	—		—0,0	—2,3	a	—	—		+0,7	+0,0	—	—	—		—0,9	—0,0	—	—	—																						
51	+0,9	+0,0	a	—	a		+0,5	+0,0	n	—	n		+1,2	+1,5	a	—	a		+0,7	+0,0	—	—	—		—0,7	—0,0	—	—	—		19																				
53	+0,0	+0,0	a	—	n		+0,7	+0,0	n	—	n		—0,0	—1,7	a	—	a		+0,4	+0,0	—	—	—		+0,6	+0,0	—	—	—		117																				
64	+0,6	+0,0	a	—	a		+0,7	+0,0	a	—	a		—0,0	—1,6	a	—	a		+0,6	+0,0	—	—	—		—0,6	—0,0	—	—	—		126																				
65	+0,7	+0,0	a	—	a		+0,7	+0,0	a	—	a		+0,5	+1,2	a	—	a		+0,6	+0,0	—	—	—		—0,5	—0,0	—	—	—		130																				
66	+1,0	+0,0	a	—	n		+0,5	+0,0	a	—	n		—0,7	—0,3	a	—	n		+0,6	+0,0	—	—	—		—0,5	—0,0	—	—	—		134																				
67	+0,7	+0,0	n	—	n		+1,0	+0,0	n	—	n		—0,0	—0,4	a	—	n		+0,7	+0,0	—	—	—		—0,7	—0,0	—	—	—		143																				
68	+1,1	+0,0	n	—	n		+0,4	+0,0	n	—	n		+0,8	+1,4	a	—	a		+0,6	+0,0	—	—	—		—0,7	—0,0	—	—	—		147																				
69	+0,3	+0,0	n	—	n		+0,8	+0,0	n	—	n		+0,7	+1,0	a	—	n		+0,4	+0,0	—	—	—		+0,6	+0,0	—	—	—		151																				
70*	—0,0	—1,9	n	—	n		—0,0	—1,4	n	—	n		—0,0	—0,7	a	—	n		—0,5	—0,0	—	—	—		—0,5	—0,0	—	—	—																						
71*	+1,2	+0,0	a	—			+1,1	+0,0	a	—			+1,9	+0,7	a	—			+0,7	—0,0	—	—	—		+0,7	—0,0	—	—	—		siehe Osz. 286																				
72*	+1,9	—0,4		—			—1,8	—0,4		—			—0,0	—0,4		—			—0,8	—0,0	—	—	—		—0,8	—0,0	—	—	—																						
73*	siehe Osz. 362																																																		
74*	siehe Osz. 361																																																		
74*	siehe Osz. 83 u. 363																																																		

(usw. bis Nr. 969): Die weitem Auswertungsblätter (ca. 50) werden aus Raumgründen nicht wiedergegeben.



Als *anomale Vorgänge* sind besonders bezeichnet:  
 mit *n*, wenn ein Ableiter nicht anspricht, trotzdem die Spannung des betreffenden Pols

Ein mit vollem Strich eingerahmtes Feld bedeutet einen defekten Ableiter. Ein mit unterbrochenem Strich eingerahmtes Feld bedeutet einen defekten Zähler.

Haupt-Tabelle II. Stross auf 4 Leiter Dämpfungsverschiebung ohne C-116 abkennende Generatur - Strom	OHNE ABLEITER				ABLEITER - X				ABLEITER - Y				ABLEITER - Z																																
	Ohne Zähler		Mit Zählern		Ohne Zähler		Mit Zählern		Ohne Zähler		Mit Zählern		Ohne Zähler		Mit Zählern																														
	K	L	M	W	K	L	M	W	K	L	M	W	K	L	M	W																													
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																										

der Haupttabellen I, II oder III und die dort im Tabellenkopf notierte Kolonnennummer (z. B. I 54) angegeben worden.

Sowohl in den Haupttabellen I, II und III als

774 und 925...933) sowie einige andere Spezialversuche weggelassen worden.

In der letzten Tabelle (VII) sind schliesslich alle Beobachtungen über Defekte und Ueberschläge, die

Haupt-Tabelle III Stross auf 4 Leiter über je 500 V Dampfungswiderstände 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.	OHNE ABLEITER				ABLEITER - X				ABLEITER - Y				ABLEITER - Z			
	Ohne Zähler		MR Zählern		Ohne Zähler		MR Zählern		Ohne Zähler		MR Zählern		Ohne Zähler		MR Zählern	
	K	L	M	W	K	L	M	W	K	L	M	W	K	L	M	W
1	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484	188 484
2	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528	320 528
3	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732	452 732
4	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916	584 916
5	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100	716 1100
6	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484	848 1484
7	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868	980 1868
8	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252	1112 2252
9	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636	1244 2636
10	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020	1376 3020
11	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404	1508 3404
12	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788	1640 3788
13	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172	1772 4172
14	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556	1904 4556
15	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940	2036 4940
16	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324	2168 5324
17	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708	2300 5708
18	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092	2432 6092
19	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476	2564 6476
20	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860	2696 6860
21	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244	2828 7244
22	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628	2960 7628
23	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012	3092 8012
24	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396	3224 8396
25	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780	3356 8780
26	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164	3488 9164
27	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548	3620 9548
28	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932	3752 9932
29	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316	3884 10316
30	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700	4016 10700
31	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084	4148 11084
32	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468	4280 11468
33	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852	4412 11852
34	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236	4544 12236
35	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620	4676 12620
36	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004	4808 13004
37	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388	4940 13388
38	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772	5072 13772
39	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156	5204 14156
40	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540	5336 14540
41	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924	5468 14924

auch in der Auswertungstabelle VI sind die Vorversuche (Osz. 1...55), die speziellen Versuche mit Störschutzkondensatoren (Osz. 718...766), Versuche zur Bestimmung der Leitungskonstanten (Osz. 762...

sich bei den Versuchen ergaben, zusammengestellt. Ihre Nummerierung entspricht den Bemerkungsnummern in Tabelle VI. Als Ergänzung sind sodann dem Bericht die Ko-

pien einiger Oszillogramme beigelegt (Fig. 13...28), deren Bedeutung in den Legenden angegeben ist. Die letzten zwei Fig. 29 und 30 zeigen einige photographische Ansichten der Versuchsanordnung, die von den EKZ aufgenommen wurden.

## VIII. Diskussion der Resultate

### 1. Allgemeines

Die Resultate bestätigen *qualitativ* diejenigen von Wetzikon, insbesondere darin, dass die auftretenden Spannungen in der Hausinstallation nicht nur vom Ableiter, sondern auch vom Widerstand und der Induktivität der Ableitererdung, von der Entfernung der Ableiter vom Haus, sowie von Kapazität und ohmscher Belastung der Installation abhängen. Die Kapazität der Installation bildet mit der Induktivität der Freileitung bis zum Ableiter einen Schwingungskreis, der vom gesamten Spannungsabfall der Welle im Ableiter, in der Induktivität seiner Anschlussdrähte (an die Freileitung und an die Erdung) und z. T. in der Erdung angestossen wird. In allen Oszillogrammen, besonders in Nr. 90 und 550 ist diese Schwingung gut ersichtlich (Fig. 15 und 18). Ihre Frequenz von zirka 92 kHz stimmt mit der Kapazität von 20 500 pF und der Induktivität von zirka 160  $\mu$ H überein.

Aus den Versuchen zeigt sich zunächst wieder, dass mit Ableitern ein begrenzter Schutz der Installation möglich ist. Die Grenze der Schutzmöglichkeit hängt gemäss den Haupttabellen I, II und III vor allem von der *Steilheit* zulaufender Wellen ab, was sich aus dem Vergleich der oberen und unteren Hälfte der Tabelle, Kolonnen «ohne Zähler», ergibt: In den 3 Kolonnen «ohne Zähler» der Haupttabelle I sind in der obern Tabellenhälfte viel mehr schwarze Kreise enthalten als unten, speziell bei den Ableitern Y und Z. Mit Ableiter X zeigten sich im Gegensatz dazu einige hohe Ueberspannungen bei Wellen bis zu 30 kV, nicht aber oberhalb. Der Grund liegt hier in der hohen *Ansprechspannung* dieses Ableiters, was aus den Symbolen «n» (Nicht-Ansprechen) hervorgeht. *Allgemein war es nicht möglich, die Hausinstallation mit einem Ableitersatz gegen steile Wellen von mehr als zirka 60 kV Höhe bzw. zirka 60 kV/ $\mu$ s Steilheit zu schützen.* Bereits bei dieser Wellenhöhe und Steilheit entstehen trotz der Ableiter mit einer Ableitererdung von 12  $\Omega$  *Ueberschläge* in der Installation, insbesondere mit Ableitern mit spannungsabhängigen Widerständen (mit «Restspannung»). Wesentlich günstiger liegt der Schutzbereich der Ableiter nur bei *flachen Wellen*, tiefe Ansprech- und Restspannung der Ableiter vorausgesetzt. Die einzelnen Einflüsse seien nun gesondert betrachtet.

### 2. Wirkung der Ableiter-Eigenschaften

*Restspannung.* Die Restspannung der Ableiter bleibt infolge der Ventil-Charakteristik der spannungsabhängigen Widerstände oder infolge der stromabhängigen Lichtbogenspannung bei Ableitern ohne Widerstand während der Ableitung eines Stossstroms annähernd konstant. Die dahinter liegende

Installationskapazität vollführt im allgemeinen eine Schwingung um diesen Mittelwert. Ihre Spannung kann daher etwa die doppelte Restspannung des vorgeschalteten Ableiters erreichen.

*Ansprechspannung.* Mit nur zirka 200 V/ $\mu$ s Anstiegsgeschwindigkeit der Ueberspannung (Steilheit) ist die Ansprechspannung der Ableiter *höher* als bei Gleichspannung oder Niederfrequenzspannung, auffallenderweise aber auch *höher* als bei Stoßspannung normaler Steilheit (z. B. 10 kV/ $\mu$ s)! Für einen Ableiter (Typ X) mit 1,8...2,2 kV Ansprechspannung bei Gleichstrom streut sie z. B. von 2,2 kV (Osz. 96, 97, Haupttabelle I, Kol. 10 und 14) bis 4,6 kV! (Osz. Nr. 125, 132, Haupttabelle I, Kol. 6 und 19).

Bei Ueberspannungen kleiner Höhe und bei *flachen*, langsam ansteigenden Ueberspannungen kommt einer genügend tiefen Ansprechspannung der Ableiter grosse Bedeutung zu, wie das vorstehende Zahlenbeispiel und die Tabellen zeigen.

Bei *steilen* und hohen Wellen, und insbesondere falls der Ableiter z. B. 50 m vor dem Haus angeschlossen ist, spielt die Höhe der Ansprechspannung und der Verzug des Ansprechens keine wesentliche Rolle mehr, da der Spannungsimpuls bis zum Ansprechen seiner kurzen Dauer wegen sehr klein ist. Ist der Ableiter im Haus selber, so ist die Wirkung des Ansprechverzugs deutlicher, weil bis zum Ansprechen die ganze Installationskapazität aufgeladen wird. So sind z. B. in Osz. Nr. 686 (Abl. in B und C, Haupttabelle I, Kol. 8) die Spannungsspitzen durchschnittlich gleich hoch (6,3; 5,9 und 7,9 kV) wie ohne Ableiter in C (8,4; 4,8 und 6,4 kV, Nr. 690, Fig. 28) trotzdem die Ableiter in C schliesslich noch angesprochen haben. In Osz. Nr. 480, Haupttab. III, Kol. 7, wo die Ableiter mit 7,2 und 4,2 kV nicht ansprechen, entsteht vorher bereits ein Ueberschlag in der Hausinstallation. In Osz. Nr. 494 und 495 (Haupttabelle III, Kol. 7) erreichen die Spannungsspitzen 8,5 und 8 kV (Ableiter in C).

### 3. Verhalten der spannungsabhängigen Ableiter-Widerstände bei kleinen, langdauernden Stoßströmen

Ableiter mit spannungsabhängigen Widerständen scheinen auf kleine langdauernde Stoßströme mit einigen 100 A Höhe und einigen 100  $\mu$ s Dauer empfindlicher zu sein als auf kurze Stösse, auch wenn die gesamte abgeleitete Ladung diejenige des garantierten normalen Ableitvermögens nicht übersteigt oder noch nicht erreicht. Zwei Defekte an solchen Ableitern konnten nicht abgeklärt werden.

### 4. Wirkung der Induktivität der Ableitererdung und ihrer Zuleitung

Die Induktivität des Ableiterkreises spielt bei der Ableitung steiler Wellen die überwiegende Rolle, denn sie lässt sich in den günstigsten Fällen nur schwer unter zirka 30  $\mu$ H herabsetzen; sie verursacht die gemessenen, kurzdauernden Spannungsspitzen. Bei einer 50-kV-Welle von  $T_F = 1 \mu$ s Frontdauer auf allen 4 Leitern (250  $\Omega$  Wellenwiderstand)

erreicht z. B. der induktive Spannungsabfall an der Erdleitung während der Frontdauer ( $1 \mu s$ ) zirka  $\hat{u}_E = 10 \text{ kV}$ .

Befinden sich die Ableiter in  $B$ , so wandert diese Spannungsspitze weiter bis zur Hausinstallation und wird von deren Kapazität reduziert oder absorbiert.

Ein Auszug aus den Auswertungen der Oszillogramme gibt folgende kurzdauernde Spannungsspitzen:

	Abl. Typ	Pol 1	Pol 2	Pol 3
Osz. Nr. 468 (H.Tab. III, Kol. 7)	X	8,3 kV	8,3 kV	4,8 kV
Osz. Nr. 470 (H.Tab. III, Kol. 24)	Y	7,5 kV	7,3 kV	4,6 kV
Osz. Nr. 472 (H.Tab. III, Kol. 41)	Z	8,5 kV	7,8 kV	5,7 kV
Osz. Nr. 530 (H.Tab. III, Kol. 24)	X	9,5 kV	8,5 kV	6,0 kV
				(Fig. 17)
Osz. Nr. 690 (H.Tab. I, Kol. 8)	X	8,4 kV	4,8 kV	6,4 kV
				(Fig. 28)
Osz. Nr. 692 (H.Tab. I, Kol. 25)	Y	6,0 kV	5,0 kV	7,1 kV
				(Bemerkung 63, Tab. VII)
Osz. Nr. 694 (H.Tab. I, Kol. 42)	Z	6,2 kV	5,1 kV	7,9 kV
Osz. Nr. 886 (H.Tab. II, Kol. 7)	X	10 kV	6,6 kV	4,1 kV
				(Fig. 24)
Osz. Nr. 887 (H.Tab. II, Kol. 24)	Y	6,8 kV	6,4 kV	4,6 kV
				(Fig. 16)
Osz. Nr. 889 (H.Tab. II, Kol. 41)	Z	7,9 kV	7,1 kV	6,5 kV

Der geringe Einfluss des Typs des Ableiters und die bessere Schutzwirkung der grösseren Kapazität des Pols 3 gegenüber Pol 1 für den Fall, wo alle Leiter zugleich gestossen werden (Haupttabellen II und III) sind auffallend.

Sind die Ableiter im Haus installiert, so erhöht sich das Potential des Nulleiters und der ganzen Installation um den Spannungsabfall in der Erdleitung und der Erdung des Hauses:

Osz. Nr. 109 (H.Tab. I, Kol. 6)	kurzerhand: 2,5 kV, langdauernd: 0,8 kV, Abl. Typ X
Osz. Nr. 110 (H.Tab. I, Kol. 23)	kurzerhand: 1,8 kV, langdauernd: 0,8 kV, Abl. Typ Y

### 5. Wirkung des ohmschen Widerstandes der Ableitererdung

Der erzeugte Spannungsabfall an der Erdung erwies sich als proportional zum abgeleiteten Strom.

Ist der Nulleiter nicht mit der Ableitererdung verbunden, so bildet die Summe aus dem Erdungs-Spannungsabfall und der Restspannung des Ableiters die gesamte Ueberspannung (siehe Fig. 22, Osz. Nr. 851, H.Tab. III, Kol. 23). Ist dagegen der Nulleiter mit der Ableitererdung verbunden, so verteilt sich bei *flachen* Wellen der abgeleitete Strom über die verschiedenen Erdungen des Nulleiters umgekehrt proportional zu ihren ohmschen Widerständen (Wasserleitung des Hauses, Erdung der Stange Nr. 125).

Bei *steilen* Wellen spielt sich dieser Vorgang folgendermassen ab:

Der grösste Teil des Ableiterstromes fliesst zuerst in die Ableitererdung  $E_B$ , nur ein Bruchteil fliesst längs des Nulleiters zur Hauserdung  $E_C$ , weil der Wellenwiderstand des Nulleiters zirka  $530 \Omega$  beträgt. Durch das Wellenspiel zwischen den Erdungen schaukelt sich der Nulleiterstrom auf und entlastet die Ableitererdung  $E_B$ , so dass der Ableiterstrom sich allmählich verschiebt von der nahen zu entfer-

teren Erdungen. Dieser Vorgang findet hier statt mit der Zeitkonstanten  $\equiv$

$$\frac{\text{Induktivität des Nulleiters} = 160 \mu\text{H}}{\text{Summe der Erdungswiderstände} (1,4 + 0,5) \Omega} = \text{zirka } 84 \mu\text{s}.$$

(Vergleiche Fig. 22, Osz. 851, 825, 797.)

### 6. Wirkung der Kapazität der Installation

Die Wirkung der Kapazität ergibt sich z. B. aus dem Vergleich der Spannung auf allen 4 Leitern beim steilen allpoligen Stoss.

Der Pol 3, an den die ganze Lichtinstallation angeschlossen ist, zeigt mit seinen 20 000 pF kleinere Spannungsspitzen als die anderen Pole mit nur zirka 2000 pF Kapazität (vergleiche Pol 1 und Pol 3 in Osz. 887, Fig. 16 und 530, Fig. 17). Dies erklärt auch, warum bei den Versuchen in Wetzikon, wo die Installationskapazität zirka  $0,1 \mu\text{F}$  betrug, die Spannungsspitzen bei gleicher Stossweite (60 kV) nur etwa 40 % der Werte des Pols 3 in Uitikon erreichten.

Mit künstlicher Vergrösserung der Kapazität der Installation durch Kondensatoren ( $3 \mu\text{F}$  als Ueberspannungsschutz oder  $0,1 \mu\text{F}$  als Radio-Störschutz) nimmt die Spannungskurve einen stark geänderten Verlauf: Die Eigenfrequenz der  $3\text{-}\mu\text{F}$ -Kapazität mit der Leitungsinduktivität bis zum Ableiter sinkt von zirka 92 kHz auf 7 bis 10 kHz. Die höchsten Frequenzen (Grössenordnung 1 MHz) kommen aber trotzdem in der Hausinstallation zum Vorschein, da der induktive Spannungsabfall in den Zuleitungen der Kondensatoren jetzt eine Rolle spielt, auch wenn diese nicht länger sind als ein Meter!

Die künstlich vergrösserte Installationskapazität verzögert den Anstieg der Spannung im Haus. Der wellenartig über die Leitung von  $B$  nach  $C$  übertragene Spannungsimpuls ist massgebend für die Höhe der erreichten Spannung in der Installationskapazität. Bei flachen Wellen (Ableiter in  $B$ ) beweist die Messung der Spannung an der Ableitererdung in Osz. Nr. 594 (H.Tab. I, Kol. 7) einen Ansprechverzug von  $70 \mu\text{s}$ . Das späte Ansprechen sieht man ebenfalls im Osz. Nr. 544a, Fig. 24 (Punkt  $A$ ).

Mit Störschutzkondensatoren von  $0,1 \mu\text{F}$  zwischen Polen und Nulleiter liegt die Eigenfrequenz der Hausinstallation mit der Induktivität der Leitung bis zu den Ableitern bei zirka 40...50 kHz. Somit werden die Spannungsspitzen verflacht. Was sie in Höhe verlieren, gewinnen sie in der Dauer, sofern der von  $B$  nach  $C$  übertragene Spannungsimpuls erhalten bleibt.

Beim Stossen auf nur einen Pol war zufälligerweise die Eigenfrequenz der nicht gestossenen Pole (Gesamt-Leitungs- und Transformator-Induktivität in  $A$  mit Störschutzkondensatoren) gerade gleich gross wie die Entladefrequenz des Stossgenerators (bei  $0,53 \mu\text{F}$ ), so dass eine Resonanzerscheinung auftrat. Es entstanden also Spannungen, die normalerweise nicht erscheinen. Deshalb sind die Resultate der hier nicht reproduzierten Osz. Nr. 719, 722, 726 (3,4...4,2 kV langdauernd) als Spezialfall anzu-

sehen. Diese Erscheinung verschwand, sobald die Ableiter der nicht gestossenen Influenz-Pole zum Ansprechen kamen.

Durch den Anschluss von Störschutzkondensatoren zwischen Polen übertragen sich die auftretenden Ueberspannungen in stärkerem Mass auf die anderen Pole.

### 7. Wirkung der Belastung

Mit 450 W Belastung (zirka 100  $\Omega$ ) zwischen Pol und Nulleiter werden alle Oberschwingungen gedämpft (siehe Osz. Fig. 19). Die Spannungskurve in der Hausinstallation zeigt ziemlich genau den gesamten Spannungsabfall in Ableiter und Erdung mit Ausnahme der ersten Spitze, die aber stark gedämpft wird.

Ist die Installation mit Kondensatoren von 3  $\mu\text{F}$  (in C) versehen, so spielt diese Belastung ( $R = 100 \Omega$ ) bei der Aufladung der Kondensatoren nur eine kleine Rolle, da die Entlade-Zeitkonstante ( $CR$ ) 300  $\mu\text{s}$  beträgt und somit während des Stosses keine wesentliche Kondensatorentladung eintreten kann.

Bei flachen Wellen absorbiert die Belastung jedoch einen grossen Teil des Stoßstroms und der Ueberspannung, so dass die Ableiter oft infolge der reduzierten Ueberspannung gar nicht zum Ansprechen kommen.

### 8. Wirkung des Doppelschutzes

Um die Installation gegen 100-kV-Stösse bzw. Stösse von zirka 100 kV/ $\mu\text{s}$  Steilheit zu schützen, derart, dass die Spannung im Hause 3 kV nicht viel übersteigt, kommt nur ein Mehrfachschutz in Frage; z. B. ein Doppelschutz durch Ableiter zirka 50 bis 100 m vor dem Hause und Ableiter oder Kondensatoren am Eingang der Installation.

Wie unter «Induktivität der Erdung» bemerkt, bleibt, nachdem der Stoss die ersten Ableiter passiert hat, eine kurzdauernde Welle bestehen, die im Haus bzw. im 2. Ableitersatz abgeleitet werden muss (siehe Osz. Nr. 530, Fig. 17; 886, Fig. 24; 887, Fig. 16; 690, Fig. 28 und 692: 7,1 kV, H.Tab. I, Kol. 8). Bei sehr grossen Installationen können diese Spitzen von der Eigenkapazität der Installation absorbiert werden.

Wird im Haus ein zweiter Satz von Ableitern verwendet, so ist für diese eine tiefe, verzugsfreie Ansprechung wertvoll. Die Auswertung des Osz. Nr. 686 (5,9 kV bis 7,9 kV, H.Tab. I, Kol. 8) und 919 (4,1 bis 5,0 kV, H.Tab. II, Kol. 8) zeigt die Wirkung des Ansprechverzuges. Trotzdem die tiefen Ansprechspannungen deutlich zum Ausdruck kommen, sind die Spannungsspitzen in Osz. Nr. 688 (2,4 bis 3,0 kV, H.Tab. I, Kol. 25) und 921 (2,4 bis 3,4 kV, H.Tab. II, Kol. 25) hie und da knapp an der Grenze des Zulässigen.

Der Ableiter vor dem Haus (Stange) darf etwas höhere Ansprechspannung aufweisen. Es ist aber vorteilhaft, wenn dieser nur eine sehr kleine oder besser gar keine Restspannung besitzt, sonst verschiebt er während eines langdauernden Stosses den gesamten Strom auf den anderen Ableiter im Ge-

bäude, da dessen Erdung im allgemeinen besser ist. Der wirksamste Schutz wird erreicht, wenn der erste Ableitersatz vor dem Haus sehr kleine Restspannung aufweist, wobei etwas höhere Ansprechspannung zulässig ist («Grobenschutz»), und der zweite Ableitersatz im Haus selber vor allem tiefe Ansprechspannung garantiert, wobei eine mässige Restspannung zulässig ist («Feinschutz» gegen kurzdauernde Spitzen). Derart lässt sich das Eindringen gefährlicher Ueberspannungen für Wellen bis zirka 100 kV ins Haus verhindern.

Mit Kondensatoren im Haus (3  $\mu\text{F}$  pro Pol) statt der Ableiter verschwinden alle Ansprechspitzen. Durch das Umschwingen um die Spannung der Ableiter an der Stange werden jedoch die «langdauernden» Spannungen teilweise sogar etwas erhöht, vergleiche Auswertung der Osz. Nr. 108 ohne Kondensatoren (kurzdauernd 3,3 kV, langdauernd 2,2 kV) mit Osz. Nr. 124 mit Kondensatoren (kurzdauernd 1,4 kV, langdauernd 3,3 kV, H.Tab. I, Kol. 40).

Kondensatoren allein, ohne Ableiter in der Nähe, wirken nur für sehr kleine Ladungen (9 mC für 3  $\mu\text{F}$ ) als Schutz.

### 9. Ansprechzähler

Die Ansprechzähler des Typs K haben eine für Niederspannung zu hohe Restspannung von zirka 3000 V und sollten deshalb nicht zur Kontrolle von Niederspannungsableitern verwendet werden.

Die Zähler des Typs L reagieren schon bei kleinen Ladungen; da sie aber eine Sicherheits-Funkstrecke besitzen, die bei grossen Ladungen anspricht und dabei das Zählwerkssystem überbrückt, wird das Ansprechen der Ableiter nicht immer gezählt.

Die grundsätzlich für Hochspannungsnetze bestimmten Zähler des Typs M reagieren nicht bei sehr kleinen Ladungen. Das Ansprechen der Ableiter der Influenzpole zählen sie z. B. nur sehr unregelmässig. Auch bei aperiodischen Stössen kleiner Höhe (Stoss auf 4 Leiter über 500  $\Omega$  Widerstände) zeigen diese Zähler kein Ansprechen der Ableiter im Niederspannungsnetz.

Bei flachen Stössen haben 6mal alle 3 Stoss-Messbereiche angesprochen: Osz. Nr. 132, 145, 149, 187 (H.Tab. I, Kol. 19), Nr. 135 (H.Tab. I, Kol. 53), Nr. 562 (H.Tab. I, Kol. 20). Das Nachstrom-Zählwerk hat 10mal angesprochen und zwar

5mal mit Ableiter Typ X

Osz. Nr. 160, 164, 180 (H.Tab. I, Kol. 19), 629 (H.Tab. I, Kol. 20), 807 (H.Tab. II, Kol. 19)

4mal mit Ableiter Typ Y

Osz. Nr. 116 (H.Tab. I, Kol. 36), 196 (H.Tab. III, Kol. 36), 365 (H.Tab. I, Kol. 35)

1mal mit Ableiter Typ Z

Osz. Nr. 172 (H.Tab. I, Kol. 23).

### 10. Spezielle Erscheinungen

Bei der Aufnahme des Osz. Nr. 550 wurde beobachtet, dass der Verlauf der Spannung in Pol 3 ganz unregelmässig, entweder wie Osz. Nr. 550 oder Osz. Nr. 550a aussah (Fig. 24, H.Tab. I, Kol. 7).

Die Ursache dieses Vorganges liegt darin, dass die flachen Stösse auf der Freileitung am Fusse eine sehr kurzdauernde Spannungsspitze aufweisen, die

## Ueberschläge und Defekte

Tabelle VII

Bem. Nr.	Datum		Osz. Nr.	H. Tab. u. Kol.-Nr.
1	27. III.	1 Lampe 25 W im Vorraum defekt. Ueberschlag u. Kurzschluss in d. Lampe	19	Vor- versuche
2	"	Ueberschlag im Kochzähler EKZ 72232 . . . . .	26	
3	4. IV.	Bei Beobachtung Ueberschläge (mit 20 kV) . . . . .	vor 33	
4	"	Bei Beobachtung Ueberschlag im KO Schaltbrett . . . . .	vor 46	
5	"	Bei Beobachtung 2 Ueberschläge . . . . .	nach 47	
6	"	Ueberschlag in Phase 3 (Grenze) . . . . .	48	
7	5. IV.	Bei Beobachtung jedesmal Ueberschläge am Kochzähler 72232. 2 Luft- distanzen Pol 1 und Pol 3 — Eisen wurden vergrössert . . . . .	vor 49	
8	"	Ueberschlag am Sperrschalter . . . . .	53	
9	"	Ueberschlag am Sperrschalter . . . . .	55	
10	5. IV.	Ueberschlag am KO Tafel und Sperrschalter, Pol 1 und Pol 3 . . . . .	56	
11	13. IV.	Bei Beobachtungen, 2 Glühlampen im Schlafzimmer und 1 Sicherung beschädigt . . . . .	90 bis 95	
12	18. IV.	Ueberschlag in Pol 3 . . . . .	114	I-28
13	"	Ueberschlag in Pol 3 . . . . . Nach dem Osz. Nr. 121 wurde in Pol 3 Gr. Parterre eine defekte Sicherung gefunden Am Ende des Versuchstages wurde festgestellt (nach dem Osz. 124): Nachtischlampe im Schlafzimmer defekt. Sichtbare Ueberschlag- spuren am Umschalter im Schlafzimmer und Estrichtreppe	117	I-45
14	20. IV.	Widerstandsblock des Y-Ableiters in Pol 3 durchgeschlagen . . . . .	126	I-23
15	"	Bei Beobachtung Widerstandsblock des K-Ansprech-Zählers in Pol 3 (Nr. 503) nach 3 Stössen durchgeschlagen. Widerstandsblock durch Nr. 502 ersetzt, nach 3 Stössen ebenfalls durchgeschlagen. Osz. Nr. 130 am 24. IV. mit neugebrachtem K-Zähler aufgenommen . . . . .	vor 130	I-11
16	24. IV.	Funkenstrecke des Z-Ableiters in Pol 3 durch Perlen überbrückt. Nach Reinigung wieder in Betrieb gesetzt . . . . .	vor 133	I-45
17	25. IV.	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 3 ? . . . . .	142*	I-53 (969)
18	2. V.	Ueberschlag in Pol 3. 6-A-Sicherung der Lampe im Kellergang defekt . . . . .	152	I-40
19	"	Ueberschlag in Pol 3 . . . . . Am Ende des Versuchstages (nach dem Osz. 164) wurde anhand von deutlichen Spuren Ueberschlag am Schalter im Kinderzimmer fest- gestellt — Lampe nicht defekt	161	I-53
20	3. V.	Ueberschlag in Pol 1 . . . . .	168	I-6
21	"	Ueberschlag in Pol 1 . . . . .	169	I-23
22	"	Ueberschlag in Pol 1 . . . . .	170	I-40
23	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 1 ? . . . . . Während dieser Versuche Sicherungen in Glühlampen, Werkstatt, Vor- keller und Schlafzimmer geschmolzen	171	I-6
24	4. V.	Ueberschlag in Pol 3 (hörbar in verschiedenen Schaltern u. im Lichtzähler)	176	I-19
25	"	Ueberschlag in Pol 3 . . . . .	177	I-53
26	"	Ueberschlag in Pol 3 . . . . .	178	I-32
27	11. V.	Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	190	III-11
28	"	Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	191	III-15
29	"	Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	192	III-19
30	28. V.	Unterbruch in der Belastung Pol 1 (Bügeleisen). Nicht festgestellt, wann stattgefunden . . . . .	329 bis 332	I-5, 6, 40, 53
31	"	Ueberschlag im Bügeleisen Pol 3. Meßsicherung durhgeschmolzen . . . . .	331	I-45
32	"	Unterbruch in der Belastung Pol 2 (Bügeleisen). Nicht festgestellt, wann stattgefunden . . . . .	337 bis 341	I-4, 23, 40
33	"	Bei Beobachtung während des Versuches mit Kondensatoren 3 $\mu$ F pro Pol—0 und Belastung 450 W pro Pol—0 Ueberschlag . . . . .	nach 341	I-3
34	"	Bei Demonstrationen für FKH mit 2 $\times$ 1,7 kV mit und ohne Ableiter Transformator im Messwagen durchgeschlagen; 1 $\times$ 25-A-Sicherung durchgeschmolzen . . . . .		
35	26. VI.	Bei Beobachtung 1 Ueberschlag (Grenze) . . . . .	vor 372	I-6
36	27. VI.	Ueberschlag in Pol 3 . . . . .	375	I-53
37	27. VI.	Ueberschlag in Unterputz-Steckdose Kinderzimmer (zwischen Metallbüchse und Metallplatte). Sicherung Pol 3 durchgeschmolzen . . . . .	376	I-32
38	"	Ueberschlag in Pol 3. Sicherung Parterre durchgeschmolzen . . . . .	383	I-53
39	29. VI.	Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	478	III-54
40	"	Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	479	III-54
41	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 2 ? . . . . .	480	III-7
42	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 2 ? . . . . . Während dieser Versuche Sicherungen in der Messleitung Pol 2 ge- schmolzen	481	III-7
43	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 3 ? . . . . .	491	III-3
44	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 2 . . . . .	493	III-24
45	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 2 ? . . . . .	494	III-7
46	"	Wahrscheinlich Ueberschlag in Pol 2 und Pol 3 ? . . . . .	495	III-7

Rem. Nr.	Datum		Osz. Nr.	H.Tab - u. Kol. Nr.
47	2. VII.	Bei Beobachtung Ueberschläge im Lichtzähler zwischen Steuerdrahtklemmen und Nulleiterdraht	vor 518	III - 7
48	»	Bei dem Osz. Nr. 525 festgestellt, dass ein Bügeleisen nicht warm wird	519, 521, 523	III - 7, 24
49	»	Ueberschlag in Pol 3	532	III - 41
50	»	Ueberschlag in Pol 3 (wahrscheinlich im Bügeleisen ?)	537	III - 33
51	»	Ueberschlag in Pol 3	538	III - 54
52	»	Ueberschlag in Pol 3 (wahrscheinlich im Bügeleisen ?)	539	III - 54
53	4. VII.	Ueberschlag in Pol 3	584	I - 54
54	»	Ueberschlag im Bügeleisen, Pol 3	585	I - 54
55	»	Bei Beobachtung Ueberschlag in Pol 3; Lampe WC 1. Stock defekt	590	I - 7
56	»	Ueberschlag in Pol 3	624	I - 24
57	»	Ueberschlag in Pol 3	626	I - 41
58	»	Ueberschlag in Pol 3	627	I - 41
59	»	Ueberschlag in Pol 3	628	I - 20
		Ueberschlag war vermutlich irgendwo in Gruppe I. Stock. Von Osz. Nr. 629 bis 634 Gr. I. Stock abgeschaltet		
60	»	Ueberschlag in Pol 3	633	I - 54
61	»	Ueberschlag im Bügeleisen, Pol 3	634	I - 54
62	6. VII.	Irgendwo in der Messanordnung (KO ?)	680, 7, 8	I - 8, 25
		Ueberschläge vermutet (Oszillogrammbild des Nulleiters)	691, 3, 6	I - 8, 25, WC
			700-717	I - 8, 25, 42, WC
63	»	Ueberschlag in Pol 3	692	I - 25
64	»	Ueberschlag in Pol 3	694	I - 42
65	»	Ueberschlag in Pol 2 und Pol 3, Sicherung von Bügeleisen defekt	703	I - 8
66	»	Ueberschlag in Pol 3	704	I - 25
67	»	Ueberschlag in Pol 3	706	I - 42
68	9. VII.	Ueberschlag in Pol 3 Gruppe I. Stock bis Osz. Nr. 759, abgeschaltet	733	I - 41
69	21. VIII.	Ueberschlag in Pol 2	783	II - 5
70	»	Ueberschlag in Pol 2	789	II - 18
71	»	Ueberschlag in Pol 3	801	II - 6
72	»	Ueberschlag in Pol 3	802	II - 6
73	»	Ueberschlag in Pol 3, Bügeleisen	806	II - 3
74	22. VIII.	Ueberschlag in Pol 3, Kinderzimmer	827	II - 40
75	»	Ueberschlag in Pol 2 (sehr wahrscheinlich)	849	II - 6
76	»	Ueberschlag in Pol 2 (sehr wahrscheinlich)	850	10c
77	»	Bei Beobachtung Ueberschläge (keine Aufnahme)	nach 851	II - 40
78	24. VIII.	Bei Beobachtung hie und da Ueberschläge in allen 3 Phasen	vor 891	II - 20
79	»	Ueberschlag in Pol 3	802	II - 3
80	»	Ueberschlag in Pol 3 (Haus)	922	II - 25
81	30. VIII.	Bei Beobachtung Ueberschlag (Isoliertransformator an der Messwagenstange ?)	vor 954	I - 3
82	»	Bei Beobachtung Ueberschlag in Pol 3. Sicherung Part. durchgeschmolzen	vor 955	Tab. 10c
83	31. VIII.	Bei Beobachtung Ueberschläge im Lichtzähler. Sicherung Parterre durchgeschmolzen	vor 957	Tab. 10c

im Oszillogramm nicht sichtbar ist, weil sie in der Hausinstallation nicht auftritt, da sie von ihrer Kapazität verschluckt wird. Diese Spitze kommt von der kapazitiven Kupplung zwischen Stossgenerator und Leitung (direkt durch die Luft oder zwischen den Windungen der Drosselspule). Bringt eine solche Spitze den Ableiter zum Ansprechen, so verläuft die Spannung nach Osz. Nr. 550a. Verpasst aber der Ableiter diese kurze Gelegenheit, so muss sich die gesamte Leitung und Installation bis auf die Ansprechspannung aufladen. Mit dem Ansprechen des Ableiters entlädt sich die Installation in einer gedämpften Schwingung.

Die gleiche Ursache erklärt den Unterschied zwischen Osz. Nr. 544 und 544a.

### 11. Schwache Stellen der Hausinstallation

Die Hausinstallation, die 1939 gebaut wurde, zeigt höhere Festigkeit als diejenige in Wetzikon, trotzdem der Isolationswiderstand nicht sehr hoch war. Die Drähte waren besonders im Winter sehr feucht. Die Ueberschläge fanden aber nicht an besonders

feuchten Orten, sondern fast immer an Schaltern, Abzweigdosen, Lampen oder Apparaten statt.

Viele Ueberschläge wurden an einem *Schalter* festgestellt, der dabei überbrückt wurde, die in Serie geschaltete Lampe einschaltete und zur Zerstörung brachte (Fig. 11).

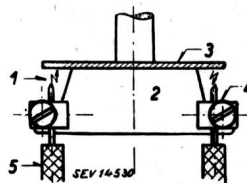


Fig. 11

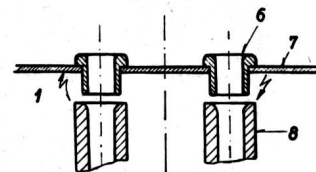


Fig. 12

1 Ueberschlag; 2 Steatitkörper; 3 Metallplatte; 4 Klemme; 5 Draht; 6 Schutzhülsen; 7 Unterputzplatte; 8 Steckhülsen.

Der Fehler liegt sowohl an der Konstruktion (zu kleine Abstände) als auch am Installateur, der die blanken Drahtspitzen zu weit vorstehen liess (kleine Details!).

An einer *Steckdose* entstand in ähnlicher Weise ein Ueberschlag von einer Steckhülse auf die Unter-

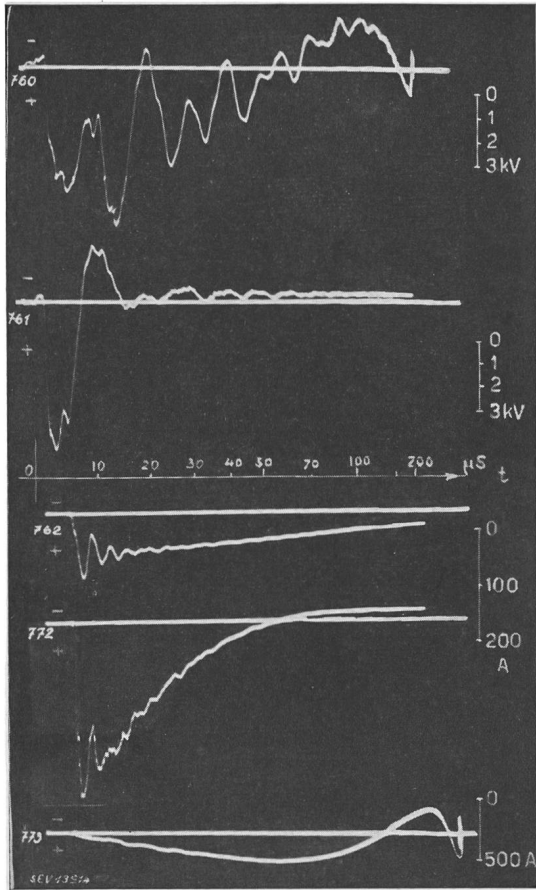


Fig. 13

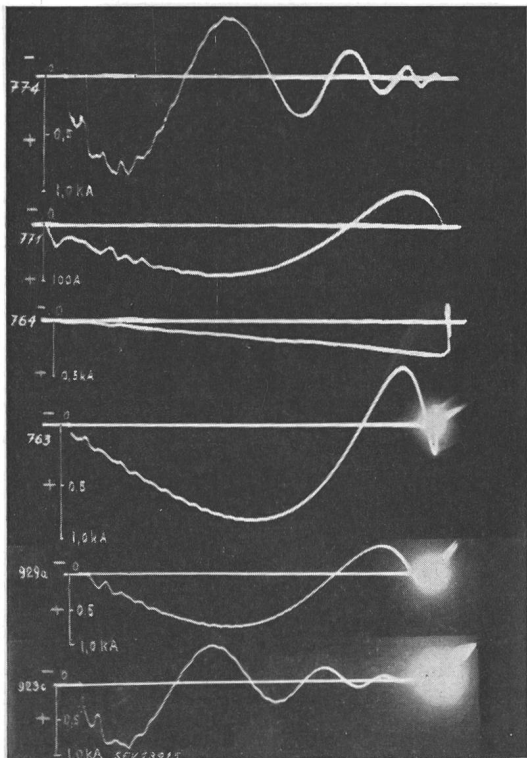


Fig. 14

Fig. 13 und 14

**Bestimmung der Leitungs-konstanten und Wellenform**

a) *offene Leitung*: Messung der Spannung am Ende der Leitung in Pol 3, Punkt F, ohne Hausinstallation, Ableiter nur in A.

Osz. Nr. 760: Direkter Stoss auf Pol 3  
( $u_G = 4 \text{ kV}$ ;  $C_G = 2,1 \mu\text{F}$ )

761: Stoss auf 4 Leiter über je  $500 \Omega$   
( $u_G = 12 \text{ kV}$ ;  $C_G = 2,1 \mu\text{F}$ )

b) *kurzgeschlossene Leitung*: Messung des Stromes im Punkt B, ohne Hausinstallation, Ableiter nur in A.

Osz. Nr.	Stoss	$u_G = \text{kV}$	$C_G = \mu\text{F}$
762	Stoss auf 4 Leiter über je $500 \Omega$ Summenstrom von 3 Polen	30	2,1
772	Stoss auf 4 Leiter über je $500 \Omega$ Summenstrom von 3 Polen	120	0,131
773	Stoss auf Pol 3 über 6 mH Strom Pol 3	120	0,131
774	Direkter Stoss auf Pol 3 Strom Pol 3	120	0,131
771	Stoss auf 4 Leiter über je $500 \Omega$ und 6 mH Summenstrom von 3 Polen	120	0,131
764	Stoss auf Pol 3 über 6 mH Strom Pol 3	30	2,1
763	Direkter Stoss auf Pol 3 Strom Pol 3	30	2,1
929a	Direkter Stoss auf 4 Leiter Summenstrom von 3 Polen	30	2,1
929c	Direkter Stoss auf 4 Leiter Summenstrom von 3 Polen	120	0,131

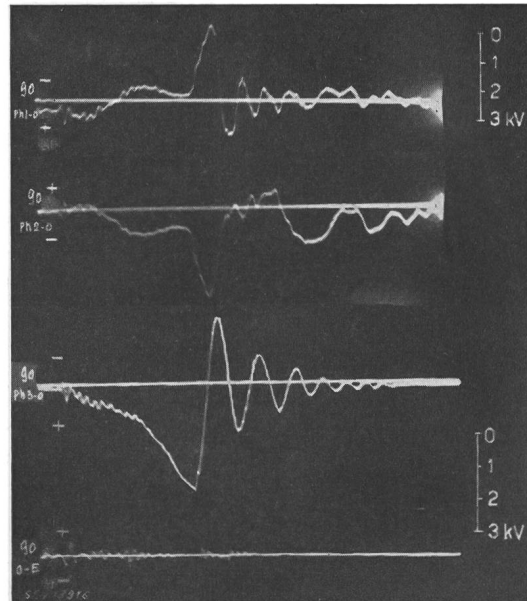


Fig. 15

**Vergleich des Spannungsverlaufs in den 3 Polen und im Nulleiter**

(Osz. Nr. 90)

Stoss über 6 mH auf Pol 3 ( $u_G = 10 \text{ kV}$ ;  $C_G = 2,1 \mu\text{F}$ )  
Ableiter Typ X in B, Hausinstallation ohne Belastung.  
(Siehe Haupttabelle I, Kolonne Nr. 5, flache Wellen)

putzplatte und von dieser Platte wieder auf die andere Hülse (Fig. 12).

Bei *Glühlampen* wurde am häufigsten der Glühfaden beim Anschluss an den Zuführungsdrähten zerstört. Einige Lampen zeigten Kupferniederschläge auf dem Glas (Perlen zirka 1...2 mm  $\varnothing$ ). Die Erscheinung wurde bei anderweitigen Versuchen abgeklärt: In gasgefüllten Lampen liegt nämlich die innere Durchschlagspannung der eingeschalteten Lampen sehr tief, so dass die brennenden Lampen als Ableiter wirken!

Im *Lichtzähler* gab es mehrmals Ueberschläge zwischen einer Steuerdraht-Klemme und Nulleiterdraht, aber ohne weitere Beschädigung des Appa-

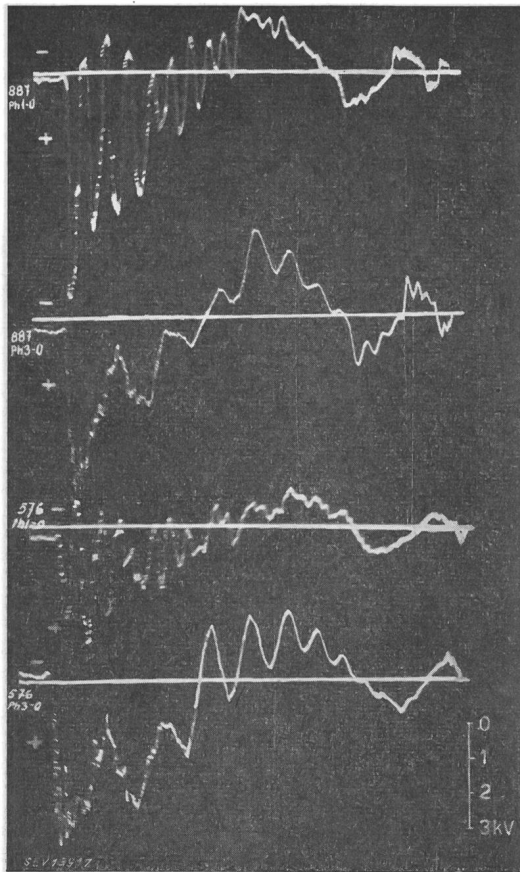


Fig. 16

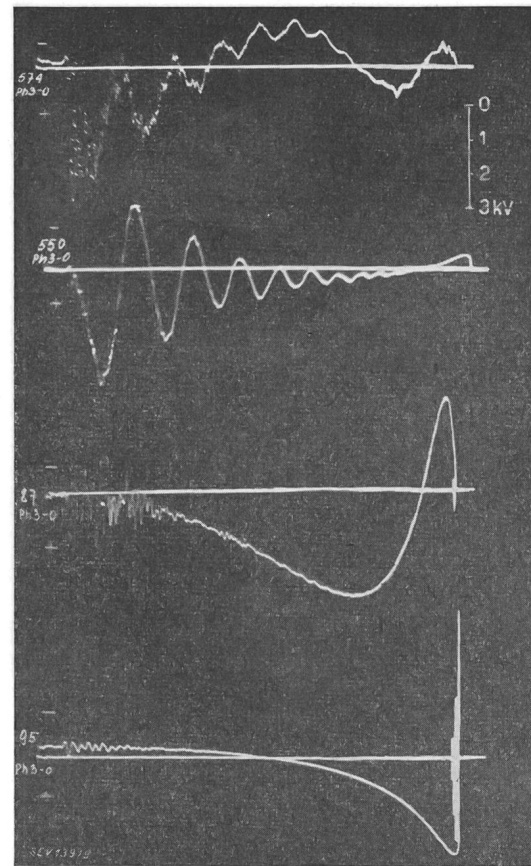


Fig. 18

Vergleich der Versuchs-Variante b

Osz. Nr.

574, 87: *Steile Wellen*

550, 95: *Flache Wellen*

574, 550: (Haupt-Tab. I, Kol. 7);  $\hat{u}_G = 60$  kV, Ableiter Typ X in B  
 87, 95: (Haupt-Tab. I, Kol. 2);  $\hat{u}_G = 10$  kV; Kondensatoren  $3 \mu F$  in C

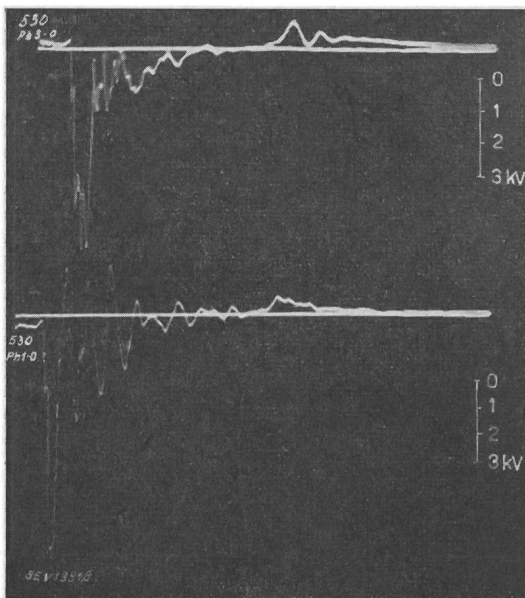


Fig. 17

Fig. 16 und 17

Vergleich der Versuchs-Variante a

Osz. Nr.

576: *Direkter Stoss auf 1 Leiter (Pol 3)* (Haupt-Tab. I, Kol. 24)

887: *Direkter Stoss auf 4 Leiter* (Haupt-Tab. II, Kol. 24)

530: *Stoss auf 4 Leiter über je  $500 \Omega$*  (Haupt-Tab. III, Kol. 24)

Ableiter Typ Y in B;  $\hat{u}_W = 60$  kV;  $C_G = 0,52 \mu F$ ; steile Welle; Vergleich Pol 1 und Pol 3.

rates. Durch Zurechtdrücken der blanken Zuleitungsdrähte wurde eine schwache Stelle im Innern eines Zählers behoben, die vorher zu einigen Kurzschlüssen geführt hatte.

Die *Bügeleisen*, die als Installations-Belastung dienten, verursachten oft Ueberschläge an der mangelhaften Isolation und Unterbrüche im Heizkörper, die offenbar als Folge von Ueberschlägen entstanden.

Im übrigen wird hierzu auf Tabelle VII verwiesen, in der alle Beobachtungen über Defekte und Ueberschläge zusammengestellt sind.

Eine Verschlechterung der Installation durch die sehr ausgedehnten Versuche liess sich weder durch die Messung des Isolationswiderstandes (Tabelle II) noch durch die Messung der Isolationsfestigkeit (Tabelle III) nachweisen. Aus den üblichen Widerstandsmessungen ergibt sich sogar fast durchwegs eine Zunahme des Widerstandes im September 1945 auf das Mehrfache des Wertes im Februar 1945, was daraus verständlich ist, dass mit dieser Methode lediglich die Feuchtigkeit der Installation festgestellt wird.

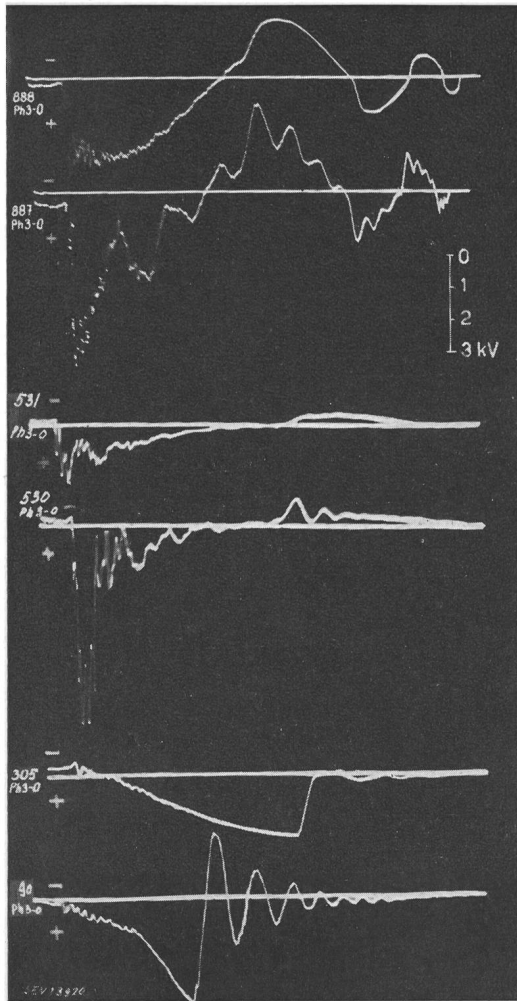


Fig. 19

### IX. Zusammenfassung

In Uitikon am Albis wurden Stossversuche an einer zirka 800 m vom Dorf entfernten einzelnen Hausinstallation durchgeföhrt. Der Stossgenerator befand sich etwa in der Mitte zwischen Dorf und Haus. Die Spannung im Haus wurde oszillographisch registriert. Die durch Ableiter oder Kondensatoren geschützte Isolation wurde geprüfht mit verschiedenen Stössen, bei verschiedenen Anordnungen, z. B.:

- Stösse auf 1 Leiter
- Stösse auf 4 Leiter
- Schwingende Ströme
- Aperiodische Ströme (gedämpft mit Widerständen)
- Steile und flache Stösse (durch Serieschaltung von Drosselpulsen)
- bei 3, 10, 30, 60 und ca. 100 kV Stoss-Scheitelwert.

Als Schutzmassnahmen wurden untersucht:

- 3 Ableiter-Typen (Schweizer-Fabrikate) (1 Typ ohne, 2 mit Restspannung)
- Kondensatoren 3  $\mu\text{F}$  oder 0,1  $\mu\text{F}$  (Störschutzkondensatoren)
- Ableiter ca. 60 m vor dem Haus
- Ableiter oder Kondensatoren im Haus selbst
- Gute oder schlechte Erdungen
- Nulleiter mit Ableitererdungen verbunden oder getrennt
- Installation ohne oder mit Belastung

Ausserdem wurden 3 Ansprechzähler-Typen versuchsweise eingebaut.

Die Messungen zeigen, dass bei steilen Stössen (50 kV mit zirka 1  $\mu\text{s}$  Front) und einfachem Schutz

Fig. 19 (links)  
Vergleich der Versuchs-Variante c

Os. Nr.

888, 531, 305: mit Belastung 450 W pro Phase

887, 530, 90: ohne Belastung

888, 531: (Haupt-Tab. II, Kol. 24)  $\hat{u}_W=56$  kV; Ableiter Typ X in B

531, 530: (Haupt-Tab. III, Kol. 24)  $\hat{u}_W=55$  kV; Ableiter Typ X in B

305, 90: (Haupt-Tab. I, Kol. 5)  $\hat{u}_G=10$  kV; flache Welle, Ableiter Typ X

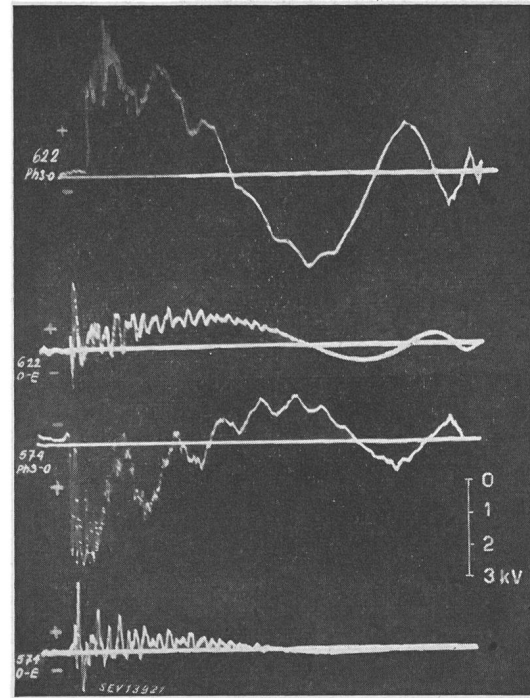


Fig. 20

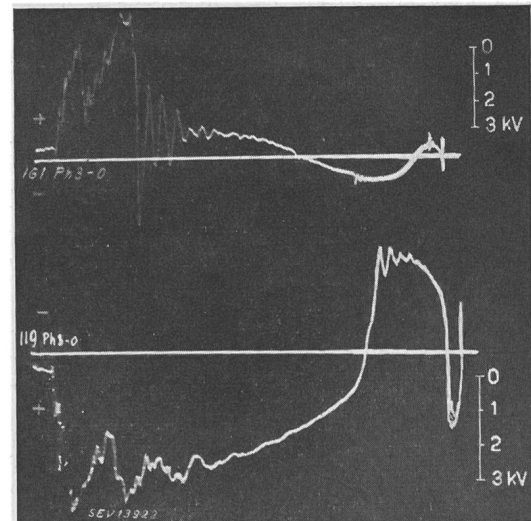


Fig. 21

Fig. 20 und 21  
Vergleich der Versuchs-Variante d

Os. Nr.

622, 161: Erdungswiderstand der Ableiter: 12  $\Omega$  (mit Nulleiter verbunden)

574, 119: Erdungswiderstand der Ableiter: 0,35  $\Omega$

622, 574: (Haupt-Tab. I, Kol. 7)  $\hat{u}_W=59$  kV, Ableiter Typ X

161, 119: (Haupt-Tab. I, Kol. 5)  $\hat{u}_W=30$  kV, Ableiter Typ Z mit Zähler M

161: Uberschlag (Bemerkung Nr. 19, Tab. VII)

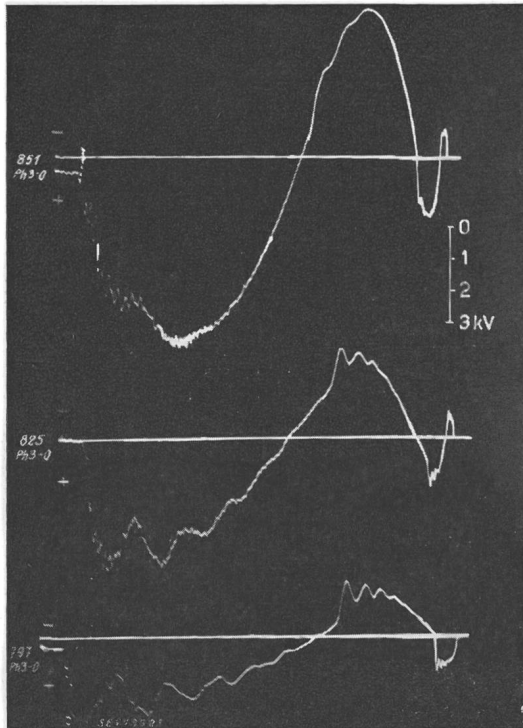


Fig. 22

Vergleich der Versuchs-Variante e

- Osz. Nr.  
 851: Erdung der Ableiter in B (12 Ω) vom Nulleiter *getrennt*  
 825: Erdung der Ableiter in B (12 Ω) mit Nulleiter *verbunden*  
 797: Erdung der Ableiter in B (0,3 Ω) mit Nulleiter *verbunden*  
 (Haupt-Tab. III, Kol. 23)  $\hat{u}_w = 29$  kV, auf 4 Leiter, Ableiter Typ Y in B

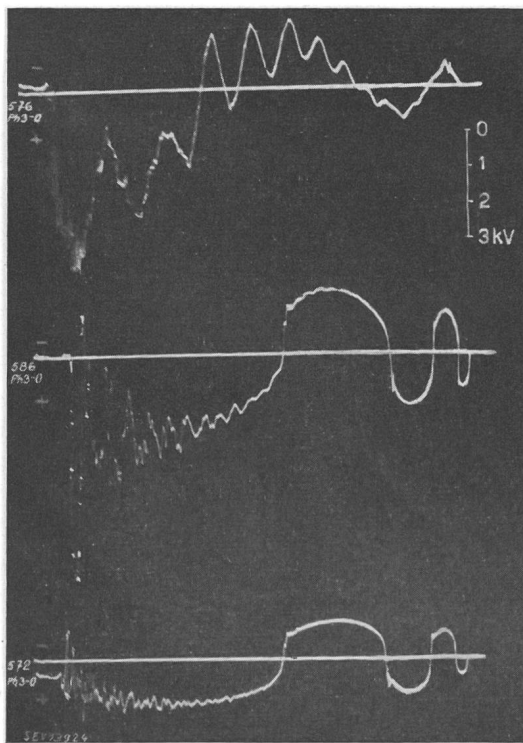


Fig. 23

Vergleich der Versuchs-Variante f

- Osz. Nr.  
 576: Ableiter Typ Y in B  
 586: Ableiter Typ Y in C  
 572: Ableiter Typ Y in B und C  
 (Haupt-Tab. I, Kol. 24)  $\hat{u}_w = 59$  kV, auf Pol 3

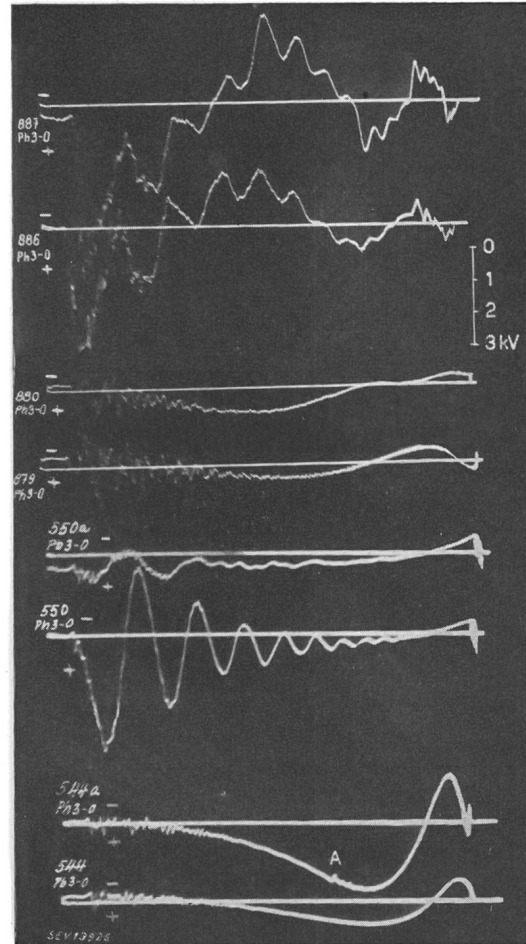


Fig. 24

Vergleich der Wirkung der Kondensatoren in Haus

- Osz. Nr.  
 886, 887, 550 : Ableiter in B, *ohne* Kondensatoren in C  
 879, 880, 544a : Ableiter in B, *mit* Kondensatoren in C  
 886, 879 : (Haupt-Tab. II, Kol. 7) Ableiter Typ X, steile Welle  
 887, 880 : (Haupt-Tab. II, Kol. 24) Ableiter Typ Y, steile Welle  
 550, 544a : (Haupt-Tab. I, Kol. 7) Ableiter Typ X, flache Welle  
 550, 550a: Genau gleiche Anordnung, siehe Kapitel: Spezielle Erscheinungen  
 544, 544a: dito.

kurzdauernde Spannungsspitzen von 6...10 kV im Haus auftreten, unabhängig vom verwendeten Ableiter-Typ. Diese Spitzen werden vom induktiven Spannungsabfall im Ableiterzweig (Ableitererdung samt Zuleitung) erzeugt; sie liessen sich nur durch Doppelschutz (zweiter Ableitersatz oder Kondensatoren im Haus) vermeiden.

Flache Stösse geben im allgemeinen keine grössern Ueberspannungen als solche von der Höhe der Ableiter-Ansprechspannung oder der Ableiter-Restspannung. Dazu treten Erdungsspannungen, sofern der Nulleiter im Gebäude nicht geerdet ist.

Die Belastung der Installation (450 W zwischen jedem Pol und Nulleiter) dämpft die Schwingungen in der Installation stark und wirkt sich stets günstig aus.

Ueberschläge traten fast ausschliesslich an den Apparaten, z. B. Bügeleisen, Lichtzähler, Klingel-

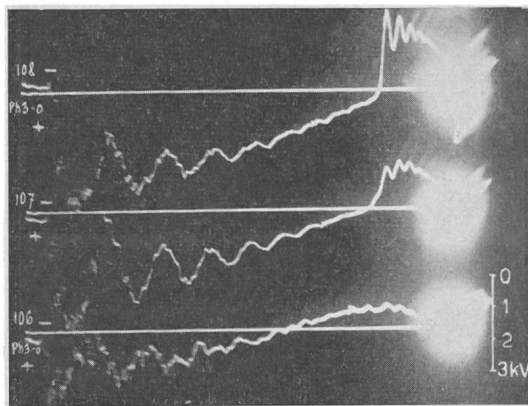
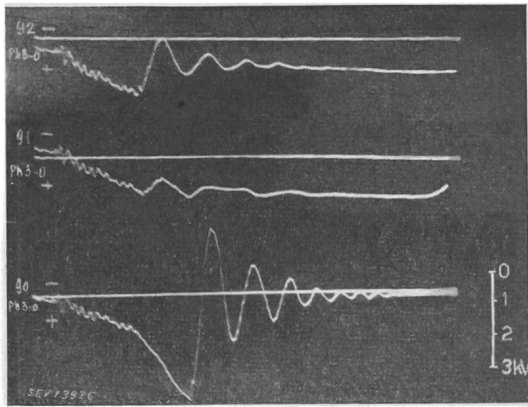


Fig. 25

Vergleich der Versuchs-Variante g (Ableiter in B)

- Osz. Nr.  
 106, 90: *Ableiter Typ X* (Haupt-Tab. I, Kol. 6, bzw. 5)  
 107, 91: *Ableiter Typ Y* (Haupt-Tab. I, Kol. 23, bzw. 22)  
 108, 92: *Ableiter Typ Z* (Haupt-Tab. I, Kol. 40, bzw. 39)  
 106, 107, 108: Steile Wellen  $\hat{u}_G = 30 \text{ kV}$   
 90, 91, 92: Flache Wellen  $\hat{u}_G = 10 \text{ kV}$

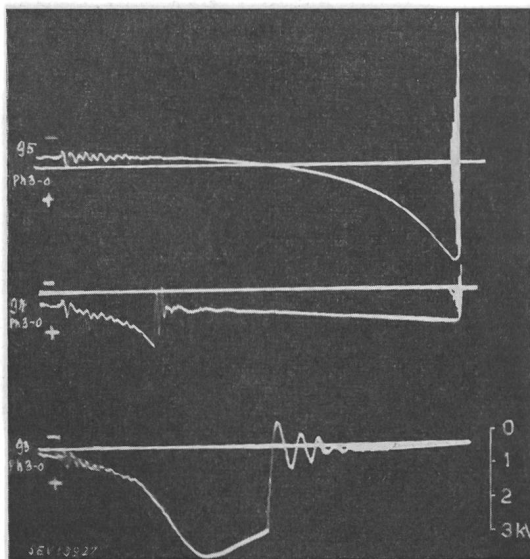


Fig. 26

Vergleich der Versuchs-Variante g (Ableiter in C)

- Osz. Nr. 93: *Ableiter Typ X* (Haupt-Tab. I, Kol. 5)  
 94: *Ableiter Typ Y* (Haupt-Tab. I, Kol. 22)  
 95: *Kondensatoren 3 μF* (Haupt-Tab. I, Kol. 2)  
 Flache Wellen  $\hat{u}_G = 10 \text{ kV}$

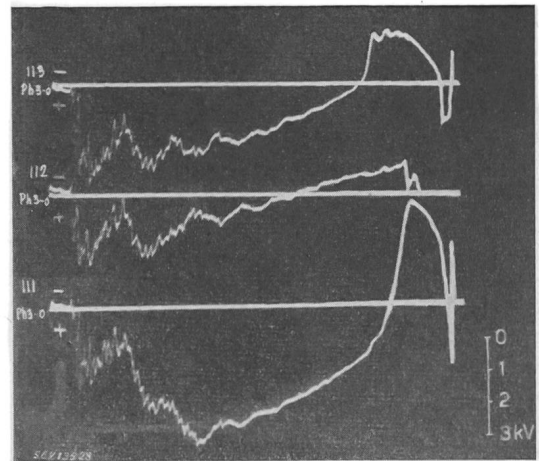


Fig. 27

Vergleich der Versuchs-Variante h

- Osz. Nr. 111: *Ansprechzähler Typ K* (Haupt-Tab. I, Kol. 11)  
 112: *Ansprechzähler Typ L* (Haupt-Tab. I, Kol. 15)  
 113: *Ansprechzähler Typ M* (Haupt-Tab. I, Kol. 19)  
 Steile Wellen,  $\hat{u}_w = 30 \text{ kV}$ , Ableiter Typ X (ohne Restspannung)  
 Siehe Osz. Nr. 106, Fig. 28 ohne Ansprechzähler

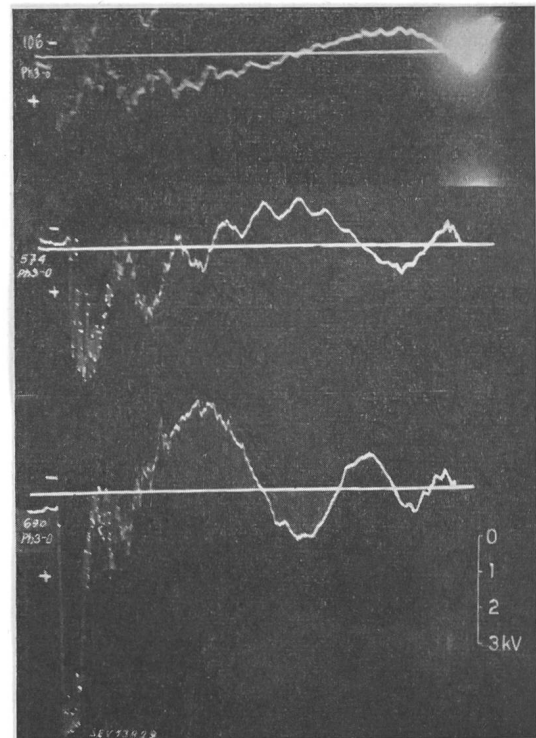


Fig. 28

Vergleich der Versuchs-Variante i

- Osz. Nr. 106: *Ankommende Welle*  $\hat{u}_w = 30 \text{ kV}$  (Haupt-Tab. I, Kol. 6)  
 574: *Ankommende Welle*  $\hat{u}_w = 59 \text{ kV}$  (Haupt-Tab. I, Kol. 7)  
 690: *Ankommende Welle*  $\hat{u}_w = 113 \text{ kV}$  (Haupt-Tab. I, Kol. 8)  
 Steile Wellen, Ableiter Typ X in B

NB. Die Zeitkonstante der Zeitablenkung des KO ist bei allen gezeigten Osz.  $T = 57 \mu\text{s}$ . Zeit-Maßstab: siehe Fig. 13.

Fig. 29


- a Prüfobjekt Haus Blickensdorfer . . . . . Punkt C  
 b Isoliertransformatoren und Ableiter beim Dorf . . . . . Punkt A  
 c Ableiterstange ca. 60 m vor dem Haus . . . . . Punkt B  
 d Kasten mit Ableitern und Ansprechzählern . . . . . Punkt B

Fig. 30


- a und b Stossgenerator . . . . . Punkt G  
 c Messwagen mit dem KO . . . . . Punkt F  
 d Anstossgenerator zur Auslösung des Stoss-  
 generators . . . . . Punkt G




a

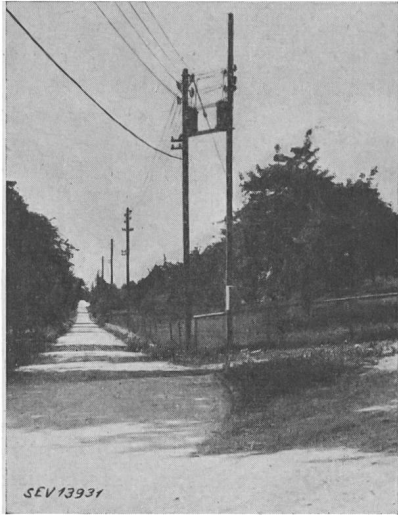

b

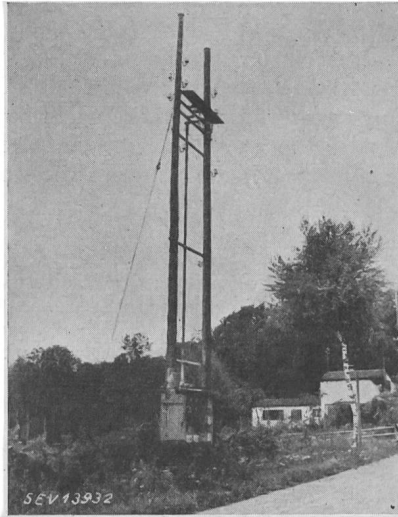


c

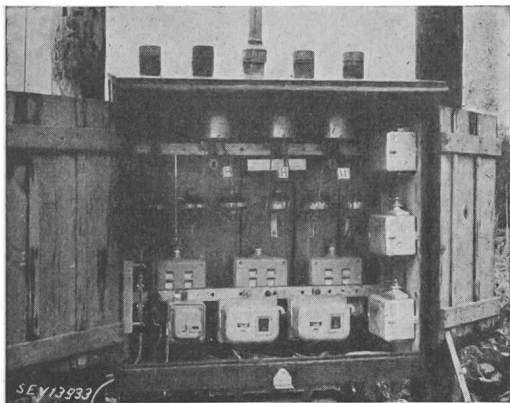


d


Fig. 29.

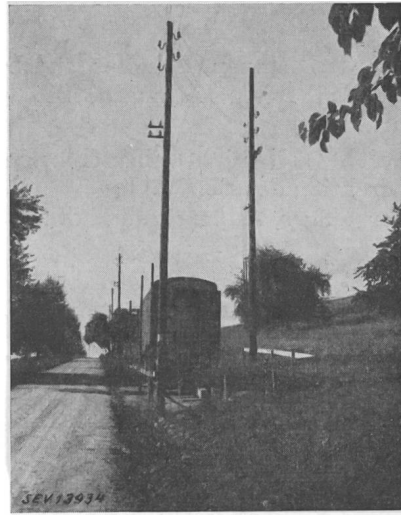


a

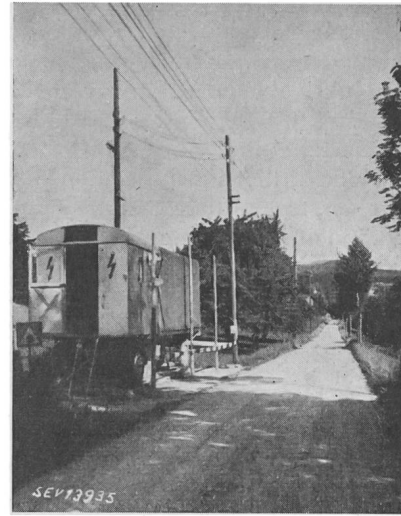

b

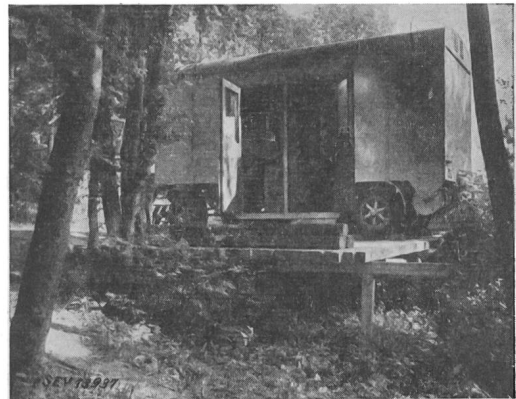

c

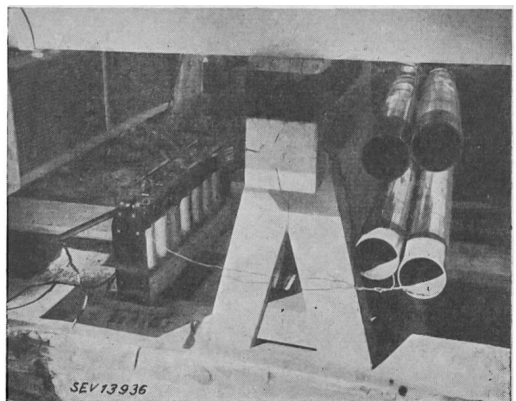

d

Fig. 30.

transformatoren, Lampen, Schalter und Steckdosen auf, nie in den festen Leitungen. Sie waren nie feuergefährlich.

Der Bericht soll nicht abgeschlossen werden, ohne der Direktion der EKZ und speziell den Herren Vizedirektor Wüger, Altherr und Kuhn für ihre tat-

kräftige Mithilfe zur Organisation und Durchführung der Messungen unsern wärmsten Dank auszusprechen.

Adressen der Autoren:

Dr. K. Berger, Versuchsleiter der FKH, Seefeldstrasse 301, Zürich 8, und  
R. Pichard, Elektrotechniker, Seefeldstrasse 301, Zürich 8.

## Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen in Wetzikon und Uitikon für den Schutz von Hausinstallationen gegen atmosphärische Überspannungen

Von K. Berger, Zürich

(Mitteilung der Forschungskommission des SEV und VSE für Hochspannungsfragen, FKH)

621.315.37 : 621.316.93

### I. Einleitung

In Freileitungsnetzen treten während Gewittern Ueberspannungen auf. Diese können durch kapazitive oder induktive Fernwirkung von nahen Blitzschlägen (indirekte Blitze) oder durch direkten Einschlag in die Freileitung (direkte Blitzschläge) entstehen. In Netzen, die ausschliesslich aus Kabelleitungen bestehen, treten diese Ueberspannungen nicht auf; doch können in felsigem Boden verlegte Kabel vom Blitzschlag beschädigt werden.

Die Ueberspannungen gelangen über die Freileitung zu den Hausinstallationen und können dort Schäden und Betriebsunterbrüche bewirken. Zur Vermeidung dieser Störungen werden Ueberspannungsableiter verwendet, die den Ueberspannungen den Abfluss nach Erde ermöglichen.

Die von der FKH an zwei Hausinstallationen im Netz der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) durchgeführten Versuche haben zu einigen grundsätzlichen Erkenntnissen und den nachstehenden Schlussfolgerungen geführt. Die guten bisherigen Erfahrungen mit zweckmässig eingebauten Niederspannungsableitern scheinen diese Schlussfolgerungen zu bestätigen.

### 2. Bedürfnis nach einem Ueberspannungsschutz von Hausinstallationen

#### A. Allgemeines

Der Schutz einer Hausinstallation gegen atmosphärische Ueberspannungen ist im allgemeinen in folgenden Fällen angezeigt:

a) wo die über mehrere Jahre erstreckte Betriebserfahrung Ueberspannungsschäden durch Gewitter ergeben hat,

b) wo Betriebsunterbrüche als Folge von Gewitterueberspannungen besonders folgeschwer sind,

c) wo bei Neuanlagen infolge ähnlicher Disposition wie in erfahrungsgemäss ungünstigen Anlagen Ueberspannungsstörungen zu erwarten sind.

#### Bemerkungen

zu a) und b): Die Betriebserfahrungen sind in erster Linie der Betriebsleitung der energieliefernden Werke bekannt.

Als typische Ueberspannungsschäden gelten:

1. Schmelzen von Sicherungen bei Gewittern,
2. Durchschläge oder Ueberschläge in Zählern, Klingeltransformatoren, Lampen, Motoren u. dgl. während Gewittern,

3. Sprengen von Sicherungselementen, Deformation von Zählergehäusen als Zeichen direkter Blitzeinschläge in das Niederspannungs-Freileitungsnetz.

zu c): Die ähnliche Disposition bezieht sich vor allem auf ähnliche Lage des Gebäudes im Niederspannungsnetz, besonders in den unter B genannten speziellen Fällen.

#### B. Spezielle Fälle

a) Die Betriebserfahrung der Werke zeigt in Uebereinstimmung mit den auf die Untersuchungen von Wetzikon und Uitikon gegründeten theoretischen Ueberlegungen, dass das Bedürfnis nach einem Ueberspannungsschutz von Hausinstallationen vor allem *in einzelnen Gebäuden* und Gebäudegruppen besteht, die *weitab von Transformatorenstationen* an langen Freileitungen angeschlossen sind.

b) In *Transformatorenstationen* ist dagegen ein Ueberspannungsschutz der Niederspannungsseite nicht nötig, sofern der Niederspannungs-Systemnullpunkt direkt geerdet ist und die Nennleistung der Niederspannungs-Transformatoren der Station mindestens 50 oder 100 kVA beträgt. Der erste Wert gilt für zickzackgeschaltete, der zweite für sterngeschaltete Transformatoren.

#### Bemerkungen

1. Im Fall b) ist die Impedanz der Niederspannungswicklung insbesondere gegenüber allpoligen Ueberspannungswellen so klein, dass diese ohne wesentlichen Spannungsabfall über die Wicklung zum geerdeten Sternpunkt abfliessen können.

2. Die Wirkung der Nullpunktserdung der Transformatoren in den Stationen erstreckt sich auf um so kleinere Distanz, je steiler die auf der Freileitung entstehenden Ueberspannungswellen sind (siehe z. B. Bull. SEV 1941, Nr. 25).

3. Die Gefährdung einzelner abgelegener Gehöfte ist in 2. Linie auch deshalb grösser, weil die als begrenzter Schutz wirkende elektrische Kapazität der elektrischen Installationen solcher Einzelgebäude oder Gebäudegruppen klein ist.

### 3. Grundsätze für den Einbau von Ableitern in Niederspannungsnetzen

Beim Einbau von Ableitern empfiehlt sich zur Erreichung möglichst guter Schutzwirkung die Beachtung folgender Grundsätze:

#### A. Schema (Nullung oder Erdung) des Netzes<sup>1)</sup>

a) In *genullten Netzen* (Fig. 1) ist je ein Ableiter zwischen jeden Polleiter und den Nulleiter anzu-

<sup>1)</sup> Siehe auch Art. 26 der Starkstromverordnung.