

Zeitschrift: Wasser Energie Luft = Eau énergie air = Acqua energia aria
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band: 86 (1994)
Heft: 3-4

Artikel: Wasserkraftanlage Samanalawewa, Sri Lanka
Autor: Minor, Hans-Erwin / Molinari, Peter / Öhmichen, Volker
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-940778>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wasserkraftanlage Samanalawewa, Sri Lanka

Erfahrungen beim Ausbruch des Druckstollens

Hans-Erwin Minor, Peter Molinari, Volker Öhmichen

Zusammenfassung

Ein wesentliches Element der Wasserkraftanlage Samanalawewa in Sri Lanka mit einer installierten Leistung von 120 MW ist der 5,5 km lange Druckstollen.

Dieser musste unter schwierigen und komplexen geologischen Bedingungen ausgebrochen werden. Der Wasseranfall an der Ortsbrust betrug teilweise bis zu 450 l/s. Das Ausbruchprofil und die Felssicherungsmassnahmen mussten an diese Gegebenheiten angepasst werden. So- gar eine kleine Änderung der Linienführung war vorzu- nehmen.

Ein wesentlicher Aspekt des Ausbruchvorgangs war das Drainieren des Gebirges vor dem eigentlichen Ausbruch und die kontrollierte Wasserabführung. Trotz allen ergriffenen Massnahmen konnte eine Zeitverzögerung von 9,7 Monaten für den Ausbruch nicht verhindert werden. Diese Verzögerung ist nicht nur auf technische Gründe zurückzuführen. Durch Verschachtelung verschiedener Arbeitsvorgänge wurde die Zeitverzögerung bis zum Beginn des Auskleidungsvorgangs auf 5,5 Monate reduziert. Mit einem kontinuierlichen Betonierverfahren konnte auch dieser restliche Verzug noch aufgeholt werden, so dass der Druckstollen zum ursprünglich vorgesehenen Termin für die Inbetriebnahme zur Verfügung stand.

Summary

One of the major elements of the Samanalawewa Hydroelectric Project in Sri Lanka with an installed capacity of 120 MW is the 5.5 km long pressure tunnel.

This tunnel had to be excavated under difficult and complex geological conditions. At times the water inflow at the tunnel front reached 450 l/s. The section of excavation as well as the rock support measures had to be adapted to the conditions. Even the tunnel axis had to be changed slightly.

A major aspect of the excavation procedure was the drainage of the rockmass before excavating and the drainage of the tunnel itself. But all the measures taken could not prevent an overall delay of 9.7 months in excavation. This delay can not only be attributed to technical matters. By carrying out different activities in parallel the delay at the time of the beginning of tunnel lining could be reduced to 5.5 months. Applying a continuous concreting procedure the remaining delay was made up so that the pressure tunnel was ready for commissioning at the initially foreseen date.

Résumé

Le 5,5 km long tunnel est un des éléments prédominants du projet hydroélectrique de Samanalawewa, au Sri Lanka, avec une capacité de 120 MW.

L'excavation de ce tunnel s'est fait dans des conditions géologiques difficiles et complexes. A des moments l'irruption d'eau à la face atteignait 450 l/s. La section du tunnel ainsi que les mesures de support de la roche ont dû être adaptés à ces conditions, et même l'alignement du tunnel a dû être changé légèrement.

Un aspect principal de la procédure d'excavation était le drainage de la roche en avant de la face ainsi que le drai-

nage du tunnel même. Malgré toutes les mesures prises, un délai de 9,7 mois dans le percement du tunnel était inévitable. Ce délai ne peut toutefois pas être attribué uniquement à des raisons techniques. En regroupant certains activités et en les exécutant simultanément, le délai a pu être réduit à 5,5 mois jusqu'au commencement des travaux de revêtement en béton. Avec une méthode de placement continue de béton, le délai résiduel a pu être rattrapé ainsi que le tunnel fusse prêt pour la mise en opération à la date initialement prévue.

1. Das Projekt

Die Wasserkraftanlage Samanalawewa in Sri Lanka am Fuss des zentralen Hochlandes (Bilder 1 und 2) liegt im Einflusssgebiet der Regenzeit des Südwest- als auch des Nordostmonsuns. Das Projekt nutzt das hohe Gefälle zwischen den streckenweise parallel fliessenden Flüssen Walawe Ganga (dem drittgrössten Sri Lankas) und dem Katupat Oya, indem das Wasser durch einen ca. 5,5 km langen Druckstollen übergeleitet wird.

Die technischen Daten des Projekts können der Tabelle 1 entnommen werden. Bild 3 zeigt einen Schnitt durch den Damm, Bild 4 durch die Hochwasserentlastungsanlage. Lage und Längsschnitt durch die Wasserwege ist in Bild 5 dargestellt.



Bild 1. Übersichtsplan Sri Lanka (rund 1:3 000 000).

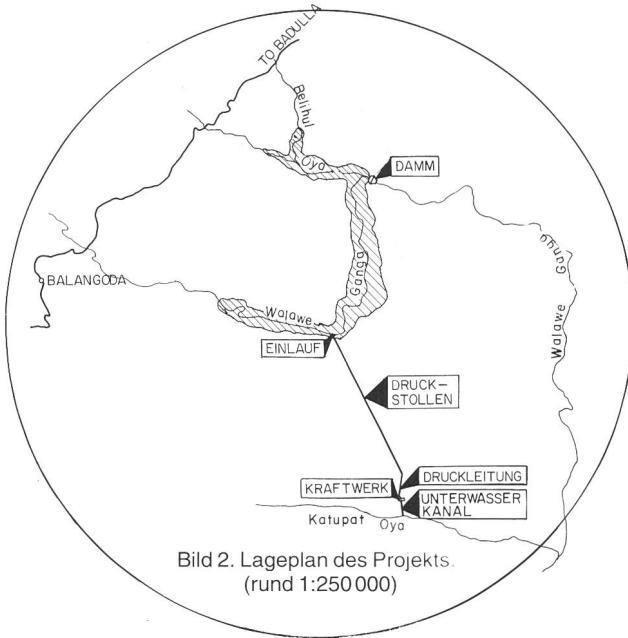


Bild 2. Lageplan des Projekts.
(rund 1:250 000)

Nach ersten Studien in den frühen sechziger Jahren wurde 1978 von der russischen Staatsagentur Technopromexport ein Bauprojekt erstellt. Doch erst Mitte der achtziger Jahre fand sich eine Gruppe von japanischen und britischen Firmen zusammen, die dem Kunden, dem Ceylon Electricity Board, eine Paketofferte einschliesslich Finanzierung abgab.

Durch diese Paketofferte fand nicht für alle Lose eine offizielle Ausschreibung statt. Die Verträge, deren Finanzierung aus Grossbritannien erfolgte, wurden freihändig vergeben. Die anbietenden Firmen reichten mit den Offerten die technischen Spezifikationen ein. Dies trifft auch für den Druckstollen zu.

Die Aufteilung der Bau- und Lieferlose sowie die beteiligten Firmen sind in Tabelle 2 angegeben.

Der Bau des Druckstollens wurde im März 1987 begonnen und im April 1991 abgeschlossen.

2. Geologie

Das Projektgebiet liegt innerhalb der mittleren Rumpffläche der metamorphen Gesteinsmassen des präkambrischen kristallinen Komplexes. Dieser Komplex präsentiert verschiedene Gesteinsarten, welche anfänglich schichtweise aufgebaut waren, später aber einer regional gut abgegrenzten Metamorphose unterlagen. Die vier folgenden Hauptgesteinsarten bestimmen die Stratigraphie des Projektgebiets:

- Migmatitisierter Biotit-Charnockit und Charnockit-Gneis
- Migmatitisierter, granathaltiger Biotit-Gneis
- Quarz, abwechselnd mit Biotit-Gneis und granathaltigem Gneis
- Marmorisierter Kalkstein, Dolomit und Kalk-Gneis.

Das strukturell tektonisch wichtigste Element ist die so genannte übergeordnete «Balangoda-Mulde», in welcher sich das Projekt befindet. Sie ist charakterisiert durch ihr Nord-West-Streichen und die leicht asymmetrische Neigung der muldenförmigen Ausläufer. Die übergeordnete Faltung neigt leicht in nordwestliche Richtung. Durch untergeordnete Faltungen und Verschiebungen mit Unterbrechungen der Kontinuität ergibt sich eine komplexe Struktur.

Das Tunneltrasse quert insgesamt 14 grössere Verwerfungen mit Ausdehnungen von 15 bis 170 m entlang der Tunnelachse. Diese Verwerfungen waren meistens

Tabelle 1. Die wichtigsten technischen Daten.

Stausee	
Einzugsgebiet	341,7 km ²
Mittlerer Jahresabfluss	598 Mio m ³
Nutzbares Volumen	254 Mio m ³
Hochwasserspiegel	460,7 m
Stauziel	460,7 m
Absenkziel	424,0 m
Staudamm: Felsschütt-damm mit Tonkern	
(Schnitt: siehe Bild 3)	
Höhe	105,0 m
Kronenlänge	530,0 m
Schüttvolumen	4,5 Mio m ³
Hochwasserentlastung	
(Längsschnitt: siehe Bild 3)	
Kapazität	3600 m ³ /s
Anzahl Drucksegmentschützen	3
Breite	12 m
Höhe	14 m
Umleitstollen und Grundablass	
Anzahl Umleitstollen	2
Hufeisenförmige Betonauskleidung,	
Durchmesser	7 m
Länge	540,0 m
Kapazität bei Wasserstand 413 m = 100jähriges Hochwasser	1450 m ³ /s
Druckstollen	
Kreisförmig, betonausgekleidet, Durchmesser	4,5 m
Länge	5354 m
Sohleniveau bei der Fassung	417,0 m
Gefälle	1 %
Stärke der Betonauskleidung	35 cm
Wasserschloss: Vertikalschacht mit Drossel	
Höhe	105,0 m
Schachtdurchmesser	18,0 m
Öffnungs durchmesser	6,0 m
Stärke der Betonauskleidung	65 cm
Druckleitung	
Anzahl Ankerblöcke	5
Durchmesser	4,5–2,85 m
Länge	850,0 m
Krafthaus (oberirdisch)	
Turbinen	
Vertikalachsige Francis-Turbinen	2
Installierte Leistung	2×60 MW
Nennfallhöhe	320 m
Unterwasserkanal	
Länge	585,0 m

vollständig verwittert, d.h. die anstehenden Gneise waren zu wassergesättigtem sandigem Silt oder siltigem Sand zersetzt. Bild 6 zeigt die angetroffene Stollengeologie im Detail sowie die Lage der grösseren Störungszonen.

3. Angewandte Felssicherungsmassnahmen

Im Gegensatz zu der in der Schweiz üblichen Beschreibung der Ausbruchklassen war im Leistungsverzeichnis des Vertrags für den Tunnelausbruch (Los III) nur eine einfache Klassifizierung für vier verschiedene Felssicherungs-Massnahmen vorgesehen. In Anbetracht der Komplexität der tatsächlich angetroffenen geologischen Verhältnisse erwies sich diese Klassifizierung als nicht ausreichend und die Einführung von fünf weiteren Hauptausbauklassen wurde notwendig.

In Tabelle 3 sind die angewandten Felssicherungsmassnahmen der Ausbruchsklassifizierung nach SIA-Norm 198 sowie der Gebirgsklassifikation nach L. Müller

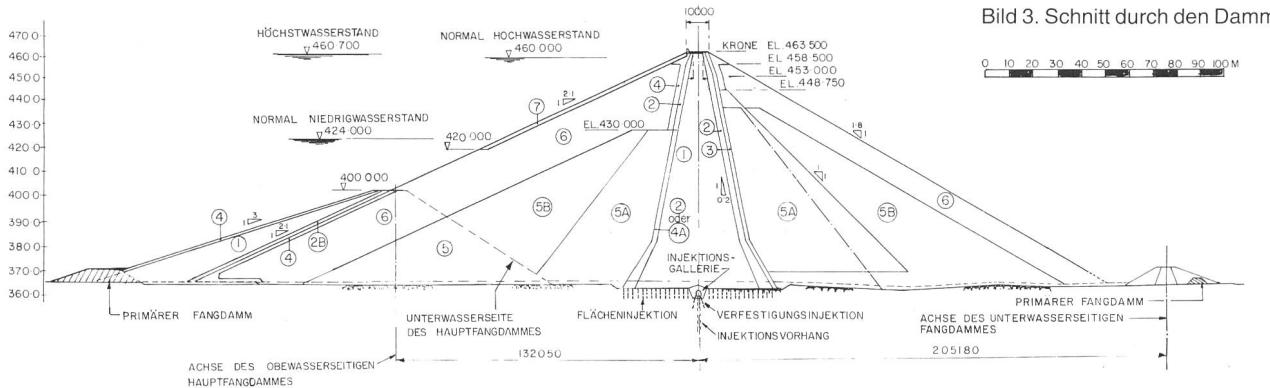


Bild 3. Schnitt durch den Damm.

Schlüssel zu den Dammzonen

Zone	Funktion	Material
1	Kern	Siltiger – toniger Sand
2	Feinfilter	Gebrochener Kies/Sand
3	Grobfilter	Gebrochener Kies
4	Übergangszone	Steinschüttung (400 mm max.)
4A	Übergangszone	Gebrochener Kies oder klassierte Steinschüttung (100 mm max.)
5A	Innere Randzone	Feine Steinschüttung (0,5 m max.)
5B	Innere Randzone	Steinschüttung (1 m max.), leicht verwitterter oder frischer Fels
6	Äussere Randzone	Steinschüttung frischer Fels
7	Böschungsschutz	Sauberer, frischer Fels (Blockwurf)
8	Schüttung	Felsaushubmaterial

gegenübergestellt. Die entsprechenden Vortriebsleistungen sowie die Kosten werden dort ebenfalls angegeben. Die wichtigsten Merkmale der neun verwendeten Ausbauklassen sind in Tabelle 4 beschrieben (siehe auch Bild 7):

Variationen in den Felssicherungsklassen VI und VII führten zu weiteren sieben Unterklassen, die jedoch weniger aus technischen als aus wirtschaftlichen Gründen eingeführt wurden. So wurden zum Beispiel für die Auflagerung von Spiessen anstelle der schweren GI-Stahlbögen von 37 kg/m leichtere von 26,8 kg/m oder Gitterbögen verwendet, wenn die geologische Situation es erlaubte. Die Anwendung von Spiessen oder Vorpäfändielen war in diesen Bereichen nicht durchwegs erforderlich.

Die Einführung der Sicherungsklasse S (= soft ground) wurde notwendig, da das vertraglich festgelegte, hufeisenförmige Ausbruchprofil den geotechnischen Gegebenheiten des streckenweise total zerklüfteten, verwitter-

ten und wassergesättigten Gebirges nicht gerecht wurde. Insgesamt zehn mittlere Nachbrüche während und nach dem Vortrieb, alle im Kämpferbereich, gingen der Einführung der Sicherungsklasse S ebenso voran wie aufwendige Zusatzankerungen und Nachprofilierungsarbeiten verursachende Konvergenzen bis zu 30 mm im Ulmenbereich. Das modifizierte, beinahe eiförmige Profil war statisch stabiler und erlaubte einen raschen Ringschluss. Der Sohlschluss musste zwischen 2 und 6 m hinter der vorauselenden Kalottenortsbrust vollzogen sein, um die Gebirgsbewegungen und die damit zusammenhängende Entfestigung des umgebenden Gebirges als Folge der Druckumlagerungen während des Ausbruchs so gering wie möglich zu halten. Nach der Einführung dieses Ausbauprofils sowie einer Modifikation des Ausbruchverfahrens wurden nur noch Konvergenzen bis maximal 5 mm beobachtet und Nachbrüche im Kämpferbereich konnten ganz vermieden werden.

4. Probleme mit Stollenwasser

4.1 Wasseranfall

Die grössten gemessenen Wassermengen am Einlaufportal betragen 96 l/s, am Auslaufportal wurden maximal 530 l/s gemessen. Während der Wasseranfall mit höchstens 70 l/s an der Ortsbrust im fallenden Vortrieb keine nennenswerten Probleme verursachte, entwickelte sich der Wasseranfall von bis zu 450 l/s im Ortsbrustbereich des steigenden Vortriebs zu einem bestimmenden Faktor für den erreichbaren Baufortschritt (Bild 8).

Ein erster starker Wassereinbruch von ca. 220 l/s wurde im steigenden Vortrieb bei Station 4710 in der sogenannten «Diyawini-Störung» in einer Übergangszone zwischen

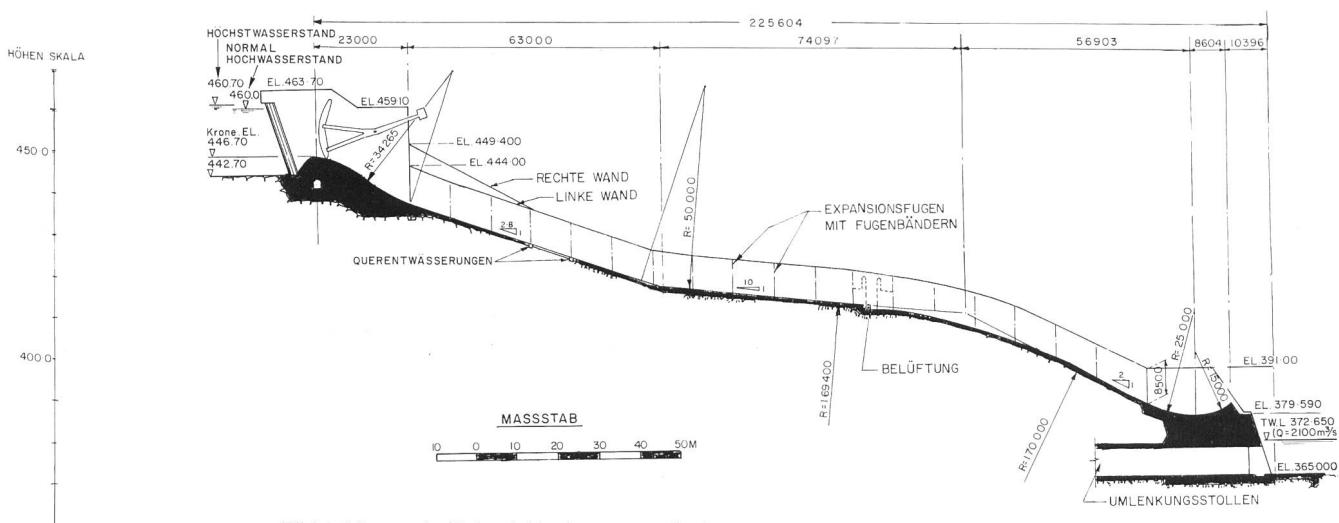


Bild 4. Längsschnitt durch Hochwasserentlastung.

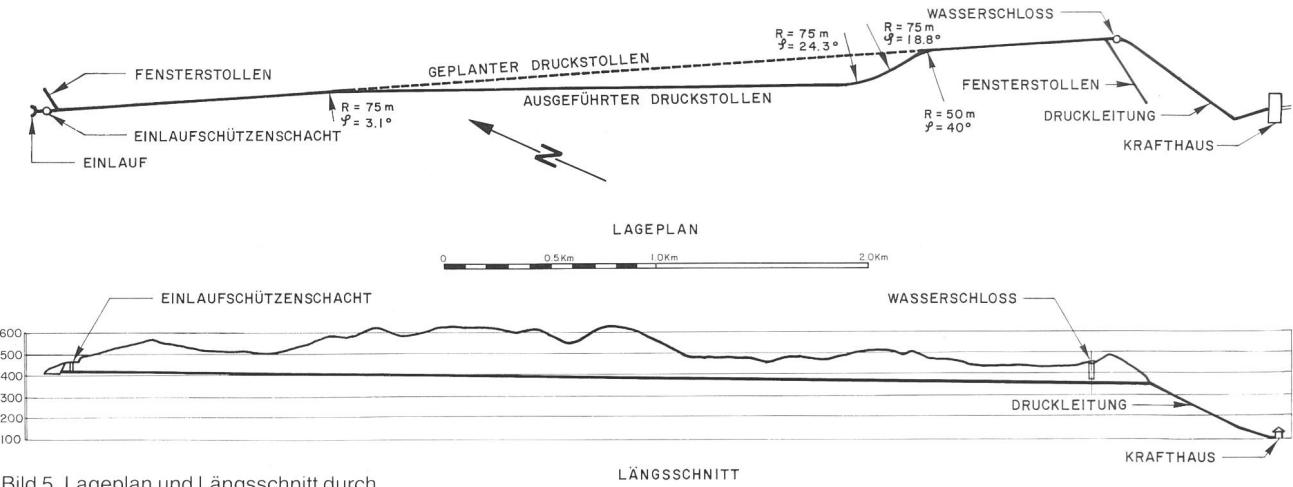


Bild 5. Lageplan und Längsschnitt durch das Trassee des geplanten und des ausgeführten Druckstollens.

Tabelle 2. Aufteilung der Bau- und Lieferlose sowie beteiligte Firmen.

Los	Beschreibung	Beteiligte Firmen	Herkunftsland
I	Umleitstollen	Hazama Kumagai	Japan
II	Damm, Hochwasserentlastung und zugehörige Bauten	Kumagai Hazama Kajima	Japan
III	Wasserfassung, Druckstollen, Wasserschloss, Schützenkammer und baulicher Teil der Druckleitung sowie Krafthaus und Unterwasserkanal	Balfour Beatty Construction International Ltd.	Grossbritannien
IV	Bau, Lieferung und Installation der Turbinen, Klima- und Belüftungsanlage mit zugehörigen Kontrollinstallationen sowie der Beleuchtungs- und Bedarfsstrom; Telefoninstallationen und gesamte Verkabelung der Anlage	Mitsui & Co. Ltd.	Japan
V	Bau, Lieferung und Installation der Generatoren, Haupttransformatoren und der 132-kV-Schaltanlage mit zugehörigen Kontrollinstallationen	GEC Alsthom Turbine Generators Ltd.	Grossbritannien
VI	Stahlwasserbau: Drucksegmentschützen der Hochwasserentlastung, Einlaufschützen der Wasserfassung, Stahlpanzerung der Druckstollens, Drosselklappen und Druckleitung	Sumitomo Mitsubishi Kurimoto Marushima	Japan
DE	Erstellung der Baupläne. Prüfung der Pläne für den elektromechanischen Teil	Sir Alexander Gibb & Partners Engineering & Power Development Consultants Ltd.	Grossbritannien
SE	Baumanagement und Bauleitung der Gesamtanlage. Prüfung der Baupläne des Projektverfassers	Joint Venture Samanalawewa: Nippon Koei Co. Ltd. Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG Central Engineering Consultancy Bureau	Japan Schweiz Sri Lanka

Bild 6. Stollengeologie.


Gesteinsart

- 1 Granulit – Gneis
- 2 Charnockit (Pyroxene)
- 3 Kristalliner Kalkstein + Kalkgneis
- 4 Granat – Biotit – Gneis/Biotit – Gneis
- 5 Quarz

Verwitterungsgrad

F Frisch	
L Leicht	
M Mässig	
S Stark	
V Vollständig	
Störungszonen sind gerastert angegeben.	

vollständig verwittertem und unverwittertem Gebirge angefahren. Nach dem Durchqueren dieser Störung fiel der Wasseranfall auf ca. 1 l/s, bis bei Station 4554 – wieder in einer Übergangszone zwischen stark und leicht verwitterten, grobkörnigen Gneisen – erneut ein plötzlicher Wasserzufluss von ca. 160 l/s auftrat. Bis zu Station 4530 stieg der Wasserzufluss stetig an, bis im Bereich der Ortsbrust

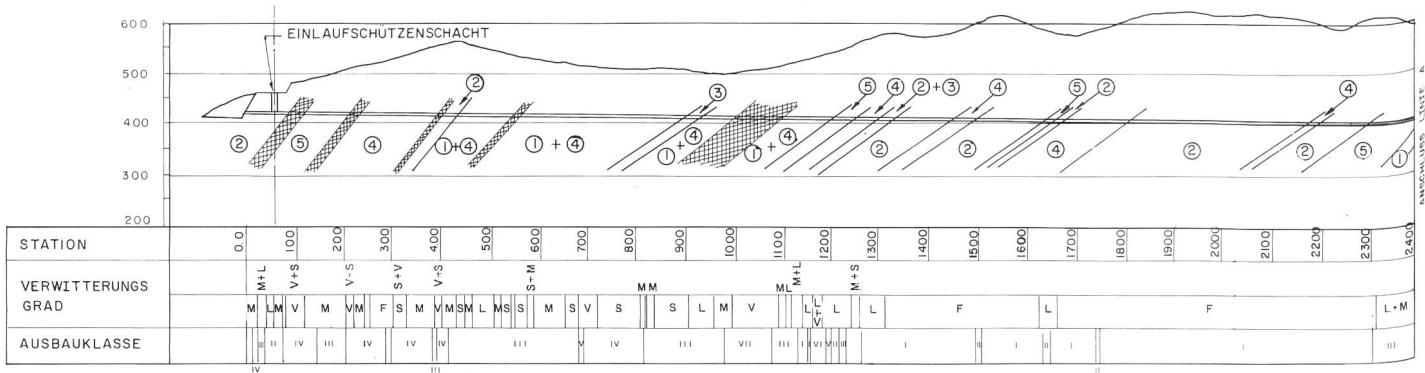

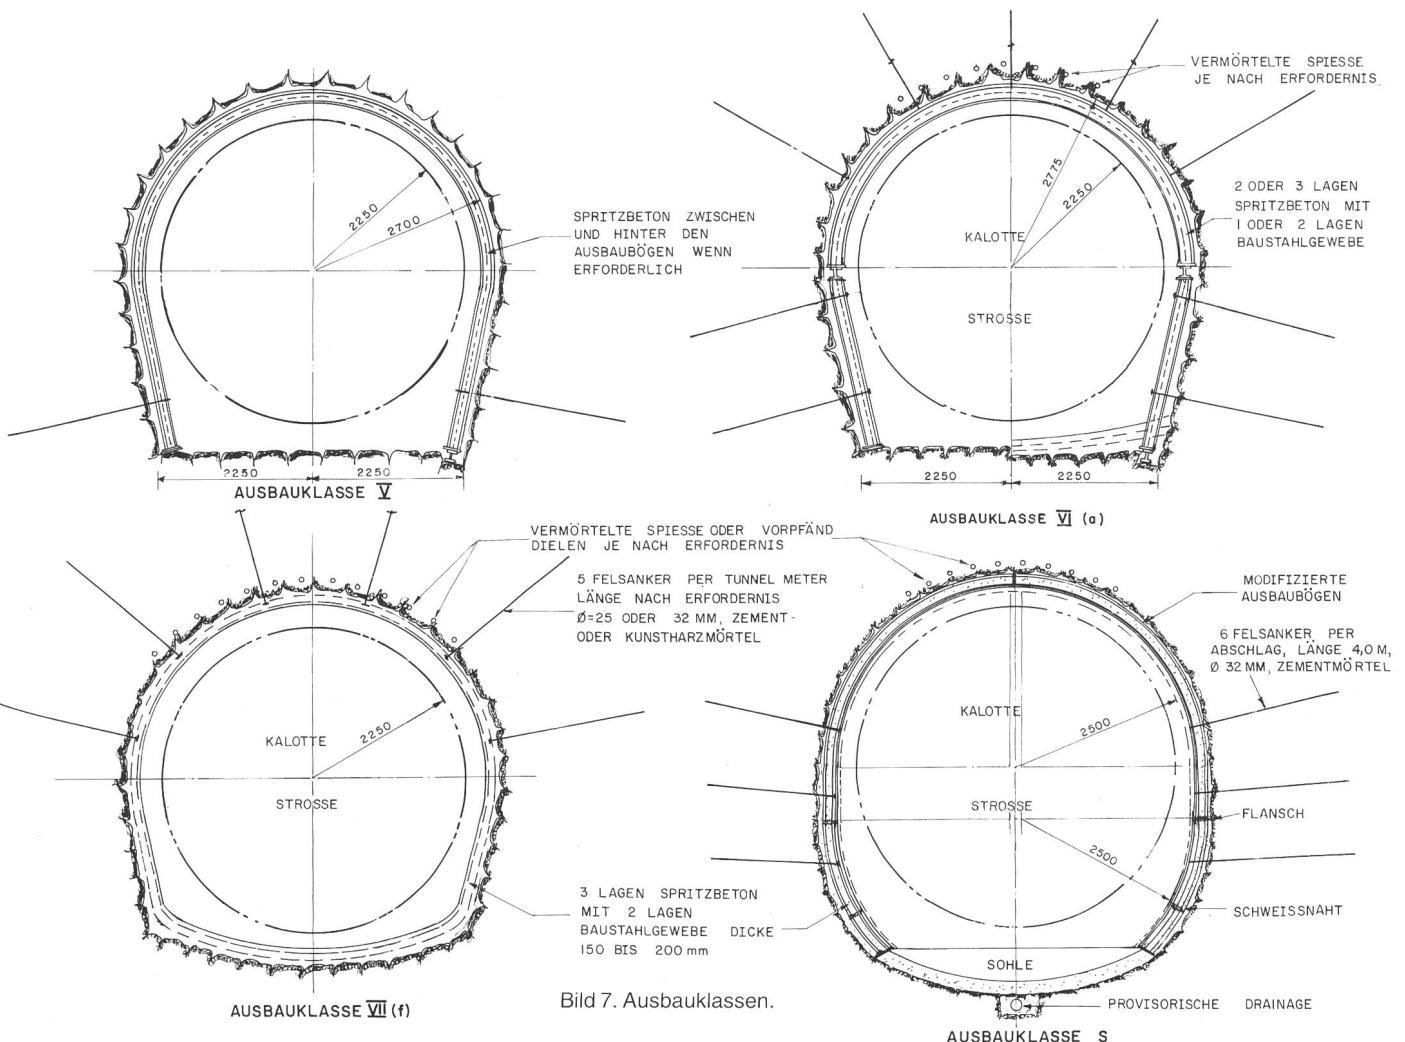


Bild 7. Ausbauklassen.

etwa 450 l/s und am Portal 530 l/s gemessen wurden. Nach diesem Maximum verringerte sich der Wasserzufluss im Ortsbrustbereich kontinuierlich, bis ab Station 4500 keine erwähnenswerten Wasserzuflüsse mehr auftraten. Erst bei Station 3684 wurde erneut eine wasserführende Schicht aus Kalk-Gneis mit kristallinen, verkarsteten Kalksteinschichten angefahren. Der Wasseranfall an der Ortsbrust betrug hier etwa 130 l/s, wobei zu bemerken ist, dass eine einzige Quelle im Ulmen-Sohlenbereich eine Wasserschüttung von etwa 110 l/s brachte.

4.2 Wasserabführung

Um das anfallende Stollenwasser mit möglichst geringer Behinderung des eigentlichen Ausbrechvorgangs abzuleiten, wurde im fallenden Vortrieb ein einseitiger Entwäs-

serungskanal mit einem Querschnitt von etwa 30 x 15 cm ausgehoben, der zu den bei den Stationen 375, 875, 1508, 2005 und 2525 installierten Pumpensümpfen führte (Bild 9). Während die ersten vier Pumpensümpfe außerhalb des Tunnelquerschnitts aus dem Gebirge gesprengt werden mussten, konnten die Pumpen des letzten Sumpfes bei Station 2525 in einer Karsthöhe installiert werden, die sich an der rechten Seite im Ulmen-Sohlenbereich befand.

Nach dem Tunneldurchbruch und dem Zusammenschluss der Entwässerungskanäle wurde das Pumpensystem aufgehoben und das gesamte Stollenwasser über die offenen Rigolen dem Fensterstollenportal auf der Auslaufseite zugeführt.

Die Probleme mit dem Wasseranfall im steigenden Vor-

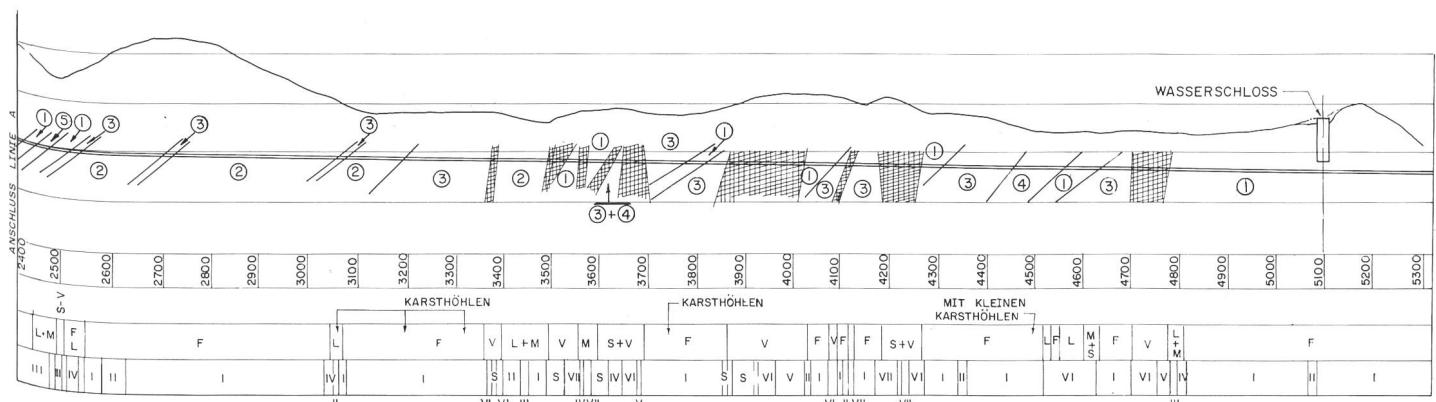


Tabelle 3. Angewandte Felssicherung im Vergleich mit L. Müllers Gebirgsklassifikation und SIA-198-Ausbruchklassifizierung. Verteilung der Vortriebsleistung und Ausbruchkosten (nur für Haupttunnel).

L. Müller	SIA-198	Angewandte Felssicherung	Kalkulierte Verteilung m	Kalkulierte Leistung 1 m/Woche	Tatsächliche Verteilung und Leistung Steigender Vortrieb m/Woche	Fallender Vortrieb m/Woche	Kosten Fr./m
I + II	A I	I	2727	55,6	1155 39,19	1098 48,81	6 937
III	A II	II	759	44,5	64 33,63	540 54,02	7 164
	A III	III			40 13,05	636 32,04	8 824
IV		IV	1446	16,7	58 12,48	350 17,79	13 260
V	A IV	V			123 8,57	22 13,18	20 763
VII	B V	VI	70	13,9	333 7,78	110 13,66	25 140
VI	A V	VII			70 14,56	246 14,14	18 173
VII	B VI	S			146 9,10	12 5,61	39 107
			(5002)		(1989)	(3014)	

¹ Leistung pro Vortrieb

trieb waren zweifacher Natur. Einmal galt es, das Wasser aus dem vor der Ortsbrust gelegenen Gebirge wegzubringen und in irgendeiner Weise zu fassen, zweitens mussten die beträchtlichen Wassermengen abgeleitet werden, ohne den Betrieb zu stören.

Zuerst versuchte man mit Erkundungsbohrungen, welche in der Regel die Vortriebslänge einer Woche abdeckten, sowie einer Aufteilung des Ausbruchquerschnitts in Pilotstollen, Kalotte, Strosse und Sohle eine Drainage des Gebirges zu erreichen. Nach einem grösseren, zum Teil dem Wasserdruck anzulastenden Verbruch ging man jedoch dazu über, Entlastungslöcher zu bohren, wenn die während der Wochenenden ausgeführten Erkundungsbohrungen Wasserzuflüsse anzeigen. Je nach der Stärke der angetroffenen Zuflüsse wurden bis zu 60 m lange, in sehr flachem Winkel zur Tunnelachse fächerförmig angeordnete und sich zum Teil überdeckende Entlastungsbohrungen ausserhalb der Ausbruchsperipherie angebracht. Diese Entlastungslöcher trugen wesentlich zur Erhöhung der Standzeit des gebrächen Gebirges bei und bewährten sich ausgezeichnet (Bild 10).

Das durch die Drainage des Gebirges anfallende Wasser musste an der Ortsbrust gefasst und abgeleitet werden, ohne die zum Teil schwache Sohle aufzuweichen.

Tabelle 4. Definition der angewandten Felssicherungsmassnahmen.

Felssicherungsklasse	Art der Sicherungsmassnahmen
I	Keine Massnahmen oder nur sporadische Anwendung von K- oder SN-Ankern oder Spritzbeton ($d \geq 30$ mm).
II	Systematische Felsankerung mit 5 K- oder SN-Ankern pro Tunnelmeter und – wenn erforderlich – Spritzbeton ($d \leq 30$ mm).
III	Systematische Felsankerung mit 5 K- oder SN-Ankern pro Tunnelmeter und einer Lage Spritzbeton ($d \geq 50$ mm) im First.
IV	Systematische Felsankerung mit 5 K- oder SN-Ankern pro Tunnelmeter und 2 Lagen Spritzbeton ($d \geq 100$ mm) mit einer Lage Baustahlgewebe im First und einer Lage Spritzbeton ($d \geq 50$ mm) in den Ulmen.
V	Gl-Stahlbögen und – wenn erforderlich – Spritzbeton zwischen und hinter den Stahlbögen; Lastverteilungsträger in der Sohle, wenn erforderlich (siehe Bild 5, Ausbauklassen).
VI	Teilweiser Ausbruch in Kalotte und Strosse; Gl-Stahlbögen; Lastverteilungsträger in der Kalotte und Strosse; vermörtelte Spiesse im Firstbereich, 2 oder 3 Lagen Spritzbeton mit Baustahl einlage; SN-Anker und Sohleinbau wenn erforderlich (Bild 5).
VII	Systematische Felsankerung mit 5 K- oder SN-Ankern pro Tunnelmeter; 3 Lagen Spritzbeton ($d = 150$ bis 200 mm) mit 2 Lagen Baustahlgewebe oder 2 Lagen Spritzbeton ($d = 50$ bis 100 mm) mit einer Lage Baustahlgewebe, je nach Erfordernis (Bild 5).
VIII	Teilweiser Ausbruch in Kalotte, Strosse und leicht gewölbter Sohle; 3 Lagen Spritzbeton ($d \geq 200$ mm) mit 2 Lagen Baustahlgewebe in First, Ulmen und Sohle; systematische Felsankerung mit 5 K- oder SN-Ankern pro Tunnelmeter; wenn erforderlich vermörtelte Spiesse mit verstärktem, armiertem Spritzbetonkragen als Auflager (Bild 5).
S	Teilweiser Ausbruch in Kalotte, Strosse und stärker gewölbter Sohle; modifizierte Gl-Stahlbögen; 3 Lagen Spritzbeton ($d > 200$ mm) mit 2 Lagen Baustahlgewebe; 6 K- oder SN-Anker ($L = 4,0$ m) pro Tunnelmeter; vermörtelte Spiesse oder U-Profilstahl als Vorfänddielen (Bild 5).

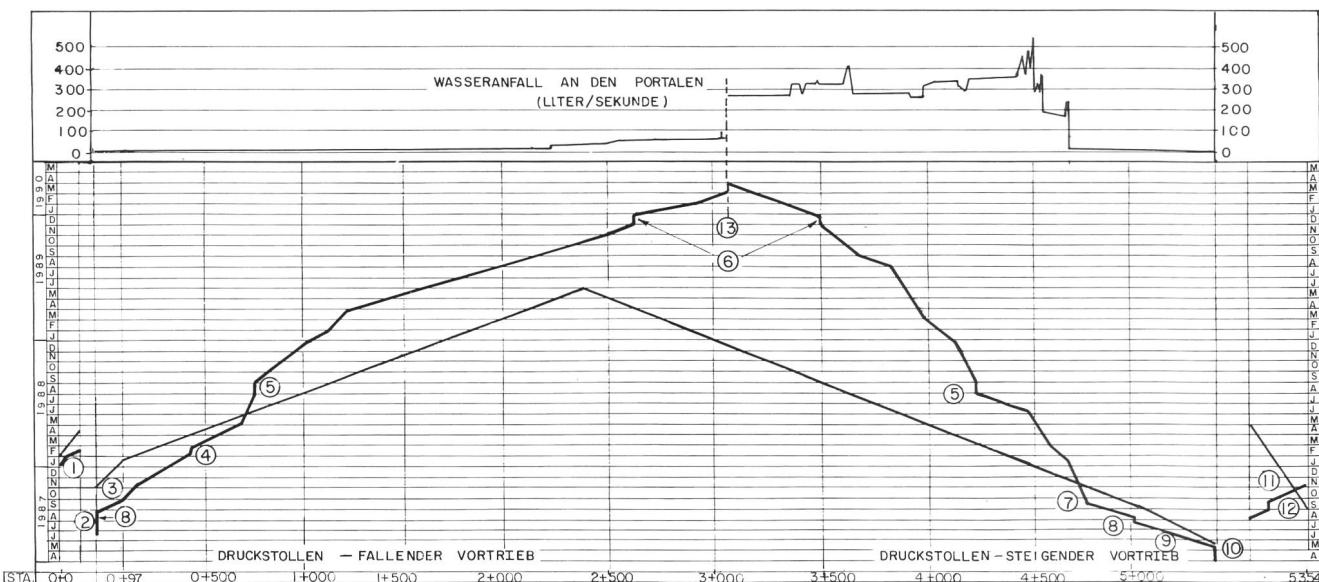


Bild 8. Gegenüberstellung des geplanten und des erreichten Baufortschritts sowie Wasseranfall während des Vortriebs.

1 Einlaufstollen, 2 Voreinschnitt/Portale, 3 Fensterstollen (fallender Vortrieb), 4 Schieneneinbau, 5 Streik vom 22. Juli bis 1. September 1988, 6 Stromausfall vom 12. bis 24. Dezember 1989, 7 Vorausbohrung, 8 Ausnahmezustand vom 29. Juli bis 4. August 1987, 9 Fensterstollen (steigender Vortrieb), 10 Voreinschnitt / Portale, 11 Auslaufstollen, 12 Vorübergehende Einstellung des Vortriebes, 13 Durchschlag am 22. März 1990.

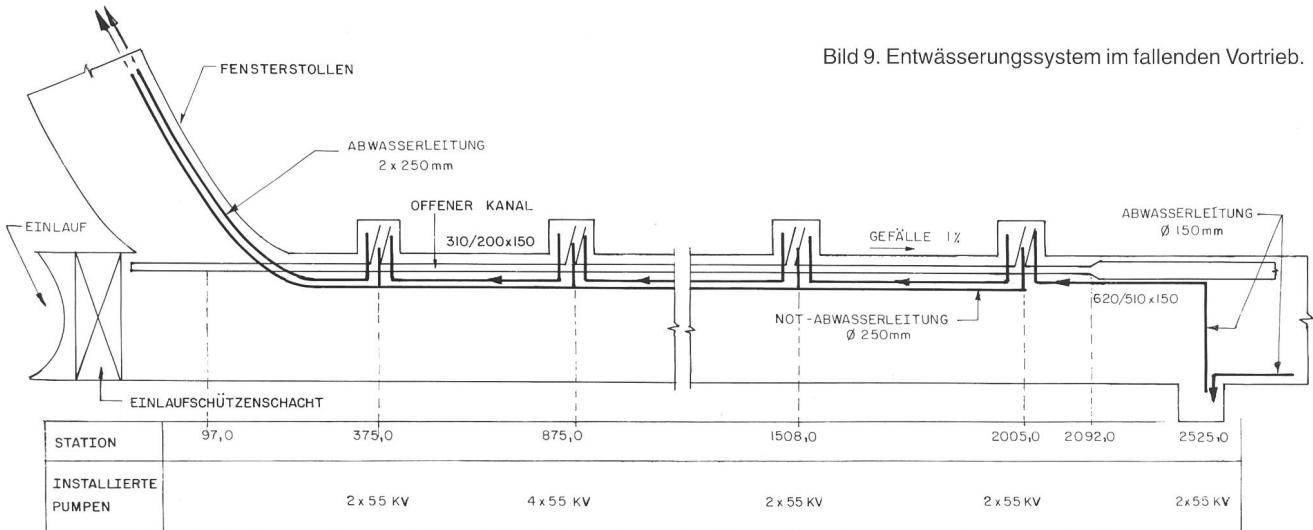


Bild 9. Entwässerungssystem im fallenden Vortrieb.

Dazu wurden fortlaufend, in 200 bis 300 m der Ortsbrust folgend, Rigolen bis zu Querschnittsmassen von $1,0 \times 0,22$ m ausgehoben und zusammen mit dem Sohlbeeton ausgekleidet. Ab Station 4504, wo die grössten Wassereinbrüche registriert worden sind, mussten gar zwei Kanäle dieses Ausmasses gebaut werden, um die gesamte Wassermenge ohne Überschwemmung der Sohle ableiten zu können.

Die verschiedenen angewendeten Rigolentypen und deren Verteilung entlang des Stollens sind in Tabelle 5 zusammengestellt.

Ein eher unerwünschter Sekundäreffekt dieser erheblichen Drainagewirkung war das rapide Absinken des Grundwasserspiegels im unmittelbaren Bereich des Tun-

neltrasses, so dass lokale Quellen und Ziehbrunnen bis zu einer Distanz von etwa 5 km beidseits der Tunnelachse trocken fielen. Die Wasserversorgung der etwa 5000köpfigen betroffenen Bevölkerung wurde mittels Tankwagen aufrechterhalten.

Nach dem Verfüllen des Stollenentwässerungssystems und dem Abschluss der Verfestigungs injektionen regenerierte sich der Grundwasserspiegel in einer sich asymptotisch dem ursprünglichen Spiegel annähernden Kurve innerhalb von drei Regenzeiten.

5. Arbeitsmethode

Als Bohrgeräte wurden 24 kg und 26 kg schwere Bohrhämmer mit hydraulischen Bohrstützen eingesetzt. Gebohrt wurde von einer mobilen Doppelplattform aus.

Das Haufwerk wurde von einem Wurfschaufellader mit integriertem Förderband (installierte Leistung 97 kW bzw. 127,5 kW, Schaufelinhalt 1,85 m³, Ladeleistung 6 m³/min) auf einen 8 m³ fassenden Förderwagen geladen. Der Wagenwechsel wurde mit Hilfe einer mobilen Doppelgleis anlage ermöglicht. Es waren 14 t, 20 t und 25 t schwere batterie- oder dieselantriebene Loks eingesetzt.

Diese relativ wenig mechanisierte Arbeitsmethode hatte neben dem prinzipiellen Nachteil der kleineren Leistung den Vorteil der guten Anpassung an die ständig wechselnden geologischen Gegebenheiten.

Die durchschnittliche spezifische Ladung betrug 2,16 kg/m³ und variierte von minimal 1,23 kg/m³ bis maximal 2,88 kg/m³ in Strecken, wo mit Sprengvortrieb gearbeitet wurde. In Gebieten mit extrem verwittertem und wassergesättigtem Gebirge, d.h. vor allem im Anwendungsbereich der Sicherungsklasse S, erfolgte der Vortrieb mittels eines auf einer mit einem Gegengewicht versehenen 20-t-Diesellok montierten hydraulischen Baggerarms, ohne Verwendung von Sprengstoff (Bild 11).

6. Baukosten

Die Gesamtkosten für das Auffahren des Druckstollens einschliesslich der beiden Fensterstollen belaufen sich auf 57,40 Mio. Franken. Pro Meter Tunnel ergibt sich im Mittel ein Wert von 10 720 Franken. Die Kosten pro Meter variieren zwischen 6637 und 39 107 Franken, je nach Sicherungsmassnahmen (siehe Tabellen 3 und 4).

7. Baufortschritt

Auf dem Bild 8 ist der geplante dem erreichten Baufortschritt gegenübergestellt. Man erkennt eine Verzögerung von 9,7 Monaten.

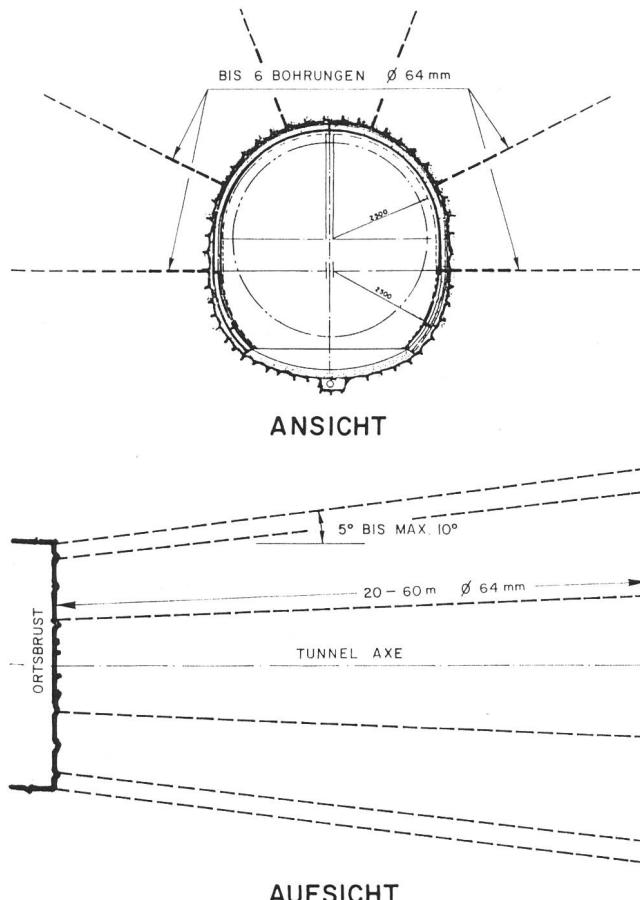


Bild 10. Schematische Anordnung der Bohrungen zur Vorentwässerung des Gebirges von der Ortsbrust aus.

Tabelle 5. Details der Rigolen zur Ableitung des Stollenwassers.

Station von	Station bis	Beschreibung (alle Massen in mm)	Seite
70,0	425,0	Keine Rigolen	
425,0	975,0	Trapezförmige Rigole: 	links
975,0	1070,0	Rigole seitlich im Sohlenbeton ausgespart: (bei Ausbauklasse VII f oder S angewendet) 	links
1070,0	1151,0	Trapezförmige Rigole: 	links
1151,0	1188,0	Rigole seitlich im Sohlenbeton ausgespart: (bei Ausbauklasse VII f oder S angewendet) 	links
1188,0	2080,0	Trapezförmige Rigole: 	links

Diese Verzögerung ist verschiedenen Ursachen zuzuschreiben. Ein Grund ist in den schwierigen geologischen Verhältnissen mit dem teilweise sehr hohen Wasseranfall zu suchen. Der ständige Wechsel der Verhältnisse und der notwendigen Sicherungsmassnahmen machten es dem Unternehmer schwer, einen Rhythmus zu finden und zu halten. Es gab deshalb auch keine ausgeprägte Lernkurve. Ein anderer Grund ist in der politischen Situation zur Zeit der Ausbrucharbeiten zu sehen, die zu Streiks und Sabotage führte.

Die Verzögerungen waren bereits im Frühjahr 1988 erkennbar (Bild 8). Es wurden sofort Abhilfemaßnahmen eingeleitet, denn der Tunnel lag auf dem kritischen Weg der Gesamtanlage.

Station von	Station bis	Beschreibung (alle Massen in mm)	Seite
2080,0	2092,0	Handgeformter Drain im Bereich des Pumpensumpfes.	links
2092,0	3042,0	Trapezförmige Rigole: 	links
3042,0	3050,0	Kreuzung von einer Sohle zur anderen mit rechteckigem Kanal: 	links/rechts
3050,0	4504,0	Rechteckiger Kanal: 	rechts
4504,0	4980,0	Beidseitig angelegte rechteckige Kanäle gleichen Ausmasses bis zum Fensterstollen: 	rechts und links

Durch organisatorische Änderungen des Bauunternehmers konnte die Anzahl der Schichten von 17 auf 18 pro Woche erhöht werden.

Ein wesentlich grösserer Beitrag zur Reduktion der Verzögerung wurde jedoch erreicht, indem die Sohle parallel zu den Ausbrucharbeiten betoniert wurde. Ursprünglich war vorgesehen, das Betonieren der Sohle nach Fertigstellung des Ausbruchs und vor dem Erstellen der Auskleidung auszuführen. Durch diese Massnahme konnte die Verzögerung auf 5½ Monate reduziert werden.

Auch diese Zeit konnte in der Folge wieder aufgeholt werden. Dies wurde durch Einsatz einer Teleskopschaltung und einen kontinuierlichen Betonievorgang erreicht. Darüber soll in einem kommenden Artikel berichtet werden.

Adresse der Verfasser: Prof. Dr. Hans-Erwin Minor, Project Director, und Peter Molinari, dipl. Ing. ETHZ, Deputy Construction Manager, und Volker Öhmichen, Ing. HTL, Section Engineer Tunnel, Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8034 Zürich.

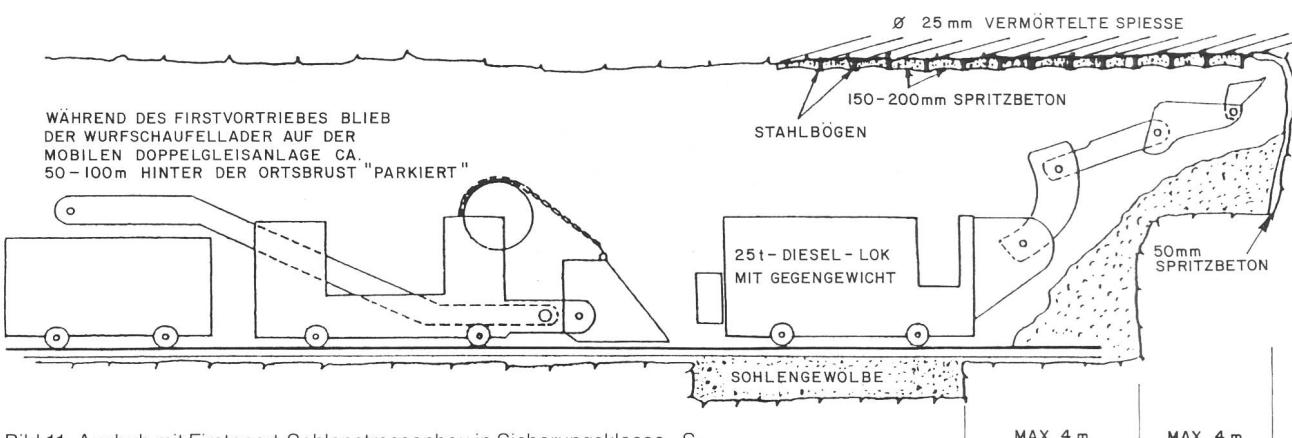


Bild 11. Aushub mit Firstenort-Sohlenstrossenbau in Sicherungsklasse «S».